

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج



المنتدى الشخصي للمهندس عماد ابو فادي



سلسلة تحليل واعطال على اجهزة سامسونج

اعزائي واخواني المهندسين والفنيين والمشرفين العظماء

اقدم لكم اليوم سلسلة من ضمن

سلاسل لتحليل واعطال شائعة

اجهزة سامسونج

P54A SOFT PUSH

P54 HA SOFT PUSH

شرح عام للمراحل

قبل أن نبدأ بشرح المراحل للدائرة يهمني أن الجداول على يمين الدائرة فيمكنك الاستفادة منها بمعرفة بدائل الترانزستورات الغير مألوفة والتي عادة ما تكون مضمونها حذف حرف k ووضع ٢ بدل منه ما لم يذكر بديله فمثلا k5a642 يمكن وضع ٢sa642 والأهم من ذلك يوجد جدول اختلاف قيم القطع حسب مقياس الجهاز ١٤٠١٦ أو ١٨٠٢٠.

علاقة دائرة التغذية بالأفقي

وأيضا قبل البدء في سرد هذه العلاقة الجديدة نشير إلى بعض الملاحظات

ملحوظة ١ :

خطأ ترقيم ال str في الجهازين رجل ٤٠٢ يتبادلان موقعهما والخرج أساسا على رجل ٤

وهو جهد ٧١٠٣ .

ملحوظة ٢ :

مرسوم كوبري بين رجل ٣ والتي كما سبق أنها رجل ٤ ورجل ٥ وحقيقة الأمر أنه لا يوجد

ذلك في الدائرة p54 ha أما الدائرة p54a فقد توجد المقاومة ٤ r800 ok

ملحوظة ٣ :

المقومة r804 بالدائرة والتي قيمتها ٢٢٠ أوم على الطبيعة بالجهاز تأخذ رقم r852

وبنفس القيمة .

ملحوظة ٤ :

الثنائي المرسوم بالدائرة d809 في الوقع هو كوبري فقط .

كل ما تقدم يخص دائرة التغذية من جهة الدائرة والواقع .

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة سامسونج

أما الآن نسرد علاقة الأفقي بالتغذية وأيضا بعض الملاحظات عن أهمية ودور بعض قطع التغذية .

١- قد يخرج الجهد ١٠٣ فولت من طرف ٤ من المتكاملة الذي هو خرج التغذية رغم أن دائرة التغذية بأفعل بها عطل ويعتبر هذا خرجا كاذبا لا يشير إلى سلامة عمل دائرة التغذية وهو الجهاز الأول من نوعه الذي يحدث فيه ذلك - ولكن السؤال كيف أتأكد من عملها وردا على ذلك هو ظهور الخرج الثاني وهو الجهد المنخفض لدائرة التغذية وبكل أسف لم يكتب هذا الجهد صراحة وهو ثمرة موحد ٢١١ موجة الذي يمثل الملف ١٣'١٤ لمحور التغذية **t801** كمصدر متغير والموحد **d820** ثم المكثف الكيمائي **c854** وسعته **v.47u٥٠** ويكفي قراءة ٢ فولت فقط للاستدلال على إتمام عمل التغذية - وأيضا ملاحظة زنة خفيفة تشير إلى عمل محور التغذية بالفعل وخروج جهد متغير - أما غير ذلك فلا نشعر بأي زنة للمحول وعدم خروج جهد ٢ فولت - ويكون جهد ١٠٣ فولت الخارج هو مجرد **c.d** متواجد على طرف ال **str** - واستكمالا لهذه الملحوظة فعندما يعمل الأفقي بالفعل يخرج جهد ثانوي ١٦,٥ فولت ليمر من خلال ثنائي السويتش **d405** ليتقابل مع ثنائي ٢١١ موجة السابق **d820** عند الطرف الموجب لمكثف التنعيم **c854** فيظهر جهد له قيمته بدلا من ال ٢ فولت المبدئية الخارجة من دائرة التغذية وهي كانت بمثابة جهد بدء تشغيل ليحل محلها الجهد الأخير القادم من الأفقي السابق ذكره .

من الموضوع هذا الجهد أول عمل له استمرار تشغيل مكبر الحافز الأفقي وأيضا المذبذب الأفقي طرف ٣٣ لمتكاملة **lc501** من خلال المقاومة **٣٩٠ ohm r407** - وبالتالي إذا كا هناك عطل في مرحلة الأفقي بصفحة عامة غير معروف موقعه سينقطع استمرارية تغذية المذبذب والحافز الأفقي ولا يمكن التعامل معهما بالجهود ويكون الأمر أكثر صعوبة وجرت العادة وأيضا اقترحها عليك وقد نفذها الكثيرون بوضع جهد خارجي من المؤكد سيكون متوفر لديك وهو جهد ١٢ فولت على موجب المكثف **c854** كبديل لجهد التغذية المفروض قدومه من الأفقي حتى يتسنى أخذ قراءات بالفولت للوصول إلى عطل مرحلة الأفقي ثم رفعه بعد ذلك ليحصل عليه من المصدر الطبيعي بعد ذلك .

٢- قد يظهر جهد ١٠٣ فولت على رجل رقم ٤ رغم وجود فتح في مكثف **C853 np** الذي سعته **u.4 ٧** وهذا ما كنا نغنيه أنه يظهر هذا الجهد رغم عدم سلامة دائرة التغذية .
٣- قد لاحظنا أنه يمكن وضع مكثف كيميائي بدلا من ال **p.n** السابق ذكره وموجبه على كاثود **d806** بدون أي ضرر وهذا خلاف ما هو معروف في أي مكان آخر عن عدم استبداله بمكثف كيميائي .

٤- المقاومة **r806** عند فتحها (تلفها) يعمل الجهاز بالكامل ولكن تظهر شوشرة عالية مسموعة ولكي تكون الفكرة كاملة هذه المقاومة تقع في طريق التغذية العكسية القادمة من طرف ٣ في اللين من خلال **D809.c810** الذي هو كوبري وليس ثنائي - أي أنه عند وجود أي فتح في هذا الطريق يؤدي إلى هذه الشوشرة وهي فكرة أصبحت عامة للأجهزة لمنع الشوشرة وهو الخط القادم من اللين دائرة التغذية .

٥- وجود ثنائي زينر **d808** في نهائي خرج التغذية وهو على يسارها في الدائرة بمثابة **voltage protection** أي أنه حماية ضد زيادة جهد خرج التغذية نتيجة عطل بها وعادة ما يكون سببه ال **str** نفسها فيحدث به قصر لمنع وصول التغذية إلى الأفقي لإيقاف تلف دائرة الأفقي - وإن كان بأفعل يعمل الجهاز بدونها إلا أنه حماية ويستدل دائما على خروج زائد من التغذية عند ملاحظة تلفه - ونصح في حالة عدم وجود نفس الرقم **sr2m** أن يوضع ثنائي زينر ١١٠ فولت حتى ١٣٠ فولت على الأكثر.

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

مرحلة منتخب القنوات :

ربما يلفت النظر بالدائرة هنا وجود aft1.aft2.aft3 فما هو الوضع - الطرف الذي يصل إلى aft التيونر النهائي هو aft3 ويستمد هذا الجهد إما من aft1 وهو في حالة عمل no لسويتش aft فينقل خرج مرحلة aft بامتكاملة IC101 طرف ١٧ من خلال مقومة صغيرة r106 1k أما في وضع off فمن خلال aft2 التي هي أساسا تعتبر جهد ثابت مصدره ١٢ فولت من خلال تجزئ جهد ٥٤٧. 6k r110 . k r109 وهذا لا يعتبر خرجا متغيرا من مرحلة aft ومن المعروف في هذا الوضع يتم التوليف يدويا

جهود تغذية منتخب القنوات :

- ١- b + : جهد التغذية الرئيسي وهو الجهد المثبت ١٢ فولت والذي مصدره ١٦,٥ فولت من الجهود الثانوية والذي قام بتثبيته دائرة الترانزستور Q101 مع ثنائي زينر المتصل بالقاعدة d101.
- ٢- جهد bL: ويحصل عليه من خلال مجمع ترانزستور sq102 على وضع سويتش vL الذي فيه ينخفض جهد القاعدة للترانزستور فيظهر جهد على المجمع .
- ٣- جهد bh : ويحصل عليه من خلال مجمع sq103 على وضع سويتش vh وبنفس الفكرة السابقة .
- ٤- جهد bu : ويحصل عليه من خلال مجمع sq101 على وضع سويتش u وبنفس الفكرة السابقة .
- ٥- جهد VT : وهو جهد التوليف من خلال زالق المقاومة المتغيرة لكل موقع المسماه في جملتها بال FINE وهنا في هذه الدائرة الموقع الثاني من خلال مقاومة VT202 وثنائي DA02 ويلاحظ أن الجهد المصدر هو V٣٣ يوضع لأي موضع عند الاختيار وليس موجودا بصفة دائمة على كل الموقع وهذا الجهد مصدره جهد التغذية ١٠٣ V والمقومة K SR105١٠ مع ثنائي زينر SD102 وقيمه V٣٣ .
- ٦- جهد AGC : وهو القادم من رجل ١٣ لمتكاملة IC101 مع مربع ال AGC وقيمة هذا الجهد تتغير بتغير وضع مقاومة VR151 10K ' AGC DELAY وهو الشائع تسميتها RF.AGC على طرف ١٢ لنفس المتكاملة وهي للحصول على صورة بدون رزان .
- ٧- IF : يكون الخرج النهائي للتردد البيني من طرف I.F إلى قاعدة ترانزستور Q161

مكبر تردد بيبي الكبدئي.

مرحل التردد البيبي وكاشف المرئيات :

وتقع ضمن المتكاملة LA7520 IC101 بالإضافة إلى مكبر مبدئي تردد بيبي Q161 الذي قد يؤدي خلل في دائرته إلى صورة ممطرة جدا اشبه بعطل ال Tuner نفسه وليس صورة ملساء ليعبر SAW FIL TER ليدخل إلى طرفي ١٠,٩ للمتكاملة IC101 وباقي الأطراف التابعة للتردد البيبي هي ١١,٨ أما كاشف المرئيات أطرافه هي ٢٠,١٩ وموضوع عليها أهم القطع وهي T171 VIDEO DER TRAP .

- دائرة A.F.T :

ويتبعها الأطراف ٢١,١٨ حيث AFT TRAP بالإضافة إلى طرف ١٧ وهو خرج D.C

لدائرة ATF.

- مرحلة ال AGC :

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

ويتبعها الأطراف من ٧ حتى ١٤ للمتكاملة IC101 - على طرف ١٢ وضعت المقاومة المتغيرة AGC DELAY VR151 المعروف عادة باسم RF.AGC التي لها تأثير على إزاله الرزاز بالصورة والخرج النائي على طرف ١٣ الذي يصل في النهاية إلى ال Tuner ولا توجد مقاومة متغيرة I.F.AGC ولكن جهد I.F.AGC يصل لمرحلة التردد البيني من داخل ال IC وأهم قطعه الخارجية ٥٠.١51C151u.0.47V

مرحلة المرئيات :

وتقع معظمها داخل المتكاملة IC501 ورقمها SS7698P والمعروفة باسم المحلي برقم TA7698P ويتبعها الأطراف ١٤٠٠٣٩٤٣٣٢٠١ أي الربع الأيسر للمتكاملة مضافا إليه طرف ٢٣ الذي هو خرج مرحلة المرئيات من المتكاملة ليصل إلى مكبر إخراج المرئيات صغيرة القررة Q201 ورقمه SA562٢ ومنه إلى Service Switch ذو الثلاث أوضاع هنا وهي وضع NORMAL وهو الموضوع عليه في الدائرة NOR والوضع الثاني R يقطع إشارة المرئيات وتظل الشاشة مضيئة كلها والوضع V المألوف في معظم الأجهزة ويظهر خط أفقي بسبب تعطله مرحلة الرأسى - يتبع أيضا مرحلة المرئيات كالعادة مرحلة داخل متكاملة IC101 المعروفة بمتكاملة التردد البيني السابق ذكرها وتضم الأطراف ٢٤٣٢٤ تغذية ١٢ فولت ٢٢٢ هو خروجها ويعبر مصيدة الصوت Z201 لعدم عبوره معها إلى متكاملة المرئيات السابقة IC501 طرف ٣٩

أهم القطع المؤثرة في مرحلة المرئيات :

١- مفتاح VR202 Contrast الذي ينقل جهد المفتاح D.C إلى طرف ٤١ لمتكاملة IC501 .

٢- مفتاح VR202 BRIGHTNESS وعلى التوالي معه SUB BRIGHT VR203 والذي يصل جهد ال D.C إلى طرف ٤ لمتكاملة IC501 نفس هذا الطرف يتلقى جهد تحكم فيالإضاءة من خلال مقاومة R207 إلى خط ABL أي أن هذا الطريق يلعب دورا كبيرا في مرحلة المرئيات ولإضاءة حتى طرف ٩ للاين .

مرحلة الإطفاء :

من الملاحظ أنه لا يوجد مربع صريع لمرحلة الإضاءة BLK - إلا أنه من المعتاد أن تأتي نبضات الإطفاء الرئيسي إلى أحد مراحل المرئيات والمسار الصريح هنا من طرف ٨ لمتكاملة الإخراج الرأسى IC301 إلى قاعدة ترانزستور Q201 من خلال R319 وثنائي D302 - أما الإطفاء الأفقي من طرف ١ للاين إلى R421 إلى D421 .

مرحلة الصوت :

تنقسم إلى جزئين الأول داخل المتكاملة IC101 والثاني خارجها .

الجزء الأول لمرحلة الصوت :

وهو داخل المتكاملة IC101 ويتبعها الأطراف من ١ إلى ٥ وأيضا من ٢٤ إلى ٣٠ .
• مفتاح الصوت VR601 قيمته K١٠ ويعمل بنظام ال D.C وليس الإشارة ويتم التحكم في الصوت بتغيير الجهد على طرف ٢٩ للمتكاملة IC101 - يوجد هنا أيضا .
• مفتاح Tone تنعيم VR603 وأثره على طرف ٢ ٣٠ .
• Sound TRAP : والمعتاد أنه دائر رنين يتبع كاشف الصوت وهنا ZIF DET على طرفي ١ ٣٠ .

• Z601 : وهي كريستال ٥,٥ MHZ استقبال تردد بيبي صوت من مستطيل

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

SIF DET من طرف ٢٥.

الجزء الثاني لمرحلة الصوت :

وتبدأ هذه المرحلة من خرج التردد الصوتي من المرحلة السابقة على طرف ٥ لمتكاملة IC101 إلى دائر إخراج الصوت دفع وجذب Pu11 'Push' المكون من ترانزستورين Q601، Q602 وكلاهما من نوع NPN وينتقل خرجهما من خلال محول إخراج الصوت T601 من خلال مكثف ٢,٢ u 250V C656 إلى الملف الابتدائي ثم إلى الثانوي ومنه إلى السماعة على أطراف ٣٠ ١ والموضوع طرقها المختلف حسب عدد السماعات بأعلى الدئر على اليمين بثلاث طرق مختلفة .

مرحلة التزامن :

وتقع مرحلة التزامن بكاملها داخل المتكاملة IC501 وتكون البداية بوصول إشارة المرئيات إلى طرف ٣٧ للمتكامل وطريق إشارة المرئيات يبدأ من طرف ٤٠ للمتكاملة إلى أسفل وأهم القطع التي يمر عليها هي المكثف ١ u. 50V C254 الذي يعتبر أهم عطل في التزامن إلى ثنائي D202 ومنه إلى طرف ٣٧ السابق ذكره - ومرحلة التزامن داخل المتكاملة يمثلها الطرفان ٣٧ ٣٧ حيث الخرج للمذبذب الرأسي خلال المكثف C351 الذي يعتبر أهم قطعة في عطل التزامن الرأسي فقط ليصل إلى طرف ٢٨ للمتكاملة حيث المذبذب الرأسي أما التزامن الأفقي فيكون من الداخل إلى المستطيل AFC.

مرحل الرأسي :

مثل مرحلة الصوت تقع في جزئين الجزء الأول داخل المتكاملة IC501 والجزء الثاني ترانزستورات خارجها .

الجزء الأول لمرحلة الرأسي :

ويتبعها الأطراف ٢٤ إلى ٢٩ حيث تكون البداية طرف ٢٩ الموضوع عليه VR301 وهي مفتاح التثبيت الرأسي بالجهد المستمر - وطرف ٢٨ لدخول نبضات التزامن الرأسي طرف ٢٦ لدخول التغذية العكسية طرف ٢٥ موضوع عليه V-HEIGHT-VR302 طرف ٢٤ هو خرج مرحلة الرأسي داخل المتكاملة إلى مكبر الإخراج الرأسي وحافزه داخل المتكاملة الثانية IC301

الجزء الثاني لمرحلة الرأسي :

ويمثله المتكاملة IC301 ورقمها AN5512 والتي تضم الحافز الرأسي الثاني والإخراج الرأسي

دخول إشارة الرأسي على طرف ٧ والخروج على طرف ٢ من خلال المكثف الكيميائي u 16V C356 ١٠٠٠ وهو الأكبر سع والأهم إلى طرف V2 لملفات الانحراف الراسية - وتكمل ملفات الانحراف طريقها إلى الأرضي عن طريق V1 إلى المقومة ٢,٧ R310 وهو من أهم القطع في العطل الكلي وأيضا سهولة اختبارها لصغر قيمتها .
تغذية المتكاملة الرئيسي هو طرف ٩ وقدره V٢٤ من الجهود الثانوية وأيضاً عن طريق D301 إلى طرف ٤ .

دائر E.W:

وهي دائرة تصحيح التسطير المسمار أيضا تشويه المخدة أو PIN CUSHION ويمثلها المحول T402 الذي يأخذ ملفه الابتدائي عينة من خرج الرأسي من طرف V2 خلال مقاومة R315 أما خرجة على الملف الثانوي فيكمل التسطير الأفقي والقطع التابعة له

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

المتصلة بالثانوي – وهو يكمل مسار ملفات الانحراف الأفقي على طرف H2 حتى الأرضي

مرحل الأفقي :

أولا :المذبذب الأفقي وحاكم تردده الاتوماتيكي AFC ويقعان داخل المتكاملة IC501 بدء من طرف ٣٢،٣٣،٣٤،٤٥ حيث هذا الطرف الأخير ٣٢ هو طرف الخرج .
طرف ٣٣ :

تغذية الأفقي من الجهد البادئ ١٢ فولت Starting القادم من دائرة التغذية خلال المقومة R407 ٣٩٠ ثم بعد ذلك يكون المصدر هو ١٦٠٥ فولت من الجهود الثانوية اللالين عبر ثنائي السويتش D405 – ومعنى السويتش هنا أنه يمنع جهد التغذية البادئ Starting من الوصول إلى جهد ثانوي اللالين ولكن بعد عمل مرحلة الأفقي وخروج الجهد ١٦٠٥ فولت يحل الأخير محل الأول اللحظي في التغذية .

طرف AFC 35:

وهو لدخول إشارة عينة الأفقي من اللالين من طرف ١ المدون AFC ليسلك الطريق – المقومة K. R405١٥ ثم المكثف الكيميائي C452 0.47u. 50V، إلى طرف ٣٥ هذا المسار المطلوب فحصه عند حدوث عطل أفقي من جهة التردد الذي يسبب شرائط الانزلاق الأفقي المعروف التي عادة إن لم تكن سبب عطل يتم ضبطها بالمقاومة المتغيرة H-Ho1d.

طرف : ٣٤

ويضم أهم القطع وهي KVR401H-Ho1d١٠ بالإضافة إلى جميع القطع المحيطة بهما علما بأن هذه القطع ربما تمثل أصعب أعطل مرحلة الأفقي بسبب تغيير تردد المذبذب الأفقي الذي يؤدي إلى انزلاق أفقي غير قابل للضبط بمفتاح H.Ho1d – وإذا ابتعد التردد كثيرا ربما يسبب زيادة تيار مكبر الإخراج مما يؤدي في النهاية إلى عطل protection.

طرف : ٣٢

وهو الخرج النهائي للأفقي بالنسبة للمتكاملة مع جهد ١,١ V D.C ليصل إلى قاعدة مكبر الحافز الأفقي عن طريق R409,L404.

مكبر الحافز الأفقي:

ويمثله الترانزستور Q402 ورقمه الفني SC2120٢ وكالعادة المشع متصل بالأرضي وقاعدته مدون عليها خطأ واضح جدا وهو ٧٩,٤ وكيف يكون ذلك والمشع متصل بالأرضي هذا من ناحية أخرى مصدر هذا الجهد هو طرف ٣٢ للمتكاملة وهو ٧١,١ وصحته لا يزيد عن ٧٠,٤ الأفقي من جهد البادئ starter ثم الجهد النهائي ٧١٦,٥ من خلال مقاومة R411 ٦٨ أوم والملف الابتدائي لمحول الحافز T401 طرف ١ ثم طرف ٣ – ومعروف مواصفات محول الحافز الابتدائي أكبر من الثنوي – وتكرر شرح ذلك ليصل في النهائي إلى قاعدة مكبر الإخراج الأفقي .

مكبر الإخراج الأفقي :

ويكثله الترانزستور Q404 ورقمه الفني SD1650٢ ولاحظ وجود ثنائي بين المجمع والمشع وأيضا مقاومة بين القاعدة والمشع في حدود ٥٠ أوم ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند قياسه .

وجهد المجمع يصل من مصدر التغذية ٧١٠٣ من خلال المقاومة الفيوزية المرسومة بطريقة واضحة أنها فيوزية R423 قيمتها ١ أوم ثم الثنائي D409 ثم طرف ٥ في اللالين

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

إلى طرف ٨ ومنه إلى المجمع - L407 يعتبر ملف صغير جدا وليس ذو أهمية تذكر
مكثفات العرض هنا موزعة على ثلاث وهي
C411 4700p, 3000pC412, 270pfC413 والأهمية للسعات العلية.
ملحوظة هامة :

كما في جهاز توشيبا وجولد ستار المعدل الثنائي D409 مع المكثف u.160V C458^{٣٣}
لرفع جهد تغذية مكبر الإخراج الأفقي لأعلى من ٧١٠٣ وجفاف المكثف يؤدي إلى نقص
ملحوظ في العرض .

الجهود الثانوية :

١- جهد ٧١٧٥ :

ومصدره طرف ١٠ في اللين ومكتوب عليه ١٧٥ وهذا ليس معناه وجهود جهد ٧١٧٥
عليه ولكنه بيان عن بداية مصدره ويتبعه D407 ثم المكثف u.250VC459^{٢٢} لتغذية
مكبرات إخراج اللون لكارت RGB على الشاشة .

٢- جهد ٧٢٤ :

وبدايته طرف ١١ في اللين ليمر على المقاومة الفيوزية r420 أوم ثم U.35v-٤٧٠
c456,D404 والملف L403 ثم u50VC358^١ لتغذية متكاملة الرأسى IC301 .

٣- جهد ٧١٦,٥ :

وبدايته طرف ٢ في اللين ليمر على المقاومة الفيوزية R408 ثم المكثف
u.35VC457^{٤٠٧} ويستخدم هذا الجهد أولا لتغذية المذبذب الأفقي والحافز الأفقي ومكبر
المرئيات أولا - ثم يشتق منه جهد ١٢ فولت لباقي المرحل - ولنا هنا ملاحظة على هذه
الجهود من واقع الجهاز .

٤- جهد ١٢ فولت الأول :

بحسب الدائرة يشتق من جهد ١٦,٥ فولت م بعد المقاومة RN31 472W وموقعها في
الدائرة على يسار كارت RGB - إلا أنه على الطبيعة غير موجود ربما في بعض الأجهزة
ويستعاض عنها بجهد ١٢ فولت الثاني .

٥- جهد ١٢ فولت الثاني :

ومصدره ٧١٦,٥ من خلال المقاومة R225 47 أوم ٢ وات لتغذية متكاملات الجهاز عدا
الرأس وأيضا كارت RGB .

٦- جهد ١٢ فوت الثالث :

وهو الجهد المثبت بترانزستور Q101 على يسار الدائرة أيفل وذلك لتغذية

الـ Tuner وترانزستور مبدئي مكبر التردد البيني .

مرحلة لون سيكام :

وتقع كلها داخل المتكامل ICN01 ورقمها M51397AP ولكنها تضم أيضا بعض أجزاء
نظام بال والتحكم في اللون و . SystemSW تدخل إشارة اللون من خلال

LM51 BELL FLLTER والمأخوذ بداية من مكبر الـ BUFFER داخل IC501

رجل ٤٠ وتدخل إشارة لون سيكام على طرف ٢٧ والأطراف الخاصة بنظام سيكام هي :
طرف ٣٠ :

لدخول نبضة البوابة القادمة من طرف ٣٦ لمتكاملة IC501 اللازمة لاستخراج نبضة

التعارف IDENT محور تواجد اللون .

طرفي ٢٥,٢٤ :

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

ويوضح عليهما أهم قطع سيكام على الإطلاق وهي LM52 COLR TRAP وعن طريق ضبطها نحصل على اللون عند فقدانه أو تغييرها والمسمى العلمي لها IDENT وهي تتبع المستطيل IDENT كما هو واضح بالدائرة .

طرف ١ :

لدخول النبضة الأفقية القادمة من اللين لتشغيل F.F.

طرف ٥ :

لدخول إشارة سيكام المتأخرة .

أطراف ٦، ٧، ٨ :

لدخول كاشف (B-Y) سيكام

أطراف ١٠، ١١، ١٢ :

لدخول كاشف (R-Y) سيكام وأهم القطع التابعة لهما LM53 كاشف (B-Y), LM52)

كاشف (R-Y) وعن طريق ضبطها نتحكم في تشبع اللون الأزرق والأحمر .

طرف ١٤ :

وهو لدخول الخرج النهائي للون (B-Y) إلى

.System Switch

ملحوظة :

يمكن الاسترشاد بدائرتي توشيبا وجولدستار المعدل لمعرفة جهود المتكاملة لاستخدامها

نفس الرقم M51397 AP .

مرحلة لون PAL

وتقع معظمها داخل متكاملة TA7698APIC501 وأطرافها تبدأ من طرف ٥ حيث دخول

إشارة بال حتى طرف ٢٢ فيما عدا ٩ المخصص لمفتاح TINT لنظام NTSC .

طرف ٦ :

ويمثل دائرة AutoaticCo1orContro1ACC

مسار إشارة بال

تبدأ من إشارة المرئيات حاملة اللون من طرف ٤٠ لدخول طرف ٥ لمتكاملة IC501 لتخرج

إشارة بال مؤقتا من طرف ٨ للمتكاملة ليتم تكبيرها في متكاملة سيكام على طرف

HDELAYLINE PALCHOROMAIN29 لتصل إلى مستوى يكفي دخولها إلى ١

ويكون الخروج من طرف ٢ لتدخل إلى DELAY وتخرج منه متأخرة لتدخل مرة أخرى

طرف ١٩ لمتكاملة بال لتصل إلى المستطيل MatrixPAL\intSC للمجمع والطرح

وأیضا من طرف ٨ نفسه مسار الإشارة المباشرة عن طريق مكثف C503 ومقاومة

R503 لتدخل إلى طرف ١٧ لمتكاملة PAL وتسمى المباشرة Direct لتدخل إلى

المستطيل السابق - ومرة أخرى ليتم الجمع والطرف للإشارتين المتأخرة والمباشرة لتخرج

منه إلى مستطيلين (B-Y)DEM,(B-Y)DEM أي كواشف الأحمر والأزرق لتخرج منهما

وتدخل مستطيل Matrix الذي أطرافه ٢٠، ٢١، ٢٢ الذي هو بالفعل تكبير إشارتي

(B-Y)-(R-Y) ويكون الخرج النهائي لإشارة (R-Y) من أطرف ٢١ لتصل إلى طرف ١٧

لمتكاملة سيكام حيث System Switch وأيضا يكون الخرج النهائي لإشارة (B-Y) من

طرف ٢٢ لتصل إلى طرف ١٥ لمتكاملة سيكام حيث System Switch من داخل

المتكاملة إلى مستطيل Matrix الذي هو (G-Y)Matrix لتخرج معهم إشارة (G-Y)

ويذهب الثلاثة إلى D-C Clamp حيث الخرج النهائي لجميع الانظمة على الاطراف R-

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

(Y) على طرف ١٨، (G-Y) على طرف ٢٠ (B-Y) على طرف ٢٢ ليذهبوا الى كارت
RGB على الشاشة.

باقي اطراف متكاملة بال

اطراف ١٣ ، ١٤ ، ١٥

وهي خاصة بمذبذب كاشف اللون وتضم اهم قطع بال في فقدان اللون وهي كريستال

X555 ذات التردد ٤,٤٣ MHz

اطراف ١٦ ، ١٨

وهي تابع دائرة بال لتصحيح وجة التردد **Phase** للمذبذب السابق ذكرة لعملية الكشف
وصحة الالوان

طرف ٣٨

لدخول نبضة الافقى لتشغيل F.F اللازم في دائرة كاشف اللون الاحمر وصحة.

طرف ٧

وهو لإظهار عمل دائرة بال بالكامل فيظهر جهد ٧٧,٦ دليل عمل الدائرة بالكامل فيما عدا
التردد للمذبذب ووجهه ويصل هذا الجهد إلى قاعدة ترانزستور Q501 ليحمله في حالة
تشبع فينخفض جهد مجمعة وبالتالي ينخفض جهد قاعدة كل من Q503,Q502 فلا يعملان
وبذلك نحافظ على إشارتي بال (R-Y),(B-Y) على مجموعهما دون تسريهما للأرضي - أما
إذا كان الإرسال سيكام فلا يظهر جهد ٧٦,٧ السابق وبالتالي لا يعمل ترانزستور Q501
فيرتفع الجهد على قاعدتي Q503,Q502 فيعملان في حالة تشبع تؤدي إلى اتصال
المجمع بالمشع الذي هو أرضي وبالتالي يخدمان إشارتي بال (R-Y),(B-Y) في حالة
إرسال سيكام .

ملحوظة هامة جدا :

على مستطيل D.C C1amp المشترك لجميع الأنظمة في متكاملة سيكام توجد المكثفات
الكيميائية CM24,Cm23,CM22 المتماثلة والتي قيمتها ١ u.50V تلعب دورا كبيرا في
تحديد الجهود المستمرة والتي هي في حدود ٧٧ على أطراف ١٨,٢٠,٢٢ والمؤثر في
تشغيل ترانزستور

إخراج اللون بكارت RGB على الشاشة - فجفاف المكثف يرفع الجهد على الطرف المقابل
له سواء R او G او B حتى أنه إذا كان أحدهم مفتوح يرفع الجهد الخارج إلى درجة تجعل
الترانزستور المقابل له في حالة تشبع فينخفض جهد المجمع وبالتالي الكاثود ليغطي هذا
الشعاش جدا في شدة إضاءته وقد تفقد الصورة نسها .

مفتاح اللون VR501

وهو مشترك للنظامين طبعا وينظام تجزئ الجهد من مصدر ١٢ فولت يصل جهد الزالق إلى
طرف ٥ لمتكاملة سيكام ليصل بدوره داخلها إلى الـ Matrix كالمعتاد ولا يوجد SUB
. Co1or

مكبرات إخراج اللون والشاشة :

وهي متشابهة كثيرا في الأجهزة إلا انه من الضروري أن نذكر ها في كل جزء لأنه يجب ألا
نفترض أن الجميع يقتنون هذه السلسلة وكالعادة توجد ثلاث ترانزستور Q501 للأزرق
Q502 للأخضر Q503 للأحمر وجميعها برقم SC2482٢ وكل منهم يتبعه مقاومة
الانحياز وهم على الترتيب السابق VR504,VR503,VR502

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

وهي كالعادة K٥ يسبقها مقاومة ثابتة K٢,٢ - أيضا تغذية المجمعات عن طريق مقومات كل منهم K١٥ وهي قيمة معتادة أيضا ومصدرها هو V١٧٥ من الجهود التثوية طرف ١٣ كالكال RGB أيضا توجد مقاومتان Drive وهما VR505 للأحمر VR506 للأزرق وقيمة كل منهما ٢٠٠ أوم أما الأخضر فلا يوجد له مقاومة Drive . يتم دخول إشارات فرق اللون الثلاث على القواعد الثلاث أما إشارة Y فتدخل على المشعات الثلاث من طرف ١٥ بكارتر RBG من خلال SW201

Service Switch ذو الثلاث أوضاع وبالدايرة مرسوم الوضع العادي NOR أيضا تغذية جهد ١٢ فولت من طرف ١٢ للكارت لتغذية مقومات الانحياز الثلاثة لضبط الأبيض وأسود.

وإن كانت جهود الترانزستور غير مكتوبة إلا انها كالمألوف في حدود V٧ للقواعد والمشعات أيضا تقريبا على خلاف ما هو منطقي بانخفاض جهد المشع بحوالي V٠,٥ إلا أنه هذا هو الواقع ولا خطأ في ذلك أما المجمع فهو في حدود V١٠٠ في الوضع العادي لمفتاح الإضاءة وينخفض جهد المجمع ليصل إلى ٨٠ فولت أيضا يرتفع جهد المشع قليلا جدا ويتبعه المجمع ليصل إلى ١٥٠ فولت تقريبا وهو المقارب لجهد الإظلام التام كما في حالة العطل الذي يصل إلى أكثر من ١٥٠ فولت . جهد الشبكة السائرة من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ فولت بحد أقصى لعدم ظهور خطوط الرجوع البيضاء BLK .

اختيار نظام N.T.S.C.

تستخدم المتكاملة ICK01 لاختيار نظام N.T.S.C. أو بال وسيكام معا وذلك عن طريق تغذيتها عند طرف ٤ من خرج المرئيات الأول الدخول إلى رجل ٣٩ لمتكاملة IC501 وذلك بغرض فصل التزامن لمعرفة نظام الإرسال بموجب تردد نبضات التزامن حيث في حالة بال وسيكام يكون تردد الرأسي Hz٥٠ وحالة N.T.S.C يكون وعليه يكون اتلخروج من المتكاملة ICK01 على طرف ٨ في حالة Kz٥٠ صغير جدا فيصل إلى كل من عمل الدائرة الأصلي في حالة PAL .

أما في حالة N.T.S.C فيكون الخرج عاليا فيعمل الترانزستور QK01 ليصل إلى طرف ٢٥ لمتكاملة IC501 ليحدث تغيير في تردد الرأسي وأيضا يعمل QK02 ليصل إلى طرف ١٩ لمتكاملة IC501 حيث مستطيل PAL\N.T.S.C . System SW ليعمل اللون على نظام N.T.S.C

وهنا يمكن استنتاج أنه لإيقاف عمل N.T.S.C يكون خرج رجل ٨ صغيرا أي يمكن توصيل بالأرضي لإلغاء نظام N.T.S.C إذا استدعى الأمر .



مظاهر الأعطال وعلاجها

كعادتنا في ترقيم الأعطال نبدأ بالأعطال الشاشة والشاذة أيضا أو لا ثم بعد ذلك الأعطال العادية النمطية في أسلوب معالجتها ومنطقيتها - ويستلزم مرجعة الشرح التفصيلي ليساعدك على الوصول إلى العطل بسهولة كما يفعل الكثيرون - أما عناوين الأعطال لتحديد المظهر أساسا لمعرفة مرحلة العطل - أما تحديد تفاصيلها في الشرح مع تمنياتي لك دأما بالتوفيق .

العطل الأول :

جهاز ميت رغم وجود خروج دائرة والجهد العالي جدا وإنارة فتيلة الشاشة .
الإصلاح والصيانة
يعتبر هذا أكثر الأعطال شيوعا - فكلهة ميت هنا مقصود بها عدم وجود صوت أو صورة أو
إضاءة - ولكن إنارة الشاشة فقط تكفي لإثبات عمل الالين - وعليه يكون العطل شبه مؤكدا
في الجهود الثانوية وأساسه الجهد ١٢ فولت وعادة ما يكون فتح في المقاومة الفيوزية
R115 على يسار الدائرة من أسفل وهي بدلا من RN31 الموجودة بالدائرة وغير
موجودة بالجهاز راجع الشرح .

العطل الثاني :

وجود صوت وخط أفقي لامع وباقي الشاشة سوداء .
الإصلاح والصيانة
واضح أنه عطل كامل في مرحلة الرأسي وهنا سنسر العطل الشائع والبسيط وإن لم يكن
راجع العطل ١٥ والعطل المقصود به هنا هو غياب جهد التغذية للأخراج الرأسي وهو جهد
٢٤ فولت أيضا بسبب المقاومة الفيوزية R420 عند الالين .

العطل الثالث :

جهاز ميت رغم وجود خرج دائرة التغذية والمقصود به جهد ١٠٣ فولت بدائرة التغذية على
كاثود ثنائي D820 .
الإصلاح والصيانة

العطل مبدئي في الأفقي بالاعتبار لا يوجد جهد عالي جدا وعدم إنارة فتيلة الشاشة أو في
لجهد الثانوي بالذات V١٦,٥ الذي عن طريقه يكتمل عملي مرحلة الأفقي تفحص المقاومة
الفيوزية R408 أو لا إن لم يكن تفحص المقاومة الفيوزية R432 في طريق الـ D.C
المغذي لمجمع مكبر الإخراج الأفقي - ومن الجائز أن تكون سبب فتحها هو قصر بثنائي
D409 وأيضا قصر Short بمكثف الـ C458 Sooster
أو المكبر نفسه فيتم تغيير التالف مع ملاحظة أن الثنائي H Diode أي ثنائي تردد عالي
ومرة أخرى من الأرقام المتوفر بالسوق المحلي BY399 أو BY298 ولا ويجوز وضع
ثنائي سيلكون عادي مهما كان جهده أو تحمية للتيار .

العطل الرابع :

جهاز يعمل بحالة جيدة صورة وصوت وألوان إلا أنه يسمع صفير واضح مزعج .

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

الإصلاح والصيانة

هذا العطل محدد تماما في خط الربط بين التغذية واللاين وعادة ما تكون مقاومة R806 وقيمتها ١,٨ أوم ولكن راجع باقي المسار وهو مكثف C801 من جهة Open أو شرح في الـ Printeh حتى طرف ٣ في اللاين بالطبع قبل أن يصل إليها لأنها تغذي فتيلة الشاشة .



العطل الخامس :

وجود صوت وأيضا الجهد العالي جدا وإنارة فتيلة الشاشة إلا أن الشاشة نفسها غير مضيئة .

الإصلاح والصيانة

يتم قياس جهد الشبكة الساترة وسنفترض أنه موجود بعد ذلك يقاس جهود الكاثودات الثلاث - نلاحظ ارتفاعها جميعا عن ١٦٠ فولت وهنا يثبت العطل في مرحلة المرئيات وحيث أننا نتحدث هنا عن العطل الشائع فعادة ما يكون تلف ترانزستور مكبر إخراج المرئيات Q201 مفتوح open فيزيد جهد مجمعه ليصل إلى مشعات مكبرات اللون الثلاث ليعطلهم جميعا وإن لم يكن راجع عطل رقم ١٣ من أعطال المرئيات .



العطل السادس :

جهاز ميت لا صوت ولا صورة ولا إضاءة رغم وجود جهد ٧١٠٣ ولكن لا يسمع زنة محول T801CHOPPER بدائرة التغذية .

الإصلاح والصيانة

كما سبق في الشرح وجود جهد ٧١٠٣ غير كاف لسلامة دائرة التغذية في هذا الجاز بالذات لأنه لم يتم تشغيل المحول لظهور جهد البادئ الذي يظهر بصورة ٢ فولت على مكثف C804 .



العطل السابع :

جهاز ميت وعدم وجود خرج من دائرة التغذية أي لا يوجد جهد ٧١٠٣ .

الإصلاح والصيانة

يراجع أم لا ثنائي زينر D808 في نهاية دائرة التغذية عادة ما يكون به إلى وجود خرج زائد جدا من دائرة التغذية وملاحظة إضاءة لمبة السيريا - فيزيادة إضاءتها يشير إلى خرج زائد من دائرة التغذية هذا إذا اشتغل الجهاز بالفعل ، أما في حالة عدم عمل الجهاز وفقط إضاءة عالي جدا لمبة السيريا طبعا يشير إلى قصر Short بالجهاز والذي عادة ما يكون في ترانزستور مكبر الإخراج الأفقي - أما إذا كان الجهاز يعمل فتكون المشكلة هي زيادة خرج التغذية الذي عادة ما يكون السبب الـ STR نفسها .

للعطل الثامن :

جهاز ميت رغم وجود جهد ٧١٠٣ مع سماع زن المحول T801 ووجود ٢ فولت على موجب مكثف C854 وبالكشف على مقاومة R423 الفيوزية في دائرة مكبر الإخراج الأفقي سليمة وأيضا R408 .

الإصلاح والصيانة

نحن هنا أمام عطل خاص جدا في معالجه حيث أن العطل مبدئيا في مرحلة الأفقي رغم سلامة مكبر الإخراج الأفقي ووصول جهد مجمعه المبدئي قبل الرفع هو ٧١٠٣ ونلاحظ هنا غياب جهد تغذي المذبذب والحافز الأفقي - يدفع الكثير للفحص بنظام الأوم أي القياس بدون جهود وتغيير متكاملة IC501 التي تقع بداخلها المذبذب الأفقي - وهنا لنا رأي حيث أننا نفضل الكشف بالجهد فيمكننا إحضار جهد خارجي ٧١٢ لتسليطه على مكثف C854 وفحص خرج المذبذب على طرف ٣٢ لمتكاملة IC501 في وضع Qut put فإذا لم يظهر كان العطل في المذبذب الأفقي تفحص أهم القطع أولا وأخيرا قد تكون المتكاملة نفسها وأهم القطع هي VR401 H.Ho1p والمكثف C453 في خط التغذية للمذبذب على طرف ٣٣ لمتكاملة IC501 وبعد التأكد من عدم وجود فصل في الـ Printed يمكن تغيير المتكاملة فإذا لم يوجد خرج يكون العطل في باقي قطع المذبذب وهذا نادراً إلا أنه لا مفر منه والأطراف التي عليها القطع مدرج في الشرح والدائرة - أما إذا وجد خرج للمذبذب فينتقل الفحص للحافز Q402 الترانزستور بالأوم والجهد على مجمعه هذا إن لم يكن هناك خرج إشارة على مجمعه أما إذا تواجد على مجمعه فلا بد وأن لم يكن المحول نفسه تالف بسبب ملفه الثانوي الذي يؤكد عدم وجود خرج عليه أي على قاعدة مكبر الإخراج الأفقي بشرط أن يكون قد استوفى ملاحظة شرح في الـ Printed للمسارات السابق الحديث عنها .

العطل التاسع :

وجود صوت وشاشة شديدة الإضاءة ووجود خطوط BLK مع عدم وجود صورة ومفتاح الإضاءة لا يؤثر في تغيير شدة الإضاءة .

الإصلاح والصيانة

من الواضح أنه عطل مرئيات وللتأكد يقاس جهود الكاثودات الثلاث للشاشة - نلاحظ انخفاض ملحوظ جدا بها وهي القادمة من المجمعات الثلاث للترانزستورات الثلاث وبقياس جهود المشعات نلاحظ انخفاضها أيضا وبالرجوع إلى مصدر هذا الانخفاض نجده قصر في ترانزستور مكبر إخراج المرئيات بين المشع والمجمع وإن يكن الأمر كذلك راجع عطل المرئيات رقم ١٢ .

العطل العاشر :

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

صورة ممطرة في جميع القنوات بدرجات مختلفة حسب مستوى قوتها وقد تختفي بعض قنوات U.H.F الضعيفة أصلا .

الإصلاح والصيانة

تكبير غير كاف لشدة الإشارة و عدة ما يكون الشك في الـ Tuner أو جهد RFAGC المغذي للتيونر - وبترفير جهد مناسب آخر للـ AGC بمقاومة متغيرة K10 ووضع جهد 12 فولت عليها وأخذ طرف الزالق إلى طرف AGC بالتيونر بعد فصل الطرف الأصلي وبتحريك المقاومة المتغيرة لتغيير الجهد يمكن إزالة العطل وإن لم يكن - فقبل تغيير الـ Tuner يمكن فحص مكبر مبدئي التردد البيئي Q106 بالأوم والجهود عليه .



العطل الحادي عشر :

شاشة مضيئة يمكن التحكم في إضاءتها من مفتاح الإضاءة BRIGHT ولا يوجد صورة أو صوت أو رزاز .

الإصلاح والصيانة

يجب التأكد أنه عطل مشترك للصورة والصوت وليس عطلان منفصلان كأن يكون عطل المرئيات قبل مفتاح الإضاءة وأي عطل في مرحلة الصوت حتى لو كانت السماعه - وذلك فحوص مراحل المرئيات بوضع طرف الهوائي على طرف 39 لمتكاملة IC501 فإذا ظهرت الشرائط السوداء دل ذلك على سلامة مراحل المرئيات وأصبح المرجع بالفعل مرحلة التردد البيئي داخل متكاملة IC101 ويتم التعامل معها بالجهود أولا وإذا لزم الأمر تغيير المتكاملة IC101 .



العطل الثاني عشر:

يوجد صوت ولا توجد صورة والشاشة مضيئة إضاءة زائدة مع وجود خطوط BLK ومفتاح الإضاءة لا يؤثر على الإضاءة .

الإصلاح والصيانة

استكمالاً للعطل رقم 9 يكون العطل في باقي مراحل المرئيات داخل المتكاملة IC501 والأطراف المتصلة التي تتبعها والتي تأتي بها الجهود المستمرة أو النبضات ومن أهمها الآتي من مقاومة BRIGHT وأيضا SUB BRIGHT والـ CONTRAST وأيضا الخط المذكور ABL الذي يبدأ من رجل 9 بالايين حتى طرف 4 بالمتكاملة IC501 .



العطل الثالث عشر:

يوجد صوت ولا توجد صورة أو إضاءة والفتيلة مضاعة .

الإصلاح والصيانة

وجود الصوت وإضاءة الشاشة دليل عمل مرحلة الأفقي وهنا يتم قياس جهد الشبكة الساترة فإذا لم يوجد كان العطل في مسارها حتى لو كان سبب ذلك اللاين لأن المقاومة المتغيرة Screen داخله أما إذا تواجد جهد الساترة فلا بد وأن يكون جهد الكاثودات الثلاث عالي

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

جدا وإلا كانت الشاشة هي الصعيقة - فإذا كانت جهود الكاثودات الثلاث أكثر من ١٥٠ فولت اتضحت الرؤيا فللعطل أيضا في مراحل المرئيات التابعة للمتكاملة IC501 كما في العطل السابق ويتبع نفس مسار العطل ولكن تكون البداية في مكبر إخراج المرئيات Q201 كما في العطل الخامس .



العطل الرابع عشر:

صورة سليمة ملونة ولا يوجد صوت .

الإصلاح والصيانة

واضح أنها مرحلة الصوت نبحت أولا تحديد موقعها هل هي في الجزء الأوم داخل المتكاملة IC101 أم في مكبر الصوت فيتم الحقن بـ Mu1tividator على طرف ٥ من متكاملة IC101 للكشف على مراحل الصوت وتشميل المسار من طرف ٥ على المقاومة R611 والمكثف الكيميائي C655 الأكثر أهمية ثم مكبري الدفع والذب فإذا لم نسمع صفار كان العطل في هذا المسار فإذا لم يكن المكثف تقاس جهود الترانزستور علما بأن تغذية مجمع الترانزستور Q601 هي من جهد ٧١٠٣ لدائرة التغذية - وأيضا من القطع الهامة مكثف الربط C626 من مشع Q601 إلى محول إخراج الصوت أما إذا سمعت الصفارة فيكون العطل في الجزء الآخر الذي هو داخل المتكاملة IC101 وبأخذ القراءات على الأطراف الخاصة بالصوت راجع الشرح لتحديد العطل بالمتكاملة أم القطع الواصلة بها .



العطل الخامس عشر :

يوجد صوت وخط أفقي لامع وباقي الشاشة سوداء .

الإصلاح والصيانة

واضح جدا أنه عطل كلي في الرأسي - ويكون ذلك بالحقن بالهوائي ويكون أفضل بـ Mu1tividator على طرف ٧ لمتكاملة الإخراج الرأسي IC301 ورقمها AN5512 وقبل ذلك التأكد من وضع سليم لمتاح Service Switch - وبالأخص إذا كان هناك فرد اعتبرت المتكاملة سليمة والعطل في المتكاملة أم الجهد المتغذي لها وخاصة أرجل ٩، ٤ ومن أشهر القطع المسببة هي التي تكمل دائرة ملفات الانحراف الرأسي وهي المكثف C536 وأيضا له دوره في العطل الجزئي أي ارتفاع رأسي غير كمل وأيضا من مسببات العطل الكلي المقاومة ٢,٧ R310 أوم وشرح الـ Printed أهم مما سبق ثم المتكاملة وأخيرا باقي قطع مراحل اتلرأسي داخل المتكاملة IC501 وتقاس الجهود أولا بدء من طرف ٢٤ حتى طرف ٢٩ والأكثر أهمية في القطع هو القطع هو مفتاح التثبيت الرأسي VR301 الذي عن طريقه يصل جهد تغذية المذبذب - ومفتاح V.HEIGHT VR302 ثم المتكاملة وباقي القطع معطيا أولوية للمكثفات الكيميائية طبعا كما تعلم . في البعد الرأسي عاملة كأن يكون نقص في أعلى وأسفل أو من جهة واحدة فقط أو استالة في ثني أسفل أو أعلى الصورة .

مقصود به عطل جزئي في مرحلة الرأسي يحتاج فحص مرحلة الرأسي بالكامل تاركا

المتكاملة آخر المقاومات المتغيرة ثم المكثفات الكيميائية ونرشح لك U١٠٠٠ ثم V ٥٠

2.2u - C353 - C352

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

للصورة معا أو انزلاق رأسي فقط .
تزامن أفقي ورأسي وتزامن رأسي فقط ومن أشهر C254 في حالة أفقي ورأسي أو جفاف
به وأيضا الرأسي ودائما لا تنسى الـ Printed قبل تغيير للتزامن الرأسي .

العطل السادس عشر

صوت سليم وعيوب في البعد الراسي - نقص في الارتفاع أو استطالة أو انضغاط أو ثني
اسفل أو اعلي الصورة ..

الإصلاح والصيانة

- فحص مرحلة الراسي بالكامل تاركاً Ic اخر فحص جميع مكونات منطقة الراسي ..
- بداية من المقاومات المتغيرة ثم المكثفات الكيمائية وعلي الترتيب (C356(1000/16)،
C352 C353(2.2/50)، C345

العطل السابع عشر

انزلاق أفقي وراسي للصورة معا أو انزلاق راسي فقط ..

الإصلاح والصيانة

- أشهر الاعطال فتح كامل للمكثف C254
- في حالة أفقي وراسي أو جفاف به وأيضا C351 في حالة الانزلاق الراسي ودائما لا
تنسى البرنتر (الشاسية) قبل تغير المتكاملة في النهاية وخاصة للتزامن الراسي ..

العطل الثامن عشر :

صوت جيد وصورة جيدة ولا يوجد لون .

الإصلاح والصيانة

ما دامت الصورة جيدة فالمرجح أن يكون في مرحلة اللون - وقد تم شرحها بالتفصيل في
الباب الثاني ولا ملاحظات لنا هنا كعطل شائع ويكون الفحص تقليديا في متكاملة لون
IC501 وجهودها عسى أن تسفر عن شئ ومسار نبضة بوابة Burst السابق ذكرها في
الشرح .

العطل التاسع عشر :

صوت جيد أرضية بيضاء ولا يوجد لون أحمر .

الإصلاح والصيانة

تتبع مسار اللون الأحمر (R-Y) بدء من طرف ٢١ لمتكاملة IC501 وربما هي نفسها إذا
كان الجهد عليه غير صحيح وهو ٧,٣ فولت إلى طرف ١٧ لمتكاملة سيكام وهي قطع
وحودة بالإضافة إلى Printed وأيضا ربما في متكاملة سيكام نفسها إن لم يكن الجهد على
طرف ١٧ صحيحا وهو ٢,٧ فولت .

العطل العشرين :

صوت جيد أرضية بيضاء ولا يوجد لون أزرج .

الإصلاح والصيانة

نفس خطوات العطل السابق متتبعا مسار (B-Y) من طرف ٢٢ للمتكاملة IC501 طرف ١٥ لمتكاملة سيكام

العطل الواحد والعشرين :

عدم وجود اللون الأحمر مع ملاحظة أرضية نيلى
عدم وجود اللون الأزرج مع ملاحظة أرضية صفراء
عدم وجود اللون الأخضر مع ملاحظة أرضية بنفسجي

الإصلاح والصيانة

الأعطال السابق سبق الحديث عنها مرارا وتبدأ من الشاشة قياس جهود الكاثودات لتقودنا إلى ترانزستور مكبرات إخراج اللون - يكون العطل خارج الكارت RGB على سوكت الشاشة إذا ثبت غيار جهد القاعدة أو نقص جدا وهذا يقودنا إلى متكاملة سيكام ICN01 وخلاف ذلك يكون في كارت RGB الخاص باللون المفقود فقط .

العطل الثانى والعشرين

الجانب الايسر مظلم ويظهر جيدا عند انخفاض الاضاءه

الإصلاح والصيانة

يتم تغير كل من

المكثف C459/10/100V

C458/47/50V

العطل الثالث والعشرين

انخفاض الفولت من ١٠٣ فولت الى ٧٥ فولت

الإصلاح والصيانة

يتم تغير C853/NP

C854/4.7/50V

العطل الرابع والعشرين

الإضاءة العادية للشاشة حمراء وعليها خطوط BLK

الإصلاح والصيانة

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

أيضا أعطال سبق شرحها في الأجزاء السابقة وهي ثلاث أعطال متشابهة لكل لون تشير إلى نقص جهد كاثود اللون الزائد واقترابه من الصفر وقد يكون عطل قصر Short في الترانزستور نفسه أو زيادة غير عادية لجهد قاعدته بسبب فتح في المكثفات الكيميائية U. 1 50V على مستطيل D. C CLMP وهي C24,C23,C22، لكل لون فهي تسبب زيادة عالية في جهود أرجل ٢٢،٢٠،١٨ حسب المكثف وبالتالي في قواعد الترانزستورات الثلاث حسب اللون الزائد والفتية - ويمكن معالجة ذلك بتغذية منفصلة لفتيلة الشاشة كما لو كانت تقوية - أما إذا كان القصر بين الكاثود والشبكة الحاكمة فتعتبر الشاشة تالفة واجبة الاستبدال .

إذا كان القصر صريح ويمكن قياسه بالأوم فيعطي قراءة صفر هنا يمكن تسليط جهد بين الحاكمة والكاثود لإزالة القصر لمرور تيار عالي ما دامت الشاشة أصلا تالفة وليس هناك ما نخسره .



العطل الخامس والعشرين

الإضاءة العذبة للشاشة خضراء وعليها خطوط BLK

الإصلاح والصيانة

أيضا أعطال سبق شرحها في الأجزاء السابقة وهي ثلاث أعطال متشابهة لكل لون تشير إلى نقص جهد كاثود اللون الزائد واقترابه من الصفر وقد يكون عطل قصر Short في الترانزستور نفسه أو زيادة غير عادية لجهد قاعدته بسبب فتح في المكثفات الكيميائية U. 1 50V على مستطيل D. C CLMP وهي C24,C23,C22، لكل لون فهي تسبب زيادة عالية في جهود أرجل ٢٢،٢٠،١٨ حسب المكثف وبالتالي في قواعد الترانزستورات الثلاث حسب اللون الزائد والفتية - ويمكن معالجة ذلك بتغذية منفصلة لفتيلة الشاشة كما لو كانت تقوية - أما إذا كان القصر بين الكاثود والشبكة الحاكمة فتعتبر الشاشة تالفة واجبة الاستبدال .

إذا كان القصر صريح ويمكن قياسه بالأوم فيعطي قراءة صفر هنا يمكن تسليط جهد بين الحاكمة والكاثود لإزالة القصر لمرور تيار عالي ما دامت الشاشة أصلا تالفة وليس هناك ما نخسره .



العطل السادس والعشرين

الإضاءة العذبة للشاشة زرقاء وعليها خطوط BLK وقد لا تبدو الصورة واضحة تحت

الخلفيات الثلاث

الإصلاح والصيانة

أيضا أعطال سبق شرحها في الأجزاء السابقة وهي ثلاث أعطال متشابهة لكل لون تشير إلى نقص جهد كاثود اللون الزائد واقترابه من الصفر وقد يكون عطل قصر Short في الترانزستور نفسه أو زيادة غير عادية لجهد قاعدته بسبب فتح في المكثفات الكيميائية U. 1 50V على مستطيل D. C CLMP وهي C24,C23,C22، لكل لون فهي تسبب زيادة عالية في جهود أرجل ٢٢،٢٠،١٨ حسب المكثف وبالتالي في قواعد الترانزستورات الثلاث حسب اللون الزائد والفتية - ويمكن معالجة ذلك بتغذية منفصلة لفتيلة الشاشة كما لو كانت

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

تقوية - أما إذا كان القصر بين الكاثود والشبكة الحاكمة فتعتبر الشاشة تالفة واجبة الاستبدال .
إذا كان القصر صريح ويمكن قياسه بالأوم فيعطي قراءة صفر هنا يمكن تسليط جهد بين الحاكمة والكاثود لإزالة القصر لمرور تيار عالي ما دامت الشاشة أصلاً تالفة وليس هناك ما نخسره .



العطل السابع والعشرين
وجود بقع لونية على أركان الشاشة
الإصلاح والصيانة
مقاومة P.T.C. في دائرة إزالة المغنطة



العطل الثامن والعشرين
البقع اللونية طويلة بثلاث مساحات
الإصلاح والصيانة
وضع غير صحيح لليوك نتيكة رفعه وإعادة وضعه




العطل التاسع والعشرين
الصورة تبدو مرسومة ثلاث مرات بالثلاث ألوان ويظهر ذلك بوضوح في الكتابة
الإصلاح والصيانة
وضع غير سليم لمغناطيسيات التقارب والنقاء على عنق الشاشة ويحدث ذلك عند تغيير الشاشة أو اليوك فترفع ويعاد وضعها في غير موضعها وإذا فشلت محاولات ضبطها يمكن رفعها نهائياً أفضل من وجودها وهي غير مضبوطة



اخواني الاعزاء
لقد جمعت لكم بقية الاعطال من المنتديات العربية والاجنبية
لكي تكمل مسيرة جميع اعطال سامسونج حديث وقديم
نبدأ بأعطال سامسونج امون
ملحوظة مهمة لدائرة البور الخاصة بجهاز امون
هذه الدائره حساسه جدا لمكوناتها بحيث يجب ان تخرج في النهايه جهدان قيمة الاول
لا تتعدى ال ١٢٥ فولت والثاني لا تتعدد ال ١٥ فولت
ومن هنا يحدث الخطا حيث ان الدائره تخرج ٢ او ٣ فولت زياده عن ال ١٢٥ فولت ويعمل
الجهاز عادي وفجاه يضرب اما الباور او الفيرتكال اذا لابد من قياس الجهد بدقه بعد اصلاح
الجهاز وملاحظه ثبات الفولت مع رفع الاسكرين وخفضه حتى تضمن سلامته
وهذه هي طريقة تركيب دائرة بور خارجية لجهاز سامسونج امون

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

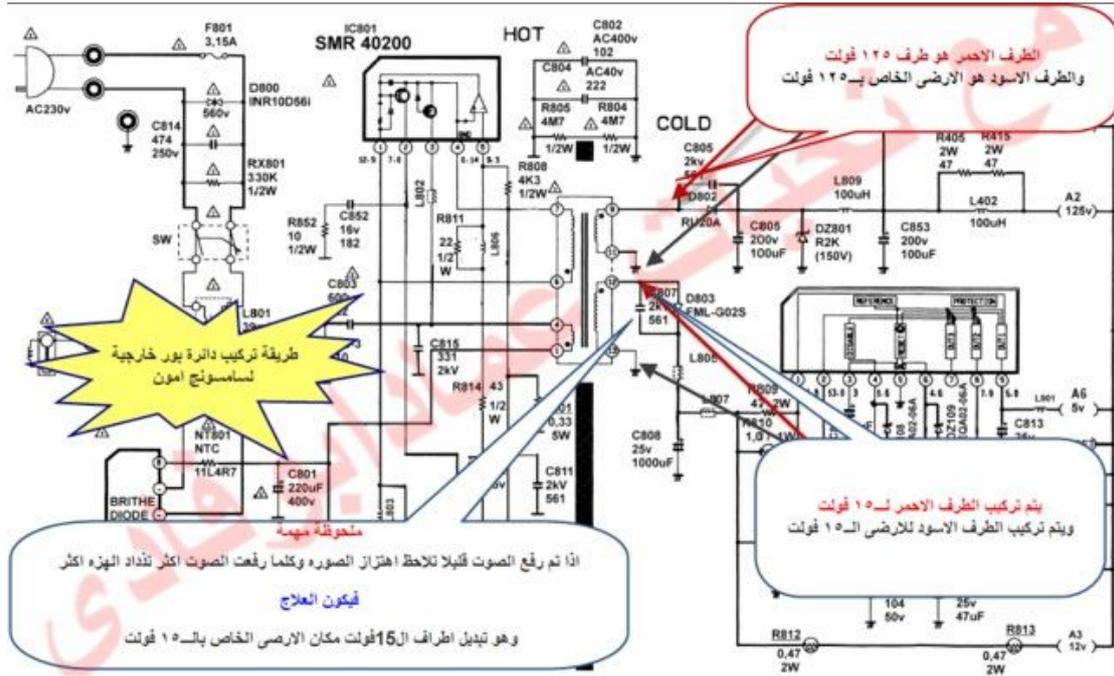

العطل الثلاثون

الجهاز به شورت

الإصلاح والصيانة

الجهاز ياتي اليك والفيوز ضارب وكلما وضعت فيوز يضرب
في هذا الجهاز ابدأ بال SMR40000 وذلك بتفريغ الطرف ٤ من الدريفر او الطرف ٣
من ال SMR40000 وان لم يكن البريدج = المكثف العمومي

العطل الواحد و الثلاثون

زيادة خرج الباور

الإصلاح والصيانة

الجهاز ضارب الباور الاصلى او الفيرتكال ويمكن ال M52777
تاكد ان خرج الباور عالى وغالبا يكون السبب C851//22UF/35V قم بتركيب
مكثف جديد وركب القطع التالفه وشغل الجهاز وقيس الجهد كما اشرنا سابقا يجب الا يتعدى
ال ١٢٥ فولت واذا لاحظت انه ١٢٧ او ١٢٨ يجب تغيير HS801 لانها المسئوله عن
الارتفاع
الطفيف فى الجهد وتكون عاطله بحيث انها تجعل الجهاز معرض للاعطال مع زيادة الجهد
الخارجى (٢٢٠ فولت)

العطل الثانى و الثلاثون

الجهاز يعمل بصورة متقطعه بحيث انك فعلا تسمع خرج الجهد العالى متقطع

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

الاصلاح والصيانة

تاكد من سلامة IC802 = DZ803 = DZ802 وللتاكد من ان العطل في هذه المنطقه
فرغ الطرف ٤ من ال IC802 تلاحظ عمل الجهاز والليد مضاء ومستمر في الاضاءه

العطل الثالث و الثلاثون

عند تشغيل الجهاز من البور تلاحظ عدم اناره الليد مره واحده ولكن بالتدرج ويكون ضوء
الليد اصفر ومن المفروض ان يكون احمر

الاصلاح والصيانة

تغيير STR ٤٠٠٠

العطل الرابع و الثلاثون

شائع ستاره ملونه الوان الطيف ملء الشاشة وثابته
الاصلاح والصيانة

التاكد من المكونات الاتيه بالترتيب الارخص فالاعلى

TDA8356 = TDA6103AQ = M52777

العطل الخامس و الثلاثون

شائع ستاره بيضاء وعليها خطوط رفيه
مائله تتسع تدريجيا من اعلى لاسفل ورغم ان الاسكرين
منخفض لآخره ولكن يوجد اضاءه

الاصلاح والصيانة

التاكد من الجهد + ١٨٠ فولت من بدايته

من الطرف ه فى اللين مارا ب D405 والمقاومه RR418

وحتى سوكت الشاشة

اذا كان الجهد تمام التاكد من الايسيهات السابقه بنفس التسلسل

العطل السادس و الثلاثون

صوره ضعيفه الاضاءه

والتباين تميل الى الزرقه حتى النمشه ضعيفه وزرقاء

الاصلاح والصيانة

تغيير ال IC202 // TDA4665 ----- ال M52777

العطل السابع و الثلاثون

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

غياب الالوان نهائيا
الاصلاح والصيانة

نزع وعدم تركيب ال IC203 //TDA8395
ضبط طفيف للتراب واخيرا تغيير M52777
تحذير هام



العطل الثامن و الثلاثون

سامسونج امون زور رفيع
احيانا تتلف الشاشة (كسر)
الاصلاح والصيانة

نيسبب تلف ic الراسى ورقمه ٣٨٦٥ TDA



العطل التاسع و الثلاثون

الصوره غير واضحه
الاصلاح والصيانة
تغيير اى سى الفيرتكال



العطل الاربعون

خطوط تشبه خطوط الاوسيليتور
تميل الى اللون الازرق وعند سحب الفيشه
من الكهرباء تلاحظ صورته لحظيه
والشاشه محددده وتسمع صوت صفير
الاصلاح والصيانة
بقياس الجهد على اى سى الذاكره وجد ٩ و ٥
والمفروض ٥ فولت على جميع الاطراف
وبالتالى تتبعت الجهد الى IC 803 الزنان KA7830
تم تغييره فانخفض الجهد واصبح طبيعى واشتغل الجهاز تمام



العطل الواحد والاربعون

تكرار تلف الباور ال H او الفيرتكال نتيجة لخرج الجهد
الذى يزيد عن ١٢٥ من الباور
الاصلاح والصيانة

تلف المقاومه ١٤٣ R ٨١٤
بالقياس وجدت ٢٥٠ اوم ولكن

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

قيمتها الاصلية ٤٣ اوم وتسببت في زياده الباور عن ١٥٠ فولت وبتغييرها اصبح ١٢٥ فولت



العطل الثانى والاربعون

الصوره ممطوطة قليلا مع انكسار فيها وصوت صفير وتقل هذه الكسره قليلا بخفض الاسكرين ولكن لا تزال نهائى

الاصلاح والصيانة

تغيير اللين



العطل الثالث والاربعون

يوجد حرق بجانب اللين المقابل للمكثفين ١٠٠ فولت ويسرب عليهم تم تغيير المكثفين واللين وبتشغيل الجهاز تلاحظ ١ = الليد الاحمر يضىء باللون الاصفر
٢ = اجهود من البور ١٤٥ و ١٣ فولت وهذا طبيعى فى وضع الاستاند باى
٣ = لا يوجد دخل على الريجوليتير ٤ = الطرف ٣ من اى سى الزنان KA 6730 ليس عليه جهود علما بانه هو الطرف المغذى للريجوليتير
وعند عمل شورت لحظى على الطرف ٣ و ٢ تلاحظ خروج الجهد العالى ولكن ولكن الليد اصاعته كما هى ولا يعمل الجهاز من الريموت او البرستات

الاصلاح والصيانة

تغيير اى سى الميكرو كمبيوتر



العطل الرابع والاربعون

الصوره زرقاء والنمش ازرق والتباين ضعيف برغم محاوله فتح النباين اكثر من اللازم

الاصلاح والصيانة

تغيير اى سى TDA4665 \ 202



العطل الخامس والاربعون

سامسونج امون CS3839

لا يوجد اللوان والفولت تمام على اى سى عنق الشاشة

الاصلاح والصيانة

نزع اى سى رقم ٢٠٣ TDA8395P

ولا يركب مكانه ورقمه على الشاسيه ic 203 وذلك

بعد فحص القطع المسئوله عن الالوان وخصوصا ic m52777

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج



العطل السادس والاربعون

اظلام الشاشة تدريجيا بعد ساعه او اقل
وتلاحظ ارتفاع حراره بور الفيرتكال و اى سى السوكيت واللاين
الاصلاح والصيانة
توجد بفه زرقاء على سوكيت الشاشة
وهو تربط طرف الاسكرين والارضى تم تركيب بدلا منها
ولا تتخدع بان الجهاز يعمل بدونها لانه يعمل عيوب اخرى ان لم تتركب



العطل السابع والاربعون

الصوت تمام والشاشة مظلمه ومع
فتح الاسكرين تظهر الشاشة بيضاء وعليها خطر رجوع
الاصلاح والصيانة
السبب

اى سى الفيرتكال M52777



العطل الثامن والاربعون

خط اسود عريض فى الجزء السفلى
من الشاشة فوق الصورة ويتلاشى بعد فتره
الاصلاح والصيانة
تغيير المكثف C309 \ 470 UP \ 35



العطل التاسع والاربعون

خط اسود عريض فى الثلث الاسفل من الشاشة ويزوول بعد فترة تشغيل بسيطه
الاصلاح والصيانة
المكثف C407/470/35V



العطل الخمسون

الصورة عباره عن ثلاث صور امامك افقيا واهتزاز شديد وايضا يضبط بعد فتره
الاصلاح والصيانة
المكثف C407/470/35V



العطل الواحد و الخمسون

خط افقى لامع ابيض وسط الشاشة وكما غيرت IC الفيرتكال انفجر مره اخرى واحترقت المقاومه R302/330 رغم سلامة التغذية

الإصلاح والصيانة

انزع عدد ٢ زر مبرومين على بعضهما بجوار اللين مباشره



العطل الثانى و الخمسون

احترق المكونات الموجوده حول جاك الدفلكشن المتصله بالافقى (R405/C415/R418) وتكرار تلفها مرات مصحوبا بتحديد من الاجناب

الإصلاح والصيانة

فتح فى المكثف C404 البنى العريض السيراميك



العطل الثالث و الخمسون

سخونه شديده فى جميع مكونات الجهاز مما يؤدى اظلام متقطع على فترات وممكن تبطيل الجهاز لفته ثم يعود للعمل

الإصلاح والصيانة

البقه الموجوده على سوكيت الشاشة مع طرف الاسكرين C506/3000V



العطل الرابع و الخمسون

اضاعة الاضاءه من على الشاشة على فترات متقطعه والصوت موجود

الإصلاح والصيانة

فك لحامات الفتيله



العطل الخامس و الخمسون

تلف d202 و r217 \ المكثف c403

وتم تركيب بدلا منها ولكن الشاشة مظلمه

الإصلاح والصيانة

تغيير اللين بعد التأكد من البقه c 403

لان تلفها يؤدى الى تلف هذه القطع ايضا



سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

العطل السادس و الخمسون

لا توجد صورته ولا نمش ولكن توجد شاشته زرقاء
عاديته وصوت طبيعي وتلاحظ عند الانتقال
بين القنوات اللوحة الخلفية تتحول الى
اللون البمبي وتعود زرقاء مره ثانيه

الاصلاح والصيانة

تغيير IC1M52777SP



العطل السابع و الخمسون

خط افقى وسط الشاتشه

الاصلاح والصيانة

تغيير TDA8356



اعطال سامسونج ٦٠ قناه

العطل الثامن و الخمسون

الباور اقل مما يجب حوالى ٧٠ فولت بدلا من ٩٥ فولت والجهاز لايعمل

الاصلاح والصيانة

R807/56K اعلى من قيمتها



العطل التاسع و الخمسون

الباور اقل من ٤٠ فولت والجهاز عاطل

الاصلاح والصيانة

تم تغيير المكونات التاليه بالكامل IC801//Q802//C853



العطل الستون

الباور تمام ٩٥ فولت ولكن الجهاز لايقوم بسبب ضعف ال ٥ فولت تصل الى ٢,٥ فولت فقط

الاصلاح والصيانة

الميكرو كمبيوتر نفسه



العطل الواحد والستون

الصوت والصوره تمام ولكن توجد خطوط اعلى الصوره وتحديد من اسفل وبتطورات العطل

يصل التحديد لمنتصف الشاشه

الاصلاح والصيانة

المكثفات C354//C353//336



العطل الثاني والستون

عند اغلاق الجهاز تنخفض الاضاءة فقط وتظل الفتيله مضاءه والجهد العالى موجود
يكون هذا بسبب استمرار جهد ال VCC متواجد على ال IC والمفروض انه غير موجود
عند اطفاء الجهاز

الاصلاح والصيانة

عدد ٢ ترانزستور Q115//Q116



العطل الثالث والستون

عند فتح وتشغيل الجهاز لاتوجد الالوان والاضاءه والتباين المضبوط عليهم الجهاز مسبقا
الابعد الضغط على بريست STAND فى الريموت او الجهاز وهذا كل مرة تشغيل

الاصلاح والصيانة

IC الذاكره عاطل

سامسونج Cw 3827x

شاسية P645a



العطل الرابع والستون

الجهاز لا يعمل (لا يوجد صوت - ولا صورة - ولا رستر)

الاصلاح والصيانة

يتم قياس الاجزاء الآتية :

Q801 (c480) *D806 والفيوز ويستبدل التالف من هذه القطع ...

٢ - بعد أستبدال هذه الاجزاء وعند تشغيل الجهاز مرة الأخرى نتلف هذه الأجزاء مرة

الأخرى أو يتلف أحد هذه الاجزاء التي تم تغييرها

٣ - يتم تغير المحول ٨٠١ فى دائرة التغذية



العطل الخامس والستون

الجهاز لا يعمل ولكنه فى وضع أنتظار (St.by)

الاصلاح والصيانة

١- يتم قياس الفولت على الموحد D806 ستجده حوالي ٧٦٠ ولذلك يتم قياس

الترانزستور (Q802(c1008)..

٢- أن كان سليما يتم قياس المحول

٣ - أن كان سليما يتم تغير



العطل السادس والستون

عند تشغيل الجهاز ويتلف (يضرب) المكثف C854

الإصلاح والصيانة

١ - بالتأكد أن خرج دائرة التغذية يكون مرتفع زيادة في الفولت المستمر يصل ألي

حوالي ٧٢٠٠ بدلاً من ٧٩٥ ..

٢ - إختبر / إستبدل (Zd811(4.7v زيئر ..

٣ - إختبر / إستبدل (R806(100a/1/2w) ..



العطل السابع والستون

الجهاز يعمل بشرط وجود ٧٩٥ ولـ ٧٥ ليس موجودين ..

الإصلاح والصيانة

١ - يتم أختبار Rd114 وتبديله لأنه سيكون تالفاً ..



العطل الثامن والستون

الجهاز يعمل مع عدم وجود الـ ٧٩ بشرط وجود ٧٩٥ ..

الإصلاح والصيانة

اختبر / استبدل D110 لأن سيكون تالف ..



العطل التاسع والستون

الجهاز لا يعمل مع اضاءة لمبة الـ St.by

الإصلاح والصيانة

١ - يتم قياس الفولت المستمر ٧٥ علي طرف ٢٦ من متكاملة الميكروميتر (cdu) وحده

المعالجة المركزية Rtc101 ..

٢ - أن لم تجد الفولت ٧٥ غير الكرسالة Rx001

٣ - أن لم تجد الفولت ٧٥

٤ - يتم تغيير الـ Cpu متكاملة الميكروميتر ..

٥ - اذا كان الفولت ٧٥ موجودة علي طرف ٢٦ في متكاملة الميكروميتر ..

٦ - تأكد من الترانزستور Rq115* Rq115

٧ - يتم قياس الفولت علي مجمع الترانزستور Rq116 والذي يجب أن يكون ٧٨

٨ - في حالة عدم وجود الفولت ٧٨ يتم إختبار D110 ..

٩ - أن كان سليمان يتم تغيير Rq116 ..

١٠ - في حالة عدم وجود ٧٨ علي مجمع Rq116 ..

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

- ١١- يتم فصل طرف ٢٥ من متكاملة Ic101 وهي متكاملة If والألوان والفيوز ..
- ١٢- اختبر الفولت ٧٨ علي C454 وفي حالة وجود الفولت يتم تغيير Ic101 ..
- ١٣- في حالة وجود الـ ٧٨ علي طرف ٢٥ في Ic101 ولكن طرف ٢٢ في Ic101 لا يوجد عليها ٧٢ أيضاً يتم تغيير Cpu(ic101) ..
- ١٤- وعند وجود ٧٢ علي طرف ٧٢ في Ic101 ..
- ١٥- اختبر / ستبدل Q401 T401 Q404 R410



العطل السبعون

لا يوجد صوت ولا صورة مع وجود راستر ولا يوجد بحث (حاسابية) ..

الاصلاح والصيانة

- ١- تأكد من ٧١٢ علي طرف Mb علي الفيوز وفي هذا الجهد موجود بشكل دائم في جميع حالات الإستقبال التلفة يؤدي Uhf*vh*vl ..
- ٢- فولت الـ Agc علي طرف Agc في التيونر ..
- ٣- ٧١٢ علي أحد الأطراف Uhf*vh*vl وهو موجود فقط علي الطرف التي يتم البحث عليه ..
- ٤- أعمل الآتي : ..

شغل الجهاز في وضع بحث واختبر الفولت علي طرف Vt في التيونر والذي يجب يجب أن يتغير بين ٣٣٧٠*v من بداية البحث إلي نهايته علي النطاق الواحد Uhf*vh*vl وفي حالة عدم وجود هذا الفولت تأكد من الموحد Rd112 والمقاومة Rir133 في حالة وجود الجهد ٣٣,٧٠ علي طرف Vt في التيونر وما زال العطل قائماً اختبر الفولت علي طرف ٤٠ في متكاملة Cpu والذي يجب ان يتغير ٤/٠ أثناء البحث وعند عدم وجود هذا الفولت او وجود بقيمة غير طبيعية يتم تغيير الـ Cpu وحده الميكروميتر ،،

٥- اختبر الترانزستور Rq106

٦- اذا ظل العطل كما هو غير عليه التيونر ..

٧- تاكد من الشاسية ونقط اللحام ..



العطل الواحد والسبعون

عطل Agc صور غير مضبوطة وضعيفة وممكن ان تختفي وبها نمش ..

الاصلاح والصيانة

- ١- يتم قياس الفولت علي طرف ٥١ في المتكاملة (cu) Ic101 والذي يجب أن تتراوح قيمته بين ٥٧٨*٧٠ ..
- ٢- في حالة وجود هذا الفولت أفضل طرف Agc في التيونر وتأكد من هذا الفولت ..
- ٣- اذا توجد هذا الفولت يتم تغيير التيونر ..
- ٤- اذا لم يتواجد هذا الفولت غير (Ic101)Cpu ..



سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

العطل الثاني والسبعون

صورة رديئة - حساسية غير طبيعية ..

الاصلاح والصيانة

١- اختبر الترانزستور Q101 فإذا كان سليماً ..

٢- تأكد من الملف L103 ..

٣- إذا كان سليماً غير المرشح Z101 ...



العطل الثالث والسبعون

الجهاز لا يبحث (لا يستقبل محطة) .. في نطاق ترددي واحد فقط VI*vh*uhf ..

الاصلاح والصيانة

١- العطل محصور بين التيونر والـ Cpu حيث الإطراف ٢٧*٢٨*٢٩ فيها مسئولية

عن جهد الـ ٧١٢ ..

٢- هذا الفولت يغذي التيونر للنطاق الترددية الثلاثة VI*vh*uhf ..

٣- احذر الترانزستور الثلاث Rq109 ،، Rq110 ،، Rq111 ..

٤- كل ترانزستور فيها مسئول عن نطاق من النطاقات الثلاثة ..



العطل الرابع والسبعون

ينحصر العطل في عدم الكتابة علي الشاشة والصورة جيدة والصوت جيدة ..

الاصلاح والصيانة

١- الطرفين ١٩,٢٠ من متكاملة Cpu وحده المعالجة المركزية (الميكروميتر) والقطع

المرتبطة بهذين الطرفين .

٢- اختبر / استبدل Rq102 وجميع مكوناته ..

٣- اختبر / استبدل Rq101 وجميع المكونات والاخري المرتبطة به ..

٤- تأكد من الشاشة ونقط اللحام .



العطل الخامس والسبعون

لا يوجد لون من الالوان الثلاثة في الكتابة ..

الاصلاح والصيانة

١- الاطراف ٢٢*٢٣*٢٤ في الـ Ic-cpu هي المسئولة عن كتابة الالوان الثلاثة علي الشاشة ..

٢- الترانزستور Rq201

Rq202 Rq203 والمتكاملة Ic101

٢- في حالة وجود اللون سليماً تكون قراءة الطرف الخاص بهذا اللون في متكاملة

Cpu هي ٧٠,٣ ..



العطل السادس والسبعون

لا يوجد لون من الالوان الثلاثة في الكتابة ..

الإصلاح والصيانة

١- الاطراف ٢٢*٢٣*٢٤ في الـ IC-CPU هي المسؤولة عن كتابة الالوان الثلاثة علي الشاشة ..

٢- الترانزستور RQ201

RQ202 RQ203 والمتكاملة IC101

٣- في حالة وجود اللون سليماً تكون قراءة الطرف الخاص بهذا اللون في متكاملة CPU هي ٧٠,٣ ..

٤- تكون القراءة علي طرف المتكاملة IC101 الخاص بهذا اللون هي ٧٢,١ ..

٥- اذا لم تجد ٧٣ علي طرف CPU يتم تغييرها ..

٦- اذا لم يتغير ٧٢,١ علي طرف CPU تتم تغييرها وتكون هي سبب العطل ..

٧- يتم فحص الترانزستور الخاص باللون الغير موجود علي حسب قراءتك في الدائرة العملية



العطل السابع والسبعون

لا توجد صورة - صوت جيد - راستر يوجد ..

الإصلاح والصيانة

١- يتم قياس الفولت علي طرف ٣ ٤ في IC101 وان كان غير موجود يتم تغيير IC101 ..

٢- اذا كان موجود يتم قياس الترانزستور Q200 ان كان سليماً يتم تغيير المتكاملة

EIC03 وهي متكاملة (٨ اطراف) .. اذا ظل العطل قائماً يتم قياس الجهد علي طرف ٣١

في IC101 والذي يجب ان يكون ٧٣ ..

٣- واذا كان غير موجود يتم تغيير IC101.



العطل الثامن والسبعون

الجهاز لا يعمل علي وضع الفيديو (A/V) ..

الإصلاح والصيانة

يقوم الطرف ٣٠ في CPU وحدة الميكروميتر بتغيير وضع الجهاز من استقبال تليفزيون

RF الي العمل علي وضع A/V الفيديو ..

١- اذا كان قراءة فولت الطرف ٣٠ في CPU قيمته ٧٥ يكون الجهاز في وضع A/V ...

٢- اذا كان قراءة فولت الطرف ٣٠ في CPU قيمته ٧٠ يكون الجهاز في وضع استقبال

..TV

٣- يتم اختبار الوضعين السابقين وعند اختلافهما يتم تغيير CPU ..

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

٤- ان كان هذا الجهد لا يتغير بين ٠-٥V والعكس بين هاتين الحالتين AV/TV يتم تغير
..CPU



العطل التاسع والسبعون

اضاءة عالية مع وجود لون واحد مثل الاخضر ..

الاصلاح والصيانة

يتم قياس الفولت ١٨٠V علي الملف L532 في لوحة الشاشة فاذا كان موجود يتم التاكد
من صلاحية الترانزستور Q532 واذا كان سليما يتجه الشك الي الشاشة ..



العطل الثمانون

اضاءة عالية جدا مع راستر ابيض ..

الاصلاح والصيانة

١- يتم تتبع وجود الفولت ١٨٠V وقياسه علي سوكت الشاشة علي الملف L532 فاذا

كان موجود يتم تغير المتكاملة CPU (IC101)...

٢- واذا كان غير موجود يتم تتبعه من منبع خروجه في محول اللين وخاصة الموحد

..D406



العطل الواحد والثمانون

لا يوجد صوت (صورة جيدة) ..

الاصلاح والصيانة

١- اختبر / استبدل = السماعه - محول T601 المقاومة R601 ..

٢- اختبر / استبدل = Q603 Q6020

() Q601 والجهود عليها ...

٣- تاكد من وجود ٤٠٤V علي طرف ٥٣ او IC101 علي رجل رقم ٥٣ ان كان غير

موجود غير CPU (IC101) ..



العطل الثاني والثمانون

صوت ضعيف

الاصلاح والصيانة

١- يتم قياس الفولت علي مشع E علي الترانزستور RQ107 والذي يجب ان يكون ٧٠V

عند اعلي درجة للصوت ..

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

٢- ان كان هذا الجهد اقل من ذلك عند اعلي درجة للصوت أي ٤V مثلا يتم قياس الفولت علي طرف رقم ٣٩ في CPU والذي يجب ان يتغير من ٠-٨V فاذا كان اقل من ذلك يتسبب في ضعف الصوت ولذلك يتم تغير CPU..

العطل الثالث والثمانون

لا يوجد الغاء للصوت MUTE ..

الإصلاح والصيانة

١- الطرف ٣١ في CPU هو المسئول عن عملية الغاء الصوت ويجب ان يكون الجهد علي هذا الصوت ويجب ان يكون الجهد علي هذا الطرف ٥V في حالة الغاء الصوت ..MUTE

٢- في حالة عدم وجود الفولت اثناء عملية الالغاء يتم تغير CPU متكاملة الميكروميتر
٣- يتم قياس الفولت علي مجمع (C) للترانزستور RQ108 والذي يجب ان يكون في حالة الـ MUTE واذا كان غير ذلك يتم تغير الترانزستور RQ108...

العطل الرابع والثمانون

لا يوجد الوان بال او سيكام ..

الإصلاح والصيانة

١- قم بقياس الفولت علي طرف ٣٦ في CPU والذي يجب ان يكون ٨V عندما يكون مفتاح التحكم في الألوان علي اعلي درجة ...
٢- ان يكون هذا الجهد اقل من ٨V يتم التأكد من المقاومة RR136 فاذا كانت سليمة يتم تغير CPU ..
٣- اذا ظل العطل كما هو يتم قياس الفولت علي طرف ٤٠ من IC101 والذي يجب ان يكون ٤V واذا كان غير ذلك يتم تغير IC101..

العطل الخامس والثمانون

لا توجد الوان بال (الوان سيكام موجودة) ..

الإصلاح والصيانة

١- يتم اختبار الكريستالة X501 ..
٢- يتم قياس الفولت علي طرف ١٢ في IC101 والذي يجب ان يكون ٤,٥V واذا كان غير ذلك يتم تغير IC101 ..
٣- يوجد في بعض طرازات هذه الاجهزة مكثف متغير تريمير يعمل مع الكريستالة X501 ولذلك يجب اعادة ضبطة ..

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

العطل السادس والثمانون

لا يوجد اللون سيكام (بال موجود)

الاصلاح والصيانة

١- يتم قياس الفولت على طرف ٩ في IC101 () والمفروض ان يكون ٧٣,٨..

٢- اذا كان الفولت غير مضبوط يتم تغيير IC501 ..

٤- اذا استمر العطل يتم اعادة ضبط (تغيير) ملف قاتل اللون (LS01)..



العطل السابع والثمانون

لا يوجد لون من الالوان الرئيسية الثلاثة الاحمر مثلاً..

الاصلاح والصيانة

يتم قياس الفولت على طرف ٢٤ في المتكاملة IC501 واذا كان غير سليم او غير موجود

يتم التأكد من سلامة موحد الزينر المتصل بالمقاومة R507 ويتطبق هذا العطل على

اللونين الاخضر والازرق ..



اجهزة السامسونج (ال ٩٠ قناه)

العطل الثامن والثمانون

تكرار تلف باور الهوريزنتال بسبب ارتفاع الباور فجاء

الاصلاح والصيانة

غير بوت الكهرياء والمكثف C852/470/50V



العطل التاسع والثمانون

خطوط اعلى الصورة وتحديد من اسفل او مطه فى الصورة

الاصلاح والصيانة

المكثفان C307/100/50V=C306/2.2



العطل التسعون

غياب الالوان مصحوبا بزرقه فى الشاشة

الاصلاح والصيانة

ال IC502/TDA8395



العطل الواحد والتسعون

خطوط بيضاء على الشاشة واضاءه ذائده ولايمكن التحكم فيها

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

الاصلاح والصيانة

Q905/A539 على سوكيت الشاشة



العطل الثاني والتسعون

اضاءه ضعيفه تعطيك احساس بضعف الشاشة مع سلامتها وعند فتح الاسكرين عفرته
الصوره وتباين ضعيف

الاصلاح والصيانة

المقاومه R209//R210



العطل الثالث والتسعون

ستاره مثل ستارة ال AV والصوت موجود غير وبتكرار الضغط على AV/TV يعمل
الجهاز بعد مده

الاصلاح والصيانة

Q704/C815



العطل الرابع والتسعون

عباره عن خط افقى وسط الشاشة غير مكتمل من الجانبين وعدم وجود الصوت ايضا

الاصلاح والصيانة

ال IC /TDA8362



السامسونج الهترون ال ١٠٠ اق

العطل الخامس والتسعون

خطوط تما لا الشاشة واضاءه شديده وكل الجهود تمام

الاصلاح والصيانة

يوجد زنران على طرف ه من ال IC على سوكيت الشاشة احدهم على السوكيت
ZD501/9.1V والاخر تحت بجوار ال IC < على نفس الخط



السامسونج الثلاثيه ٢٥٠ ق

العطل السادس والتسعون

الجهاز احيانا يقف على قناه واحده رغم تقليب القنوات من الريموت وحيان يعمل جيدا

الاصلاح والصيانة

علبة التيونر ال ١ اطرف يمكن اعادة اللحامات على ال IC

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

سامسونج ٥، ٤ بوصة موديل BT-121AJ



العطل السادس والتسعون

عطل سواد اسفل الصورة مع طى مع سواد من الجناح
الاصلاح والصيانة

تم تغير مقاومة متغيرة رقمها على البورد VR901 قيمتها ٥ كيلو اوم مسؤلة
ضبط البور وهذا بعد الكشف عليها ووجودها لا تعمل ولا تؤث
وهذه هي مجموعة اعطال لموديلات اخرى



العطل السابع والتسعون

موديل CF3351Z

يعمل الجهاز ثم يقف فى ثوانى
الاصلاح والصيانة

إعادة اللحامات على IC802/803

وتغير (C817/808/813 (100µF), C811 (10µF



العطل الثامن والتسعون

موديل CF346

لايتوقف اثناء البحث
الاصلاح والصيانة

(TDA 2549 (IC101



العطل التاسع والتسعون

موديل CF346Z

انكماش الصورة من اعلى
الاصلاح والصيانة

اختير وغير (C304 (100µF) D301(BA157), C835-844(47µF),
(C827(470µF), C841(2200µF



العطل المائة

موديل CF50132

تموج فى بعض القنوات

سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

الإصلاح والصيانة
.(TDA 4504(IC101



العطل المائة وواحد

موديل CF50132

نصف صورة على أعلى الشاشة

الإصلاح والصيانة

تغيير TDA3654 + C308 (470 μ F), C301 (100 μ F), D301 (BA157)



العطل المائة واثنين

موديل CF7226Z

خط أفقي لامع

الإصلاح والصيانة

TDA3654



العطل المائة وثلاثة

موديل CL338R

تختفي الصورة بشكل متقطع

الإصلاح والصيانة

اعد اللحامات على R930



العطل المائة واربعة

موديل SCT11B

توهج الشاشة البيضاء ، مع خطوط للعكس

الإصلاح والصيانة

R506 220kOm 1/2W



العطل المائة وخمسة

موديل CK-5061A

عند تقليب القنوات تظهر الشاشة بالسطوع وتنقلب الى اللون الاخضر

الإصلاح والصيانة

تسرب مكثف c305 3300*25v



العطل المائة وستة

موديل CK 5314

تكرار تلف ترانزستور 2 Q802 SC2331

الإصلاح والصيانة

يتم استبداله بـ KT815



العطل المائة وسبعة

موديل CW-5029

لايوجد التحكم في مستوى الصوت

الإصلاح والصيانة

SIM 107/C68225Y



العطل المائة وثمانية

موديل CK-2139VR

لمبة البيان تضي وتنطفئ عد مرات ولم يعمل الجهاز

الإصلاح والصيانة

R 812 - 0,1 OM



العطل المائة وتسعة

موديل CK5341ZR

الصورة أفقيا.

الإصلاح والصيانة

مكثف تسريب S404 2700pF



العطل المائة وعشرة

موديل TVP3370W

لايوجد الصورة والصوت

الإصلاح والصيانة

ترانزستور Q204



سلسلة تحليل واعطال شائعة على اجهزة اجهزة سامسونج

العطل المائة والحادى عشرة

سامسونج ٢٥٠ قناة موديل OS333ES

احترق مقاومة فيوزية FD 810F بصفة دائمة

الإصلاح والصيانة

وتم اصلاحه بتغيير المقاومة والدايود والمكثف المشتركين معا فى توحيد ال ٢ فولت



العطل المائة والثانى عشرة

سامسونج المسمى

ضعف خرج الباور

الإصلاح والصيانة

يتم تغير DZ805



العطل المائة والثالث عشرة

سامسونج الهيئة العربية للتصنيع

ويستعمل TDA8842//SZM-173EA2

ليد مرعوش وباور غير مستقر فى قيمه

الإصلاح والصيانة

يتم تغير DZ801

