


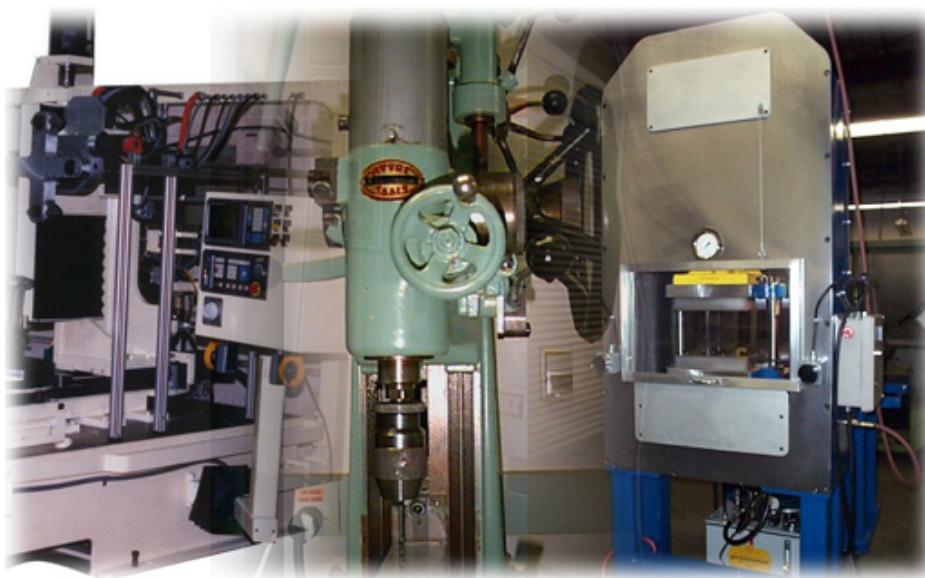

ميكانيكا إنتاج

ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب ١

٢١٣ ميك



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجةً للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكملاً يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب" لتدريب قسم "ميكانيكا إنتاج" للكلليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تأتي هذه الحقيبة التدريبية في مجال ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب - ١ - لتكون الأولى من نوعها في المكتبة العربية ، وذلك في مجال حيوي تبلور حديثاً في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي ، وأصبح يشكل حجر الزاوية في نظم التصنيع الحديثة .

وقد أعدت هذه الحقيبة التدريبية خصيصاً لطلاب تخصص الإنتاج بالمملكة العربية السعودية ، وذلك لتعريف الطالب بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بتقنية التحكم الرقمي بالحاسوب ، وأنواع واتجاهات الحركة في ماكينات الـ (CNC) ، ونقاط الصفر المختلفة لمخارط وفرايز الـ (CNC) ، والأوامر الأساسية لبرمجة ماكينات الـ (CNC) ، وكذلك اكتساب المقدرة العملية على إنشاء وتنفيذ برامج الـ (CNC) ، وليتوج الطالب معارفه وخبراته في مجال تقنية التحكم الرقمي بالحاسوب بتنفيذ مشاريع تطبيقية على كل من مخارط وفرايز الـ (CNC) .

وت تكون الحقيبة من خمس وحدات تدريبية هي بالترتيب التالي : تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسوب : تمهيد ، محاور الحركة ونقاط الصفر لمكائن الـ (CNC) ، أوامر (CNC) الأساسية ، إنشاء وتنفيذ برامج الـ (CNC) ، مشاريع تطبيقية .

وكل وحدة تبدأ بأهداف الوحدة ، ثم مقدمة تحدد إطار المواقع التي تتناولها الوحدة ، وتحتتم كل وحدة بخلاصة مجملة لكل مواقع الوحدة ، ثم تمرير شامل يستطيع من خلاله المتدرب التعرف على مدى ما اكتسبه من معرفة وخبرة في موضوع الوحدة التدريبية .

ونسأل الله العلي القدير أن يكون هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به أمتنا في مسيرتها المباركة لتحقيق التنمية والتقدم ونقل التقنيات الحديثة لكل قطاعاتها الاقتصادية .

المؤلف : د. عمر أحمد التهامي

رمضان ١٤٢٤ هـ



ورشة التحكم الرقمي بالحاسب ١

تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) :

تمهيد

تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) :

١

الأهداف

بإكمال هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على أن :

- * يشرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بتقنية التحكم الرقمي بالحاسب ويصف تطورها التاريخي .
- * يشرح الفرق بين الآلية (الأوتوماتية) المبرمجة والآلية الثابتة .
- * يقارن بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) من الناحيتين التشغيلية والاقتصادية .

تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) :

تمهيد (١)

١.١ مقدمة :

لقد كان ظهور تقنية التحكم الرقمي بمثابة التحول الجذري في طريقة التحكم في ماكينات العدد ، وذلك استجابة لما بدأ جلياً من وجود محدودية في إمكانيات هذه الماكينات ، مما يفرض قيوداً ثقيلة على التصميمات الهندسية ومتطلباته المتضاعفة من حيث الدقة والتعقيد ، وفي السنوات التي تلت الحرب الكونية الثانية ثبت بوجه خاص عجز الماكينات التقليدية عن تحقيق متطلبات صناعة المعدات الجوية ، مما فتح الباب على مصراعيه لظهور ما سمي بالتحكم الرقمي .

ونحاول في هذا التمهيد عرض التطورات التاريخية التي لازمت تطور تقنية التحكم الرقمي والتعرف على الفروق بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات العدد ذات التحكم الرقمي ، وأيضاً بيان الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام ماكينات التحكم الرقمي .

ومن المفيد أن نحدد من البداية أن التركيز سيكون بشكل كامل على تطبيق تقنية التحكم بالحاسب على ماكينات العدد ، بحسبان أن هذا هو المجال التاريخي الذي ظهرت فيه ، وأيضاً هو المجال الأهم بالنسبة لتقنية الإنتاج ، هذا بالرغم من وجود تطبيقات أخرى لهذه التقنية .

و قبل الشروع فيتناول التعامل مع هذه التقنية وإنشاء برامج التشغيل اللازمـة يكون من الضروري التعرف على الإطار الذي تعمل فيه تقنية التحكم الرقمي بالحاسب ، ومتى يكون استخدامها مجدياً اقتصادياً وفنياً ، وهذا ما يؤكد على أهمية هذا التمهيد .

٢.١ الآلية :

إن الآلية أو الآوتوماتيك (Automation) هي عبارة عن تقنية مختصة بتطبيق نظم ميكانيكية وإلكترونية ونظم قائمة على استخدام الكمبيوتر "الحاسب الآلي" لتشغيل عملية الإنتاج والتحكم فيها ، وتمثل الآلية (الأوتوماتيك) تقنية متعددة تستمرة فيها عملية الإبداع التي بدأت منذ عدة عقود مضت .

ويمكن تقسيم الآلية إلى ثلاثة أنواع رئيسية :

١. آلية ثابتة (Fixed Automation)

وهو نظام يكون فيه ترتيب العمليات المطلوبة للإنتاج ثابت نسبة لطبيعة تكوين ماكينات الإنتاج نفسها .

٢. آلية قابلة للبرمجة (Programmable Automation) :

وهو نظام صمم في ماكينات الإنتاج بحيث تكون قادرة على تغيير ترتيب العمليات المطلوبة للإنتاج وبالتالي القابلية لإنتاج أشكال متعددة ، ويتم التحكم في ترتيب عمليات الإنتاج ببرنامج خاص .

٣. آلية مرنة (Flexible Automation) :

وهو امتداد لنظام الآلية القابلة للبرمجة بحيث لا يوجد زمن ضائع في عملية إعادة البرمجة .
إذا ركزنا الأنظار على نظام الآلية القابلة للبرمجة فإننا نجد أن أهم مثال في هذا النوع من الآلية – في مجال تصنيع القطع المعدنية – هو التحكم الرقمي (Numerical Control) والذي هو تطبيق حيوي للتزوج بين تقنية الكمبيوتر وتقنية الإلكترونيات في مجال التحكم في التصنيع . ويرجع الفضل في مجال تطور التحكم الرقمي بعد الله إلى سلاح الجو الأمريكي والمصنعين الأوائل في صناعة المعدات الجوية ، وقد قدم أول تطوير لفكرة التحكم الرقمي جون بارسونس وزملائه في عام ١٩٤٨م . وسنقدم في الجزء التالي استعراضًا للتطور التاريخي لتقنية التحكم الرقمي :

٣.١ التطور التاريخي لتقنية التحكم الرقمي :

لقد تم أول تطوير لتقنية التحكم الرقمي في الفترة ما بين ١٩٤٧ و ١٩٥٢ في معهد ماسوشوستس للتقنية (MIT) بالتعاون مع شركة جون بارسونس للطائرات في مدينة متشجان بالولايات المتحدة الأمريكية . وترجع فكرة التحكم الرقمي في ذلك الوقت إلى ظهور حاجة ماسة لإنتاج قطع غاية في الدقة لأشكال هندسية معقدة تشكل أجزاءً من الطائرات الحربية (وعلى وجه الخصوص مراوح للطائرات العمودية) .

ونسبة لتعقيد هذه الأشكال فقد اقتضى ذلك استغراق وقت طويل للتأكد من صحة العلاقة من حيث الموقع بين أداة القطع وقطعة الشغل ، وذلك قبل الشروع في عمليات التشغيل . وقد أدى ذلك إلى تطويل الزمن المطلوب لإكمال عمليات التصنيع وبالتالي زيادة التكلفة .

ومن ثم فقد نشأت فكرة التحكم الرقمي لتحقيق الأهداف التالية :

١. زيادة الإنتاج .
٢. تحسين جودة ودقة القطع المصنعة .
٣. تحقيق استقرار في تكاليف الإنتاج .
٤. إمكانية تصنيع القطع المعقدة التي قد يستحيل تصنيعها باستخدام مكائن تقليدية .

وتم في عام ١٩٥٢ م تصنيع أول ماكينة للتحكم الرقمي ، وكانت ذات ثلاث محاور وتعمل بواسطة شريط مثقب . وفي ١٩٥٤ م تم الإعلان رسمياً عن تطبيق تقنية التحكم الرقمي ، وبعدها بحوالي ثلاثة سنوات تم أول إنتاج لهذه الماكينات وتركيبها لتكون جاهزة للاستخدام . وبحلول العام ١٩٦٠ كانت تقنية التحكم الرقمي قد لقيت قبولاً واسعاً وأصبح في مقدور الجهات الراغبة في استخدامها الحصول عليها دون عوائق .

٤.١ تعريف لنظم التحكم الرقمي والمقارنة بينها :

١.٤.١ التحكم الرقمي (NC) :

هو صورة من صور الآلية القابلة للبرمجة حيث يتم التحكم في معدات التصنيع بواسطة برنامج خاص بالقطعة المراد إنتاجها ، ويكون البرنامج في شكل أرقام وحروف ورموز ، ويحفظ على هيئة شريط مثقب تتم قراءته بواسطة جهاز التحكم في الماكينة .

عندما تغير القطعة المطلوب تصنيعها يتغير أيضاً البرنامج ، وهذه القابلية لتعديل البرنامج هي التي تجعل ماكينات التحكم الرقمي مناسبة للإنتاج المنخفض والمتوسط الحجم ، وتمتد تطبيقات التحكم الرقمي لتشمل ماكينات العدد بمختلف أنواعها مثل الفرایز والمخارط ... إلخ ، وماكينات القياس ، وماكينات التجميع (Assembly) وغيرها . وتقوم قاعدة التشغيل لكل هذه الأنواع من ماكينات التحكم الرقمي على مبدأ مشترك وهو التحكم في موقع أداة القطع (أو ما يقوم مقامه في التطبيق المعين) بالنسبة للقطعة تحت التشغيل (أو ما يقوم مقامها) .

١.٤.٢ التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) :

وهو عبارة عن نظام تحكم رقمي يستخدم فيه كمبيوتر - له ذاكرة لحفظ البرامج التي تسجل فيه - للتحكم في ماكينة التحكم الرقمي . ويمثل الكمبيوتر جزء لا يتجزأ من الماكينة ، ويمكن برمجة ماكينة التحكم الرقمي مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو بواسطة شريط مثقب

الكمبيوتر يقوم بالتحكم رقمي (CNC) بـ (Punched Tape) ي يستطيع فيها الكمبيوتر بالإضافة إلى ما ذكر قراءة البرامج المسجلة على أسطوانات.

١.٤.٤ التحكم الرقمي المباشر (DNC) :

وهو عبارة عن نظام تصنيع يقوم فيه كمبيوتر واحد بالتحكم في عدة ماكينات تحكم رقمي بصورة مباشرة وحية ، حيث ينتقل برنامج القطعة المعينة المراد إنتاجها من ذاكرة الكمبيوتر مباشرة إلى ماكينة التحكم الرقمي .

رغم أنه يستخدم كمبيوتر في كلّ من نظامي الـ (CNC) والـ (DNC) يجب ملاحظة الفروق التالية :

١. الكمبيوتر في الـ (CNC) يتحكم في ماكينة واحدة ، في حين أنه يسيطر على عدد كبير من الماكينات في حالة الـ (DNC) .

٢. الكمبيوتر يكون في مكانه بعيداً عن الماكينات التي يعمل معها في نظام الـ (DNC) ولكننا نجد مباشرة مع الماكينة في حالة الـ (CNC) .

٣. الكمبيوتر في حالة الـ (DNC) ليس هدفه الوحيد التحكم في الماكينات التي تعمل معه بل هو يمثل أيضاً جزء من نظام توفير المعلومات لإدارة المصنع ، أما بالنسبة لـ (CNC) فالكمبيوتر يحصر إمكانياته لخدمة الماكينة التي تعمل معه .

٤. نسبة لمشاكل التنسيق التي ترافق نظام الـ (DNC) فإنه لا يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية إلا في حالة الشركات الكبرى .

والأشكال المبسطة التالية تبين الأجزاء التي تكون الأنظمة الثلاثة التي عرفناها أعلاه (DNC و NC و CNC) : (أنظر الأشكال : ١ - ٢ - ١ - ٣) .

أما إذا قارنا بين التحكم الرقمي (NC) والتحكم الرقمي بالحاسب (CNC) فإننا نجد أن الـ (CNC) يتميز على الـ (NC) بالآتي :

١. يمكن إدخال البرامج مباشرة من على الماكينة وحفظها في ذاكرة الحاسب الملحق بالماكينة .

٢. سهولة تصحيح ومراجعة البرنامج وبالتالي التوفير في زمان تصميم البرنامج المطلوب لتصنيع قطع الشغل .

٣. التخفيض في كمية المعلومات اللازم إدخالها في برنامج التصنيع ، وكذلك السرعة في تنفيذ البرنامج .

١.٥ المقارنة بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات الـ (CNC) :

يوجد تشابه في الشكل العام لماكينات العدد التي تعمل بنظام الـ (CNC) وماكينات العدد التقليدية ولكن يوجد فرق أساسى في مصدر إيجاد الحركة في الاتجاهات المختلفة التي تتحرك فيها الماكينة . فإذا أخذنا ماكينة الفريزة (Milling M/C) كمثال فإننا نجد أن الفريزة العادية بها محرك واحد ذي تيار متعدد في حين أن الفريزة من نوع الـ (CNC) يتحكم في التحركات المختلفة بها محركات خاصة تسمى المحركات المؤازرة (Servomotors) من نوع محركات التيار المستمر أو محرك الخطوة (Stepping motor) أو المحركات الهيدرولية ، فماكينة الفريزة (CNC) المبينة في شكل (١ - ٤) بها أربعة محركات من نوع التيار المستمر كالتالي :

١. محرك واحد للحركة الطولية لمنضدة الماكينة .
٢. محرك واحد لتحريك المنضدة إلى الداخل أو الخارج بعيداً عن الماكينة .
٣. محرك واحد لتحريك المنضدة رأسياً إلى أعلى أو أسفل .
٤. محرك واحد لإدارة عمود السكاكين "أو أدوات القطع" يمثل المحرك الأساسي .

وكل هذه المحركات يتحكم فيها كمبيوتر ماكينة الـ (CNC) أما ماكينة الفريزة العادية فيمكن تحريك منضدتها طولياً أو في الاتجاه المستعرض أو رأسياً يدوياً أو ميكانيكياً ، فإذاً تعتمد دقة العمليات التي تنفذ على الفريزة العادية على مهارة العامل الذي يقوم بتشغيل الماكينة ، أما في ماكينة الـ (CNC) فإن الدقة تعتمد على مقدرة نظام التحكم ونوعه ويمكن أن نلخص المقارنة بين فريزة تقليدية وأخرى ذات تحكم رقمي بالحاسب في الجدول التالي :

وجه المقارنة	الفرizia العاديّة	الفرizia (CNC)
١. الشكل العام ٢. بعض تفاصيل التصميم مثل : أ. الهيكل ب. عمود نقل الحركة الطولية	يشابه الفريزة العاديّة أقل قساوة (مقاومة لقوى التشغيل) من الفريزة (CNC) شكل القلوظ شبه كروي وبه كرات محمولة (أنظر الشكل (٥.١)) محرك خاص بكل اتجاه حركة تسمى المحركات المؤازرة (Servo-Motors) من نوع	يشابه الفريزة (CNC) أقل قساوة (مقاومة لقوى التشغيل) من الفريزة (CNC) شكل القلوظ شبه منحرف محرك واحد ذو تيار متعدد (A.C)

وجه المقارنة	الفريزة العادية	الفريزة (CNC)
٤. دقة عمليات التشغيل	يمكن أن تبلغ ٠٠١ مم وتعتمد على مقدرة ونوع نظام التحكم مرتفعة تبلغ حوالي خمسة أضعاف الفريزة العادية	محركات الخطوة (Stepper Motors) أو المحرك الهيدروليكي يمكن أن تبلغ 0.001 مم وتعتمد على مقدرة ونوع نظام التحكم مرتفعة تبلغ حوالي خمسة أضعاف الفريزة العادية

للتعرف على ماكينات الـ (CNC) المتوفرة بورش الكليات التقنية انظر شكل (٦-١) الذي يبين فريز (CNC) من نوع MH500W وهي ذات نظام تحكم من نوع 232 MAHO ، وكذلك الشكل (٧-١) الذي يوضح مخرطة (CNC) من نوع emcoTurn 242 وهي ذات نظام تحكم من نوع EMCOTRONIC TM 02 .

٦. المزايا والعيوب الاقتصادية لماكينات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) :

توجد عدة أسباب أدت إلى الانتشار الواسع لاستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) في الصناعة . لقد هيأ ظهور الـ (CNC) وسيلة لتخفيض تكلفة الإنتاج للصناعات التي تميز بحجم إنتاج منخفض مثل صناعة القطع المساعدة في صناعة الطائرات وقطع الدوائر الهيدرولية وصناعة ماكينات العدد نفسها ، ففي كل هذه الصناعات التي ذكرناها وغيرها من الصناعات ذات المتطلبات الشبيهة ، نجد أنه من الضروري أن يكون المنتج عالي الجودة ومضمون عند استعماله . ونجد أيضاً أن حجم الإنتاج في هذه الحالات يعد غالباً بال什رات أو المئات وفي بعض الحالات بالآلاف ولكن يندر أن يصل حجم الإنتاج فوق ذلك . فاستعمال الـ (CNC) في مثل هذه المجالات المذكورة يمكن أن يحقق المزايا التالية :

١. تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة .
٢. استخدام تجهيزات تثبيت (Fixtures) أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات التقليدية .
٣. تحقيق نظام إنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جداول الإنتاج .

٤. السهولة في تقبل أي تغييرات في تصميم القطع المنتجة لأن ذلك يحتاج فقط إلى تغيير في البرنامج السابق للقطع.

٥. زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون .
ويتضح من هذا المذكور أعلاه أن الـ (CNC) يكون مناسب لحالات معينة ولكن ليس في كل الحالات ويمكن أن نستنتج أن عمليات التشغيل التي يمكن أن يحقق فيها الـ (CNC) فوائد اقتصادية لها الصفات التالية :

١. القطع التي تصنع مكررة في شكل دفع صغيرة أو متوسطة الحجم .

٢. هندسة القطع معقدة (من ناحية الشكل) .

٣. الازواجات المطلوبة لتصنيع القطع ضيقة .

٤. تشغيل القطع يحتاج لعدة عمليات .

٥. كميات المعدن المطلوب إزالته (الرائش) للتصنيع كبيرة .

٦. التغييرات في التصميم متوقعة .

٧. القطع عالية التكلفة بحيث أن حدوث أخطاء في التصنيع سيكون باهظ التكلفة.

٨. الحاجة لفحص جودة المنتج بنسبة ١٠٠% .

وليس بالضرورة يشترط أن تكون القطع المناسبة للتصنيع بنظام الـ (CNC) مستوفية لكل الصفات الثمان التي ذكرناها ولكن بالطبع كلما حققت عدد أكبر من هذه الصفات كلما كانت تطبيقاً جيداً لاستخدام ماكينات الـ (CNC) في الإنتاج .


ولكن كل هذا يجب أن لا ينسينا أنه إذا أدخلنا نظام الـ (CNC) للإنتاج في مصنع ما ستواجه المشاكل التالية :

١. زيادة الصيانة الكهربائية وتتنوعها داخل المصنع .


٢. ارتفاع التكلفة الابتدائية لماكينات الـ (CNC) .

٣. ارتفاع تكلفة تشغيل الماكينات .

٤. إجراء تدريب جديد للعاملين على كل المستويات لاستيعاب نظام الـ (CNC) ومتطلباته من برمجة وتشغيل وصيانة .

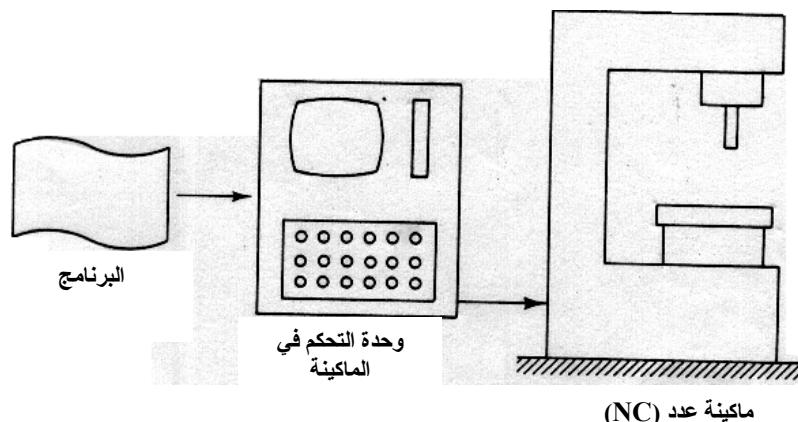

شكل (١ - ١) : الأجزاء الرئيسية لنظام (NC)

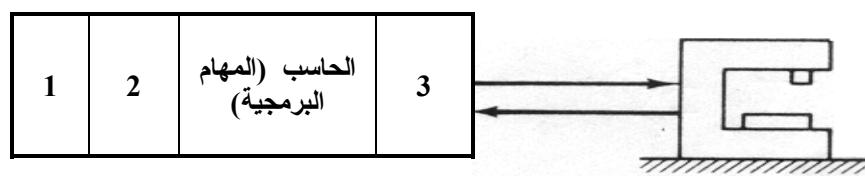


1 : جهاز قراءة الشريط المثقب لإدخال البرنامج لأول مرة


2 : وحدة حفظ برنامج الـ (NC)

3 : الأجزاء البينية لتواصل الحاسوب مع الماكينة


شكل (١ - ٢) : الأجزاء الرئيسية لنظام (NC)

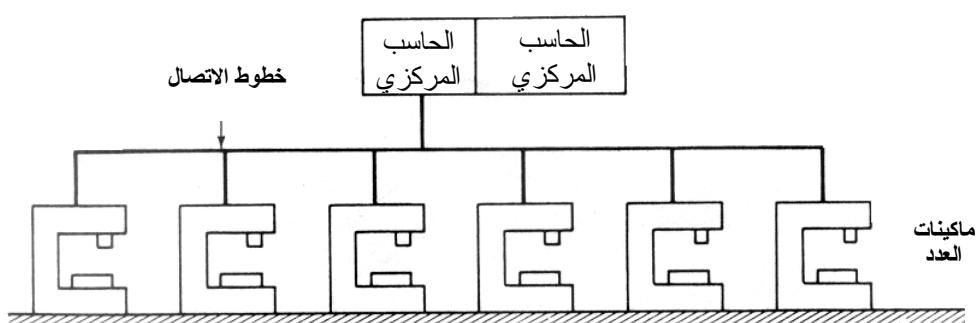


شكل (١ - ٣) : الأجزاء الرئيسية لنظام (DNC)

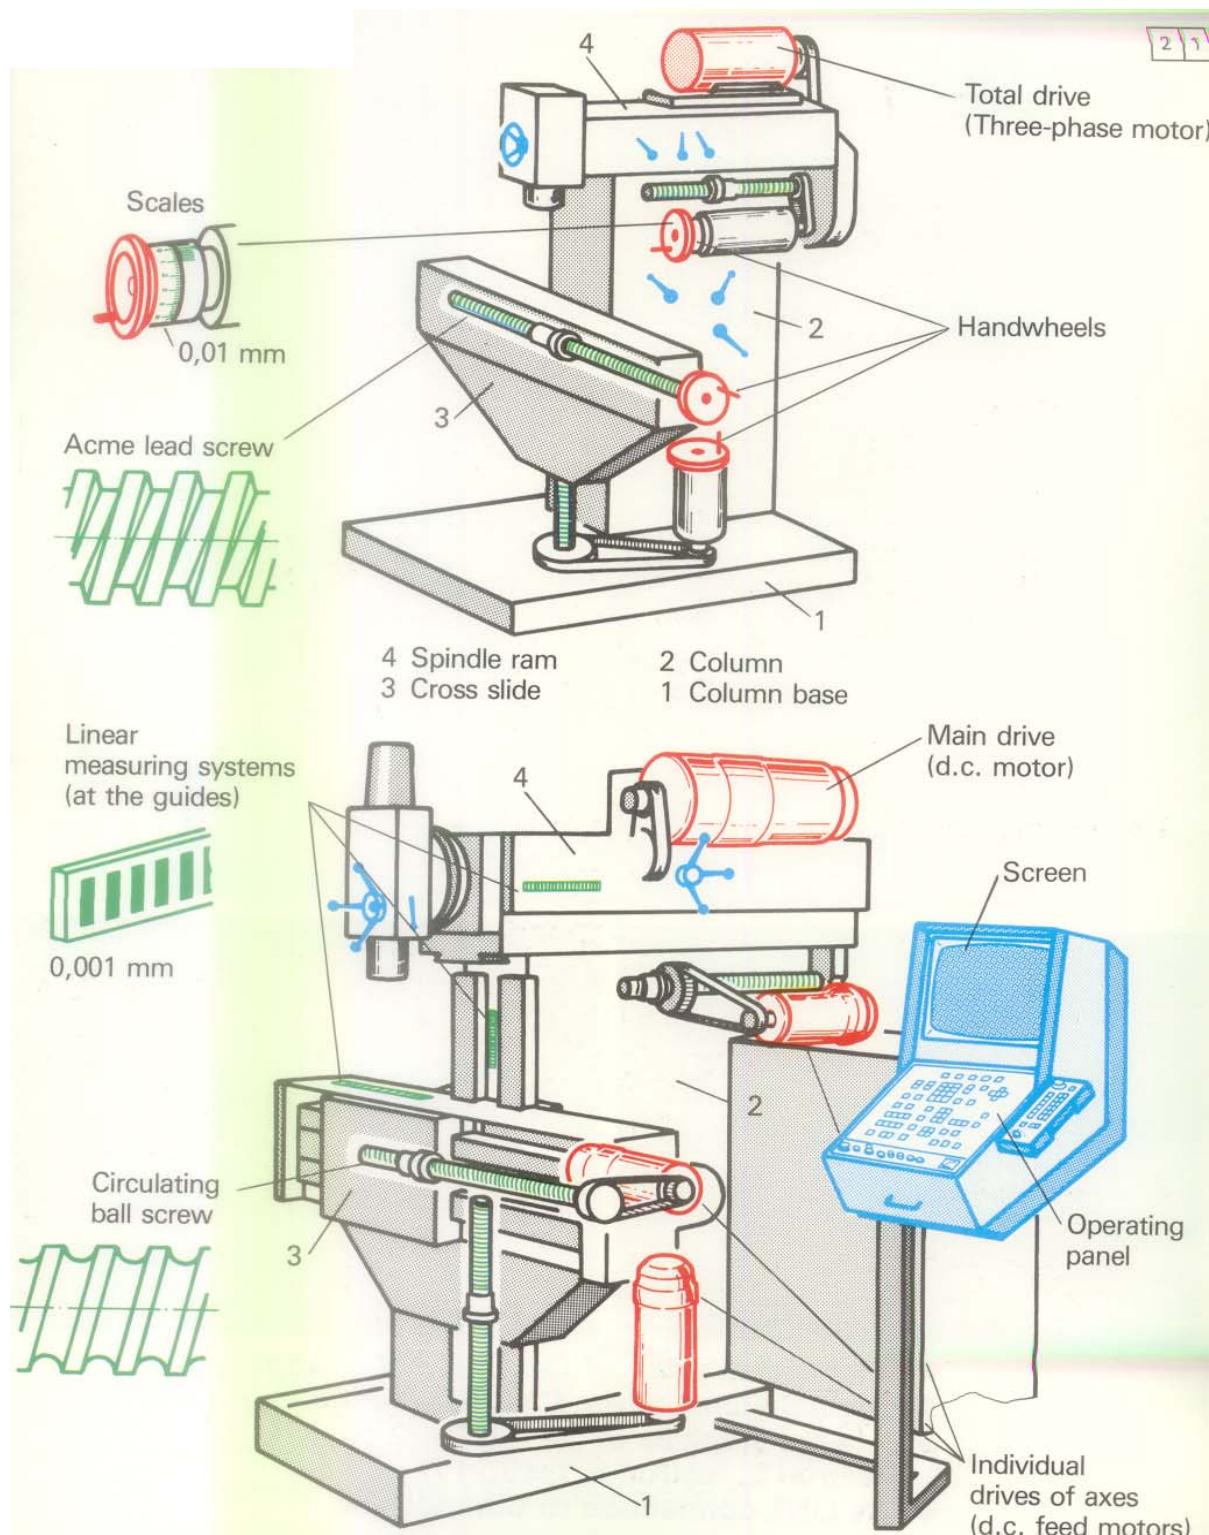

شكل (٤ - ٤) : مقارنة بين ماكينة تفريز عادي وفريزه (CNC)

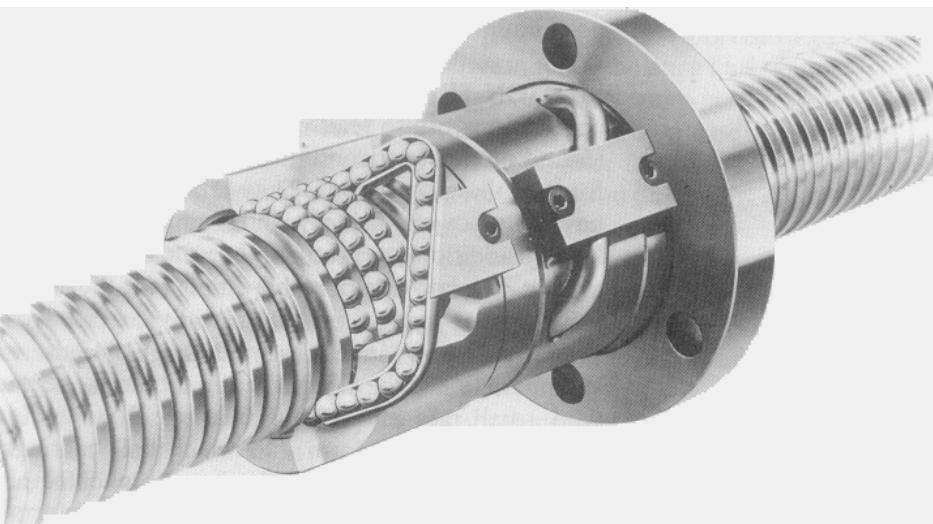

(أ) قلوبظ به كرات محمية ذات تغذية راجعة من الخارج

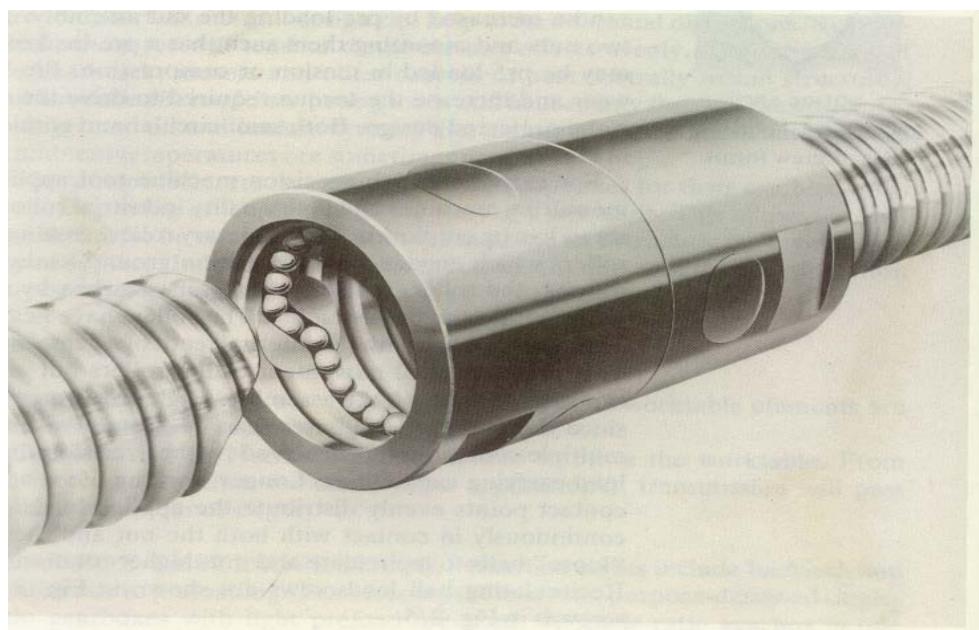

(ب) قلوبظ به كرات محمية ذات رجوع داخلي

شكل (١٠-٥) : القلوبظ ذو الكرات محمية لمكائن الـ (CNC)



شكل (١ - ٦) : فريزة (CNC) من نوع (MH 500 W) بنظام تحكم MAHO 232



شكل (١ - ٧) مخرطة (CNC) من نوع (emcoTurn 242)

بنظام تحكم
EMCOTRONIC TM 02

خلاصة الوحدة الأولى

- الآلية (الأوتوماتية) هي تقنية مختصة بتطبيق نظم ميكانيكية وإلكترونية ونظم قائمة على الحاسوب لتشغيل عملية الإنتاج والتحكم فيها ، ومن أنواعها الآلية الثابتة والآلية المبرمجة .
- في نظام الآلية الثابتة ترتيب العمليات المطلوبة للإنتاج ثابت بينما في نظام الآلية المبرمجة يمكن تغيير هذا الترتيب بإعادة البرمجة .
- التحكم الرقمي (NC) هو صورة من صور الآلية القابلة للبرمجة حيث يتم التحكم في معدات التصنيع بواسطة برنامج خاص بالقطعة المراد إنتاجها يكون في شكل شريط متصل .
- التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) هو عبارة عن نظام تحكم رقمي يستخدم فيه حاسب (له ذاكرة لحفظ البرامج) للتحكم في الماكينة ، ويكون الحاسوب جزء لا يتجزأ من الماكينة.
- التحكم الرقمي المباشر (DNC) هو عبارة عن نظام تصنيع يقوم فيه حاسب واحد بالتحكم في عدة ماكينات تحكم رقمي بصورة مباشرة وحية .
- تميز القطع التي تمثل تطبيقاً جيداً لتقنية التحكم الرقمي بالحاسب ببعض أو كل الصفات الأساسية التالية :
 ١. مكررة الإنتاج في شكل دفع صغيرة أو متوسطة .
 ٢. تعقيد الشكل .
 ٣. ضيق الأزواجات .
 ٤. عدة عمليات للتشغيل .
 ٥. كبر حجم الرأس المزال .
 ٦. توقع تغير التصميم .

٧. علو تكلفة القطع .

٨. الحاجة لفحص الجودة بنسبة ١٠٠ % .

تمارين - ١ -

(١) أجب بـ (لا) أو (نعم) فيما يلي :

١. التحكم الرقمي (NC) صورة من صور الآلية الثابتة .

()

٢. يوجد حاسب مركزي مقابل عدة ماكينات تحكم رقمي في حالة التحكم

() الرقمي المباشر (DNC) .

٣. محدودية حجم الرأس المزال لا تشجع على استخدام الـ (CNC) لتصنيع القطعة

() المعينة .

٤. دقة التشغيل في مكان الـ (CNC) يمكن أن تبلغ 0.001 مم .

٥. الشريط المثبت ليس ضروريًا لتشغيل ماكينات التحكم الرقمي (NC) .

(٢) ضع الكلمات المناسبة في مكان الفراغ في العبارات التالية :

١. من المشاكل المتوقع مواجهتها عند إدخال ماكينات (CNC) لأول مرة هو

..... الكهربائية و داخل المصنع .

٢. استخدام أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات

التقليدية هو واحد من مزايا استخدام ماكينات الـ (CNC) .

٣. تم في عام تصنيع أول ماكينة للتحكم الرقمي وكانت ذات

..... محاور وتعمل بواسطة

(٣) قارن بين فريزة تقليدية وأخرى ذات تحكم رقمي بالحاسب (CNC) من حيث الآتي :

١. شكل قلوبوظ عمود الحركة الطولية .

٢. الدقة .

٣. عدد المحركات ونوعها .

(٤) إذا كنت الفني المسئول عن اتخاذ قرار بالمقارنة بين ماكينات عدد تقليدية وأخرى مشابهة ذات

تحكم رقمي بالحاسب في الاستخدام لتصنيع قطع شغل من نوع معين ، حدد العوامل التي ستسندي

إليها في اتخاذ مثل هذا القرار .



ورشة التحكم الرقمي بالحاسب ١

محاور الحركة ونقط الصفر لمكائن الـ (CNC)

محاور الحركة ونقط الصفر لمكائن الـ (CNC)

٢

الأهداف

بإكمال الوحدة الثانية يكون الطالب قادرًا على أن :

- * يصف أنواع واتجاهات الحركة في ماكينات الـ (CNC) .
- * يطبق قاعدة اليد اليمنى لتسمية المحاور الأساسية واتجاهاتها الموجبة في فرایز . (CNC) ومخارط الـ (CNC) .
- * يشرح نقاط الصفر المختلفة ويحدد العلاقات التي تربط بينها لكل من فرایز . (CNC) ومخارط الـ (CNC) .

محاور الحركة ونقاط الصفر

(٢) (CNC) الـ مـكـائـن

١.٢ مقدمة :

إن المهمة الأساسية لـ**ماكينة العدد** أيًّا كان نوعها هو قطع أو إزالة المادة الزائدة - وهي مادة معدنية في العادة - من قطعة الخام التي تشغله الماكينة للحصول قطعة شغل بالأبعاد والشكل المطلوب وبدرجة دقة وسطح إنجاز مقبولين .

وحتى تكون ماكينة العدد قادرة على إنجاز هذه المهمة بنجاح يجب توفر الآتي :

أ - حمل وتشييت كلًا من أداة القطع وقطعة الشغل تشييتًا تماماً.

ب - وجود طاقة قدرة كافية لتمكين أداة القطع من تشغيل قطعة الشغل بمعدلات اقتصادية .

ج - تحريك كلاً من أداة القطع وقطعة الشغل بالنسبة لبعضهما بحيث ينتج الشكل المطلوب ، وبشرط أن تكون هذه التحركات متحكماً فيها لدرجة دقة تضمن الحصول على الأبعاد المطلوبة وكذلك سطح الإنجاز اللازم .

إذا كان من الضروري توفير هذه المطلبات المذكورة أعلاه في الماكينات التقليدية ، فإنه يكون من البديهي توفير هذه الإمكانيات بشكل أفضل في ماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) بما يتاسب مع مستويات الدقة العالية المطلوبة منها ، وكذلك بما يتاسب مع تكاليفها .

وسيتم التركيز في هذه الوحدة على المحاور الأساسية والإضافية التي تشكل الإطار الذي تتشاءم
برامـج الـ (CNC) على أساسـه ، وكذلك سيـتم التعرـف على أنـواع التـحكم في الحـركة المـوضعـية
والخطـية والـمستـمرة ، وأيـضاً تحـديد مـختـلـف نقاط الصـفـر لمـخارـط وـفـراـيزـ الـ (CNC) بـصـفـتها الأـسـاسـية
الـذـي يـقـوم عـلـيه نـظـام الأـبعـاد .

٤.٢ المحاور الأساسية (X,Y,Z) :

معظم ماكينات التشغيل (CNC) اثنان أو أكثر من المخاري الانزلاقية الأساسية ، وهي متعامدة مع بعضها من ناحية الاتجاه للحركات الانزلاقية عبر هذه المخاري .

وتستخدم المحاور الكارتيزية الثلاث : Z,Y,X لتسمية هذه الاتجاهات ، بوصفها متعامدة مع بعضها وبالتالي فهي صالحة لتحديد موقع أي نقطة في الفراغ ، وهذا ما نحتاج إليه في كتابة برامج CNC لتحديد الموقع النسبي بين أداة القطع وقطعة الشغل .

ويلاحظ أن عدداً من ماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) لا تتطابق فيها تسميات المحاور مع النظام الكارتيزي إلا في بعض الحالات . وتوجد مواصفه قياسيه لتحديد اتجاهات هذه المحاور في ماكينات CNC مصدرها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي (ISO) ، ويتم تطبيقها بشكل عام ولكن تبقى الجهة المصنعة هي التي تختار تسمية اتجاهات الحركة مختلف المنزلقات وأعمدة الدوران الرئيسية فيها .

ويلاحظ أن فرايز شركة (MAHO) الألمانية المستخدمة في ورش الكليات التقنية تتبع المواصفة الألمانية DIN 66217 حيث يكون محور عمود الدوران في حالة الفرايز الأفقية (Z) ، بينما يسمى محور عمود الدوران في حالة الفرايز الرأسية (Y) ، وهذا يعني ثبات المحاور X,Y,Z وعدم تأثيرها بتغيير اتجاه عمود الدوران ، وتبعد كما هو مبين في شكل (٢ - ١) ، وسنناقش اتجاهات هذه المحاور عند حديثنا عن قاعدة اليد اليمنى من ضمن هذه الوحدة .

٤.٢.٢ قياس الأبعاد في اتجاه المحاور الأساسية :

من الخيارات الموجودة أمام الشخص المبرمج هي إما أن يستخدم النظام المطلق (Absolute System) أو نظام الإضافة (السلسلة) (Incremental System) ، وذلك لتحديد موضع أداة القطع في اتجاهات المحاور الأساسية . نظام الأبعاد المطلق يعني أن موضع أداة القطع يناسب دائماً وأبداً لنقطة صفر البرمجة (صفر قطعة الشغل) .

الشكل (٢-٢) يبين تحديد موضع أداة القطع أولاً بالنقطة X30Z60 وثانياً بالنقطة X60Z40 في الحالتين الأولى والثانية تفاصيل الأبعاد في اتجاه كل محور من نقطة صفر البرمجة . وكما سنعرف في الوحدة الثالثة أن هذا النظام المطلق يقابل الأمر التحضيري G90 في الفرايز .

أما نظام الأبعاد بالإضافة فيعني أن موضع أداة القطع يناسب دائماً لآخر موضع زود به البرنامج لتحديد موضع أداة القطع .

الشكل (٢ - ٣) يبين طريقة استخدام نظام الإضافة لتحريك أداة القطع مسافة ٢٠ مم في الاتجاه الموجب لمحور X ، ومسافة ٣٠ مم في اتجاه الموجب لمحور Z وذلك باستخدام الأمر G91 X 20 Z30 ، كما يبين تحريكه مرة أخرى من موضعه الذي وصل إليه بالأمر السابق إلى موضع آخر بتحريكه مسافة ٣٠ مم في اتجاه محور X الموجب ، و٢٠ مم في الاتجاه السالب لمحور Z ، وذلك باستخدام الأمر X30 Z-20 . وهذا أيضاً خاص بفرايز الـ (CNC) .

إذا أردنا استخدام نظام الأبعاد بالإضافة في حالة مخارط الـ (CNC) لا تحتاج له G90 أو G91 بل تستخدم المحور U بدلاً عن محور X ، والمحور W بدلاً عن Z للدلالة على أن نظام الأبعاد المستخدم في هذه الحالة يكون بنظام الإضافة .

٤.٢ المحاور الإضافية : (Additional Axis of Movement) :

من المعتمد وجود حركات خطية إضافية في فرايز ومخارط الـ (CNC) ، وتكون غالباً موازية في الاتجاه للمحاور الأساسية (X,Y,Z) ، كما توجد حركات دورانية .

بالنسبة للفرايز التي تتمتع بطاولة دوارة حول محور من المحاور الأساسية فإن محاور الدوران تحدد

بالحروف :

١. A إذا كان دوران الطاولة حول المحور X .
٢. B إذا كان دوران الطاولة حول المحور Y .
٣. C إذا كان دوران الطاولة حول المحور Z .

فمثلاً فرايز الـ MAHO CNC من النوع 432 لديها محور دوراني B (أي حول المحور الرأسى Y) .

أما المخارط فمن الممكن أن تكون لها حركة في محور رئيسي في شكل حركة خطية للبرج حامل أقلام المخرطة في اتجاه مستعرض مواز للمحور X ، بجانب الحركة الإضافية في اتجاه نفس المحور X الخاصة بسرج المخرطة (Saddle) .

وعموماً عندما تكون هنالك أكثر من حركة في اتجاه نفس المحور ، فإن الحركات الرئيسية تحدد بالمحاور Z,Y,X بينما التحركات الإضافية تحدد بالمحاور W,V,U وهي تمثل بالترتيب Z,Y,X التحركات الإضافية في اتجاهات المحاور الرئيسية .

بالنسبة للحركة الدورانية للبرج الحامل لأقلام الخراطة (Tool turret) يجب أن لا نخلط بينها وبين الحركات الدورانية حول المحاور الأساسية المذكورة أعلاه ، إذ أن دوران البرج الحامل لأقلام

الخراطة هو عبارة عن وسيلة لاختيار قلم الخراطة المراد استخدامه في عملية معينة من عمليات الخراطة التي يجري تفيذها على قطعة الشغل ، وليس بأي حال من الأحوال حركة دورانية حول محور معين .

٤.٢ درجات الحرية وعلاقتها بعدد المحاور :

Six degrees of Freedom إذا نظرنا إلى أي جسم موجود في الفراغ فإننا نجد أنه يتمتع بست درجات من الحرية (Six degrees of Freedom) . ونعني بذلك أن هذا الجسم يستطيع الحركة الخطية في اتجاه أي من ثلاثة محاور (متعامدة على بعضها كما في المحاور الكاريترية) ، وفي نفس الوقت يمكنه الدوران حول أي من هذه المحاور الثلاثة ، وبالتالي يكون المجموع الكلي لإمكانية هذه التحركات هو ستة تحركات ، وهو ما نطلق عليه مصطلح درجات الحرية . وهذا ما يوضحه الشكل (٤.٢.٤) .

ولعدد درجات الحرية علاقة مع مبادئ تحديد الموضع أيضاً ، إذ أن المبدأ الأول لتحديد الموضع هو تحفيض هذه السنت درجات من الحرية إلى الصفر ، ويوضح الشكل (٤.٢.٤ ب) أننا نحتاج إلى ست نقاط ارتكاز كحد أقصى لجعل درجة الحرية تساوي الصفر . وهذا الموضوع مرتبطة بأدوات التثبيت في مكائن الـ (CNC) التي يأتي تفصيلها في الوحدة الرابعة .

٥. اتجاهات الحركة (قاعدة اليد اليمنى) :

تستخدم قاعدة اليد اليمنى لتسمية المحاور الأساسية (X, Y, Z) طبقاً لنظام المحاور الكاريترية وتحديد اتجاهاتها الموجبة ، وأيضاً تستخدم لتحديد اتجاهات الدوران الموجبة حول هذه المحاور الأساسية . كما هو موضح في شكل (٤.٥ أ) فإننا نضع أصابع اليد اليمنى بحيث يكون الإبهام (Thumb) ، السبابية (Forefinger) والأصبع الوسطى (Middle Finger) متعامدة مع بعضها ، مع ترك بقية الأصابع مغلقة على راحة اليد . فيكون الإبهام في هذه الحالة هو محور X ، السبابية هو محور Y ، والوسطى هو محور Z .

كما أن رؤوس الأصابع (موقع الأظافر) الثلاثة يشير كل منها إلى الاتجاه الموجب للمحور الذي يمثله .

لإيجاد الاتجاه الموجب للحركات الدورانية حول المحاور الأساسية - أو بعبارة أخرى اتجاه الدوران مع عقارب الساعة عند النظر في اتجاه المحور الذي يتم حوله الدوران - فإننا نغلق أصابع اليد اليمنى باستثناء الإبهام الذي يجعله يشير إلى أعلى كما هو موضح في شكل (٤.٥ ب) . فيكون الإبهام في هذه

الحالة يمثل أي من المحاور الثلاثة X , Y , Z ، ويكون اتجاه عقل الأصابع الأربع المتبقية هو الاتجاه الموجب للحركة الدورانية حول المحور المعنى . ونسمى الدوران الموجب حول المحور X بالحركة الدورانية $+A$ ، و حول المحور Y تسمى $+B$ ، و حول المحور Z تسمى $+C$.

١.٥.١ تطبيق قاعدة اليد اليمنى على ماكينات الـ (CNC) :

لبرمجة أي ماكينة (CNC) يكون من الضروري إنشاء نظام إحداثيات قياسي يكون بمثابة المرجع لـ كل تحركات أداة القطع بالنسبة لقطعة الشغل ، ويمكن تصنيف ماكينات الـ (CNC) على أساس عدد المحاور التي يتحكم فيها رقمياً من بين المحاور الكاريتزية الثلاث : (Z,X,Y) وأن تكون هنالك اتجاهات أخرى للحركة لا يتم التحكم فيها رقمياً .

ولتسهيل عملية البرمجة فإننا دائماً نفترض أن أداة القطع هي التي تتحرك بينما تكون قطعة الشغل ثابتة ونتمسك بهذا الافتراض مهما كانت حقيقة الأمر من ناحية الحركة في الوضع الفعلي الحادث في الماكينة ، وهذا يسهل من مهمة المبرمج ، فمثلاً في ماكينة مثقب (CNC) نجد أن أداة التثقب تكون في مستوى أفقى ثابت بينما الذي يتحرك فعلاً هو المنضدة (و فوقها قطعة الشغل) ولكن على الرغم من ذلك فإننا نعتبر أن أداة القطع متحركة بينما قطعة الشغل ساكنة .

وعندما نصف ماكينة (CNC) بأنها ذات نظام محورين فإننا نعني أن التحكم الرقمي يتم في محورين بينما المحور الثالث يتم التحكم فيه إما يدوياً أو ميكانيكيأً . أما الماكينات (CNC) الثلاثية المحاور فإن التحكم الرقمي يتم فيها بالنسبة للمحاور الثلاثة . فإذا أخذنا ماكينة مثقب (CNC) كمثال فإننا نقول أنها ثنائية المحاور إذا كان التحكم الرقمي فقط في المحور في اتجاه طول المنضدة وكذلك المحور في الاتجاه المستعرض بينما محور البنطة (المثقب) لا يتم التحكم فيه رقمياً . فإذا كان التحكم في محور البنطة أيضاً رقمياً بالإضافة إلى المحورين السابقين فإننا نقول عن ماكينة المثقب (CNC) بأنها ثلاثية المحاور في هذه الحالة الأخيرة الذكر .

لتحديد الاتجاهات الموجبة أو السالبة للمحاور فإننا نفترض الآتي : (طبقاً للمواصفة الألمانية DIN 66217) :

١. أن المبرمج يقف خلف الماكينة وينظر في اتجاه قطعة الشغل في موضعها على منضدة الماكينة .
٢. أن أداة القطع هي التي تتحرك بالنسبة لقطعة الشغل مهما كانت حقيقة التحركات الفعلية في الماكينة .

٣. أن المحور "Z" يتم اختياره إما مواز للمحور الأفقي لعمود الدوران أو هو منطبق عليه (الزاوية بينهما صفر) . فإذا كان محور الدوران رأسي فإن "Y" يحل محل "Z" في موازاة محور الدوران أو الانطباق عليه .

وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى شكل (٢.٥ أ) على أساس الافتراضات أعلاه نحصل على نظام المحاور المطلوب .

ونستخدم قاعدة اليد اليمنى كالتالي :

١. المبرمج في موقعه خلف الماكينة .
٢. يضع أصابعه الثلاث "الإبهام ، السبابية ، الوسطى" متعامدة على بعضها .
٣. باطن كف اليد اليمنى يكون في مقابل وجه المبرمج .
٤. جعل الاتجاه المعلوم "Z" في حالة محور الدوران الأفقي ، (Y في حالة محور الدوران الرأسي) هو نقطة البداية لتحديد اتجاهات بقية الأصابع ، ففي حالة المحور الأفقي يكون الأصبع الوسطى هو الذي يحكم بقية الاتجاهات ، أما في حالة المحور الرأسي فإن السبابية يكون هو نقطة البداية لتحديد الاتجاهات .

٢.١.٥. تطبيق قاعدة اليد اليمنى على ماكينات التفريز (CNC) :

أ. فريزة ذات محور دوران أفقى :

تبعد المحاور كما هو مبين في شكل (٦.٢) حيث يمثل المحور X حركة المنضدة الطولية والمحور Z - وهو المحور الموازي لمحور الدوران في هذه الحالة - يمثل حركة المنضدة في الاتجاه المستعرض أما المحور Y فيمثل الاتجاه الرأسى .

الاتجاهات الموجبة للمحاور الثلاث كما هو مبين نحصل عليها بتطبيق قاعدة اليد اليمنى وجعل الوسطى مواز لمحور الدوران بصفته يمثل محور Z وبحيث يكون المبرمج يقف خلف قطعة الشغل (فيكون اتجاه نظره في اتجاه Z المبين) وبذلك نحصل على الاتجاهات الآتية (الآن بالنسبة للعامل الذي يقف أمام الماكينة) :

(i) X + : الإحداثي (X) الموجب لأداة القطع عندما تكون أداة القطع في اتجاه اليسار من مركز الإحداثيات .

(ii) Y + : الإحداثي Y الموجب لأداة القطع فوق (أعلى) مركز الإحداثيات .

(iii) Z + : الإحداثي Z الموجب لأداة القطع عندما تكون في الاتجاه المتبع عن العامل من مركز الإحداثيات (Z+ يبتعد عن العامل) .

ب. فريزة ذات محور دوران رأسى :

في هذه الحالة يمثل محور الدوران الإحداثي Y ، مع ملاحظة أنه في نفس اتجاهه الرأسى الذي كان عليه في حالة الفريزة الأفقية المحور . ويظل X كما هو عليه في حالة الفريزة الأفقية المحور فيمثل اتجاه الحركة الطولية للمنضدة وكذلك Z يمثل اتجاه الحركة المستعرضة .
والاتجاهات تبدو كما هو مبين في شكل (٧.٢) .

٢.١.٦. تطبيق قاعدة اليد اليمنى على مخارط الـ (CNC) :

إن المخارط لهي مكائن ذات محوريين فقط . وطالما أن محور عمود الدوران (دوران قطعة الشغل في هذه الحالة) هو محور أفقى فإننا نعتبر أنه هو المحور Z وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى من جهة غراب الذنب (Tailstock) والنظر ناحية غراب الرأس (Headstock) نحصل على الآتى :

١. المحوريين هما " X " و " Z " .

٢. إن الاتجاهات الموجبة لهذين المحوريين كما هو مبين في شكل (٨.٢) ، مع ملاحظة أن الاتجاه الموجب لمحور " X " يعتمد على موضع أداة القطع هل هو جهة الواجهة للماكينة حيث يقف العامل لتشغيل الماكينة أو هو من الجهة الخلفية للماكينة . أما المحور " Z " فإن الاتجاه

الموجب لحركة أداة القطع فهو اتجاه الأداة مبتعدة عن غرابة الرأس والذي هو (الاتجاه الموجب) عادة ناحية اليمين بالنسبة للعامل الواقف أمام الماكينة . بالنسبة للمكائن ذات أدوات القطع من جهة المؤخرة فإن الاتجاه الموجب لـ " X " هو الاتجاه بعيد عن العامل ، أما بالنسبة للمكائن ذات أدوات القطع من جهة المقدمة فإن الاتجاه الموجب لمحور " X " هو الاتجاه المقترب من العامل ، وكل ذلك مبين في شكل (٨.٢) .

٣. لا وجود أو لا حاجة لمحور Y إذا كان محور دوران ظرف المخرطة أفقياً .

٦- أنواع الحركة في ماكينات الـ (CNC) :

يمكن تقسيم ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) إلى ثلاث مجموعات على أساس نوع التحكم في الحركة النسبية بين أداة القطع وقطعة الشغل وذلك كما يلي:

١. ماكينات تحكم موضعي (Positional) أي تحكم من نقطة إلى نقطة (Point – to - Point) .

٢. ماكينات تحكم في مسار خطى (Linear Path) .

٣. ماكينات تحكم في مسار مستمر "كتوري" (Continuous Path) . والقائمة المذكورة أعلاه مرتبة تصاعدياً من ناحية مستوى تعقيد وحداثة نظام التحكم أي أن ماكينات التحكم في مسار مستمر هي أكثر الأنواع تطوراً .

وفيما يلي تفصيل كل نوع من الأنواع الثلاثة للتحكم في حركة ماكينات الـ (CNC) :

٦.١ التحكم الموضعي :

إن الهدف من نظام تحكم الماكينة في هذا النوع من نظم التحكم هو تحريك أداة القطع إلى موقع محدد سلفاً ، دون أن تكون هنالك أهمية للسرعة أو المسار الذي تتبعه أداة القطع للوصول إلى هذا الموقع ، وب مجرد وصول أداة القطع إلى الموقع المطلوب تبدأ عملية التشغيل (Machining) في ذلك الموقع ، ولا يتم أي تشغيل إلا بعد انتهاء الحركة المطلوبة . انظر شكل (٩.٢) .

أحسن مثال لهذا النوع من أنواع التحكم هو ماكينات التثبيت ذات التحكم الرقمي بالحاسب .. غم عدم أهمية المسار الذي تتبعه أداة القطع للوصول إلى نقطة التشغيل ، يجب التأكد تماماً في عملية البرمجة من عدم اصطدام أداة القطع بقطعة الشغل أو تجهيزات التثبيت التي تثبت القطعة . هذا النظام للتحكم هو أبسط النظم الموجودة وبالتالي فهو أرخص النظم الثلاثة.

عادة في مثل هذا النظام نجد أن التغذيات والسرعات لأداة القطع بالنسبة لقطعة الشغل يتم التحكم فيها بواسطة عامل التشغيل أكثر من أن يكون ذلك بواسطة البرنامج المعد لقطعة الشغل . وتكون السرعة التي يتم بها تحريك أداة القطع إلى الموقع المطلوب في حدود ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ مم في الدقيقة وذلك حسب إمكانيات ماكينة التحكم الرقمي .

٢.٦.٢ التحكم في مسار خطى (Straight – Cut) (Linear Path) :

تتميز هذه النظم بالقدرة على تحريك أداة القطع في اتجاه مواز لأي من المحاور الأساسية بسرعة متحكم فيها تكون مناسبة للتشغيل ، و الماكينات من هذا النوع هي أيضاً لها قدرة تحكم موضعية انظر شكل (٢.٩ ب). مثال هذا النوع فرايز التحكم الرقمي بالحاسب والتي يمكن استخدامها لآلات تثقب والأخرية كما ذكرنا مثل للتحكم الموضعية . في مثل هذا النظام لا يمكن الحصول على حركة آنية في أكثر من محور ، ولذلك لا يمكن تنفيذ عمليات قطع مستقيمة في اتجاه مائل (أي بزاوية) على أي من المحاور الأساسية . العبارة الأخيرة صحيحة إذا أخذنا فقط بالتعريف التقليدي للتحكم في مسار خطى ، ولكن إذا أخذنا بالتعريف غير التقليدي وهو يعني مقدرة نظام التحكم في تحريك أداة القطع في اتجاه محوريين في نفس اللحظة ، فإنه بالتأكيد يمكن تنفيذ عمليات قطع مستقيمة في اتجاه مائل على المحاور الأساسية .

٣.٦.٢ التحكم في مسار مستمر (Continuous Path) أو التحكم الكنتوري (Contouring) :

هذا النوع من أنواع التحكم هو أكثر الأنواع الثلاثة تعقيداً وأكثرها مرونة وأكبرها تكلفة ، وهو يحوي في داخله على مقدرات كل من نظام التحكم الموضعي ونظام التحكم في مسار خطى بالإضافة إلى صفتة المميزة وهي القدرة على التحكم الآني على حركة الماكينة في اتجاه أكثر من محور ، ففي هذا النظام يمكن الحصول على حركة في خط مستقيم أو في مستوى مسطح بأي زاوية ، وكذلك مسارات دائيرية أو مخروطية أو أي منحنى يمكن تعريفه بعلاقة رياضية محددة . (انظر شكل ٩.٢ ج).

مثال لهذا النوع من أنواع التحكم في الحركة النوع المستخدم في ماكينات الفرایز والمخارط ذات التحكم الرقمي بالحاسب . التعريف غير التقليدي للنظام هو مقدرته على تحريك أداة القطع في اتجاه أكثر من محورين آنئياً .

٤.٦.٢ تصنيف ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب على أساس عدد محاور التحكم في مسار مستمر:

لقد ظل تصنيف ماكينات الـ CNC يشير في الماضي مشكلة والتباساً وذلك لأنه كان يتم فقط على أساس نوع التحكم المستمر . وكانت الماكينات التي لها نظام تحكم مستمر في محورين تعرف بـ 2D أي ثنائية الأبعاد ، وإذا كان ذلك التحكم المستمر في ثلاثة محاور عرفت بـ 3D أي ثلاثية الأبعاد ، أما إذا كانت الماكينة ذات تحكم مستمر في محورين أما المحور الثالث فتحكم في تغذيته لبلوغ موقع محدد أي له تحكم في مسار خطى فيعرف في هذه الحالة بـ D 2.5 (أنظر شكل ٩.٢ ج) .

ولإزالة هذا الالتباس ابتدع نظام التصنيف الذي يأخذ في الاعتبار نوع التحكم أي كان وكذلك عدد المحاور التي يعمل عليها ، حيث رمز للتحكم الموضعي بالرمز P ، والتحكم في مسار خطى بالرمز L ، والتحكم في مسار مستمر بالرمز C ، فبدلاً أن يقال D 2.5 يقال C 2L ، لتصنيف الماكينة المذكورة أعلاه .

٧.٢ تحريك المحاوريدوباً بطريقة الخطوة وبطريقة التعليم :

توجد ثلاث طرق مختلفة للتحكم في حركة ماكينات الـ (CNC) بخلاف التحكم عن طريق برنامج الـ (CNC) وهي كالتالي :

١.٧.٢ تحريك المحاور يدوياً :

يعني هذا استخدام عجلة الإدارة اليدوية (Handwheel) الخاصة بكل محور للحصول على الحركة في اتجاه هذا المحور ، وتكون ماكينة الـ (CNC) في هذه الحالة كأنها فقط وسيلة للدلالة على الموضع (Position) الذي تم بلوغه بالنسبة لكل محور X أو Y أو Z .
ويتم اختيار مفتاح حالة (Mode) التشغيل اليدوي (Manual) من على لوحة التحكم لتحقيق الحركة بطريقة يدوية ، وكذلك يمكن الحصول على هذه الحالة عن طريق الضغط على المفاتيح التي تحدد اتجاه التحرير (موجب أو سالب) مثل (X+) أو (X-) في حالة المحور X .

٢.٧.٢ تحريك المحاور بطريقة الخطوة البطيئة : (Jog Step)

يتم اختيار المفتاح الخاص بحالة التحرير بالخطوة البطيئة من على لوحة التحكم طبقاً لمقدار الخطوة المطلوبة وفي اتجاه المحور الذي يتم اختياره ، ويكون المحور المعنى في حالة حركة بقيمة الخطوة المعينة طالما استمر الضغط على المفتاح الخاص بهذا المحور ، ويمكن الحصول على حركة مستمرة في اتجاه محور معين - دون الحاجة لاستمرار الضغط على مفتاح المحور المطلوب - إذا تم الضغط بشكل متزامن في بداية التشغيل على كل من مفتاح الـ (Start) ومفتاح المحور المعنى. لإيقاف الحركة في اتجاه محور ما يمكن تحقيق ذلك بالضغط على مفتاح إيقاف التغذية (Feed Stop) .

٣.٧.٢ تحريك المحاور بطريقة التعليم : (Teach in)

بعد اختيار حالة التشغيل بطريقة التعليم من على لوحة التحكم يتم تحريك المحور المراد تحريكه عن طريق الإدخال اليدوي لقيمة الموضع المراد بلوغه بالنسبة للمحور المعنى سواءً كان X أو Y أو Z . ولا يتم أي حفظ في ذاكرة نظام التحكم لهذه المعلومات المدخلة يدوياً .

٨.٢ نقاط الصفر لخارط وفرايز الـ (CNC) :

١.٨.١ نقطة الصفر :

إن الغرض من وجود نظام إبعاد في ماكينات الـ (CNC) هو توفير وسيلة يستطيع عن طريقها المبرمج من تحديد موضع أداة القطع بالنسبة لقطعة الشغل المعينة . وفي العادة توجد عدة خيارات أمام الشخص المبرمج لتحديد الموضع وذلك حسب نوع ماكينة الـ (CNC) .

وأحد هذه الخيارات يعتمد على نوع صفر إحداثيات الماكينة ، هل هو من نوع الصفر الثابت . (Floating Zero) أم هو من نوع الصفر المتحرك (Fixed Zero) .

وقبل أن نتناول بالشرح كل نوع يجدر بنا أن نعرف الآتي :

١.١.٨.٢ نقاط الصفر لفرايز الـ (CNC) :

١. نقطة الصفر للماكينة : (M) (Machine Zero Point) :

هي النقطة الموجودة على منضدة الماكينة بحيث أنه إذا وضعت المنضدة عند هذه النقطة بالنسبة للمحورين "X" و "Z" فإن محور عامود الماكينة إذا كان رأسياً سيكون مباشرة فوق هذه النقطة وإذا كان أفقياً فإن المحور "Y" - وهو متواجد على محور الماكينة في هذه الحالة - يمر بمركز أداة القطع . نقطة الصفر للماكينة تمثل النقطة (X0 و Y0 و Z0) في نظام محاور الماكينة .



٢. نقطة الصفر لقطعة الشغل : (W) (Workpiece Zero Point) :

هي النقطة التي يختارها المبرمج على قطعة الشغل حسب ما يكون ملائماً لعملية البرمجة لتكون مركزاً لإحداثيات قطعة الشغل . فمثلاً إذا كانت قطعة الشغل ذات محور تماش فقد يختار المبرمج مركز محور التماش كمركز لإحداثيات قطعة الشغل .



٣. نقطة الإسناد (المرجع) : (R) (Reference Point) :

هي النقطة التي تحدد بعد مسافة ممكنة لتحرك منضدة الماكينة في الاتجاه الموجب لمحاور المنضدة حيث أن صفر الماكينة في الأصل منسوب إلى هذه النقطة . أنظر الشكل (٢.١٠) والآن بعد هذه التعريفات نستطيع الحديث عن نوع صفر الماكينة :

ففي حالة الصفر الثابت فإن مركز الإحداثيات بالنسبة للمبرمج ثابت وهو نفسه مركز إحداثيات الماكينة والذي يوجد في العادة في مثل هذه الحالة في الركن الجنوبي الغربي لمنضدة الماكينة .

أما في حالة الصفر المتحرك (العائم) كما هو الغالب في الماكينات الحديثة ، فإن الحرية متاحة للمبرمج ليضع الصفر في أي مكان على الماكينة يكون مناسباً للقطعة التي يقوم بعمل البرنامج لها ، ثم يقوم الشخص المبرمج بإبلاغ عامل تشغيل الماكينة بهذا الاختيار (الذى يحدده المبرمج) . وهذا الاختيار قد يكون اختيار الصفر على قطعة الشغل أو على الماكينة ، فإذا اختار المبرمج نقطة مناسبة للمبرمجة تكون نقطة صفر على قطعة الشغل ، فإنه عندما يقوم عامل التشغيل بربط قطعة الشغل على الماكينة فإن صفر الماكينة لن ينطبق في العادة على صفر قطعة الشغل . فلإيجاد علاقة بين موضع قطعة الشغل على الماكينة والمسافات الإحداثية المطلوبة حسب ما هو موجود في برنامج قطعة الشغل ، فإن الماكينة تتمتع بخاصية مقدرة إزاحة نقطة الصفر إلى أي نقطة تقع بين نقطة صفر الماكينة ونقطة الإسناد أي بعبارة أخرى يقوم العامل بثبت قطعة الشغل في أي مكان يقع ضمن نطاق تحركات إحداثيات الماكينة وليس خارج نطاق تحركاتها . وعملية إزاحة نقطة الصفر - والتي هي نقل لاختيار نقطة الصفر إلى الماكينة وبالتحديد لنظام التحكم فيها - يقوم بها عامل التشغيل باستخدام محدد الحواف (Edge Finder) الذي يتم تركيبه على محور الماكينة في نفس مكان عدة القطع ، ويجري تفيذهما (إزاحة نقطة الصفر) كما هو موضح في شكل (١١.٢) ، حيث استخدم محدد حواضن قطره ١٠ مم ، فحسب تعريف نقطة الصفر للماكينة فإن محور محدد الحواف إذا وضع فوق صفر قطعة الشغل مباشرة فيجب تعديل وضع الصفر ونقل هذا التعديل لجهاز التحكم في الماكينة باستخدام الأمر : (Reset Axis Xo Zo) وطالما أننا الآن لا نضع محدد الحواف فوق الصفر "قطعة الشغل" مباشرة بل نقوم بعملية التعديل لكل من المحوريين X و Z كل على حدة ، بحيث يلامس محدد الحواف السطح الخارجي لقطعة الشغل في اتجاه كل من المحوريين ، فعندما نجعل محدد الحواف مواز لمحور Z فيجب إيصال الآتي لجهاز التحكم : **Reset Axis X-5** وذلك لأن قطر محدد الحواف هو 10 mm .

وفي الخطوة التالية تجعل محدد الحواف مواز لمحور X وتدخل الآتي عن طريق لوحة

Reset Axis Z-5 التحكم :

وذلك كما هو مبين في شكل (١١.٢) . هذا بالنسبة للمحوريين X و Z الموجودين على سطح منضدة الماكينة ، أما بالنسبة للصفر في اتجاه محور أداة القطع ، فإن طول أداة القطع يجب أخذها في الحسبان ووضع هذا الطول في ذاكرة الماكينة في الجزء المخصص لأداة القطع . عملياً توجد حالتين للتشغيل بالنسبة لتسجيل طول أداة القطع في ذاكرة الماكينة وذلك كما يلي :

(١) حالة التشغيل باستخدام أداة قطع واحدة :

كما هو مبين في شكل (٢ - ١٢ أ) فإن أداة القطع تثبت في محور الماكينة بحيث يلامس سطح قطعة الشغل النهاية السفلية لأداة القطع ونسجل في لوحة التحكم الآتي :

INPUT (Reset Axis) Y0 T1 L0

والذي يعني أنه عند وضع الصفر في اتجاه محور Y (وهو محور أداة القطع) فإن طول أداة القطع T1 مأخوذ في الاعتبار على أساس أنه صفر وبالتالي في العمليات اللاحقة وذلك لاعتباره أصلًا في وضع Y0 بعد ضغط مفتاح Reset Axis .

(٢) حالة التشغيل باستخدام أكثر من أداة قطع :

كما هو مبين في شكل (٢ - ١٢ ب) فإنه يجري تعديل محور Y بدون تركيب أي أداة قطع ويسجل التعديل بقيمة Y الجديدة بعد ضغط مفتاح Reset Axis ثم بعد ذلك يسجل في ذاكرة الماكينة في (الجزء الخاص بأدوات القطع) رمز كل أداة قطع وطول تلك الأداة كما هو مبين وذلك لأن الطول في هذه المرة لم يؤخذ في الاعتبار أصلًا عند تعديل قيمة Y فيقوم نظام التحكم تلقائياً ، بوضع طول كل أداة قطع - عند استخدامها - في الحساب بالنسبة للمحور Y .

٢.١.٨.٢ نقاط الصفر لمخارط الـ (CNC) :

توجد ثلاثة تعريفات هامة لنقاط الصفر المستخدمة في برمجة ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) وهي كما يلي :

١. نقطة صفر الماكينة (Machine Zero Point) (M) :

هي النقطة الموجودة على محور دوران العاكس الرئيسي للمخرطة من جهة الوجه وهي تمثل نقطة الأصل لنظام محاور المخرطة (Xo Zo) .

٢. نقطة المرجع لتشبيت قلم المخرطة (Tool Mount Reference Point) (N) :

هي النقطة الموجودة على محور فتحة التثبيت على وجه برج العدة وبها يحدد نظام التحكم موقع أداة القطع بالنسبة لصفر المحاور سواءً كان أصلياً أم معدلاً .

٣. نقطة صفر قطعة الشغل (Workpiece Zero Point) (W) :

هي النقطة الموجودة على محور قطعة الشغل (وهو نفسه محور دوران العمود الرئيسي للمخرطة) من نهايتها في جهة الوجه . وعادة ما يناسب موقع رأس أداة القطع (P) إلى النقطة (W) عند كتابة برامج التشغيل لمخارط الـ (CNC) ، وهذا يتطلب استخدام أوامر إزاحة أداة القطع (ذات العنوان T)) لتحل (P) مكان (N) في تحديد موقع أداة القطع بالإضافة إلى أمر بإزاحة صفر البرمجة من نقطة صفر الماكينة (M) إلى النقطة (W) (أنظر شكل (٢ - ١٣) وشكل (٢ - ١٤)) .

طبقاً لنظام برمجة المخارط (CNC) المسمى (EMCOTRONIC TM02) فإنه من الممكن إزاحة صفر المحاور الأصلي لموقع آخر حسب ما يختاره المبرمج باستخدام أمر نداء (G54,G55,G57,G58,G59) يتم به تشبيط قيم الإزاحة المسجلة سلفاً في الموقع المقابل لأمر النداء في سجل الإزاحة (Call Commands) وبالتالي بمجرد إصدار مثل هذا الأمر فإن صفر المحاور يتم نقله أو إزاحته بمقدار الإزاحة المسجلة في سجل الإزاحة .

١.٢.٨.٢ نظام الأبعاد في مخارط الـ (CNC) :

كما ذكرنا فإن هذه الماكينات لها محوريين (Y-Z) في العادة كحد أدنى وعليه فإن العلاقة بين أداة القطع وقطعة الشغل يتم تحديدها بناءً على هذين المحوريين ، إن المشاكل المرافقة لعملية تجهيز مخارط الـ (CNC) وضبط محاورها تمهدأً لتنفيذ عمليات التشغيل المطلوبة عليها تختلف عن فرایز ومثاقيب الـ (CNC) في الأخيرة (الفرایز والمثاقيب) فإن قطعة الشغل مثبتة على منصة الماكينة ولها بالضبط نفس تحركات المنصة .

ولذلك فإن حجم وأبعاد قطعة الشغل وشكلها الهندسي إنما يتم التحكم فيه بالتحكم في حركة المنصة ، ولكن في المقابل فإننا نجد في مخارط الـ (CNC) أن أداة القطع هي التي تتحرك فعلاً في المحوريين وبذلك فإن حجم وأبعاد قطعة الشغل إنما يتحدد بموضع نقطة القطع الموجودة على أداة القطع بالنسبة لخط محور قطعة الشغل وعادة ما يناسب موضع نقطة القطع إلى نقطة على محور قطعة الشغل من نهايتها في جهة الوجه (شكل ٢ - ١٣) وفي هذه الحالة فإن محور قطعة الشغل يمثل مستوى الصفر لمحور X(X0) ، ونهاية طول قطعة الشغل بعيد من ظرف المخرطة يمثل مستوى الصفر لمحور Z(Z0) وتضبط الماكينة كذلك بحيث أن الوضع الذي تكون فيه أداة القطع ملامسة لنهاية وجه قطعة الشغل يمثل Z0 بالنسبة لنظام التحكم وأيضاً فإن نظام التحكم يوزن على X0 عندما تكون نقطة رأس أداة القطع على محور قطعة الشغل.

٢.٢.٨.٢ إزاحة أقلام المخرطة (Tool Offsets) :

إن أقلام الخراطة تتفاوت في الشكل والسمك وكذلك تختلف الأطوال البارزة منها من مرتبط العدد .

ولذلك فإن موقع النقطة (P) بالنسبة للنقطة (N) (نقطة المرجع لأداة القطع) يتغير حسب تغير أبعاد الأداة المستخدمة . أن نظام التحكم في الأصل يحسب الأبعاد أي موقع أداة القطع على أساس بعد النقطة (N) من صفر المحاور والذي هو في الأصل صفر الماكينة (M). أما إذا جرت عملية إزاحة لصفر المحاور من النقطة(M) إلى النقطة (W)(صغر قطعة الشغل) فإن نظام التحكم في هذه الحالة سوف يحسب موقع أداة القطع بعد النقطة (N) من النقطة (W).لذا يوجد في ملف الذاكرة لأدوات القطع تصحيح لقيم المحاور(X) و(Z) والتي هي القيم التي يستخدمها المبرمج لكتابه برنامج التشغيل الخاصة بالقطعة المعينة . أي لابد من قيام نظام التحكم بإجراء تصحيح بمقادير معينة حسب ما هو موجود في ملف ذاكرة أدوات القطع لهذه القيم المبرمجة (Xpr. & Zpr.) . (Programmed Values)

هذا التصحيح يسمى إزاحة أداة القطع (Tool Offset) أي الإحداثي X (كنصف قطر) مقاساً أيضاً من النقطة (N) إلى رأس أداة القطع (P) وكذلك الإحداثي Z مقاساً أيضاً من النقطة (N) إلى رأس أداة القطع (P) كما هو موضح في شكل (٢ - ١٤). يتم تشيط هذه الإزاحة Tool Offest عند كتابة البرنامج بكلمة البرمجة ذات العنوان (T) (T-Address Activation) يليها رقم من ٤ خانات حيث يمثل الرقمان الأولان (ناحية اليسار) رقم الموضع المثبت فيه أداة القطع في برج العدة والرقمان الآخرين يمثلان موقع وجود قيم التصحيح أي الإزاحة الخاصة بهذه الأداة في الملف ومن المستحسن أن يحدد موقع الإزاحة في ملف ذاكرة أدوات القطع بنفس الأرقام التي تحملها أداة القطع فمثلاً (T0303) تمثل أداة قطع موجودة في برج العدة في الموقع رقم (03) وموقع مقادير التصحيح في قائمة التصحيحات (الإزاحات) لمختلف أدوات القطع وهو الموضع (03) أيضاً. عندما ينادي العنوان (T) فالمخاطب به وحدة تغيير أدوات القطع والتي تتحرك إلى الموقع المحدد حسب الرقمان الأولان مع الحرف (T) وفي نفس الوقت فإن نظام التحكم يستخدم مقادير الإزاحة الموجودة في ملف الذاكرة في الموقع المحدد بالرقمين الآخرين وذلك ليتمكن من وضع أداة في الموقع الذي طلبه المبرمج .

٣.٢.٨.٢ الخطوات العملية لإزاحة صفر البرمجة من نقطة المرجع (N) إلى رأس أداة القطع (P):

يستخدم في هذه الإزاحة الجهاز المسمى الأداة البصرية لإيجاد المركز Optical Centre Finder كالنوع المبين في شكل (٢ - ١٥)، وذلك لإيجاد المسافة بين رأس أداة القطع (P) (وهي النقطة النظرية التي يكتب البرنامج على أساسها بالنسبة للمحورين (X) و (Z)) ونقطة المرجع لتشبيت قلم الخراطة (N) بالنسبة للمحورين (X) و (Z) كما هو مبين في شكل (٢ - ١٤) .

ويتم هذا الإجراء عبر الخطوات العملية التالية (باعتبار أن N قد تم تحديدها مسبقاً باستخدام محدد قياس) :

١. اربط قلم الخراطة (أداة القطع) المعنى في موقعه على برج العدة (حامل أقلام الخراطة) .

٢. حرك برج العدة يدوياً (Manual) باستخدام مفتاح الـ (MAN.JOG) والأسهم الموجودة مع مفتاح (DIRECTION) (طبقاً لنظام الـ EMCOTRONIC TM 02) ، مع مراعاة عدم الاصطدام ، حتى يتم ضبط رأس أداة القطع (P) في منتصف العدسة الخاصة بجهاز الأداة البصرية .

٣ . قم باستدعاء الإدارة التلقائية (أي الآوتوماتية) لأداة القطع بإدخال رقم الأداة حسب موقعها على برج العدة (مثلاً ٠٦ T) (ومن الأفضل استخدام نفس الترقيم الموجود على برج العدة) ، تم بالضغط على مفتاح (ENTER) بدون إدخال لقيمة X أو قيمة Z ، فيقوم النظام بشكل تلقائي بحساب قيمة كل من X و Z وإظهارها على الشاشة في الموقع الخاص بقلم الخراطة المستخدم .


ويكون موقع قلم الخراطة بالنسبة لعدسة الأداة البصرية حسب شكل ونوع قلم الخراطة وذلك كما هو مبين في شكل (٢ - ١٦) .

ويتحدد وضع الحد القاطع في قلم الخراطة بناءً على موقع نقطة رأس أداة القطع (P) بالنسبة لمركز الاستدارة (دائرة نظرية) لحد القطع ، أي النقطة (S) .


ويبين الشكل (٢ - ١٧) العلاقة بين شكل قلم الخراطة وموضع مركز الاستدارة (S) وذلك حين تم عملية الإزاحة لصفر البرمجة من (N) إلى (P) ، أي بعبارة أخرى فإن هذه العلاقة تمثل الوضع المطلوب وضع قلم الخراطة فيه بالنسبة لمركز عدسة الأداة البصرية . ويلاحظ أن نقطة مركز العدسة تقسم دائرة العدسة إلى أربعة مربعات بحيث يكون المربع (الموقع) الأول في الركن الجنوبي الغربي للعدسة ، ثم ندور في اتجاه عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لنحصل بالترتيب على المربعات (الموقع) الثاني (L2) ، والثالث (L3) ، والرابع (L4) ، ثم نحصل على الموضع الخامس (L5) والسادس (L6) والسابع (L7) والثامن (L8) بالترتيب التالي وذلك بالاستمرار في الدوران في اتجاه عكس عقارب الساعة :

- الموقع الخامس (L5) : تكون الأداة في موقع مشترك بين (L1) و (L4) .
- الموقع السادس (L6) : تكون الأداة في موقع مشترك بين (L1) و (L2) .
- الموقع السابع (L7) : تكون الأداة في موقع مشترك بين (L2) و (L3) .
- الموقع الثامن (L8) : تكون الأداة في موقع مشترك بين (L3) و (L4) .


ونحتاج في عمليات الخراطة الخارجية لعدة أنواع من أقلام الخراطة تشمل أقلام التخشين (Roughing) والتعييم (Finishing) والقلووظة والقطع ، وذلك كما هو مبين في شكل (٢ - ١٨) .

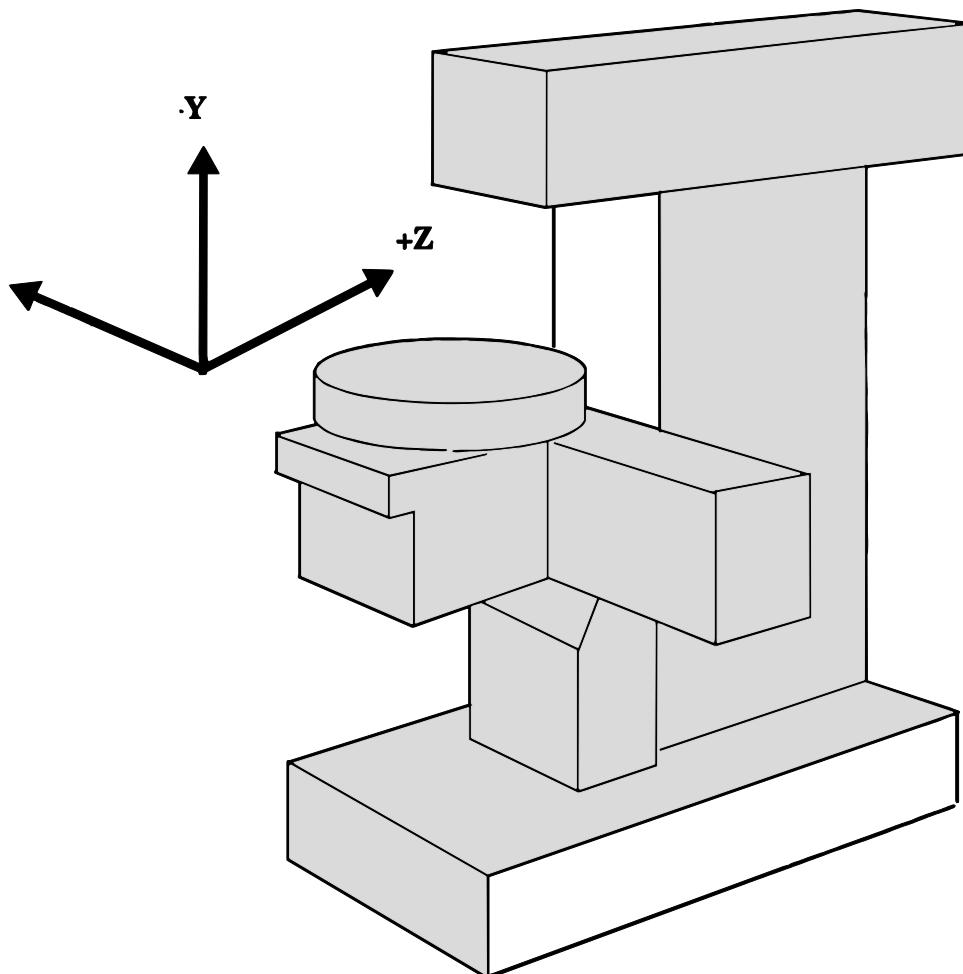


شكل (٢ - ١) : اتجاهات المحاور الأساسية (Z,Y,X) في فرایز الـ (CNC)

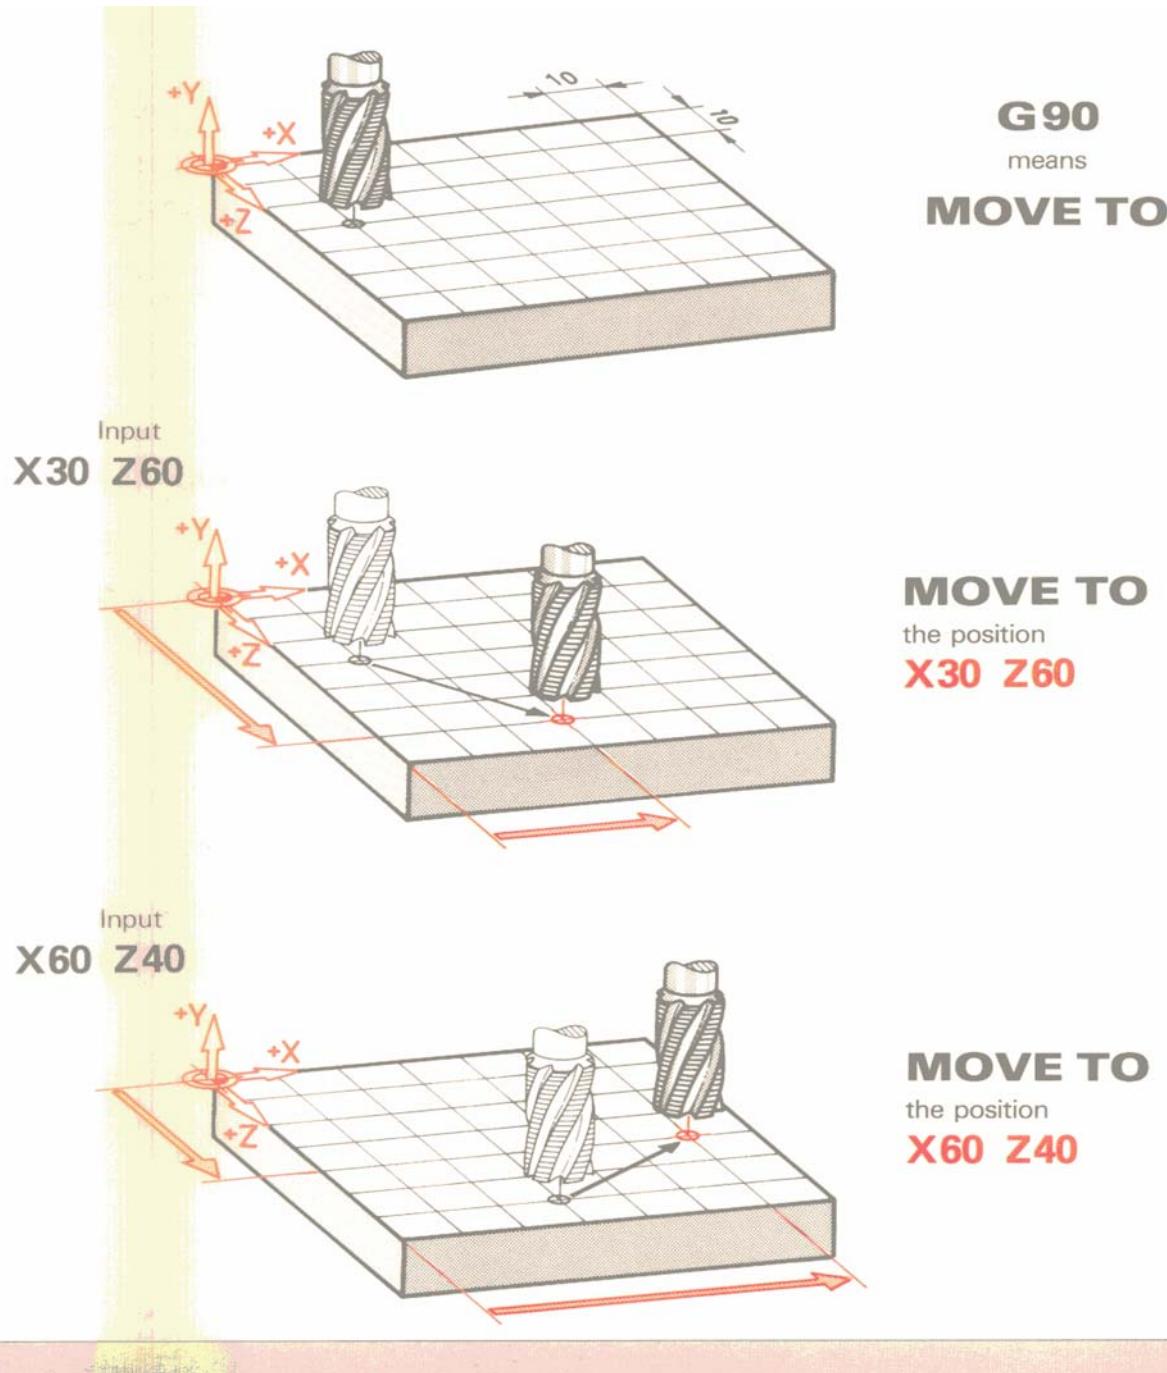


شكل (٢-٢) : تحديد موضع أداة القطع بالنظام المطلق

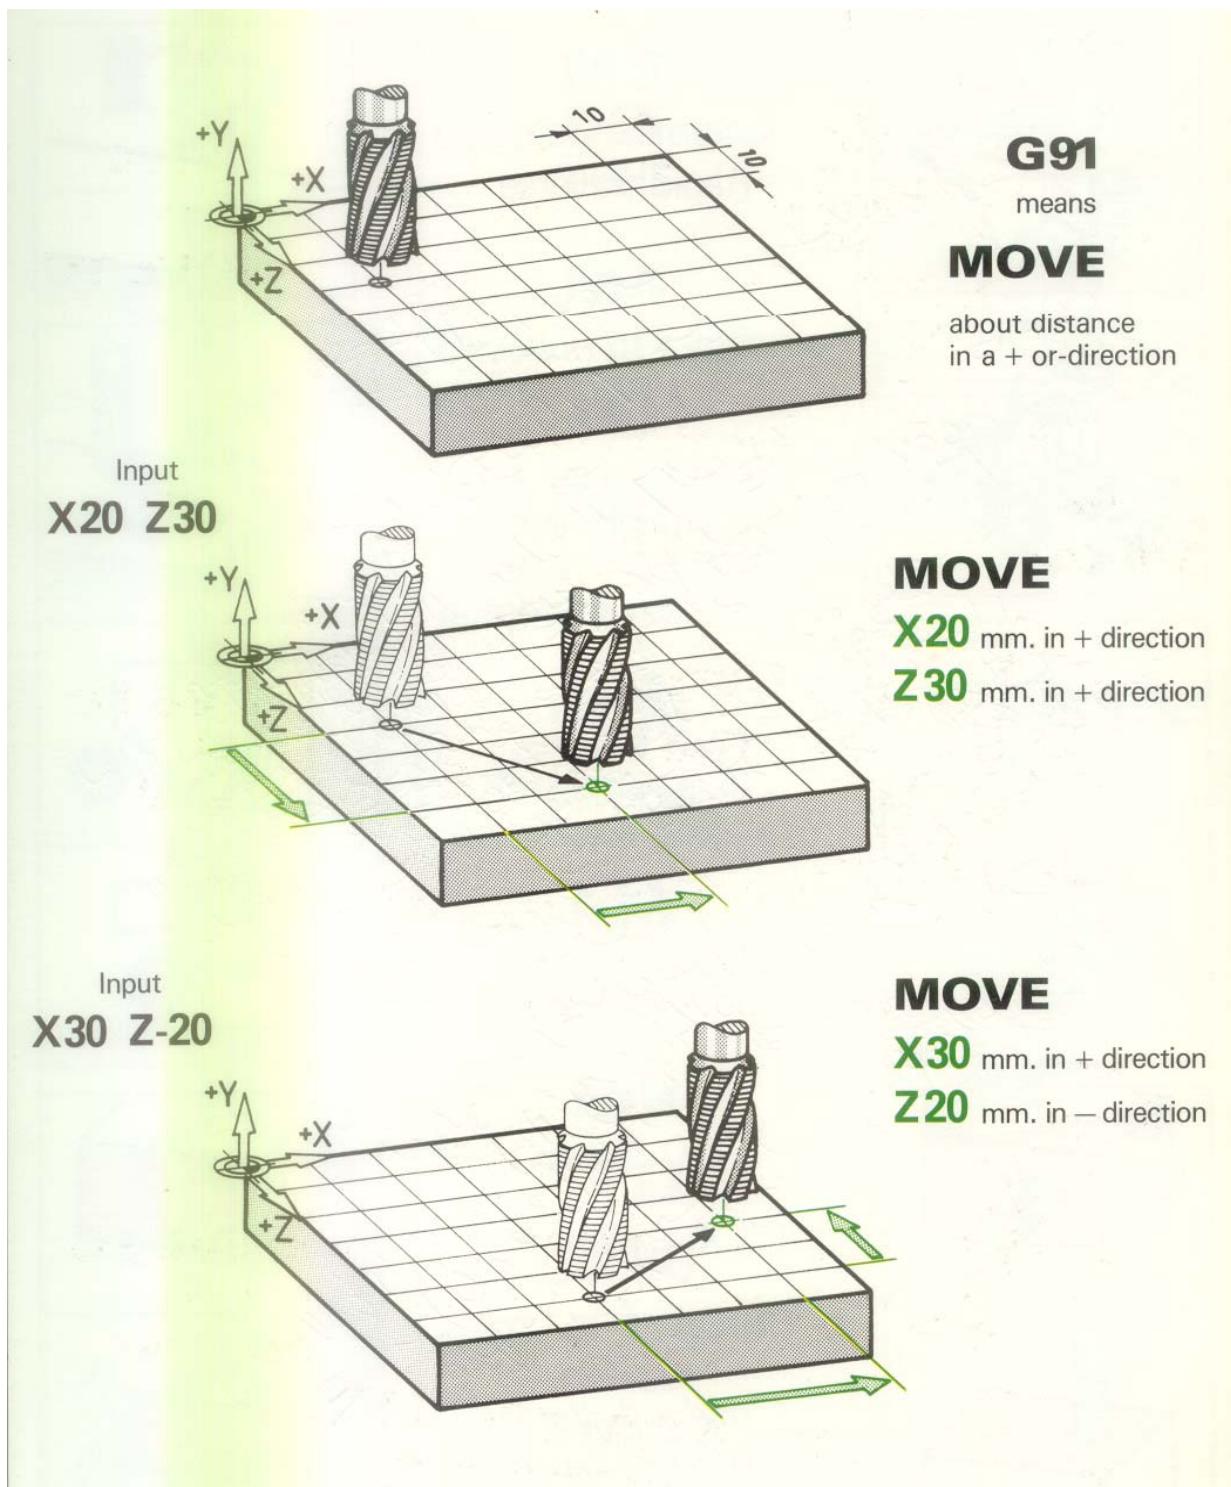


شكل (٢ - ٣) : تحديد موضع أداة القطع بنظام الإضافة (تزايدياً)

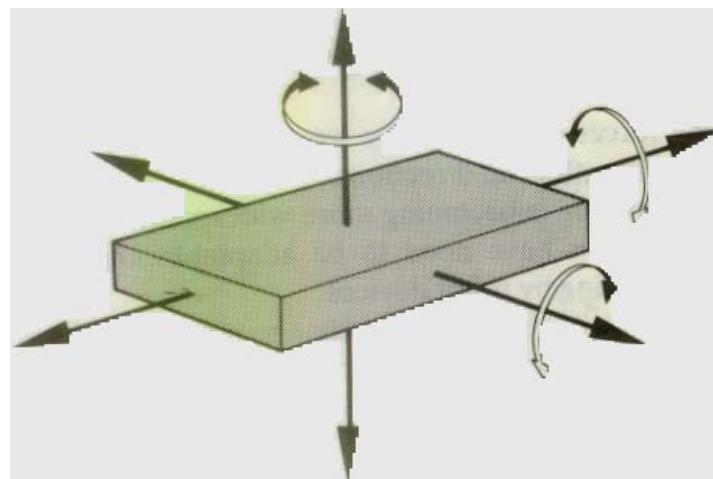

ل (٢ - ٤ أ) : درجات الحرية وعلاقتها بعدد المحاور


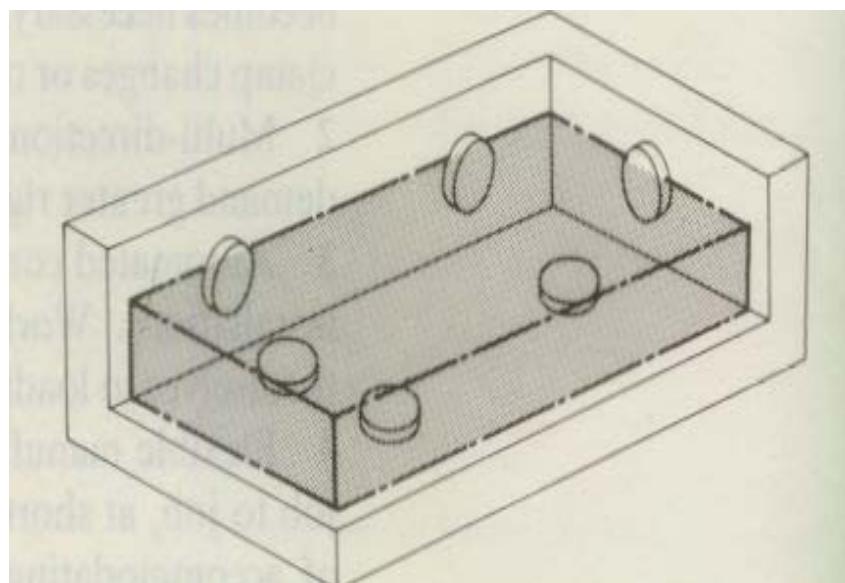


شكل (٢ - ٤ ب)

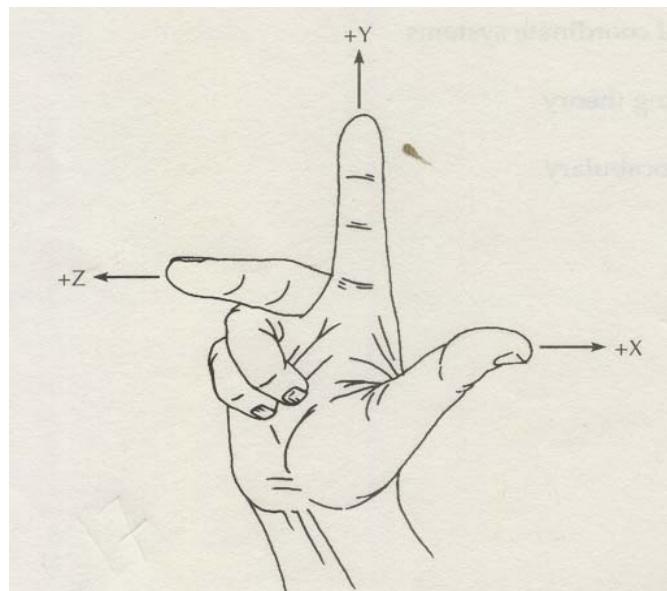


اتجاهاتها الموجبة


شكل (٢ - ٥ - أ)

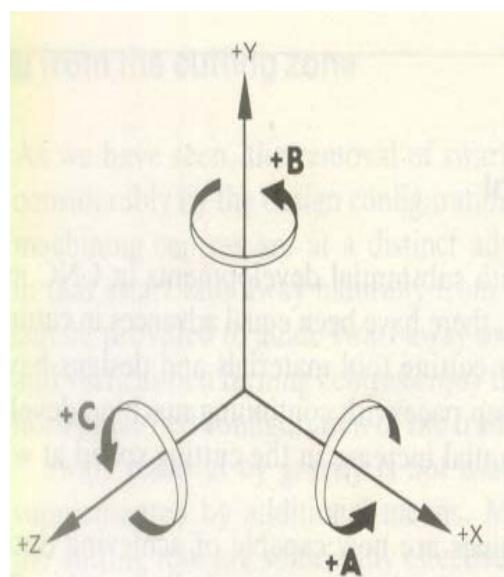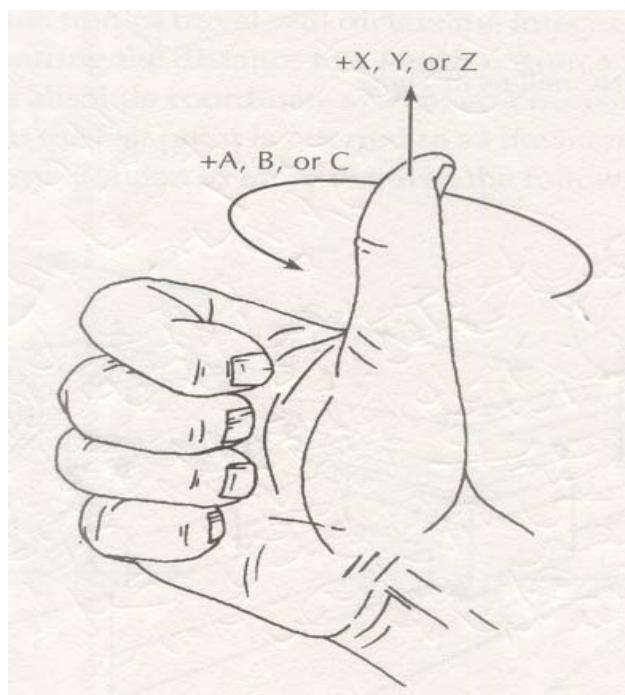


شكل (٢ - ٥ ب) : قاعدة اليد اليمنى لإيجاد اتجاه الحركة الدورانية الموجبة (اتجاه الحركة الدورانية لعقارب الساعة عند النظر في الاتجاه الموجب لكل محور) حول المحاور الأساسية (X,Y,Z)

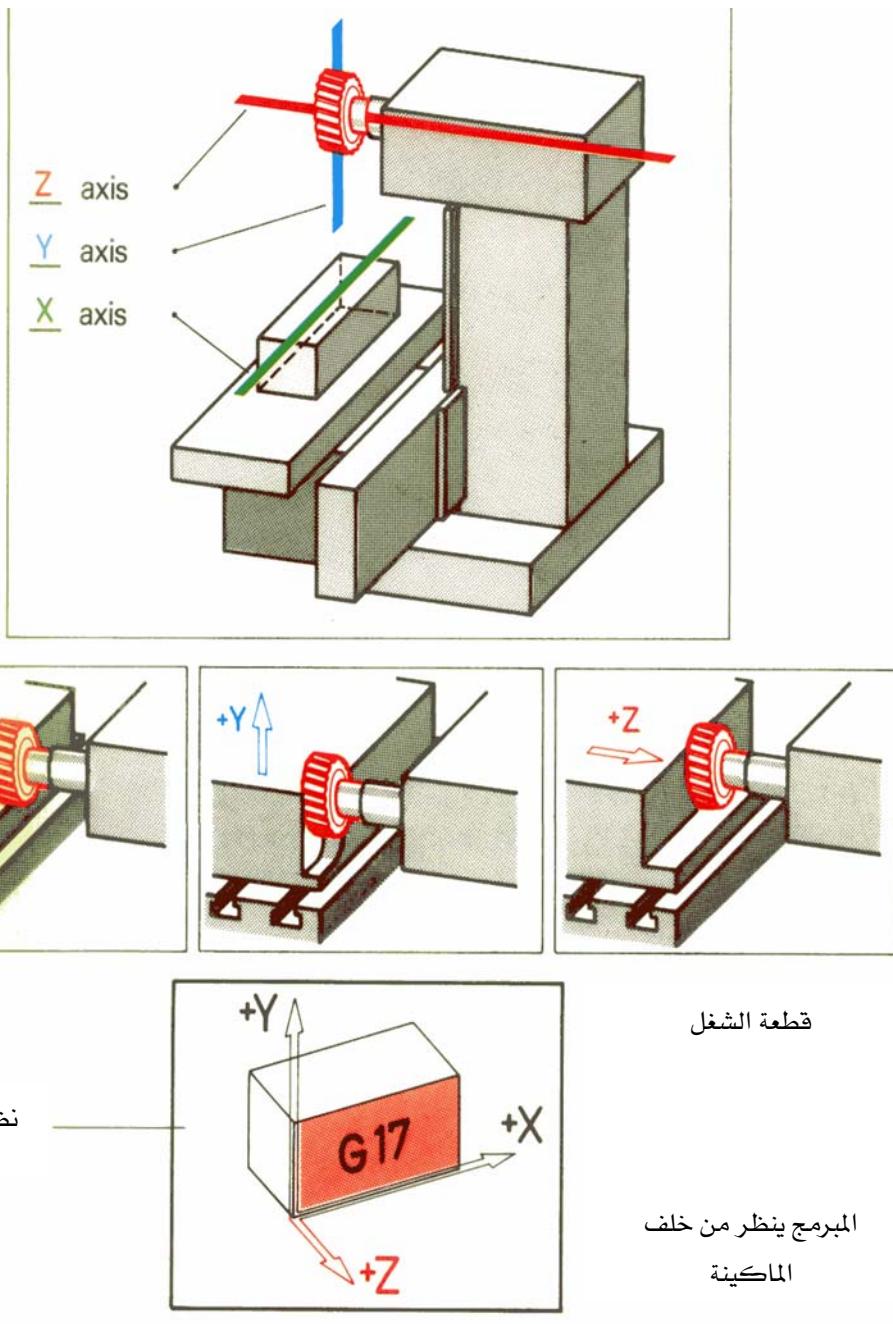


شكل (٢ - ٦) : اتجاهات المحاور عندما يكون محور دوران عمود الماكينة أفقياً بتطبيق قاعدة اليد اليمنى

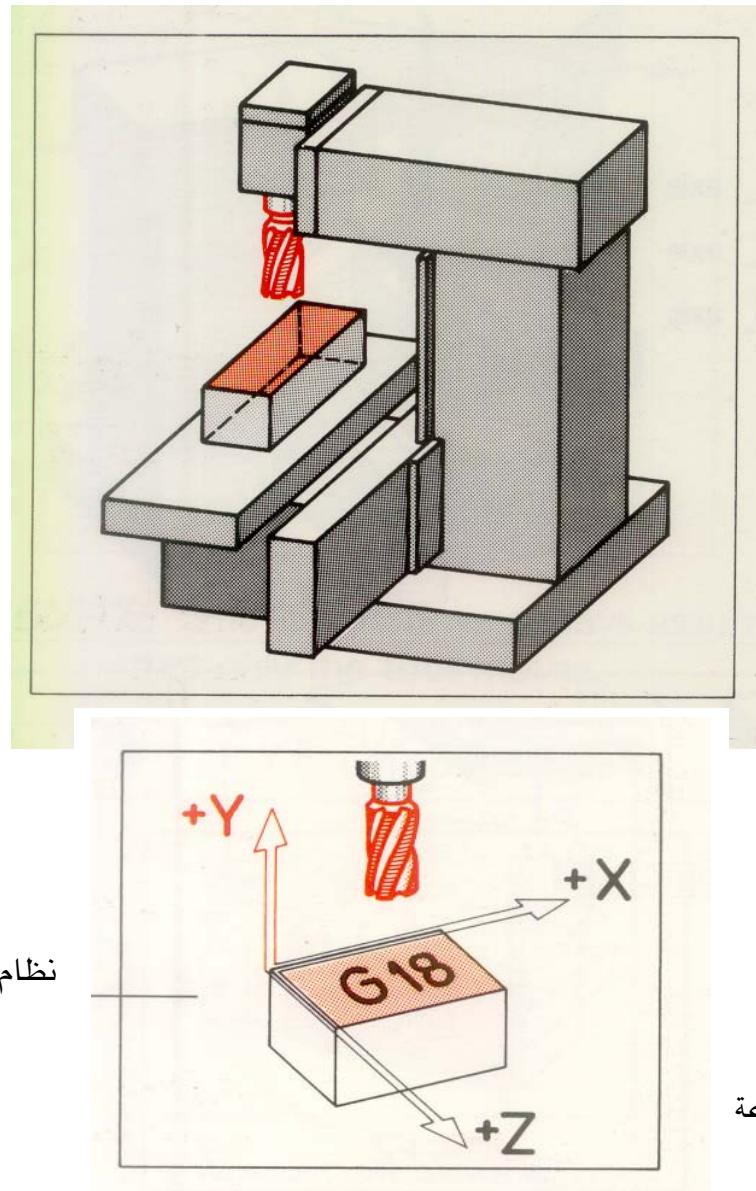


شكل (٢ - ٧) : اتجاهات المحاور عندما يكون محور دوران عمود الماكينة رأسياً بتطبيق قاعدة اليد اليمنى

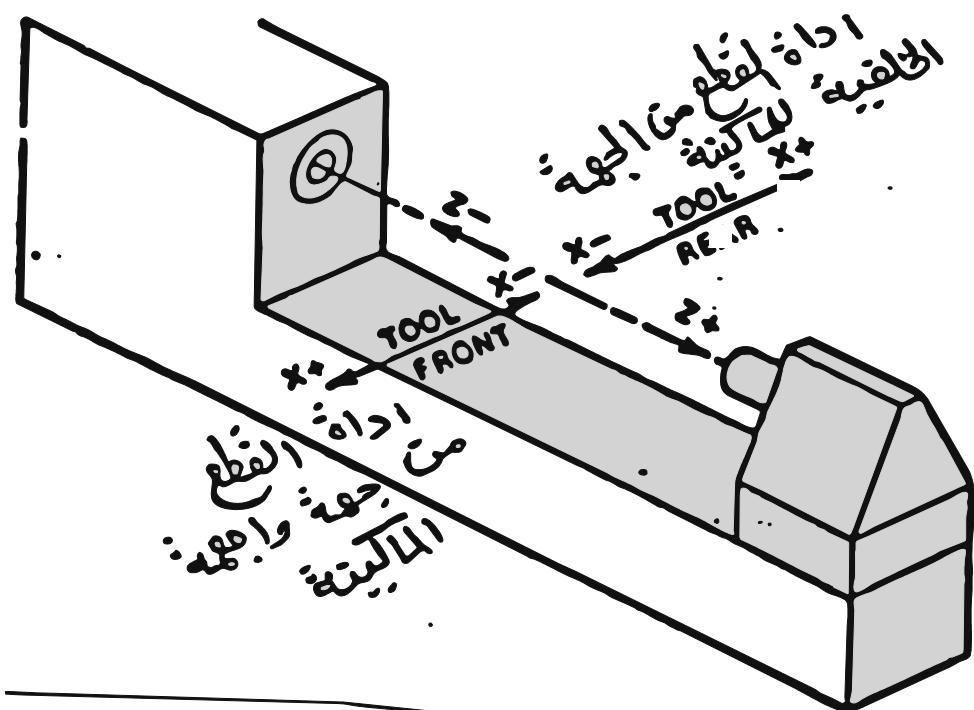


شكل (٢ - ٨) : تسمية محاور مخارط الـ (CNC) واتجاهاتها الموجبة بتطبيق قاعدة اليد اليمنى

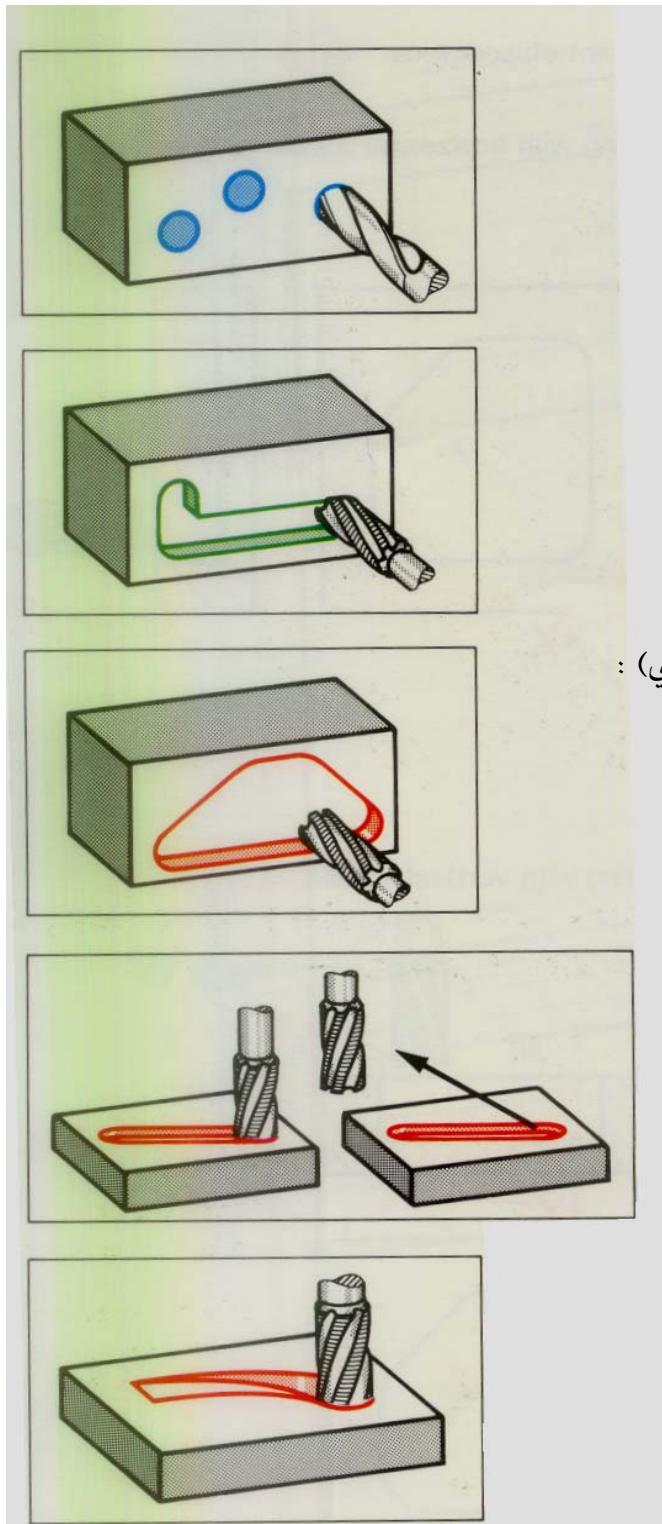



(شكل ٢ - ٩) : أنواع التحكم في حركة ماكينات الـ (CNC)

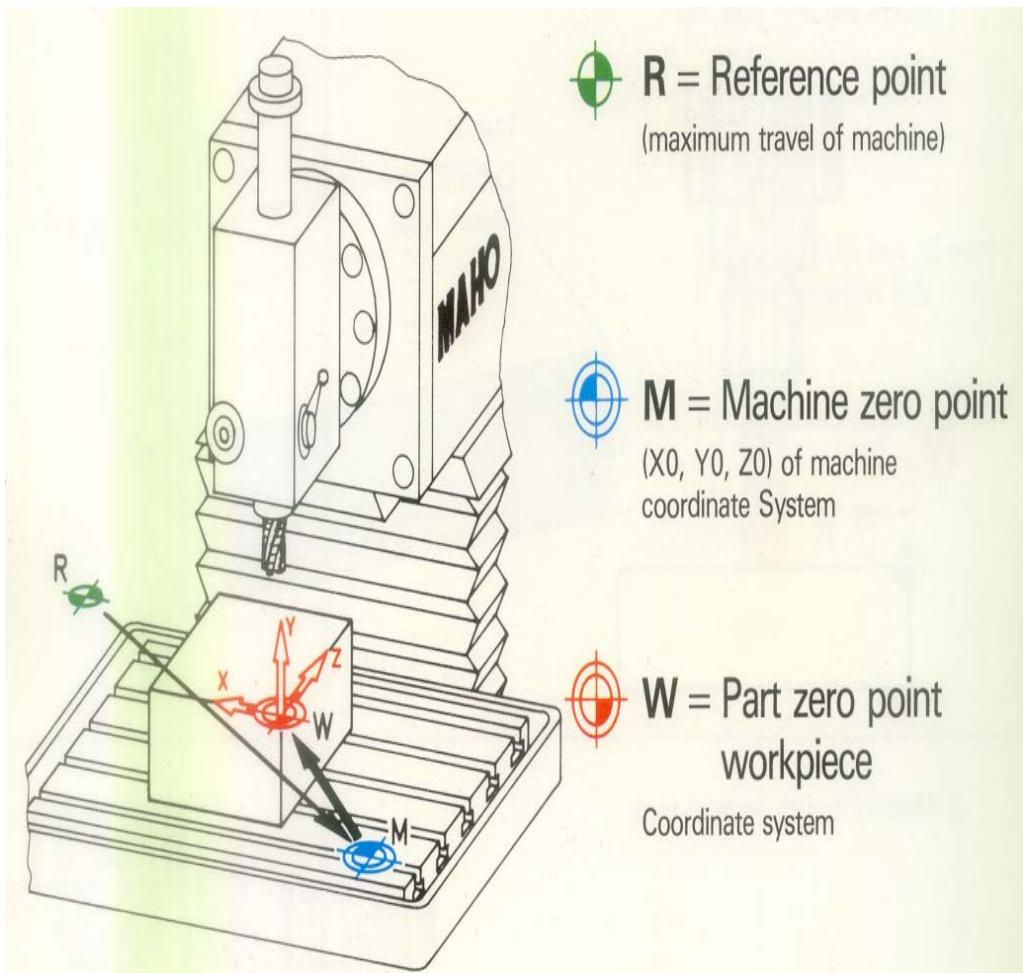


شكل (٢ - ١٠) : العلاقة بين نقطة صفر الماكينة وصفر قطعة الشغل ونقطة الإسناد (المراجع)

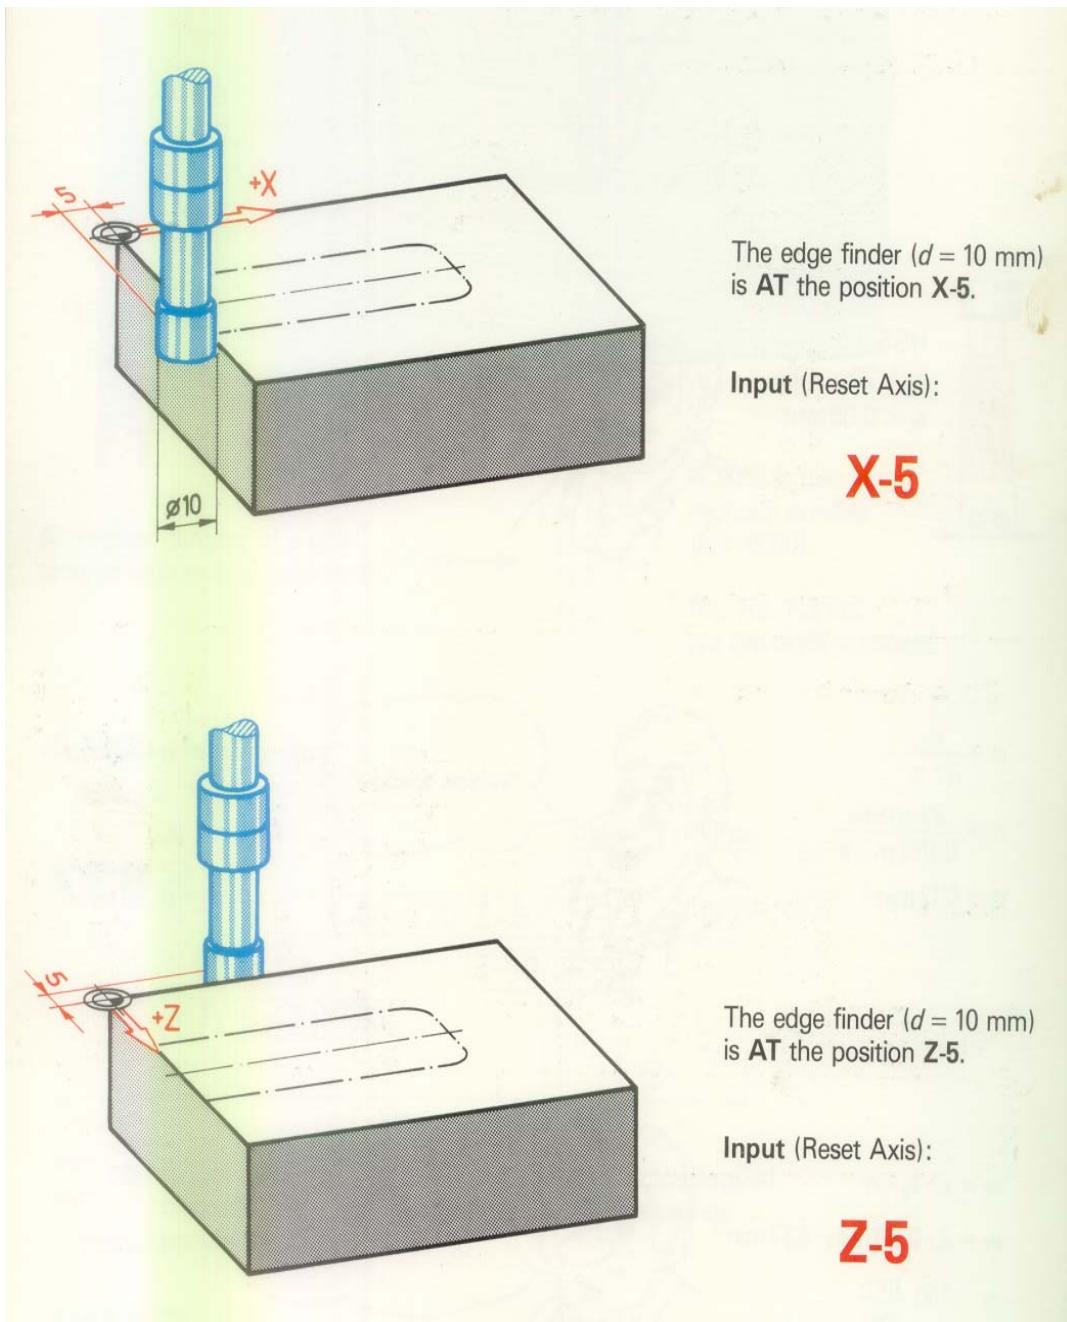


شكل (٢ - ١١) : إزاحة صفر البرمجة لينطبق على صفر قطعة الشغل (W)
بالنسبة للمحورين **Z** , **X** باستخدام محدد الحواف

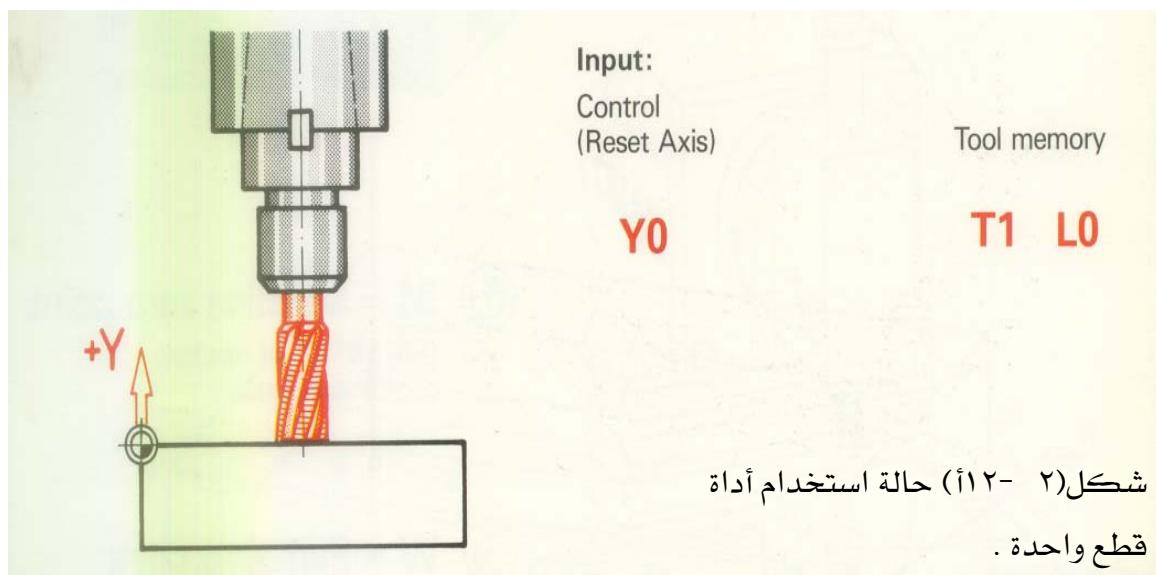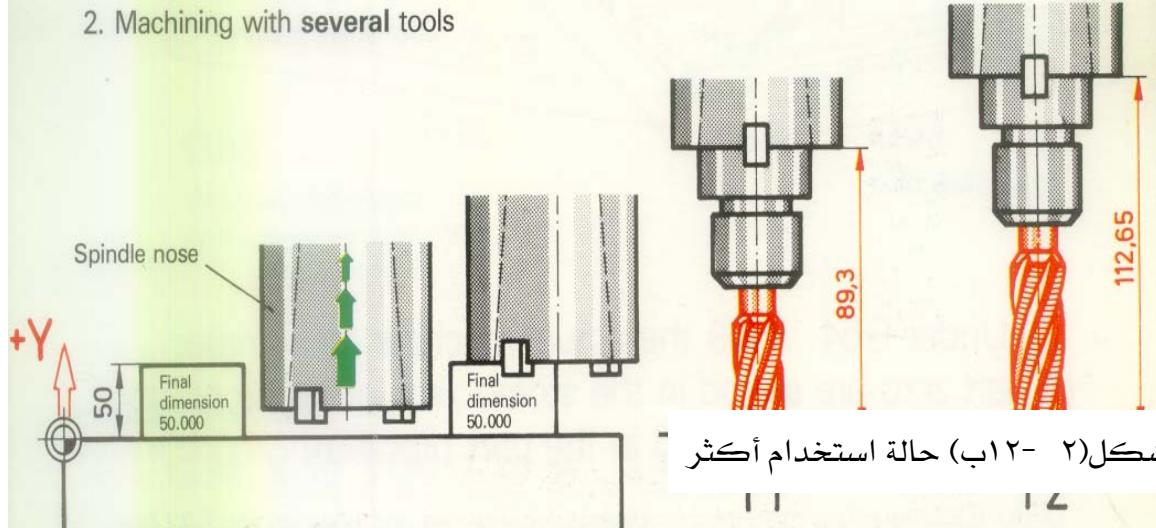2. Machining with **several tools**

شكل (٢ - ١٢) : إزاحة صفر البرمجة لينطبق على صفر قطعة الشفل بالنسبة لمحور أداة القطع (Y)

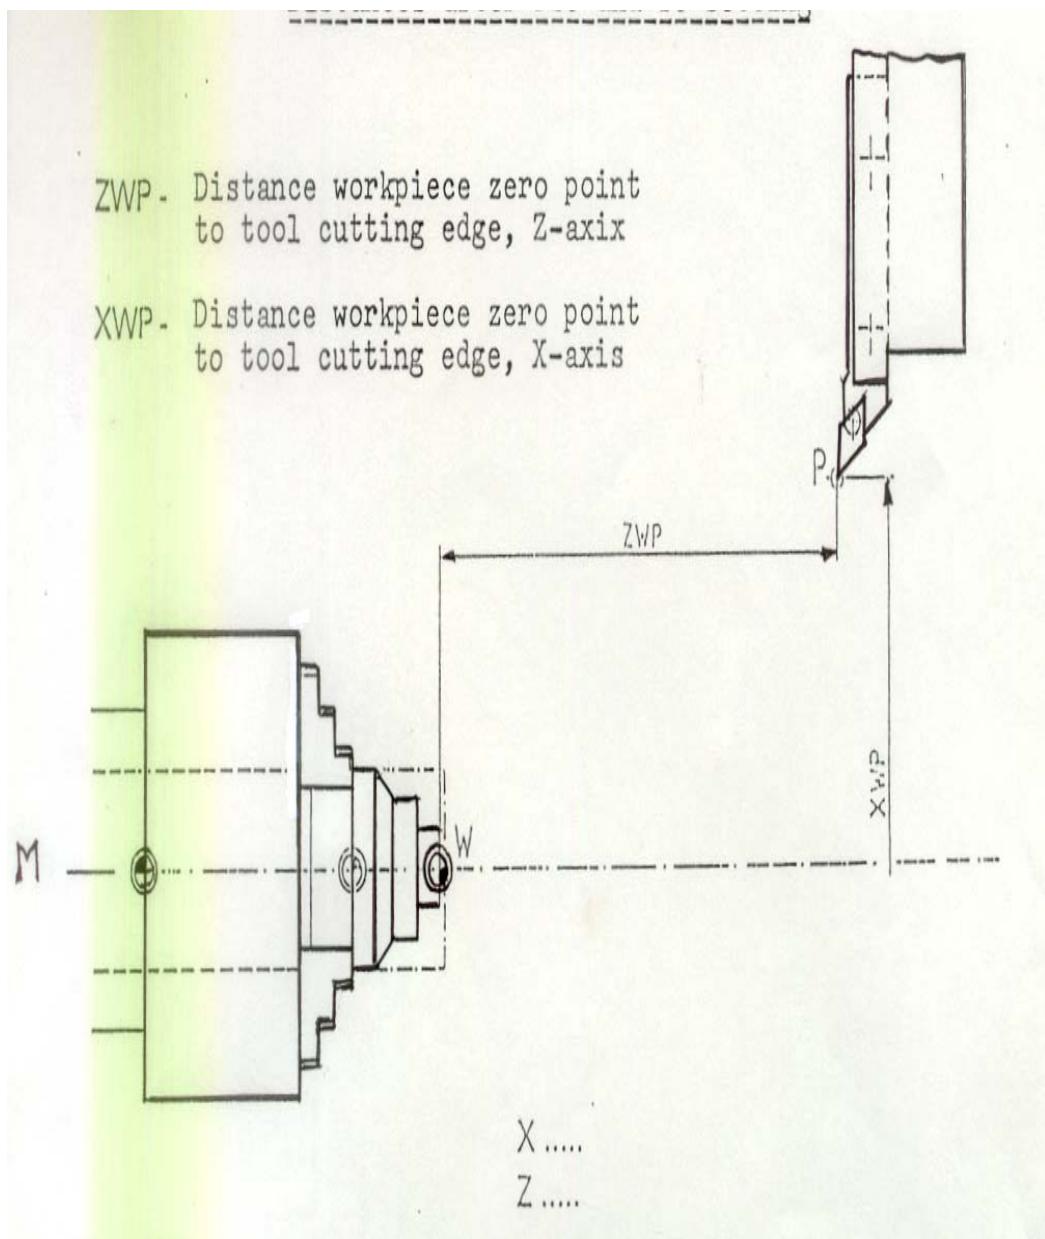


شكل (٢ - ١٣) : نقطة رأس أداة المقطع (P) منسوبة إلى صفر قطعة الشغل (W) كصفر ل البرمجة

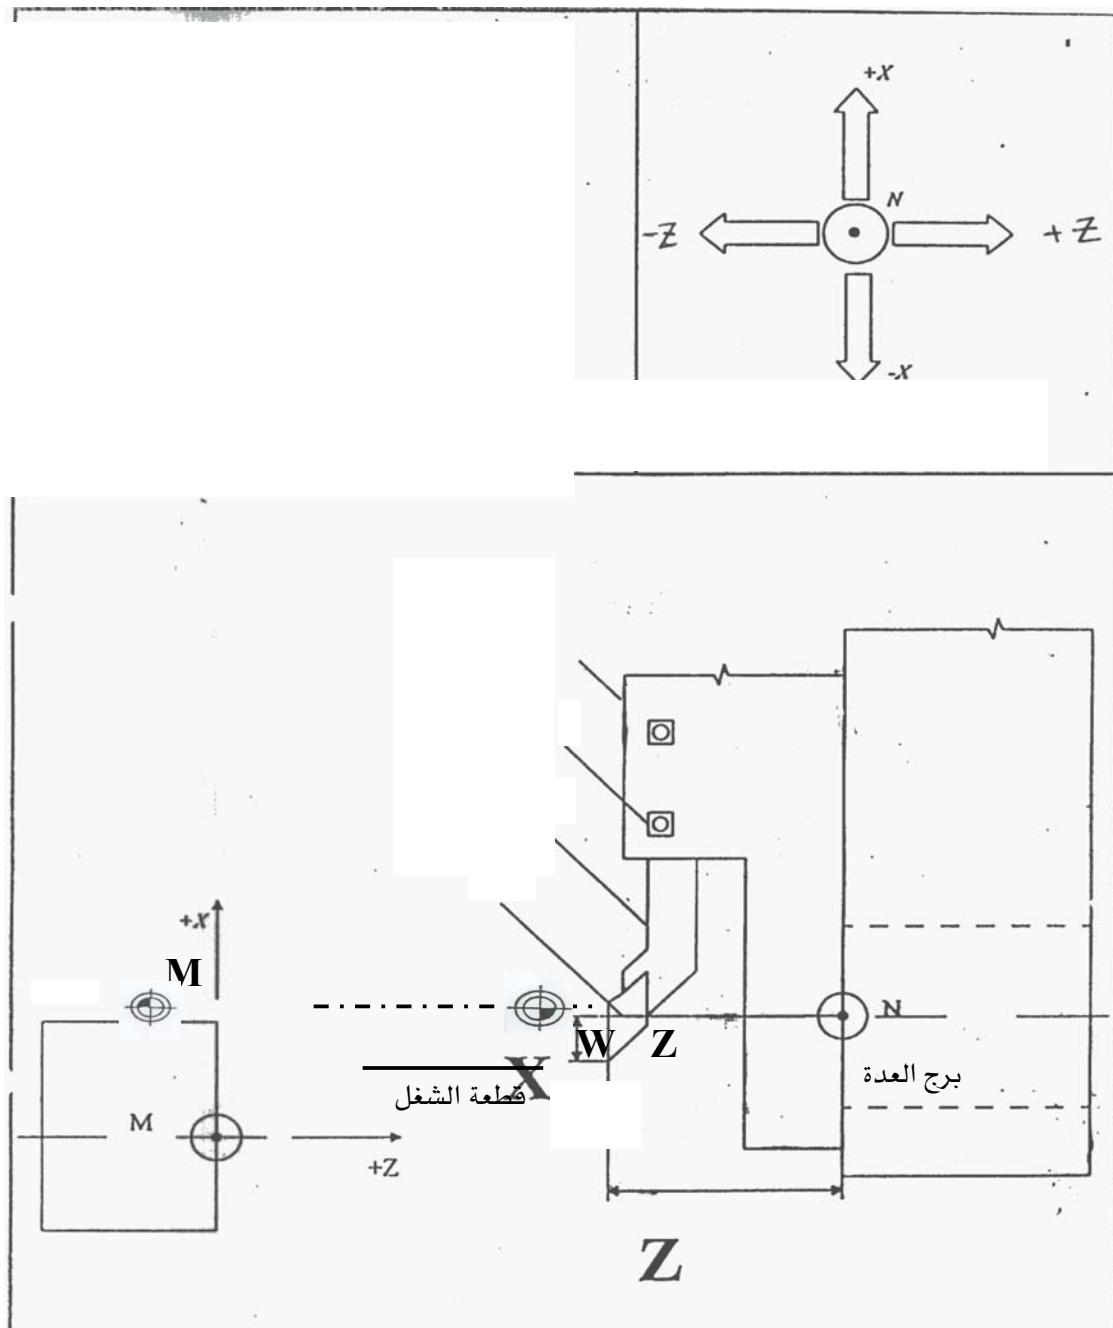









شكل (٢ - ١٤) : إزاحة موقع آداة القطع من نقطة المرجع (N) إلى نقطة رأس آداة القطع (P)




شكل (٢ - ١٥) : جهاز الأداة البصرية لإيجاد المركز لتحديد المسافة بين (P) و (N)

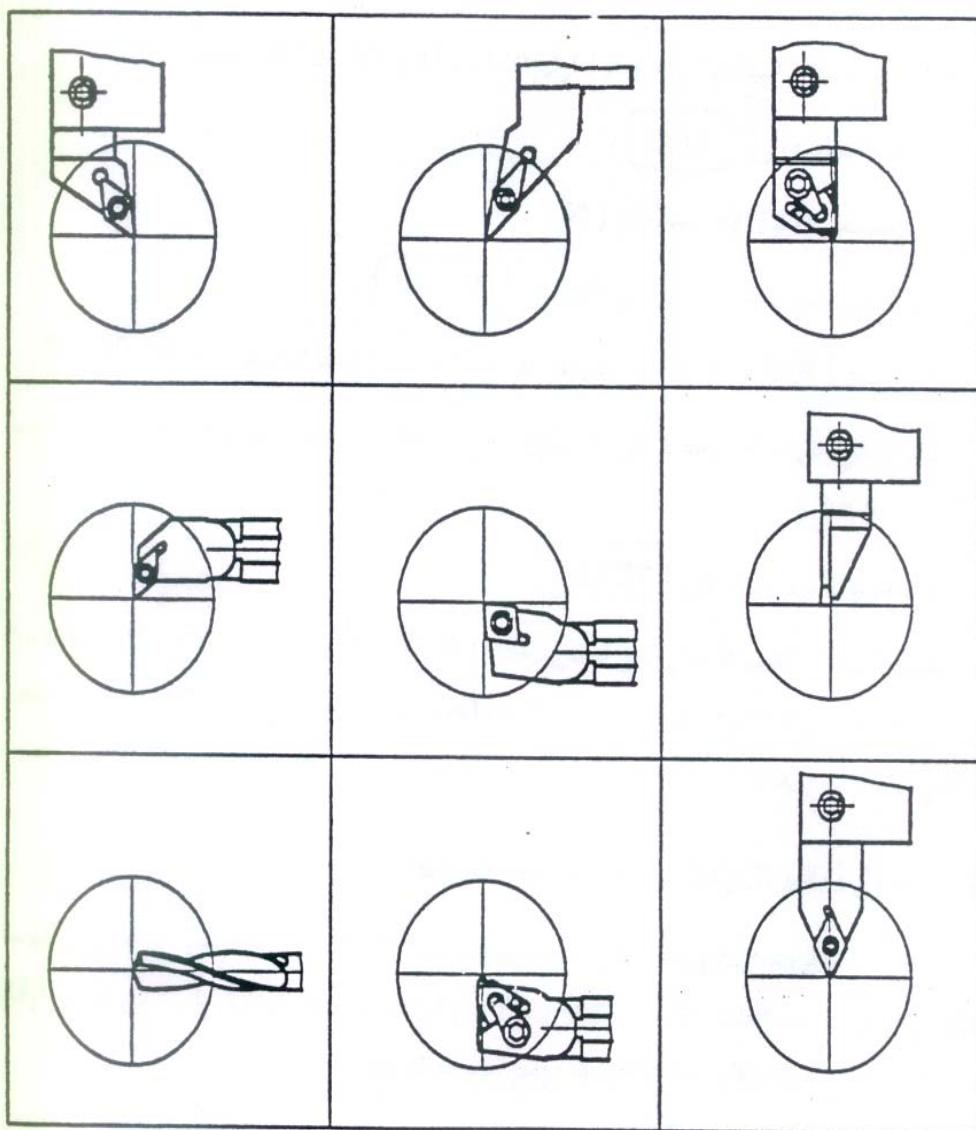

شكل (٢ - ١٦) : المواقع المختلفة لأقلام الخراطة داخل عدسة جهاز الأداة البصرية لإيجاد المركز

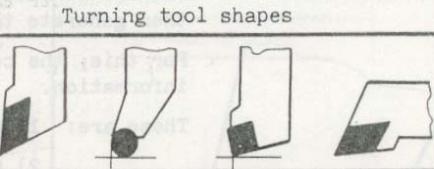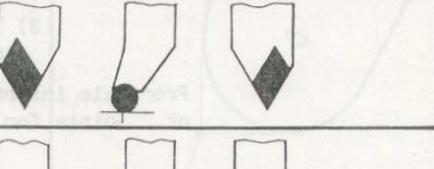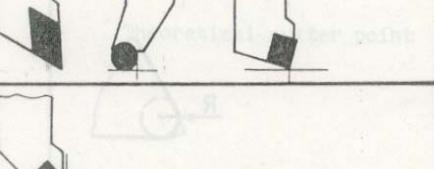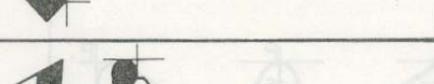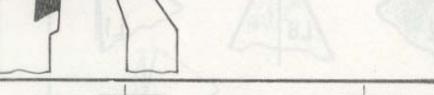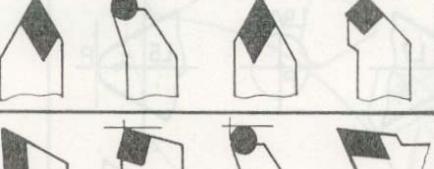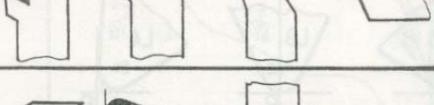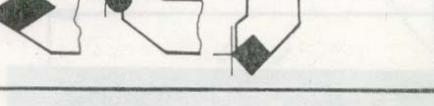L Position of cutter radius	Turning tool shapes
L3	
L8	
L4	
L5	
L1	
L6	
L2	
L7	

شكل (٢ - ١٧) : العلاقة بين شكل الخراطة والموقع (L) لمركز الاستدارة (S)

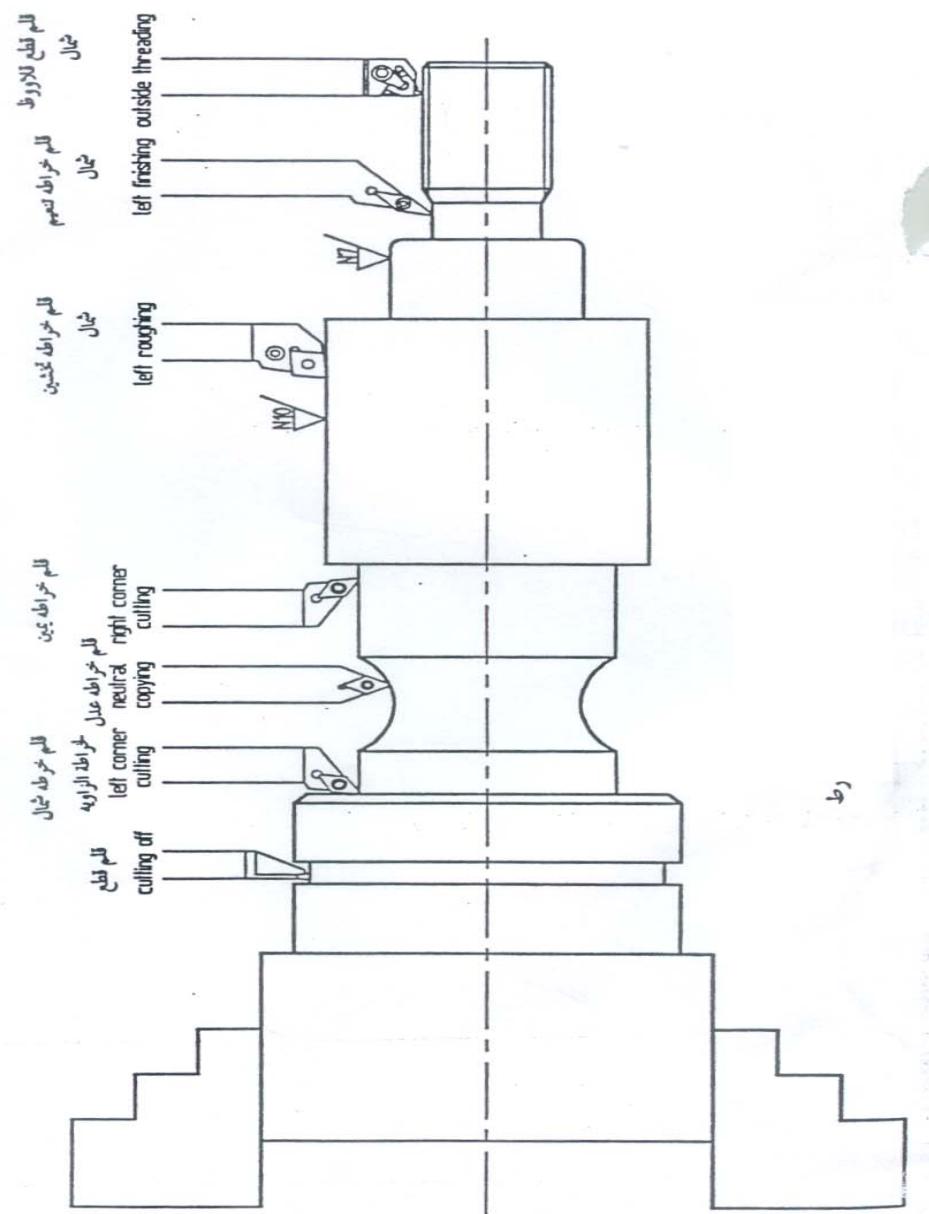

شكل (٢ - ٨١) : أنواع أقلام عمليات الخراطة الخارجية

خلاصة الوحدة الثانية

- تمثل المحاور الكارتيزية (Z,Y,X) المحاور الأساسية المستخدمة في ماكينات الـ (CNC) ويتم استخدام قاعدة اليد اليمنى لتسمية هذه المحاور وتحديد اتجاهاتها الموجبة .
- في قاعدة اليد اليمنى تستخدم الأصابع الثلاثة الأولى في اليد اليمنى وذلك كما يلي : الإبهام والسبابة والوسطى تكون متعمدة مع بعضها مع ترك بقية الأصابع مغلقة على راحة اليد ، بحيث يمثل الإبهام محور X ، السبابة محور Y ، والوسطى محور Z. كما أن رؤوس الأصابع الثلاثة يشير كل منها إلى الاتجاه الموجب للمحور الذي يمثله .
- نظام الأبعاد المطلق يعني أن موضع أداة القطع ينسب دائمًا وأبدًا لنقطة صفر البرمجة (صفر قطعة الشغل) .
- نظام الأبعاد بالإضافة (أو السلسلة) يعني أن موضع أداة القطع ينسب لآخر موضع زود به البرنامج لتحديد موضع أداة القطع (أي الموضع السابق) .
- بالنسبة لفرايز الـ (CNC) التي لها طاولة دوارة حول محور من المحاور الأساسية فإن محاور الدوران تحدد بالحروف C,B,A وذلك حول المحاور Z,Y,X بالترتيب .
- لإيجاد الاتجاه الموجب للحركات الدورانية حول المحاور الأساسية يتم إغلاق أصابع اليد اليمنى باستثناء الإبهام الذي يترك يشير إلى أعلى ، ويكون الإبهام في هذه الحالة ممثلاً لأي من المحاور X,Y,Z ، فيكون اتجاه عقل الأصابع الأربع المتبقية هو الاتجاه الموجب للحركة الدورانية حول المحور المعنى .
- لتحديد الاتجاهات الموجبة لمحاذ على فرايز الـ (CNC) فإننا نستخدم قاعدة اليد اليمنى بناءً على الافتراضات التالية (طبقاً للمواصفة الألمانية DIN 66217) :
 1. أن المبرمج يقف خلف الماكينة وينظر إلى قطعة الشغل في موضعها .
 2. الحركة النسبية ترجع إلى أداة القطع .
 3. يتم تسمية محور عمود الدوران كما يلي :
 - المحور Z في حالة الفرايز الأفقي .
 - المحور Y في حالة الفرايز الرأسية .
- تحتاج مخارط الـ (CNC) إلى محوريين أساسيين هما X,Z ، بحيث يكون الاتجاه الموجب لمحور Z هو اتجاه ابتعاد قلم الخراطة عن غرابة الرأس ، والاتجاه الموجب لمحور X هو اتجاه ابتعاد قلم الخراطة عن محور دوران ظرف المخرطة .

- توجد ثلاثة أنواع من الحركة النسبية بين أداة القطع وقطعة الشغل في ماكينات الـ : (CNC)
 - ١ - حركة موضعية .
 - ٢ - حركة خطية .
 - ٣ - حركة مستمرة .
- الغرض من وجود نظام أبعاد في ماكينات الـ CNC هو توفير وسيلة يستطيع المبرمج عن طريقها تحديد موضع أداة القطع بالنسبة لقطعة الشغل .
- تتمتع فرایز الـ (CNC) بثلاثة نقاط صفر وهي : نقطة صفر الماكينة (M) ، نقطة صفر قطعة الشغل (W) ، نقطة الإسناد (R) .
- يستخدم محدد الحواف في فرایز الـ (CNC) لإيجاد العلاقة بين صفر الماكينة وصفر قطعة الشغل بالنسبة للمحورين X و Z . كما تستخدم مجموعة من قوالب القياس معلومة الارتفاع لأخذ طول أداة القطع في الحساب عند استخدام أكثر من أداة قطع .
- تتمتع مخارط الـ (CNC) بثلاثة نقاط صفر وهي : نقطة صفر الماكينة (M) ، نقطة المرجع لثبت قلم الخراطة (N) ، نقطة صفر قطعة الشغل (W) .
- يستخدم جهاز الأداة البصرية لإيجاد المركز في إزاحة صفر البرمجة من النقطة (N) إلى نقطة رأس الأداة (P) ، وذلك للتوقيق بين استخدام نظام التحكم في مخارط الـ (CNC) للنقطة (N) لتحديد موقع قلم الخراطة وبين استخدام المبرمج للنقطة (P) لكتابة برامج الخراطة (CNC) .

تمارين - ٢

(١) أجب بـ (نعم) أو (لا) فيما يلي :

١. في قاعدة اليد اليمنى يمثل الإبهام محور Z . ()
٢. يكون صفر البرمجة في حالة استخدام نظام الإضافة لتحديد الأبعاد عبارة عن صفر متحرك. ()
٣. من الافتراضات المستخدمة في قاعد اليد اليمنى هو افتراض أن قطعة الشغل ثابتة . ()
٤. بالنسبة للفرايز الأفقي فإن محور عمود الدوران يمثل المحور Y . ()
٥. في حالة الحركة الموضعية يجب على المبرمج أن يحدد سرعة تغذية أداة القطع . ()

(٢) أكمل العبارات التالية بوضع الكلمات المناسبة في محل الفراغات :

١. يتميز نظام التحكم المطلوب لإيجاد حركة خطية بالقدرة على تحريك أداة القطع في اتجاه لأي من المحاور بـ متحكم فيها تكون مناسبة للتشغيل .
٢. نقطة الإسناد (R) لفرايز الـ (CNC) هي النقطة التي تحدد ممكنة لتحرك منضدة الماكينة في الاتجاه لمحاور المنضدة .
٣. نقطة المرجع لتشييت قلم الخراطة (N) هي النقطة الموجودة على على وجه العدة ، وبها يحدد نظام التحكم موقع أداة القطع بالنسبة لـ المحاور سواءً كان أم

(٣)

١. اذكر ثلاثة طرق لتحريك محاور ماكينات الـ (CNC) بخلاف طريقة برنامج الـ (CNC) نفسه.
٢. اشرح كيفية تطبيق قاعدة اليد اليمنى في حالة فريزة (CNC) ذات محور دوران رأسي لتسمية المحاور الأساسية وتحديد اتجاهاتها الموجبة .
٣. عرف نقطة صفر الماكينة (M) لفريزة (CNC) ذات محور دوران أفقي .



ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب ١

أوامر (CNC) الأساسية

أوامر (CNC) الأساسية

٣

الأهداف

بإكمال هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على أن :

- * يشرح عملياً الأوامر التحضيرية (دوال G) التي تمكّن نظام التحكم من إعطاء التفسير الصحيح لمعلومات حركة أداة القطع التي ستأتي بعدها في البرنامج .
- * يشرح عملياً الأوامر المساعدة (دوال M) ويبين المهام المتوقعة التي تؤديها .
- * يشرح عملياً الأوامر التقنية الخاصة بتحديد أدوات القطع واختيار سرعاتها وتغذياتها (F,S,T). كل ما سبق ذكره يكون في إطار صيغة عنوان الكلمة لكل من الفرایز والمخارط .

أوامر (CNC) الأساسية (٣)

١.٣ مقدمة :

إن برنامج تصنيع أي قطعة على ماكينة (CNC) هو عبارة عن وثيقة مختصة بتخطيط وترتيب العمليات المطلوب إجراؤها بواسطة ماكينة الـ (CNC) للحصول على القطعة المعنية ، والشخص الذي يقوم بهذه العملية يسمى مبرمج القطع (Part Programmer) ، وتكون له معرفة بالرموز الدالة على كل عملية هذا بالإضافة إلى معرفته بتقنية عمليات التشغيل المختلفة في حالة قيامه بالمهنة ككل دون مساعدة مهندس مختص بتخطيط وترتيب عمليات التشغيل .

إن برمجة ماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) للقيام بعمليات تشغيل القطع المختلفة تحتاج إلى كل المعلومات المطلوب تحديدها في عمليات التشغيل في ماكينات العدد العادية ، من تحديد سرعة القطع ومقدار التغذية ونوعية أدوات القطع المطلوبة وأبعاد قطعة الشغل نفسها ... الخ.

إن المبرمج يقوم بترجمة الرسم الفني للقطعة وخطة تشغيلها ، إلى برنامج مكتوب ، ثم يقوم بإدخال ذلك البرنامج إلى كمبيوتر الماكينة ليتم بعد ذلك تفزيذ هذا البرنامج بواسطة عامل "فني" التشغيل (قد يكون نفس الشخص المبرمج) للحصول على القطعة المصنعة .

٢.٣ تركيب برنامج التحكم الرقمي بالحاسوب :

يتركب البرنامج لتصنيع قطعة شغل معينة من مجموعة أوامر متتابعة بترتيب محدد ، حيث يشكل كل أمر سطراً منفصلاً يمتد أفقياً ، ويكون الأمر من مجموعة كلمات (Words) . وترتيب الكلمات في داخل كل أمر يتخد طابع صيغة معينة حسب نوع النظام المستخدم في البرمجة ، وتوجد ثلاثة أشكال رئيسية لهذه الصيغة :

١. صيغة عنوان الكلمة . (Word Address Format)
٢. الصيغة التتابعية (Tab Sequential Format) .
٣. الصيغة الثابتة للأمر (Fixed Block Format) .

في نظام الصيغة التتابعية لا يحتاج لكتابة عنوان لكلمات لأنها ذات ترتيب معين سلفاً ويفصل بينها بضغط المفتاح TAB أو ما يقابلها . أما نظام الصيغة الثابتة للأمر فهو في الحقيقة أقل الأنظمة الثلاثة شيوعاً وذلك لعدم مرونته الناتجة من شروطه المحددة لشكل تركيب الكلمة وال الحاجة لإعادة الكلمات التي لا يطرأ عليها تغيير في الأوامر التالية للأمر الذي ذكرت فيه . وسنكتفي هنا بتفصيل النوع الأول لأن كل ماكينات الـ (CNC) الحديثة تتبع صيغة عنوان الكلمة .

١.٢.٣ صيغة عنوان الكلمة : (Word Address Format)

في هذا النظام لابد أن تبدأ كل كلمة بحرف معين يحدد نوع الكلمة وبوجه كل المعلومات التي تتلو هذا الحرف إلى موقع معين في وحدة تحكم الماكينة فمثلاً الحرف X يرمز أو يدل على محور الإحداثيات في اتجاه X ، والحرف S يدل على سرعة دوران عمود الماكينة وهكذا . والحرروف المستخدمة لختلف الكلمات التي تكون الأوامر في ماكينات الـ (CNC) مذكورة أدناه بالترتيب الذي تأخذه اصطلاحاً في الأوامر المختلفة ، ولكن ليس بالضرورة أن كل ماكينات الـ (CNC) تستخدم هذه الكلمات أو تقييد بحرفية هذا الترتيب المذكور :

١.١.٢.٣ رقم الأمر (N-Word) :

تستخدم لتحديد رقم الأمر ، مثل (N6) .

٢.١.٢.٣ الأوامر التحضيرية (G-Words) :

أولاً : في ماكينات التفريز (CNC) :

تستخدم لتحضير نظام التحكم للتعليمات التي ستتلod مثلاً الكلمة G2 تستخدم لتحضير نظام تحكم ماكينة الـ (CNC) ل القيام بعمليات تشغيل في اتجاه دائري مع عقارب الساعة . وبدون هذه الكلمات التحضيرية لن يستطيع جهاز التحكم من إعطاء التفسير الصحيح للمعلومات (خاصة بحركة أدوات القطع) التي ستتلod وتوجد في الجدول أدناه قائمة لبعض الـ (G-Words) المهمة ومعانيها طبقاً لاستخدامها في ماكينات التفريز (CNC) :

الأمر	المعنى
G 0	تستخدم في نظم التحكم المستمر للتحضير للتحرك دون تشغيل من نقطة إلى نقطة
G 1	تستخدم في نظم التحكم المستمر للتحضير للتحرك أو التشغيل في خط مستقيم
G 2	التحرك (أو القطع) الدائري مع عقارب الساعة
G 3	التحرك (أو القطع) الدائري عكس عقارب الساعة
G 91	تحديد سطح التشغيل بالمحورين (X) و (Y) (مستوى رأسى)
G18	تحديد سطح التشغيل بالمحورين (X) و (Z) (مستوى أفقى) (انظر الشكل (١ - ٣))
G51	تشييط القيم المعدلة لصفر المحاور التي بموجبها يحل صفر قطعة الشغل محل صفر الماكينة
G51	
G90	
G91	

الأمر	المعنى
G41	إلغاء G52 ، أي العودة للعمل بصفر الماكينة كصفر للمحاور
G43	برمجة موقع أداة القطع بالنظام المطلق (وهو وضع التشغيل العادي للماكينة)
G44	برمجة موقع أداة القطع بنظام الإضافة
G40	وضع مركز أداة القطع بمسافة مقدارها نصف قطر الأداة على يمين السطح (الكتور) المبرمج له
G99	وضع مركز أداة القطع قبل السطح المبرمج له (الكتور) بمسافة مقدارها نصف قطر الأداة (وهذا يعني أن الاتجاه القادمة منه الأداة يتقطع مع اتجاه هذا السطح) وضع مركز أداة القطع بعد السطح المبرمج له (الكتور) بمسافة مقدارها نصف قطر الأداة
G98	أمر تحضيري يلغى كل مجموعة الأوامر من G41 إلى G44 وهو يعني وضع مركز أداة القطع فوق حافة الكتور بالضبط أي لا يسار الكتور ولا يمينه ولا قبله ولا بعده (أنظر الشكل (٣-٢)) أمر تحضيري يستخدم لتعريف قطعة الشغل وذلك كما يلي : (أنظر الشكل (٣-٣))
<p style="text-align: center;">G99 X Y Z</p>  <p>الاتجاه والبعد من صفر قطعة الشغل إلى ركن قطعة الشغل تحت نقطة الصفر (الركن السفلي الأيسر)</p> <p>أمر تحضيري يستخدم لتحديد النافذة أو الإطار الذي ستوضع بداخله قطعة الشغل لعمل الاختبار البياني للتأكد من صحة البرنامج وعدم حدوث مشاكل أثناء التصنيع الفعلي للقطعة : (أنظر الشكل (٣-٣))</p>	
<p style="text-align: center;">I J K</p>  <p>أبعاد قطعة الشغل في اتجاهات X,Y,Z بالترتيب</p>	
<p style="text-align: center;">G98 X Y Z</p>  <p>الاتجاه والبعد من صفر قطعة الشغل إلى</p> <p>أبعاد الإطار في</p>	

الأمر	المعنى
	الركن السفلي للإطار الأقرب إلى نقطة الصفر (الركن السفلي الأيسر) في اتجاهات X,Y,Z بالترتيب

ثانياً : مخارط الـ (CNC) :

الجدول المعطى أدناه يبيّن أهم الأوامر التحضيرية المستخدمة طبقاً لمعانيها في برمجة مخارط الـ (CNC) "بالوحدات المترية" :

الأمر	المعنى
G 00 G 01 G 02 G 03 }	انتقال سريع من نقطة إلى نقطة حركة أو قطع في مسار خطى حركة أو قطع في مسار دائري مع أو عكس عقارب الساعة بالترتيب
G 96 G 97	سرعة قطع ثابتة بوحدات متر / الدقيقة (M/NIN) برمجة مباشرة لسرعة دوران عمود المخرطة الرئيسي "دورة/الدقيقة" (RPM) وهو الوضع العادي
G 94 G 95	تغذية أداة القطع (F) محسوبة بوحدات مم/الدقيقة تغذية أداة القطع (F) محسوبة بوحدات ميكرومتر/دورة وهو وضع التشغيل العادي للماكينة
G 53 G 54 G 55	إلغاء الأوامر (G 54 & G 55) الخاصة بإزاحة صفر الماكينة نداء لاستخدام صفر قطعة الشغل الموجود في الموقع (1) في سجل الإزاحة نداء لاستخدام صفر قطعة الشغل الموجود في الموقع (2) في سجل الإزاحة
G 92	١. إذا استخدمت مع (S) فهي تعني السرعة الدورانية القصوى (RPM). ٢. إذا استُخدِمة مع (X و Z) تعني تسجيل مقادير إزاحة صفر الماكينة إلى صفر قطعة الشغل في سجل الإزاحة في الموقع رقم ٥ (G 59) في دخل البرنامج.
G56 G57	إلغاء الأوامر (G57,G58,G59) الخاصة بإزاحة الصفر

المعنـى	الأمر
نداء لاستخدام صفر قطعة الشغل الموجود في الموقع (3) في سجل الإزاحة	G58
نداء لاستخدام صفر قطعة الشغل الموجود في الموقع (4) في سجل الإزاحة	G59
نداء لاستخدام صفر قطعة الشغل الموجود في الموقع (5) في سجل الإزاحة	

٣.١.٢.٣ المحاور (X,Y,Z – Words) :

تعطى هذه الكلمات محاور موضع أداة القطع ، تكتب الأرقام الدالة على قيمة كل محور بالطريقة العادية (مثلاً X13.5) في استخدام العلامة العشرية وأن إشارة القيمة الموجبة (+) اختيارية أما إشارة القيمة السالبة (-) فهي بالطبع إجبارية وكما ذكرنا في الوحدة الثانية فإننا نستخدم محوريين فقط وهما X و Z في حالة المخرطة .

٤.١.٢.٣ الأوامر التقنية :
(F-Word) (١) :

هذه تحدد قيمة تغذية أداة القطع لأداة عملية تشغيل معينة والتي تأخذ وحدات (mm/min) (مم/الدقيقة) إذا كان النظام متري وتكون (Inch/min) (بوصة / الدقيقة) إذا كان النظام بريطاني ولا تكتب هذه الوحدات في البرنامج ، فنكتب مثلاً F100 والذي يعني أن التغذية قيمتها ١٠٠ مم/الدقيقة في النظام المتري .

(S-Word) (٢) :

وهذه تحدد سرعة القطع الدورانية المستخدمة في عملية التشغيل المعينة أو بعبارة أخرى تحدد سرعة دوران عمود الماكينة ، وتعطى بوحدات (rev/min) (دورة / الدقيقة) وأيضاً لا تكتب هذه الوحدات في البرنامج فمثلاً S800 تعني دوران عمود الماكينة بسرعة 800 دورة/الدقيقة . وعادة يختار المهندس الذي يخطط عملية التشغيل السرعة المطلوبة بالметр/الدقيقة (m/min) فيجب تحويلها إلى وحدات دورة / الدقيقة (rev/min) .

(T-Word) (٣) :

هذه تحدد أداة القطع المستخدمة في عملية التشغيل مثلاً T2 يدل على أداة قطع من نوع معين وبقطر وطول معين، هذا في ما يخص الفرايز . ولكن بالنسبة للمخارط كما ذكرنا في الوحدة الثانية عند حديثنا عن نقاط الصفر – فإن الكلمة T تستخدم بحيث يليها رقم من أربع خانات لتحديد الموقع على برج العدة وموقع وجود قيم الإزاحة .

٥.١.٢.٣ الأوامر المساعدة :**: (M-Words)****أولاً : الفرایز :**

هذه تدل على عملية تتسمى إلى نوع المهام المتعددة أو المساعدة الموجودة في ماكينة التشغيل . وستستخدم هذه الكلمات لختام أمر ما . وأهم هذه المهام المساعدة معطى في الجدول التالي طبقاً لاستخدامها في ماكينات التفريز :


الأمر	المعنى
M 3	تشغيل عمود دوران الماكينة الذي يحمل أداة القطع في اتجاه عقارب الساعة
M 4	تشغيل عمود دوران الماكينة وعكس عقارب الساعة
M 8	تشغيل سائل التبريد رقم (١)
M 9	إيقاف سائل التبريد
M 30	نهاية البرنامج "اكتمال الأمر"
M 6	تغير أداة القطع مع تراجع تلقائي (آوتوماتي) للعمود الذي يحمل أداة القطع
M 66	إلى أعلى موقع ممكن له .
	تغير أداة القطع في نفس موقعها الفعلي قبل التغيير ، أي مع الاحتفاظ بنفس قيم المحاور .

ثانياً : المخارط :


أما بالنسبة للمخارط فإن أهم الأوامر المساعدة المستخدمة فهي كالتالي :

الأمر	المعن
M03	أمر بدوران عمود المخرطة الرئيسي مع عقارب الساعة
M04	أمر بدوران عمود المخرطة الرئيسي عكس عقارب الساعة
M05 <input type="checkbox"/>	أمر بإيقاف دوران العمود الرئيسي


الأمر	المعن
M 30	نهاية البرنامج الرئيسي والعودة للبداية
M 08	تشغيل سائل التبريد
M 09	إيقاف تشغيل سائل التبريد وهو الوضع العادي

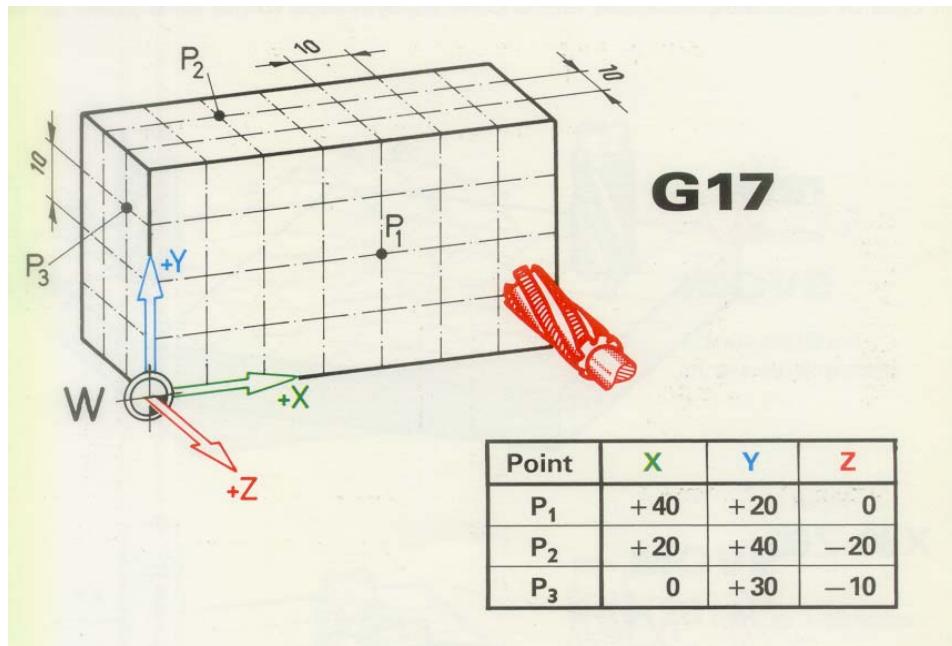


(أ) تحديد سطح التفريز بالمحورين YX :

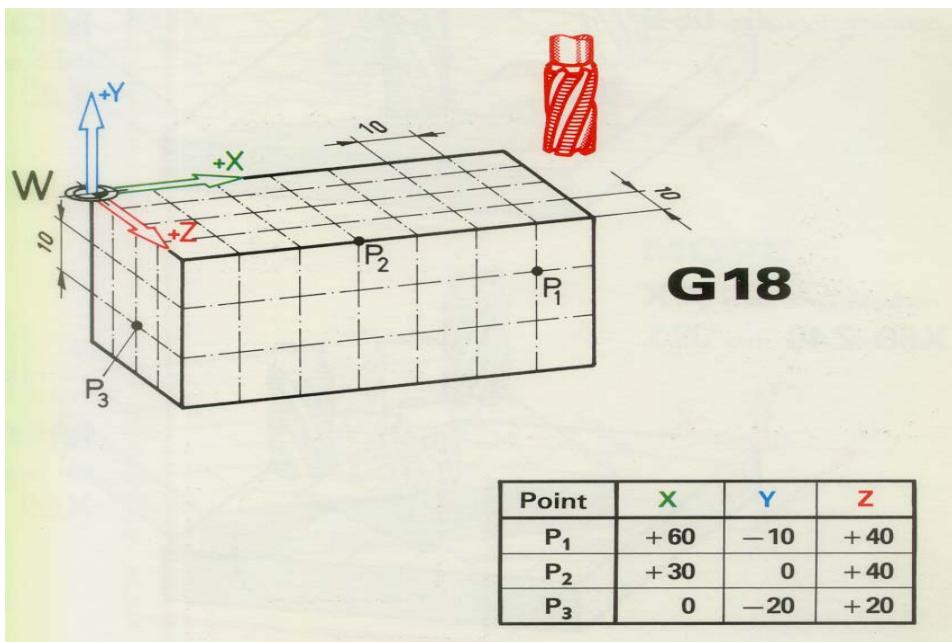

شكل (٣ - ١) تحديد المستوى الذي سيتم فيه التفريز

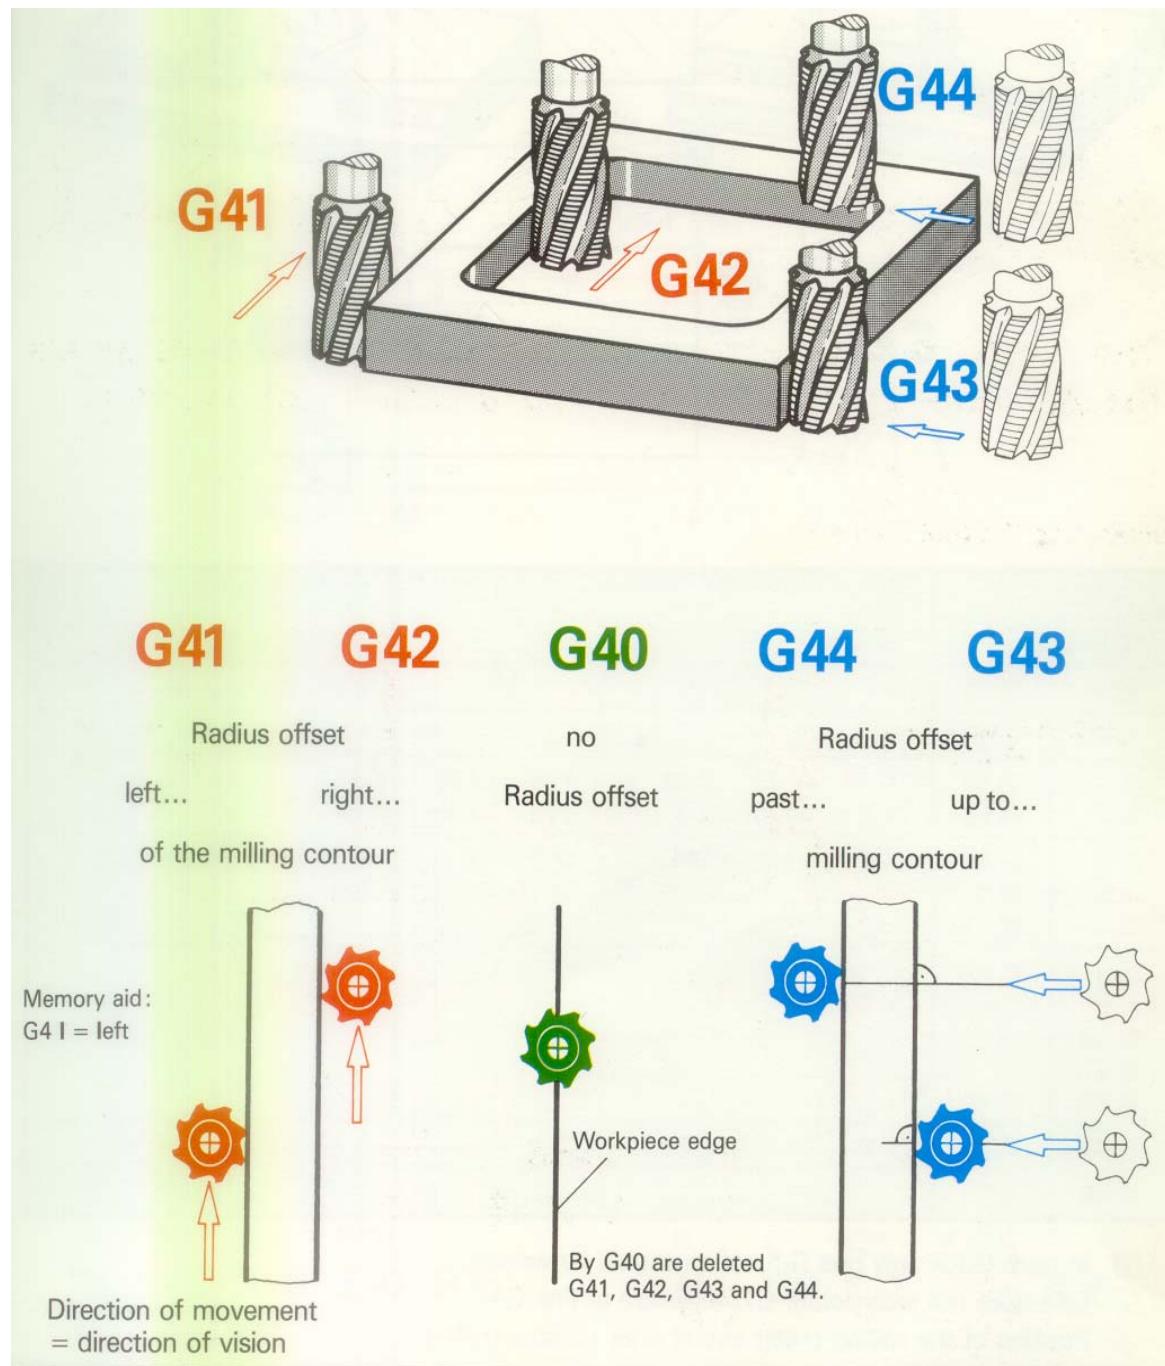

شكل (٣ - ٢) : مجموعة الأوامر : (G41/G42,G40,G43/G44) لتمكين نظام التحكم من تحديد سطح التفريز مستخدماً معلومات البرنامج عن موقع أداة القطع وكذلك المعلومات في الذاكرة الخاصة بالأداة

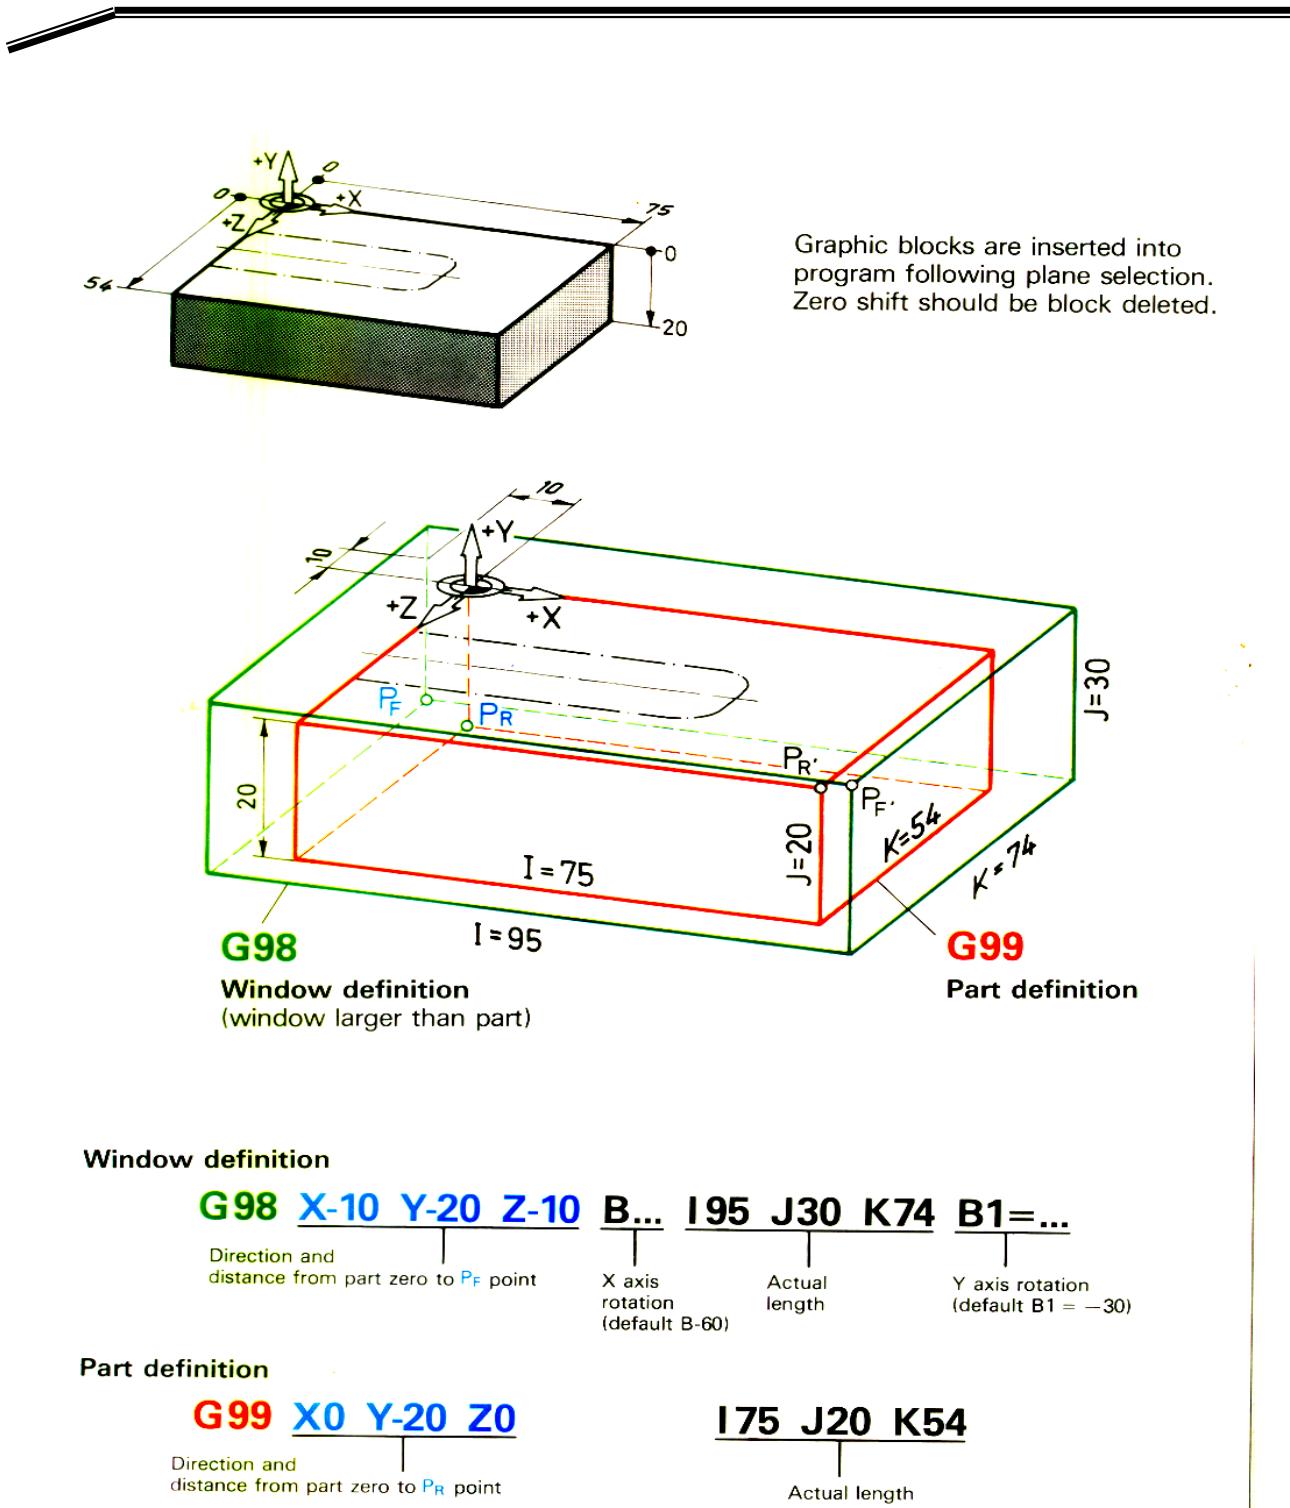

شكل (٣ - ٣) : الأمر التحضيري (G98) لتحديد الإطار (أو النافذة) والأمر التحضيري (G99) لتعريف قطعة الشغل

خلاصة الوحدة الثالثة

- ترتيب الكلمات في داخل كل أمر من أوامر البرمجة يتخد صيغة معينة حسب نوع النظام المستخدم ، ومن أهمها صيغة عنوان الكلمة .
- تتصف صيغة عنوان الكلمة بالآتي :
 1. لابد أن تبدأ كل كلمة بحرف معين يحدد نوع الكلمة ويوجه كل المعلومات الرقمية التي تتلو هذا الحرف إلى موقع معين في وحدة تحكم الماكينة .
 2. يوجد ترتيب اصطلاحي للكلمات في داخل كل أمر برمجي ولكن غير ملزم .
- الترتيب الاصطلاحي طبقاً لصيغة عنوان الكلمة هو كالتالي :
 1. رقم الأمر (N - Word) .
 2. الأمر التحضيري (G - Word) .
 3. أمر تحديد المحاور (X,Y,Z - Words) .
 4. أمر تحديد التغذية (F - Word) .
 5. أمر تحديد السرعة (S - Word) .
 6. أمر تحديد أداة القطع (T - Word) .
 7. الأمر المساعد (M - Word) .
- يمكن تقسيم الأوامر التحضيرية الأساسية للمجموعات التالية :
 1. الأوامر التحضيرية الخاصة باختيار نوع التحكم في الحركة :
 - للفرایز : (G00, G01,G02,G03) للمخارط .
 - 2. الأوامر التحضيرية لتحديد سطح التشغيل : (G17,G18) .
 - 3. الأوامر التحضيرية لأخذ قطر أداة القطع في الاعتبار : (G40,G41,G42,G43,G44) .
 - 4. الأوامر التحضيرية لتحديد صفر البرمجة :
 - للفرایز : (G51 , G52) .
 - للمخارط : (G53 → G59) .
 - 5. الأوامر التحضيرية الخاصة باختيار نظام الأبعاد : (G 90 , G91) .
 - المجموعات الأساسية للأوامر المساعدة يمكن تصنيفها كما يلي :
 1. الأوامر المساعدة للتحكم في عارف دوار الماكينة : للفرایز (M3,M4,M5) .

للمخارط (M03,M04,M05)

٢. الأوامر المساعدة للتحكم في استخدام سائل التبريد :

للفرایز (M8 , M9) ، للمخارط : (M08,M09)

٣. الأوامر المساعدة للتحكم في تغيير أداة القطع : للفرایز : (M6 , M66) .

٤. الأمر المساعد لإنهاء البرنامج : M 30 .

٥. الأوامر التقنية هي الأوامر الخاصة باختيار أداة القطع وسرعة تشغيلها ومقدار التغذية

.(F,S,T)

تمارين - ٣

(١) أجب بـ (نعم) أو (لا) فيما يلي :

١. يفسر نظام التحكم الكلمات حسب ترتيبها داخل الأمر عند استخدام صيغة عنوان الكلمة . ()
٢. الترتيب الاصطلاحي طبقاً لصيغة عنوان الكلمة شرط في صحة كتابة الأوامر لبرنامج آلة (CNC) . ()
٣. يختلف الأمر التحضيري (G2) عن الأمر التحضيري (G3) فقط في اتجاه الدوران . ()
٤. لا تكتب وحدات تغذية أداة القطع أو سرعة دورانها في داخل برنامج آلة (CNC) . ()
٥. مجموعة الأوامر التحضيرية (G40 → G44) تمكن المبرمج من كتابة البرنامج على أساس السطوح (الكتنور) المكونة لقطعة الشغل . ()

(٢) أكمل العبارات التالية بوضع الكلمة المناسبة في محل كل فراغ :

١. يستخدم الأمر التحضيري لتعريف قطعة الشغل ، بينما يمثل الأمر تعريف النافذة وذلك لعمل للتأكد من صحة
٢. الأمر يعني اكتمال برنامج أو
٣. إذا رافق الأمر S700 الأمر التحضيري في برنامج خراطة (CNC) فإن ذلك يعني أن المسماوح بها هي 700 في الدقيقة.

(٣) اشرح معنى الأوامر التالية :

- . G18 . ٣
- . M05 . ٢
- . G96 . ١

- . G56 . ٥
- . G44 . ٤



ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب ١

إنشاء وتنفيذ وبرامج الـ (CNC)

إنشاء وتنفيذ وبرامج الـ (CNC)

٤

الأهداف

بإكمال الوحدة الرابعة يكون المتدرب قادرًا على أن :

* يشرح عملياً إنشاء وتنفيذ برماج (CNC) لآليات التفريز والخراطة ويشمل ذلك :

١. المقدرة على فهم الرسم التفصيلي لقطعة الشغل .
٢. تحديد أدوات القطع و اختيار السرعة والتغذية .
٣. تحديد طريقة التثبيت لقطعة .
٤. تمثيل البرنامج بيانيًا على شاشة الحاسب .

إنشاء وتنفيذ ببرامج الـ (CNC)

٤.١ مقدمة :

توجد ثلاث مراحل أساسية لتصنيع قطعة شغل على ماكينة (CNC) :

١. تحويل الشكل الهندسي للقطعة إلى برنامج تحكم رقمي بالحاسوب (CNC) طبقاً لترتيب عمليات التشغيل اللازمة لتصنيع القطعة .
٢. إدخال البرنامج وحفظه في الذاكرة الخاصة ببرامج الـ (CNC) في الماكينة .
٣. تصنيع قطعة الشغل بالتحكم في الحركات المطلوبة على الماكينة لتصنيع القطعة حسب البرنامج الذي تم تجهيزه .

إن برنامج الـ (CNC) هو في الأساس سجل للحركة النسبية بين أداة القطع وقطعة الشغل ، ويمكننا أن نصنف نوعية المعلومات المطلوبة لنظام التحكم من خلال برنامج الـ (CNC) إلى ثلاثة أنواع كما يلي :

١. معلومات خاصة بعلاقة (أداة القطع / قطعة الشغل) من حيث الموقع والاتجاه ومقدار الإزاحة .
٢. معلومات خاصة بمقدار تغير علاقة (أداة القطع / قطعة الشغل) وتحدد بالتغذية والسرعة .
٣. معلومات متعددة ضرورية لتوفير بيانات متكاملة و شاملة ، وهي تشمل كل ما لا يقع ضمن النوعين الأول والثاني من المعلومات ، وذلك مثل اختيار أداة القطع ، ونوعية وحدات القياس المستخدمة (مم أو بوصة) ، واستخدام سوائل التبريد .

٤.٢ دراسة الرسم التنفيذي لقطعة الشغل :

المهمة الأولى للرسم الفني اللازم لتنفيذ أي قطعة شغل هي وصف الشكل الهندسي لتلك القطعة. وبالإضافة لهذه المعلومة الأولية يمكن أن يصاحب الرسم الفني للقطعة قدر كبير من المعلومات الهامة والمحظوظات ، والتي يمكن بسهولة إهمالها من جانب أية مبرمج قليل الخبرة ولهذا يجب دراسة الرسم الفني للقطعة وافية للتعرف على الشكل الكلي للقطعة ، وبالتالي تحديد مواصفات عدة القطع الالزامية لتشغيل القطعة ، وأيضاً اختيار ظروف التشغيل المناسبة من تغذية وسرعة قطع ، وكذلك تحديد الطريقة المناسبة لثبت قطعة الشغل أثناء التشغيل ، بحيث يكون هذا التثبيت محكماً وفي نفس الوقت لا يعوق حركة أداة القطع لتنفيذ عمليات التشغيل المطلوبة على قطعة الشغل . وهذا العمل يتطلب جهداً مضنياً في حالة تعقيد الشكل الهندسي للقطعة .

ومن المفيد في كثير من الحالات رسم شكل المنظور كرسم يدوي تقريري بدون استخدام أدوات رسم أو قياس ، حيث يتم استنتاج ذلك من المساقط المبينة للقطعة في الرسم الفني . ويجب مراجعة هذا المنظور للتأكد من اشتتماله على كل الخطوط والدوائر والجيوب والمجاري والثقوب وغيرها المماثلة في الرسم الفني للقطعة .

ويجب بشكل خاص التأكد من مقدار التفاوت المحدد لكل ثقب (إذا كانت قطعة الشغل تحتوي على ثقوب) من ناحية قطر الثقب وموقع مركز الثقب ، حيث أن مقدار التفاوت يحدد طريقة التشغيل اللازمة لتنفيذ الثقب المطلوب .

وقد تحتاج لعملية تجويف (Boring Operation) إذا كان موقع مركز الثقب يصاحبه تفاوت أقل من 0.050مم ، ويتم تنفيذ ذلك بأداة تجويف ذات نقطة قطع واحدة (Single - Point) ، وهذا يعني أن تتم عملية التثقب بقطر أقل من القطر الأساسي المحدد بما يكفي لإجراء عملية التجويف . أما أقطار الثقوب التي تكون مصحوبة بتفاوت أقل من 0.075مم فهذه تحتاج في العادة لعملية برغلة (Reaming) أو تجويف للقطر المطلوب .

من الضروري أيضاً مراجعة العنوان الرئيسي الذي يحدد اسم القطعة في الرسم ، والتأكد من صحة القطعة المراد تصنيعها ورقم الإصدار ، كما يجب الاهتمام بمواصفات الخامات المستخدمة وإيجاد التفاوتات المصاحبة للزوايا والأرقام الكسرية والعشرية . ومن المهم جداً إعطاء عناية خاصة للمذكرات الخاصة بالآتي : درجة نعومة السطح ، مواصفات التمرکز للدوائر ، مواصفات اللواليب (والتي سنتناولها بالدراسة ضمن منهج ورشة التحكم الرقمي بالحاسوب - ٢ -) ، المعالجات الحرارية والتي قد يتم تنفيذها قبل التشغيل النهائي للقطعة ، مواصفات كسر السطوح الحادة ، ومدى الحاجة لعمل تخویش للثقوب الموجودة .

٤.٢.٤ مواصفات عدة القطع :

أكثر الخامات المستخدمة لأدوات القطع في التطبيقات المختلفة للتصنيع على ما يلي :

الـ (CNC) هي الصلب عالي السرعات (HSS) ، وكربيد التنجستون (WC) ، والسيراميك (الخزفيات) (Ceramics) . وتؤثر نوعية عملية التشغيل على اختيار الخامات المناسبة لأداة القطع ، حيث نجد أنه في حالة الخراطة تتعرض أقلام الخراطة إلى قوى تحمل مستمرة ومستقرة ، ونجد أن هندسة شكل حامل أقلام الخراطة يتتوفر لها من الأبعاد الهندسية مما يمكنها من مقاومة وامتصاص قوى الدفع الجانبي من النوع الثقيل .

وهذه الظروف تشجع على استعمال التجسون الكريدي لصناعة الحد القاطع لأقلام الخراطة وذلك في شكل لقم قياسية قابلة للتغيير ، حيث تثبت على جسم قلم خراطة مصنوع من الصلب السبائك ، وفي مقابل هذا نجد أن سكاكين ماكينات التفريز تتعرض لتحميل اهتزازي وهذا يشجع استخدام الحديد الصلب العالي السرعات (HSS) الذي يقاوم هذه الصدمات التي تحدث أثناء التشغيل بدلاً عن التجسون الكريدي . والصلب عالي السرعات أقل تكلفة ولكنه يوفر سرعات قطع أقل مدى من التجسون الكريدي .

أما أدوات القطع المصنوعة من السيراميك فيمكن استخدامها في سرعات قطع أعلى مما هو متاح في حالة التجسون الكريدي ، حيث يتمتع السيراميك بمقاومة أعلى للتأكل ، ولا يوصي باستخدام السيراميك في حالة التشغيل المتقطع سواءً كان ذلك في حالة الخراطة أو التفريز .

كما يعتمد اختيار أداة القطع المناسبة على نوعية خامة قطعة الشغل كما هي محددة في الرسم التفصيلي للقطعة .

٢.٢.٤ ظروف التشغيل (معدل التغذية وسرعة القطع) :

يشكل تحديد ظروف التشغيل من تغذية وسرعة قطع ، واحداً من القرارات المبكرة التي يجب على المبرمج اتخاذها ، عند قيامه بالتخطيط لترتيب عمليات التشغيل اللازمة لتصنيع قطعة الشغل المعينة . سرعة القطع لعملية تشغيل معينة تعني السرعة التي يتحرك بها الحد القاطع في أداة القطع بالنسبة لسطح قطعة الشغل التي يجري تشغيلها وعادة ما تحدد بالمتر / الدقيقة (m/min) . وتوجد عدة عوامل تحدد اختيار سرعة القطع المناسبة ، وهذه العوامل هي كما يلي :

١. خامة قطعة الشغل :

الخامات الصلدة تحتاج إلى سرعات قطع أقل من الخامات الطرية (Soft) .

٢. خامة أداة القطع :

وهذا ما بيناه أعلاه عند حديثنا عن مواصفات عدة القطع .

٣. سائل التبريد :

استخدام سوائل التبريد المناسبة يحسن من ظروف التشغيل التي تعطي الفرصة لاستخدام سرعات قطع ومعدلات تغذية قياسية .

٤. حالة ماكينة العدد :

ماكينات العدد القديمة التي تعاني من وجود تآكل في بعض أجزائها أو عدم تثبيت كايف سواءً بالنسبة لأداة القطع أو قطعة الشغل ، لا تحمل سرعات قطع عالية .

٥. حجم الرأس المزال :

عموماً ، يمكن استخدام سرعات قطع عالية في عمليات التشطيب أكثر مما هو ممكن في حالة عمليات التخشين ، حيث تحدد متطلبات نعومة السطح وسرعة الإنتاج مقدار عمق القطع (depth of cut) والتجزيات التي يمكن السماح بها .

٤.٢.٢.٤ حسابات سرعة القطع وسرعة دوران عمود دوران الماكينة :

تحدد سرعة القطع عادة لتركيبة معينة من خامة أداة القطع وخامة قطعة الشغل وذلك بوحدات متر/الدقيقة ، ثم يتم تحويل هذه السرعة ، إلى سرعة دورانية عند عمود دوران الماكينة ولا يهم هنا إذا كان الذي يدور هو أداة القطع (كما في حالة التفريز وأيضاً التقليب) أو هو قطعة الشغل (كما في حالة الخراطة).

العلاقة بين سرعة القطع وسرعة الدوران تعطي بالمعادلة التالية :

$$\text{سرعة الدوران (دورة / الدقيقة)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر / الدقيقة)}}{1000} \times \text{قطر قطعة الشغل (أو قطر أداة القطع) (مم)}$$

حيث الآتي :

١. الثابت الذي مقداره (1000) يتم به تحويل المتر إلى مم .

٢. الثابت الذي مقداره (3.14) عند ضربة في قيمة القطر يعطي محيط قطعة الشغل (أو محيط أداة القطع) .

فإذا رمنا لسرعة القطع بـ (V_c) وسرعة الدوران بـ (N) والقطر بـ (d) ، فإنه يمكننا إعادة

كتابة المعادلة كما يلي :

$$N = \frac{1000 \times V_c}{3.14 \times d \square}$$

كموجه عام فإن السرعات التالية تكون مناسبة للقطع عند ظروف تشغيل متوسطة وذلك كما

يلي :

سرعة القطع (متر / الدقيقة)				خامدة أداة القطع
خامدة قطعة الشغل				
صلب طري	حديد زهر	نحاس أصفر	سبائك الألمنيوم	
30	18	75	120	صلب عالي السرعات (HSS)
200	120	180	500	كرييد التجستون (WC)

ملحوظة :

N في المعادلة تمثل S في برمجة الفرايز وكذلك برمجة المخارط (في حالة البرمجة المباشرة لسرعة الدوران) .

٢.٢.٤ حسابات التغذية :

يتحكم معدل التغذية مدى السرعة التي تنتقل بها أداة القطع عبر سطح قطعة الشغل ، حيث أن حجم الرأيش المزال يحدد بمعدل التغذية وعمق القطع . عموماً فإنه من الأفضل إزالة الرأيش باستخدام عميق قطع كبير مع سرعة تغذية منخفضة وليس العكس (عمق قطع قليل ومعدل تغذية عالية) . وعندما يكون الاختيار بين زيادة سرعة دوران العمود وزيادة معدل التغذية ، فإنه من الأفضل في هذه الحالة زيادة معدل التغذية . وعند استخدام أدوات قطع من نوع كرييد التجستون فإن أقل معدل للتغذية هو 0.1 مم/دورة (mm/rev) . الوحدات المستخدمة للتغذية هي مم/دورة (العمود الدوران) أو (مم/ الدقيقة) ، حيث تكون العلاقة بين هذين النوعين من وحدات التغذية كما يلي :

معدل التغذية (مم/الدقيقة) = معدل التغذية (مم/دورة) × السرعة الدورانية للعمود (دورة / الدقيقة)
ويلاحظ أن معدل التغذية عند كتابة برامج الـ (CNC) يرافق الكلمة التقنية (F) .

عندما تكون عمليات الخراطة باستخدام سرعة قطع ثابتة (أي باستخدام G96) فإنه من المناسب برمجة الـ F بوحدات ميكرومتر/ دورة (أي يرافقها G95) وذلك لضمان استخدام معدل تغذية ثابت لا

يتغير بتغيير سرعة دوران العمود . تعتمد قيمة معدل التغذية على التركيبة المستخدمة لأداة القطع وقطعة الشغل ، ويمكن استخدام الجداول العامة كموجهات للاختيار وذلك كما هو موضح هنا كمثال :

معدل التغذية (مم/سن)		عمليات التفريز
كربيد التجسون (WC)	الصلب عالي السرعات (HSS)	خامة قطعة الشغل
قطع تفريز واجهي (Face Mill)	قطع تفريز طرفي (جبهي) (End Mill)	
0.25	0.13	صلب طري
0.40	0.20	حديد زهر
0.36	0.18	نحاس أصفر
0.56	0.28	سبائك الألミニوم

معدل التغذية (مم/دورة)		عمليات الخراطة
كربيد التنجستون (WC)	الصلب عالي السرعات (HSS)	خامة قطعة الشغل
0.8	0.20	صلب طري
1.00	0.40	حديد زهر
1.50	0.80	فاس أصفر
1.00	0.30	سبائك الألミニوم

معدل التغذية (مم/دورة)		عمليات التثقب
كربيد التنجستون (WC)	الصلب عالي السرعات (HSS)	قطر المثقب (مم)
0.15	0.05	2
0.15	0.10	4
0.15	0.12	6
0.15	0.15	8
0.25	0.18	10
0.25	0.20	12

ويلاحظ أن مقادير معدل التغذية المعطاة في صيغة (مم/سن) تحتاج للتحويل إلى (مم/دورة) أو (مم/دقيقة) لتكون صالحة للاستخدام في برامج الـ (CNC) ، حيث يمكن استخدام المعادلة التالية لإجراء هذه التحويل المطلوب :

$$\text{معدل التغذية (مم/دورة)} = \text{معدل التغذية (مم/سن)} \times \text{عدد أسنان أداة القطع} .$$

هذا بالإضافة للعلاقة التي تربط بين معدل التغذية بوحدات (مم/دورة) ووحدات (مم/دقيقة) .

٤.٢.٤ أدوات التثبيت :

يمثل التثبيت المحكم لقطع الشغل قضية محورية لأي عملية تشغيل ناجحة يتم فيها إنتاج قطع دقيقة ومنتظمة الدقة بأقل تكلفة ممكنة . ومع ماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) توجد متطلبات إضافية لعملية التثبيت ، وذلك للأسباب التالية :

١. توجد حاجة ماسة للوصول لكل أوجه قطعة الشغل بدون إعادة لتنظيم عملية التثبيت بتغيير مواضع عناصر التثبيت أو موضع قطعة الشغل ، كسباً للوقت والجهد .

٢. قوى القطع المتعددة الاتجاهات تتطلب وجود نظام تثبيت قاسي وقدر على مقاومة هذه القوى في كل الاتجاهات .

٣. استخدام عمليات المناولة الآلية يتطلب أن تكون وسائل التثبيت مناسبة للتحميل والإزاله بواسطة آليات المناولة الآوتوماتية مثل الروبوت .

الأدوات المثالية لثبيت قطع الشغل على ماكينات الـ (CNC) ويجب أن تتوفر فيها المواصفات المرغوب فيها لتحقيق عمليات تشغيل ناجحة وذلك على النحو التالي :

١. توفير التثبيت الإيجابي الذي يمنع حركة أو دوران قطع الشغل حول نقاط تثبيتها .

٢. توفير السندي لقطعة الشغل الذي يحميها من الانحناء أو التشويه في شكلها أو الخدش بسبب عناصر التثبيت أو قوى القطع ، وهذا يتطلب أيضاً عدم إجراء عمليات القطع في اتجاه مضاد لقوى التثبيت .

٣. توفير الوضع الذي يمنع أخذ قطعة الشغل لموقع خاطيء في أداة التثبيت ، بما يضمن الدقة في الموقع وتكراره .

٤. التميز بالبساطة والسرعة في الاستخدام .

٥. تحقيق السهولة في تنظيف وإزالة الرائش .

٦. التميز بتحقيق أمن وسلامة العاملين خاصة عند استخدام وسائل تثبيت ذات حث (تشغيل) نيوماتي أو هيدرولي أو كهربائي .

٧. عدم التداخل مع عمليات تشغيل الماكينة أو تحركها في المحاور المختلفة .

وكما ذكرنا في الوحدة الثانية أن المبدأ الأول لتحديد الموضع هو تخفيض درجات الحرية الستة - التي يتمتع بها أي جسم موجود في الفراغ - إلى الصفر ، وهذا يعني أنه عند استخدام أكثر من ست نقاط لتحديد موضع قطعة الشغل ، فإن النقاط الإضافية ستكون عديمة الجدوى . إن استخدام ثلاث نقاط لتحديد الموضع في المستوى الأفقي يضمن أنه في حالة عدم استواء سطح قطعة الشغل (ناتجة بالسباككة مثلاً) فإنها ستستقر في وضعها دون تأرجح . عمليات التثبيت لا تحتاج لست نقاط ولكن القاعدة التي شرحناها أعلاه تظل صحيحة . يعتمد التثبيت الإيجابي على استدام محددات طبيعية أو تأثير الاحتكاك الملائم لعناصر التثبيت .

وعند تصميم عناصر تحديد الموضع يجب مراعاة الآتي :

١. استخدام نفس السطح المشغل كمرجع لعدة عمليات تشغيل بأقصى حدود الممكن .
 ٢. استخدام ثلاثة نقاط لتحديد الموضع عندما تكون العمليات الأولى للتشغيل على سطوح غير مشغلة أصلًا "غير مستوية" .
 ٣. أن يكون من سمات عناصر تحديد الموضع تلقيها لعمليات تصليد (معالجة حرارية) وتشطيف بالتجليخ لتقليل التآكل بما يضم انتظام الدقة .
 ٤. أن لا تكون عناصر تحديد الموضع مكان لجتماع الرأس وانحصاره .
 ٥. ضمان سلامة الاستخدام بتفادي استخدام الحواف الحادة أو الأماكن الضيقة التي من الممكن أن تتحشر في داخلها أصابع العاملين على هذه الماكينات .
- عملياً يستخدم الدسارات (Dowels) المسقطة أو كتل تأمين في شكل محضن لقطعة الشغل (Nesting Blocks) لتأمين تحديد موضع آمن وكافي لمعظم قطع الشغل كما هو مبين في الشكل . (٤ - ١) .

يمكن تصنيف أدوات التثبيت لقطع الشغل بشكل عام كما يلي :

١. أدوات التثبيت لقطع الشغل ذات الحركة الدورانية أثناء التشغيل (مثل ماكينات الخراطة) .
٢. أدوات التثبيت لقطع الشغل على الماكينات التي تكون فيها أدوات القطع ذات حركة دورانية (مثل ماكينات التفريز وماكينات التثقب) .

بالنسبة لنوع الأول المستخدم مع قطع الشغل ذات الحركة الدورانية تستخدم عادة الظروف (Chucks) أو الظروف الزناقية (Collet Chucks) ، وعادة تكون الظروف ذات نظام تشغيل نيوماتي أو هيدرولي (في حالة المخارط الضخمة) .

وتستخدم الظروف الزناقية مع قطع الشغل غير المكتملة الاستدارة ، كما يستخدم الشiac (Mandrel) أيضاً في المخارط ، وهو يعمل على تثبيت قطع الشغل من خلال القطر الداخلي للثقب الذي يكون في هذه القطع .

أما بالنسبة لنوع الثاني وهو المستخدم في الفرایز عادة فنجد أن أهم أداة تثبيت هي المزمه (Vice) المعروفة ، والتي يجب أن يراعى وضعها في منتصف منضدة الماكينة بالنسبة للمحور الطولي (X) لتوفير أقصى درجة مساندة ، كما يراعى أن تكون قريبة من قائم الماكينة (M/C Column) بقدر المستطاع (اتجاه المحور Z) .

٤. ٣. إنشاء برنامج التشغيل وتمثيله على شاشة الحاسوب :

٤. ٣. ١. برمجة الفرمايز (CNC) :

يجب في عملية البرمجة تحديد السطح الذي سيتم فيه التشغيل بواسطة الفريزة لتحديد سطح أو مستوى التشغيل تحديداً كاماً يجب تعريف هذا المستوى بمحورين وذلك كالآتي :
إذا كان مستوى التشغيل في قطعة الشغل هو المستوى الذي يحدده المحورين X و Z نستعمل الأمر التحضيري G18 .

أما إذا كان المستوى محدد بالمحورين X و Y نستعمل الأمر التحضيري G17 ، وذلك كما ذكرنا في الوحدة الثالثة (انظر الشكل ٣-١) .

ولكتابة برنامج التفريز لكتنور قطعة شغل ، نستطيع كتابة البرنامج للكتنور (السطح المراد تشغيله) نفسه مع استعمال أوامر تحضيرية معينة تمكن نظام التحكم من حساب خط مسار أداة القطع تلقائياً وهي تتحرك لتشغيل الكتنور المطلوب وذلك باعتبار قيمة نصف قطر أداة القطع ، والأوامر التحضيرية المستعملة في هذه الحالة هي :

G41 ، G42 ، G43 ، G44 طبقاً لمعانيها التي تناولناها بالشرح في الوحدة الثالثة (انظر الشكل ٣-٢) .

إذن باستخدام الأوامر من G41 ← G44 نستطيع أن نبرمج باستخدام أبعاد قطعة الشغل المطلوبة ، ونترك لنظام التحكم حساب مسار مركز أداة القطع على أساس قيمة نصف قطرها .

أما إذا أردنا الاستغناء عن استعمال هذه الأوامر G41 ← G44 فيمكن في هذه الحالة برمجة مسار مركز أداة القطع مباشرة واستعمال الأوامر مثل G0 و G1 . وبذلك يتضح لنا الآن خيارات لكتابة برنامج تفريز كتنور ما على النحو التالي :

١. برنامج تفريز على أساس مسار مركز أداة القطع .
٢. برنامج تفريز على أساس أبعاد قطعة الشغل .

مثال (٤.١) :

أ. اكتب برنامج التفريز للمجرى الموضح في قطعة الشغل في الشكل (٤-٢) وذلك بكتابة البرنامج لمسار مركز أداة القطع وهي أداة تفريز قطرها 10 mm (١٠ مم) .

الحل :

%MP	
N 9001	
N1 G18	S630 T1 M66
N2 G52	
N3 G0 X-7	Y-5 Z23 M3

N4	G1	X45		F100
N5			Z31	
N6		X-7		
N7	G0	X0	Y50	Z0
N8	G51			M30

من عيوب هذا النوع من البرمجة أن تغيير أداة القطع "ذات قطر مختلف" يعني كتابة برنامج جديد .

بـأـعـد كـتـابـة الـبرـنـامـج أـعـلـاه مـسـتـخـدـمـاً أـبعـاد قـطـعـة الشـفـل نـفـسـهـا .

الحل : (انظر الشـكـل (٤ - ٢ - ب))

N 9002				
N1 G18				S630 T1 M66
N2 G52				
N3 G0	X-7	Y-5	Z25	M3
N4 G1			F100	
N5 G43			Z18	
N6 G42				
N7	X50			
N8			Z36	
N9	X-7			
N10 G40				
N11 G0	X0	Y50	Z0	
N12 G51				M30

يلاحظ أن G43 لـابـدـأن تـسـبـقـها G1 أي أنها لا تحتوي على معنى القطع في خط مستقيم وهذا ينطبق أيضاً على G44 , G41 , G42 .

مـا تـقـدـم يـتـضـح أـن خـطـوـات كـتـابـة الـبرـنـامـج هـي كـالـآـتـي :

١. السـطـرـالأـول : يـكـتبـفيـه رـقـمـالـبرـنـامـج (<9000) .
٢. السـطـرـالـثـانـي : يـحدـدـفيـه السـطـحـالـذـي سـيـتـمـفـيـه التـفـريـزـ(سوـاءـكانـG18ـأـوـG17ـ) .
٣. السـطـرـالـثـالـثـ : جـعـلـصـفـرـالـبرـنـامـجـ هوـصـفـرـقـطـعـةـالـشـفـلـ وـليـسـصـفـرـالـماـكـيـنـةـ(G52ـ)ـ وـاخـتـيـارـ سـرـعـةـالـتـفـريـزـوـأـدـاـةـالـقـطـعـالـمـسـتـخـدـمـةـ(S,Tـ)ـ .
٤. ثـمـيـتـلـوـبرـنـامـجـتـفـريـزـقـطـعـةـالـشـفـلـ .

أـمـا إـذـا أـرـدـنـاـعـلـمـرـسـمـبـيـانـيـتـجـرـيـيـلـلـبـرـنـامـجـ يـظـهـرـعـلـىـشـاشـةـحـاسـبـالـمـاـكـيـنـةـ فـنـحـتـاجـفـيـهـذـهـ الحـالـةـ إـلـىـاستـخـدـامـمـهـمـتـينـتـحـضـيرـتـيـنـهـمـاـ: G99ـوـذـلـكـطـبـقاـمـعـانـيـهـاـالـتـيـبـيـنـاـهـاـفـيـالـوـحـدـةـالـثـالـثـةـ

حيث أن G99 تستخدم لتعريف قطعة الشغل ، أما G98 فتستخدم لتحديد النافذة أو الإطار الذي ستوضع بداخله قطعة الشغل لعمل الاختبار البياني للتأكد من صحة البرنامج وعدم حدوث مشاكل أثناء التصنيع الفعلي للقطعة .

وفي حالة استخدام هذين الأمرتين (G99 ، G98) فإن السطر الرابع تذكر فيه G98 لتعريف النافذة أو الإطار ثم السطر الخامس تذكر فيه G99 لتعريف قطعة الشغل ثم يكون برنامج تفريز قطعة الشغل بعد ذلك ، وكما هو واضح أن هذين السطرين لا علاقة لهما بعملية تنفيذ البرنامج على الماكينة وذلك بمعنى اكتمال البرنامج بدونهما .

وبذلك يمكن إضافة سطرين في برنامج مثل (٤ - ١) مع إعادة الترقيم لسطور البرنامج كالتالي :

N3 G98 X-10 Y-20 Z-10 I95 J30 K74 (السطر الرابع)

N4 G99 X0 Y-20 Z0 I75 J20 K54 (السطر الخامس)

ثم تأتي بعد ذلك بقية البرنامج كما ذكرناها سابقاً .

الآن لتناول أمثلة تحتوي على عمليات قطع في مسار دائري تحتاج لتفصيل ما ذكرناها مختصراً في الوحدة الثالثة عن الأمرتين التحضيريين G2 و G3 وذلك كما يلي :

٤.١.٣.٤ تفريز الأقواس الدائرية حتى ١٨٠ :

١. باستخدام الأمرتين التحضيريين G2 و G3 نستطيع تفريز أقواس دائرية لا يزيد طول محيطها عن نصف دائرة أي بزاوية لا تزيد عن ١٨٠° وذلك بطريقتين :

أ. باستخدام نصف القطر :



G 3 X Y Z R أو
 قطع دائري في اتجاه عكس
 عقارب الساعة

أنظر المثالين لاستخدام G3 و G2 في الشكل (٤ - ٣) .

بــ باستخدام إحداثيات مركز القوس :

إذا تعذر استخدام نصف القطر R فيمكن أن تتم البرمجة باستخدام إحداثيات مركز القوس ،

فإذا كان تفريز القوس في المستوى G17 تكون الإحداثيات هي J I ، وإذا كان التفريز في المستوى G18 تكون الإحداثيات هي K I وذلك كما هو مبين في الشكل (٤ - ٤) :



٤.٢.١ تفريز الأقواس الدائرية أكبر من ١٨٠ :

أيضاً باستخدام الأمرين التحضيريـين G3 و G2 يمكن تفريـزـ أـقوـاسـ دـائـيرـيةـ يـزيـدـ طـولـ مـحيـطـهـاـ عنـ نـصـفـ دـائـرـةـ (أـيـ بـزاـوـيـةـ تـزيـدـ عـنـ ١٨٠)ـ وـذـلـكـ بـطـرـيـقـةـ إـهـدـاـتـ مـرـكـزـ قـوـسـ فـقـطـ كـمـاـ هـوـ مـبـيـنـ فيـ (بـ)ـ أـعـلاـهـ (انـظـرـ الشـكـلـ (٤ - ٤)).

الشكل (٤ - ٥) يـبيـنـ مـثـالـ لـلـبـرـمـجـةـ بـاستـخـدـامـ إـهـدـاـتـ مـرـكـزـ قـوـسـ بـطـرـيـقـةـ الـأـبعـادـ الـمـطلـقـةـ .

٣.١.٣.٤

مثال (٤ - ٢) :

يراد تفريـزـ الـكـنـتـورـ (الـشـكـلـ)ـ الـخـارـجـيـ لـقـطـعـةـ الشـغـلـ المـبـيـنـةـ فيـ شـكـلـ (٤ - ٦)ـ وـذـلـكـ منـ قـطـعـةـ منـ الـخـامـ أـبعـادـهـاـ 150x150mmـ وـعـمقـ ٥ـ mmـ ،ـ وـذـلـكـ بـاسـتـخـدـامـ سـكـيـنـةـ تـفـرـيـزـ قـطـرـهـاـ 10 mmـ .ـ المـرـادـ كـتـابـةـ الـبـرـنـامـجـ الـلـازـمـ عـلـىـ أـسـاسـ أـبعـادـ الشـكـلـ الـمـطـلـوـبـ (أـيـ نـظـامـ إـزاـحةـ نـصـفـ قـطـرـ أـداـةـ الـقـطـعـ)ـ :

%MP							:
N	9009						
N1	G18						S630 T1 M66
N2	G52						
N3	G98	X-20	Y-20	Z-22.5	I170	J30	K170
N4	G99	X-10	Y-20	Z-12.5	I150	J20	K150
N5	G0	X-17	Y-5	Z125			M3
N6	G1						F100
N7	G43	X0					
N8	G41			Z50			
N9	G2	X20.836		Z21.434		R30	
N10	G1	X85.418		Z 0.717			

N11 G2	X99.642	Z26.491	R16
N12 G1	X 58.821	Z60.743	
N13 G3	X69.106	Z89	R16
N14 G1	X114		
N15 G2	X130	Z105	R16
N16 G1	X113.218	Z125	
N17	X34.641		
N18	X0	Z105	
N19		Z100	
N20 G40			
N21 G0	X-17	Y100	Z125
N22 G51			M30

٤.٣.٢ برمجة مخارطـ الـ (CNC) :**٤.٢.١ تكوين البرنامج لمخارطـ الـ (CNC) :**

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من البرامج هي :

١. البرنامج الرئيسي : (Main Programme)

والذي يبدأ برقم البرنامج للدلالة عليه ويستعمل الحرف (O) كعنوان لهذا الرقم (O 6999 → O 000) وينتهي بـ (M30).

٢. البرنامج الفرعي : (Subroutine Programme)

والذي يبدأ برقم البرنامج الفرعي ويستعمل الحرف (O) كعنوان لهذا الرقم (O 0755 → O 0080) وينتهي بـ (M17).

٣. برامج المحاكاة البيانية : (Polygon) (Graphic Simulation Prog.)

والتي تبدأ برقم برنامج المحاكاة ويستعمل أيضاً الحرف (O) كعنوان لهذا الرقم (O 9999 → O 7000).

ترقم أوامر البرنامج تحت الحرف N (N 0000 → N 9999) ومن المستحسن ترقيم أوامر

البرنامج بالعشرات مثلاً :

O 0013

N 0000

N 0010

N 0020

وهكذا حتى يمكن بسهولة إدخال أي أوامر توجد حاجة لها في الموقع المناسب بدون أي تأثير على ترقيم بقية الأوامر .

الأوامر تتكون طبقاً لطابع عنوان الكلمة من كلمات والكلمة عبارة عن حرف يمثل العنوان لهذه الكلمة يتلوه أرقام .

لا يوجد إلزام بترتيب الكلمات داخل الأمر إلا في بعض الحالات الخاصة (دورات الخراطة الطولية والوجهية G84) ، ودورة القلوظة (G85) ، دورة التجويف (G86)) والتي سيتم تناولها في منهج ورشة التحكم بالحاسوب الرقمي - ٢ - ، ولكن يستحسن ترتيبها (والتي لها في الغالب نفس المعاني المستخدمة في برامج التفريز) داخل الأمر كالتالي (كما بينا في الوحدة الثالثة) :

١. رقم الأمر : (N - Words)
٢. الأوامر التحضيرية : (G - Words)
٣. كلمات المحاور : (Co-Ordinate-Words) (X(U) , Z (W))
٤. كلمات تحديد السرعة اللاحمة للتغذية : (F-Words)
٥. كلمات تحديد السرعة الدورانية (أو سرعة القطع) : (S-Words)
٦. كلمات تحديد أدوات القطع : (T-Words)
٧. الكلمات الإضافية أو المتنوعة : (M-Words)
٨. كتابة البرنامج :

لبرمجة عمليات خراطة عدلة أو وجهية فإننا نتبع نفس الخطوات التي نقوم بها للتشغيل على المخارط العادية أي تتبع نفس ترتيب التحركات اللاحمة :

(١) الخراطة الوجهية : (Face Turning)

نحرك القلم بسرعة (G00) فوق رأس قطعة الخام على بعد حوالي ١٠٠ مم أي في قطر أكبر من قطر قطعة الخام بـ ٢ مم وذلك في موقع يبعد ١ مم من نهاية الخام في اتجاه المحور وذلك استعداداً للخراطة الوجهية (شكل ٤ - ٧ (أ)).

تحرك القلم بسرعة تغذية معينة (G 01) لقطع الوجهية لنقطة أسفل مركز القطعة بـ ١٠٠ مم (X-2.0) شكل (٤ - ٧ (ب)).

نبعد القلم بسرعة (G 00) من وجه القطعة ثم إلى أعلى في مستوى عملية الخرط العدل المطلوبة (شكل ٤ - ٧ (ج)).

(٢) الخراطة العدلة : (Longitudinal Turning)

١. يقوم بعملية الخرط العدل إلى الحد المطلوب (G 01) (شكل ٤-٧) (د).
٢. يقوم بخرط الركينة إلى ارتفاع أعلى من قطعة الشغل بمقدار ١٠٠ مم أي في قطر أكبر ب٢ مم (G 01) (شكل ٤-٧) (ه).

ومما يجدر ذكره هنا أنه من الممكن استخدام عدة أساليب لإنتاج المنتج الواحد، ولكن لترجيح استخدام أسلوب معين فلا بد لهذا الأسلوب من تحقيق إنتاج المنتج المطلوب بتكلفة مقبولة اقتصادياً مع ضمان توفير سلامة مشغل الماكينة والماكينة نفسها.

قبل كتابة البرنامج فإنه من الضروري مراعاة الآتي :

- أ. موقع صفر البرمجة (Z0 و X0).
- ب. حجم قطعة الخام التي ستصنع منها القطعة المطلوبة.
- ج. ترتيب العمليات الالزامية للتصنيع.
- د. أدوات القطع المطلوب استخدامها.
- هـ. السرعات والتغذيات الالزامية.

هذا الترتيب لا علاقة له بالأهمية ولكن كل هذه العوامل يجب النظر إليها كعوامل مرتبطة بعضها بحيث أن بعضها يؤثر على البعض الآخر.

: ٣.٢.٣.٤

مثال (٤ - ٣) :

اكتب برنامج للحصول على الشكل المعطى (شكل ٤-٨) لقطعة شغل من سبائك الألミニوم حيث أن الخام عبارة عن عمود قطره (40) مم المطلوب الحصول على جزء من هذا العمود طول (60) مم بقطر (30) مم . يمكن استخدام سرعة قطع مقدارها (250) متر/الدقيقة وتغذية مقدارها (100 Micro m/rev)

الحل :

O 0019						
N 0000	G54 G92	X 0.000	Z 90.000			
N 0010	G59					
N 0020	G95 G96	S 250	F100	T 0202	M04	

N 0030 G00 X 42.000

N 0040 G01 X-2.000

N 0050 G 00 X35.000 Z 2.000

N 0060 G01 Z-60.000

N 0070 G01 X 42.000

N 0080 G00 X35.000 Z 2.000

N 0090 G00 X 30.000

N 0100 G01 Z-60.000

N 0110 G01 X42.000

N 0120 G00 X 50.000 Z 20.000

N 0130 G53 G 56 T0000 M 30

٤.٢.٣.٤ خراطة الأقواس الدائرية :

لبرمجة الأقواس الدائرية على مخارطـ الـ (CNC) سواءً كانت مع عقارب الساعة (G02) أو عـكـسـ عـقاـرـبـ السـاعـةـ (G03) فإنـاـ نـتـبـ الصـيـغـةـ التـالـيـةـ طـبـقـاـ لـنـظـامـ (EMCO TRONIC TM 02)

G 02 X Z I K
(G 03)


حيث :

- (Z , X) هي إحداثيات نقطة نهاية القوس .

- (K, I) هي إحداثيات نقطة مركز القوس مقاسة بالنظام التزايدـيـ منـ نقطـةـ بدـاـيـةـ القوسـ.


ويمكن التعرف عمليـاـ على تطبيق برمـجةـ الأـقوـاسـ الدـائـيرـيـةـ فيـ مـخـارـطـ الـ (CNC)ـ منـ خـلاـلـ الـأـمـثلـةـ التـالـيـةـ :

مثال (٤.٤) :

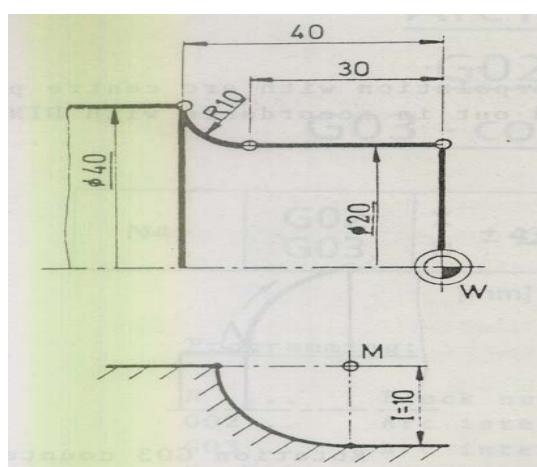

.... N G 01 X20.0 Z - 30.0 F
 N G02 X40.0 Z - 40.0 I 10 K0.0 F.....

مثال (٤.٥) :

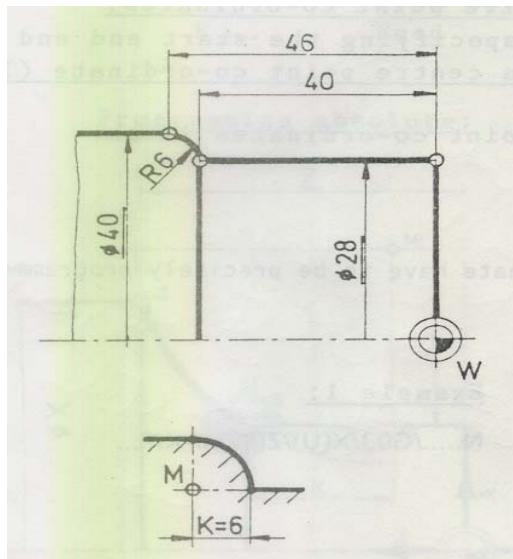

.... N G 01 X28.0 Z - 40.0 F
 N G02 X40.0 Z - 46.0 I 0.0 K - 6.0 F.....

٣. تمثيل البرنامج على شاشة الحاسب :

أصبح من الشائع جداً استخدام برامج المحاكاة (Simulation) لمراجعة البرامج الخاصة بتصنيع قطع الشغل على ماكينات الـ (CNC) والتأكد من صحتها قبل التشغيل الفعلي. في هذه البرامج يتم تمثيل التحركات التي تحدث في الماكينة أثناء التشغيل على هيئة أداة قطع (Tool) تتحرك على الشاشة . فمثلاً عندما تتحرك أداة القطع فوق المساحة المظللة (Shaded) التي تمثل قطعة الشغل فإنها تمسح الجزء الذي مررت عبئه من هذه المساحة المظللة ، بحيث يمثل الشكل الذي يبقى في النهاية (نهاية البرنامج) الشكل النهائي لقطعة الشغل المراد تصنيعها . أهم ما في الموضوع أن أية حيودات أساسية عن المسار المفترض أن تتبعه أداة القطع يمكن ظاهراً بالنسبة للمبرمج ، كما يمكن أيضاً الكشف عن أية احتمالات لposure أداة القطع للاصطدام أثناء تحركها .

بالنسبة للماكينات (CNC) المتوفرة في ورش الكليات التقنية نجد أن ماكينة MH600C ذات النظام المسمى CNC 432 يتم فيها إجراء التمثيل البياني على الشاشة كجزء من برنامج الـ (CNC) الخاص بالقطعة نفسها وذلك باستخدام الأمرتين التحضيرتين G98 (تعريف النافذة أو الإطار) و G99

(تعريف قطعة الشغل) كما ذكرنا في الوحدة الثالثة - ويمكن في هذه الحالة الحصول على الرسم البياني في عدة صور وهي :

١ - دورة الاختبار - ٥ (Testrun-5) :

وهي عبارة عن رسم بياني سلكي (Wire Plot) في بعدين ونصف (2.5D) ، ويظهر كنتور قطعة الشغل في ثلاثة مساقط ، ويرافقه بيان لحركة أداة القطع ، حيث تمثل الخطوط المتقطعة الحركة السريعة (G0) والخطوط المتصلة حرقة التغذية (مثل G1) .

٢ - دورة الاختبار - ٦ (Testrun-6) :

وهي عبارة عن رسم بياني سلكي ثلاثي الأبعاد (3D) .

٣ - دورة الاختبار - ٧ (Testrun-7) :

وهي عبارة عن محاكاة تشغيل قطعة الشغل بالكامل في ثلاثة مساقط .

ويبيّن الشكل (٤-٩) مثلاً لدورة الاختبار - ٧ لقطعة شغل حيث يبيّن الخط الأسود السميك شكل الكنتور الخارجي للقطعة (أي مسار أداة القطع أثناء التشغيل) ، كما تظهر أيضاً إحداثيات آخر نقطة بلغتها أداة القطع أثناء المعاكمة .

يمكّنا معرفة الخطوات العامة لإجراء هذه الاختبارات البيانية المذكورة أعلاه بمتابعة ذلك من خلال لوحة التحكم لنظام CNC 432 المشروحة في ملحق (١-٤) وذلك كما يلي :

١. اختيار نمط التشغيل (SINGLE) أو (AUTO) باستخدام المفاتيح (42) أو (43) .
٢. استخدام مفتاح 16 (MENU) وذلك لاختيار دورة الاختبار المطلوبة (5 أو 6 أو 7) من خلال لوحة مفاتيح الأرقام .
٣. تشغيل المفتاح (48) الذي يتم به بدء التشغيل .

الشكل (٤-١٠) يبيّن مختلف المفاتيح المتوفرة على لوحة تحكم نظام آلة (CNC 432) .

وبالنسبة لمخارط آلة (CNC) التي تستخدم نظام EMCOTRONIC TM 02 (EMCOTRONIC TM 02) فنجد أن برمج الحاكمة تستخدم العنوان الذي يبدأ بالحرف (O) والذي ترافقه أرقام تبدأ من الرقم 700 إلى أقل من 10000. ويمكن أن تتم المعاكمة بإنشاء برامج لقطع شغل غير مشغلة (خام) باستخدام مجموعة خاصة من الأوامر التحضيرية (G-Functions) (G63) : لإيجاد مقاييس للرسم لرسم المعاكمة البيانية ، G64: نقل صفر البرمجة ، G68: لرسم صفر الماكينة (M) ، G62: نقطة البداية لحركة أداة القطع ، حيث تبدأ عملية المعاكمة في نمط (حالة) تشغيل أوتوماتي (AUTOMATIC) ، ثم يتم الضغط على مفتاح بداية الدورة (CYCLE START) ، ثم إدخال رقم برنامج القطعة الخام .

٤.٤ نقل البرنامج إلى الماكينة وإدخال بيانات العدة وبيانات التشغيل :

لنقل البيانات بين جهاز حاسب وجهاز طريفي - كما في حالة التحكم الرقمي المباشر (DNC) أو حالة نقل البيانات من الحاسب الموجود في المختبر إلى حاسب ماكينة الـ (CNC) - لابد من وجود كابل (CABLE) يصل بين الحاسب المرسل والحاصل المستقبل . وهذا النقل للبيانات إما أن يتم بطريقة متوازية (Serial Transmission) أو بطريقة متتالية (Parallel Transmission) ، والطريقة الأخيرة هي المستخدمة في مجال الـ (CNC) ، وهي تعني نقل البيانات في شكل متتالي عبر سلك واحد ، ويستعمل لهذا الغرض الوصلة البينية القياسية RS 232C . ولتحقيق نقل البيانات لابد من توافق سرعة نقل البيانات من الحاسب المرسل مع سرعة استقبال البيانات بواسطة الحاسب المستقبل ، وهذا ما يعبر عنه بعدد الخانات المرسلة في الثانية ويسمى الـ (Baud Rate) .

وإذا أخذنا نظام الـ 432 CNC كمثال فإن نقل البيانات يتم عن طريق اختيار نمط التشغيل الخاص بنقل البيانات (Data IN/OUT) (وهو المفتاح رقم ٩ كما في الشكل (١٠٠٤)) والمفتاح F1 لقراءة الدخل (input) والمفتاح F2 لقراءة الخرج (Output) ، ويكون هذا النقل بصيغة 300 Baud وصيغة أسكى (ASCII) .

ويتم استخدام المفتاح F3 لاختيار رقم البرنامج (مثلاً 9018 N) المراد نقله .

٤.٤.١ بيانات العدة :

يمكن تخزين بيانات العدة في فرايز الـ CNC العاملة بنظام 432 CNC تحت رقم العدة (مثلاً T4) وهي تشمل طول العدة (L) ونصف قطر العدة (R) ، وذلك كله في ذاكرة بيانات العدة (TOOL MEM.) (المفتاح رقم ٧ في شكل (٤ - ١٠)). ويمكن البحث عن أداة قطع معينة بإدخال رقم العدة T المراد البحث عنها من خلال استخدام المفتاح 17 (ENTER) والمفتاح 21 (SEARCH) .

بالنسبة لمخارط الـ (CNC) فإن البيانات الخاصة بالعدة تشمل قيمة X و Z لنقطة القطع (P) مقاسة من نقطة المرجع لثبت قلم الخراطة (N) ، حيث تكون X كنصف قطر ، كما تشمل أيضاً قيمة نصف قطر الاستدارة (R) للحد القاطع ، وموضع الحد القاطع (L) .

٤.٤ بيانات التشغيل :

يتم بدء برنامج الـ (CNC) في حالة فرایز الـ (CNC) العاملة بنظام 432 CNC إما باختيار المفتاح 42 (SINGLE) أو المفتاح 43 (AUTO) ، ثم المفتاح 16 ، للوصول إلى الـ (MENU) لاختيار رقم دورة اختبار البرنامج المطلوبة (1 أو 2 أو 4) ، فإذا تم مثلاً اختيار الرقم 1 فإن الاختبار التشغيلي ستراقه حركة مع إدخال أو إخراج للبيانات ، أما إذا تم اختيار الرقم 4 فلا توجد حركة ولا إدخال أو إخراج للبيانات .

أما بالنسبة لمخارط الـ (CNC) من نوع (EMCOTRONIC TM02) فتحتاج عملية التشغيل لإغلاق باب الماكينة عن طريق المفاتيح (MAN. JOG) و (DOOR KEY) معاً في نفس الوقت ثم مفتاح (AUX.ON) لتشغيل الوسائل الإضافية المساعدة ، ثم تشغيل نقطة الإسناد عن طريق المفاتيح (F5) و (CYCLE START) .

٤.٥ إجراء تشغيل تمثيلي بدون عدة :

الغرض من هذا الإجراء التأكد من عدم وجود تحركات غير صحيحة على الماكينة نتيجة لأخطاء ما في عملية البرمجة ، ويتم هذا باستخدام نمط التشغيل (SINGLE) حيث يتم قراءة البرنامج وتنفيذه سطراً بسطراً مع استخدام قيمة منخفضة لمعدل التغذية .


والمطلوب من مشغل الماكينة مراقبة تحركاتها في المحاور المختلفة ، حيث يكون على أتم الاستعداد لإيقافها فوراً إذا لاحظ أي تحرك غير صحيح وذلك لضمان عدم حدوث أي اصطدام لأداة القطع مع أي عائق وبالتالي ضمان أن أداة القطع تتبع المسار الصحيح المطلوب . يسمى التشغيل في هذه الحالة التشغيل الجاف (DRY RUN) .

٦.٤ إجراء التشغيل الحقيقي :

إن طرق المحاكاة البيانية أو التشغيل الجاف لاختبار صحة البرنامج هي في الواقع طرق تركز أساساً على جوانب السلامة بالنسبة لتحركات الماكينة ، وفي نفس الوقت تختبر صحة الشكل النهائي للقطعة المشغلة بشكل عام ، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذه الأساليب لا تختبر دقة الأبعاد أو الشكل الهندسي للقطعة . وعليه فإن الاختبار الكامل لصحة البرنامج لا يتأتى إلا من خلال إجراء تشغيل حقيقي للقطعة . ومن ثم يجب بعد ذلك أن تكون هذه القطعة المنتجة تحت الاختبار والفحص من ناحية الأبعاد

والشكل الهندسي . ويمكن استخدام الخامات الفعلية للتشغيل الحقيقي في حالة أن تكون القطع صغيرة وغير مكلفة وهذا يمثل الوضع المثالـي .


أما إذا كانت قطعة الشـفل مكلفة فيـمكن فيـ هذه الحـالة استـخدام مـادة بـديلـة مثل الخـشب ولـكن بشـرط أـن تـتوفر فـيها قـابلـيـة النـشـغـيل بـدون أـن تـعرـض لـلـتمـزـق أـو نـشوـء حـوـاف حـادـة فـيهـا وـكـذـلـك قـابلـيـة فـحـص أـبعـادـها وـشـكـلـها الـهـندـسـي .

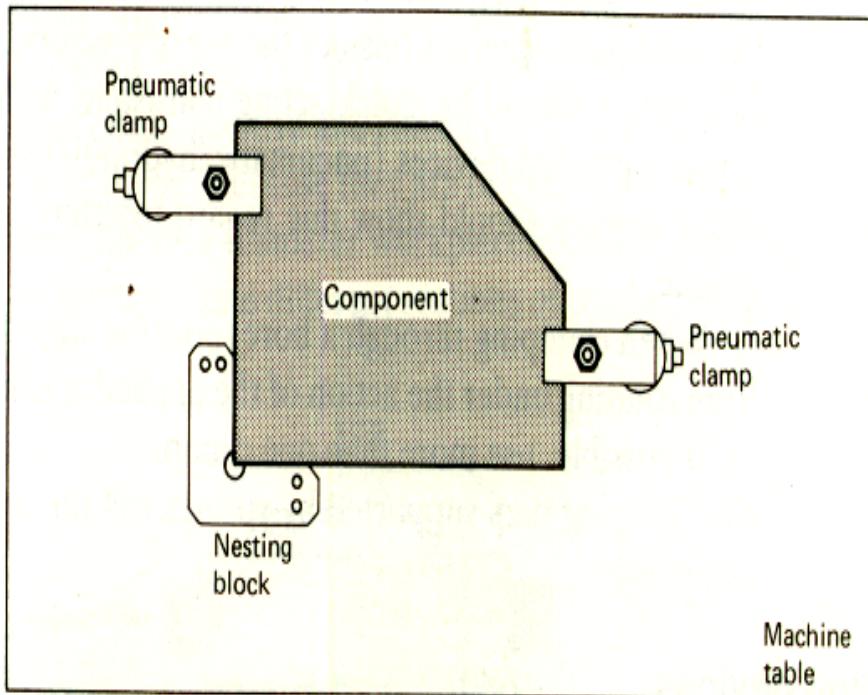


شكل (٤ - ١) : كـتـلة تـأـمـين محـضـن لـلـمسـاعـدة فيـ تحـديـد مـوـضـع قـطـعـة شـفل

الوحدة الرابعة

میکانیکا انتاج

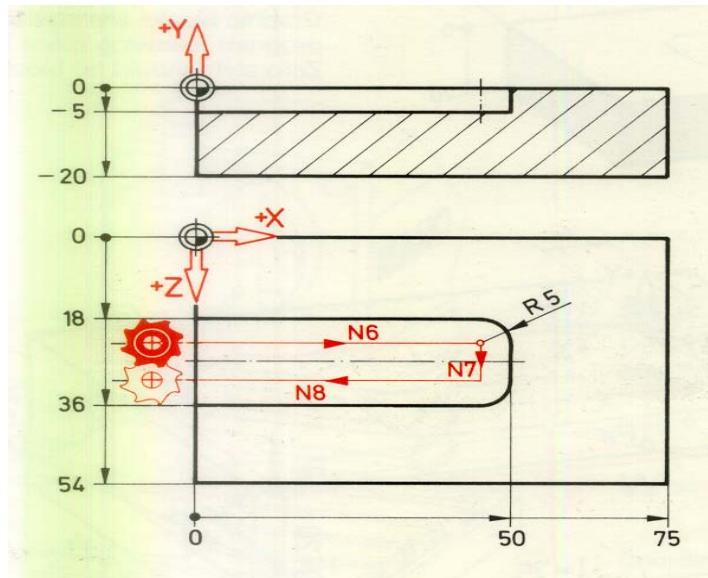

(أ) برمجة مسار مركز أداة القطع لتفريز المجرى

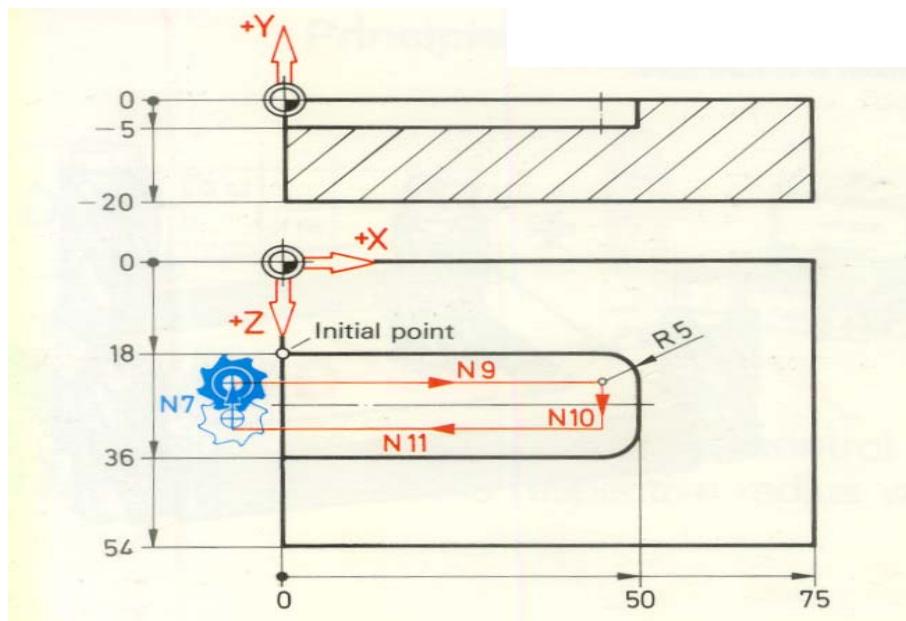


(ب) برمجة سطوح (كنتور) قطعة الشغل لتفريز المجرى (إزاحة نصف القطر)

شكل (٤-٢) : تفريز مجرى على قطعة شفل

(ملحوظة : أرقام سطور البرنامج الموضحة في الشكل مبينة بعد إدخال N3 , N4 لعمل الرسم البياني)

التجريبي)

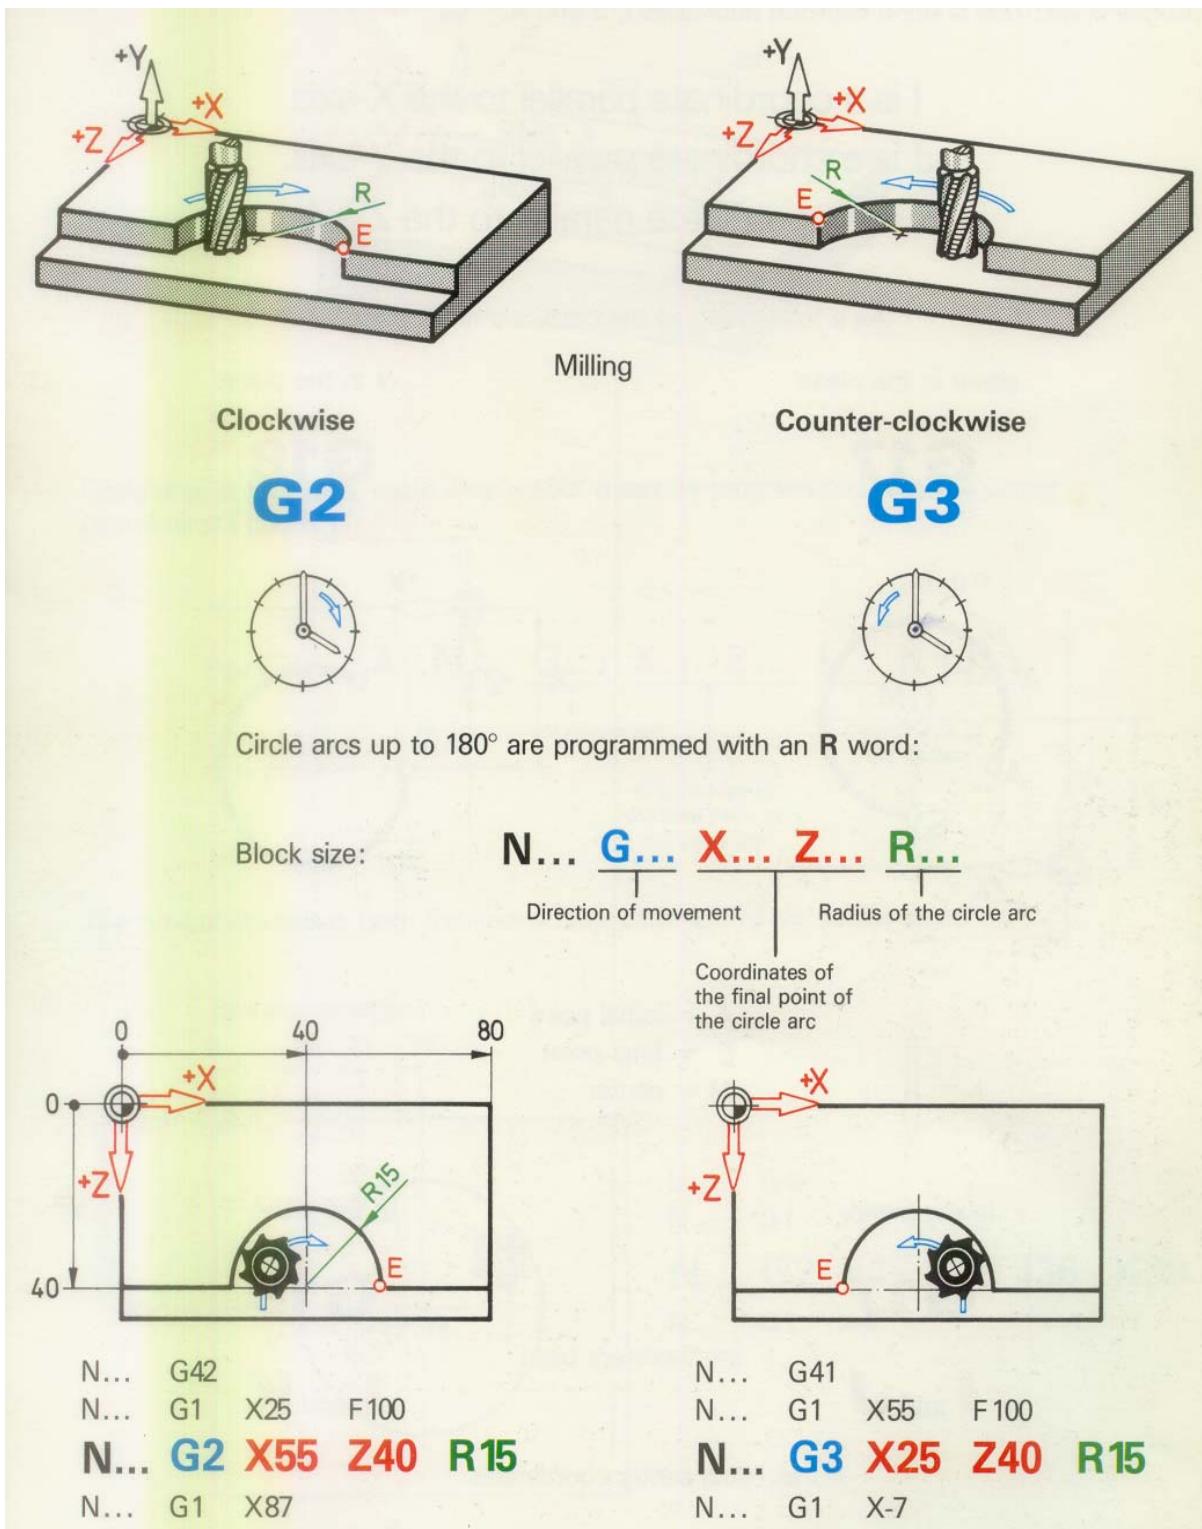


شكل (٤ - ٣) : تفريز الأقواس الدائرية بزاوية أقل من أو تساوي 180°

I is a coordinate parallel to the X-axis.
J is a coordinate parallel to the Y-axis.
K is a coordinate parallel to the Z-axis.

As a rule milling of the circle arc takes place

either in the plane

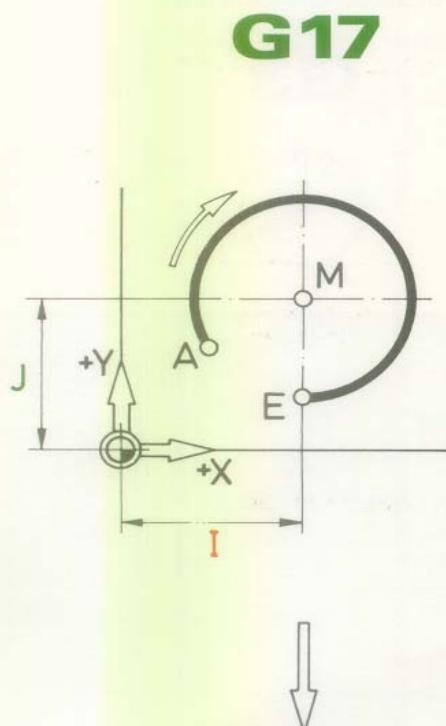


In the plane

G17

I and **J**

A = initial point
E = final point
M = center

or in the plane

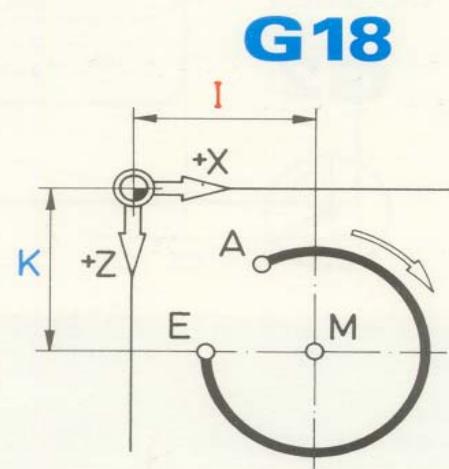


In the plane

G18


I and **K**

are therefore used
as circle center coordinates.


شكل (٤ - ٤) : تفريز الأقواس الدائرية باستخدام إحداثيات مركز القوس

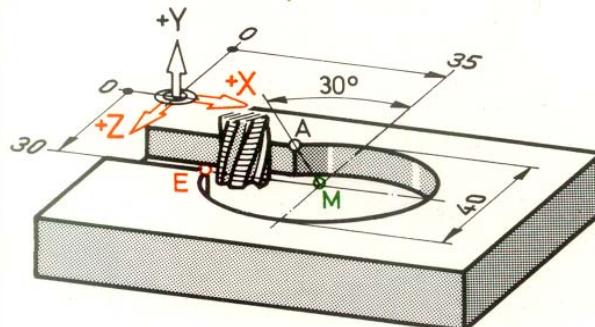


Circle arcs $\leq 180^\circ$ can, circle arcs $> 180^\circ$ must be programmed with the center coordinates I and K (J).

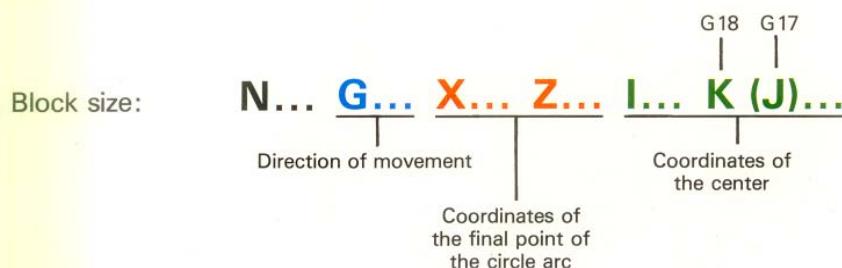


The control calculates from the coordinates of A and M the radius value.

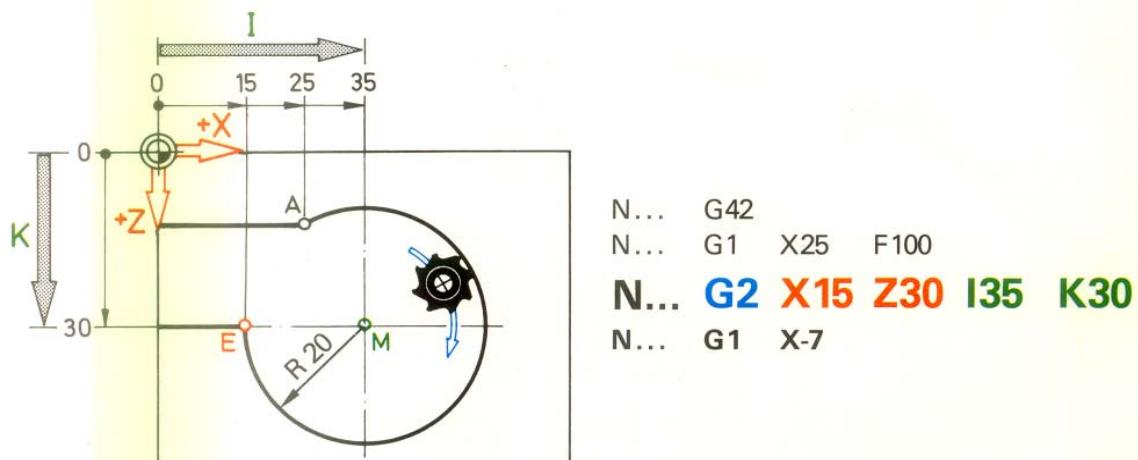


شكل (٤ - ٥) : مثال لتفريز قوس دائري باستخدام إحداثيات المركز (بطريقة الأبعاد المطلقة)

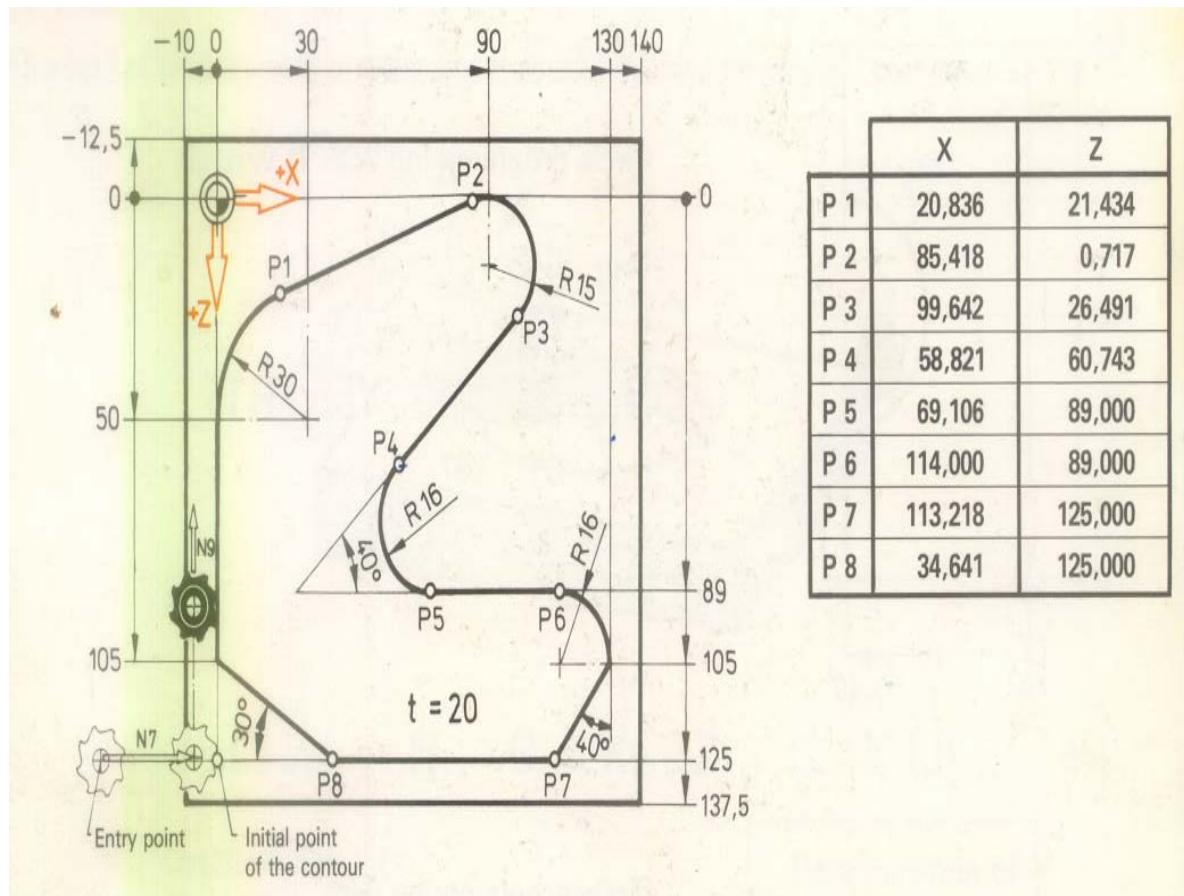


شكل (٤) : الكنتور الخارجي لقطعة الشغل المراد تفريزه في المثال (٤ - ٢)

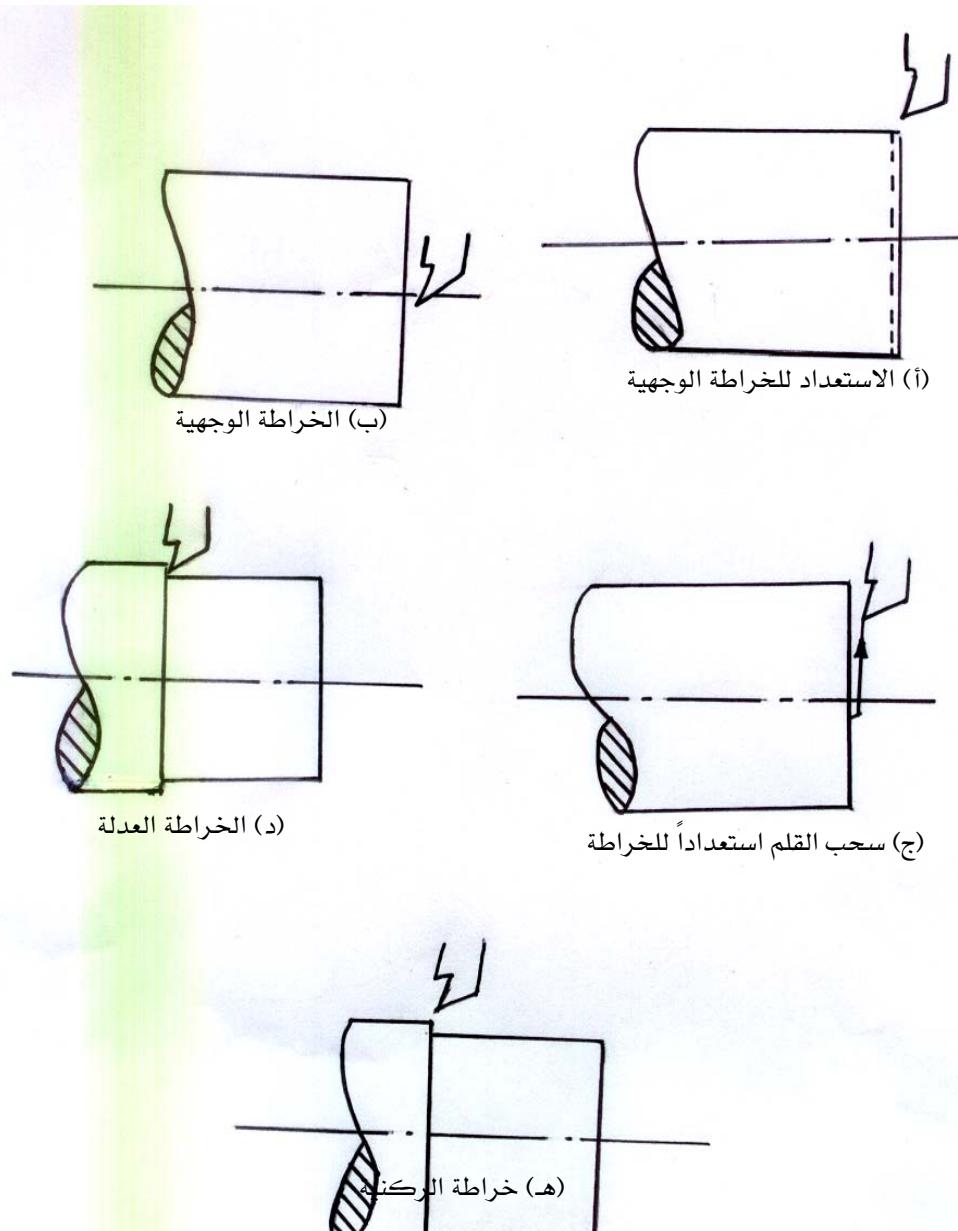


شكل (٤ - ٧) : خطوات الخرطة الوجهية والعدلة

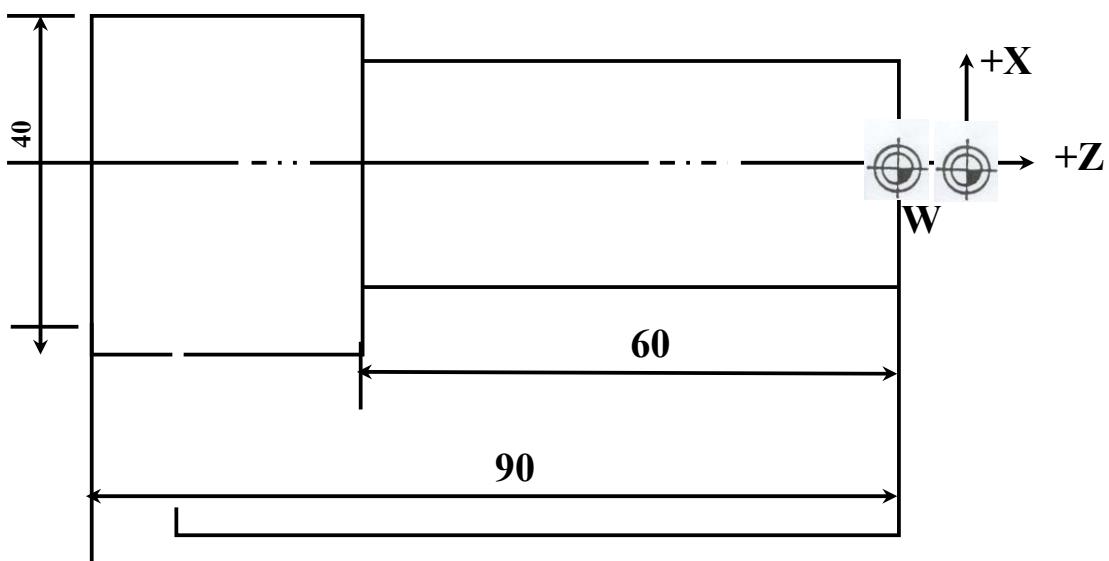

شكل (٤ - ٨) : قطعة الشغل المراد خراطتها في مثال (٤ - ٣)

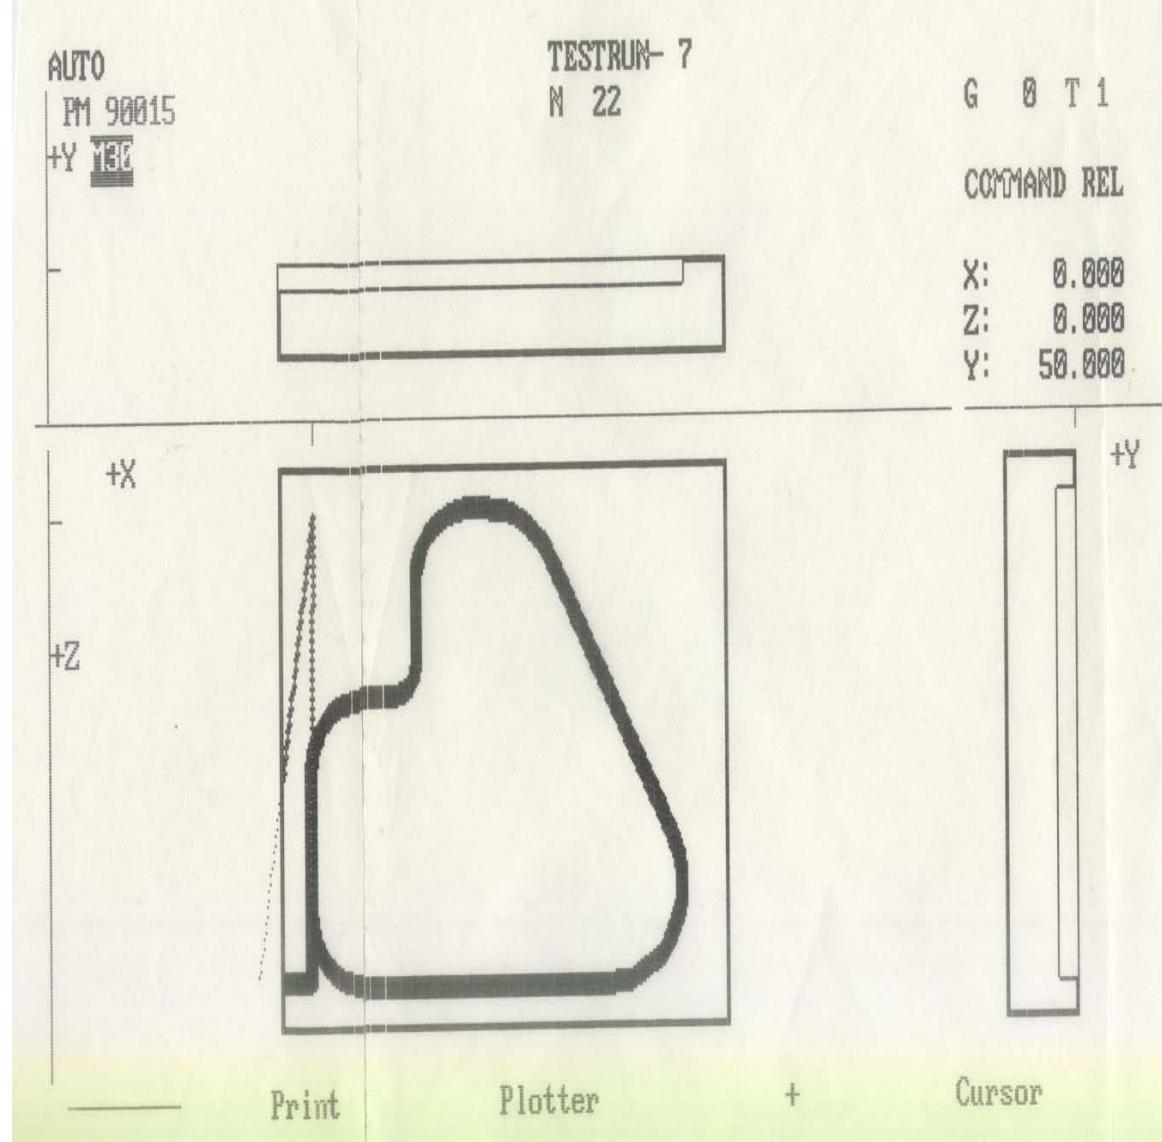

شكل (٤ - ٩) : مثال لدورة الاختبار - ٧ لقطعة شغل

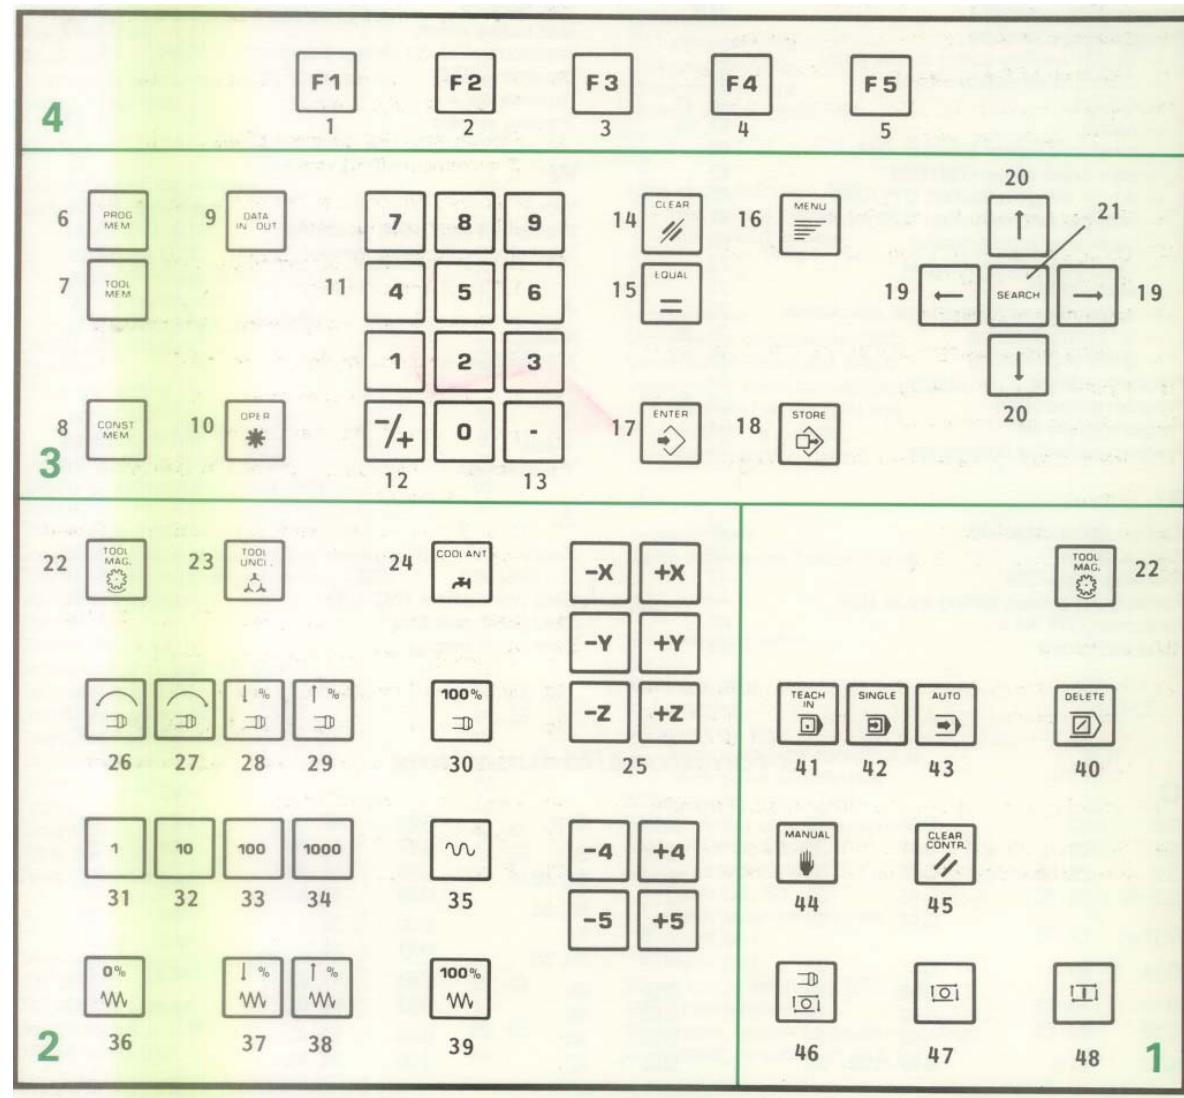

شكل (٤ - ١٠) : لوحة التحكم الخاصة بنظام الـ (CNC 432)

ملحق (٤.٤)

مهام المفاتيح في لوحة التحكم CNC 432 المبينة في شكل (٤ - ١٠)

(أ) اللوحة مقسمة إلى أربعة أقسام وذلك كما يلي :

١. لوحة اختيار نمط التشغيل .
٢. لوحة نمط التشغيل اليدوي .
٣. لوحة البرمجة .
٤. لوحة المفاتيح المتعددة الوظائف .

(ب) وظائف المفاتيح :

١. مفتاح متعدد الوظائف (F1) .
٢. مفتاح متعدد الوظائف (F2) .
٣. مفتاح متعدد الوظائف (F3) .
٤. مفتاح متعدد الوظائف (F4) .
٥. مفتاح متعدد الوظائف (F5) .
٦. اختيار ذاكرة البرنامج الرئيسي .
٧. اختيار ذاكرة بيانات العدة .
٨. اختيار ذاكرة ثوابت الماكينة .
٩. اختيار نمط التشغيل الخاص بنقل البيانات .
١٠. إدخال إشارات الحساب .
١١. لوحة مفاتيح الأعداد .
١٢. إشارات الـ (+) والـ (-) .
١٣. العلامة العشرية .
١٤. المسح .
١٥. علامة التساوي .
١٦. اختيار القائمة .
١٧. استقبال البيانات ضمن ذاكرة البيانات .

١٨. تخزين البيانات .
١٩. التحكم في مؤشر الشاشة يميناً ويساراً .
٢٠. التحكم في مؤشر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل .
٢١. البحث .
٢٢. إدارة مخزن أدوات القطع يميناً أو يساراً .
٢٣. فك وتنبيـت العـدة في عمـود الدورـان .
٢٤. فصل ووصل مضخـة سـائل التـبريد .
٢٥. تحديد المحاور وتحريكـها يدوـياً .
٢٦. دوران العمود عـكس عـقارب السـاعة بـسرعة بـطـيئة .
٢٧. دوران العمود مع عـقارب السـاعة بـسرعة بـطـيئة .
٢٨. تصحيح سـرعة عمـود الدورـان بالـتحفـيض .
٢٩. تصحيح سـرعة عمـود الدورـان بالـزيـادة .
٣٠. الرجـوع إلى سـرعة دوران العمـود البرـمـجة .
٣١. تحريكـ المحـاور خطـوة متـزاـيدة واحـدة (0.001 mm) .
٣٢. تحريكـ المحـاور ١٠ خطـوات متـزاـيدة (0.01 mm) .
٣٣. تحريكـ المحـاور ١٠٠ خطـوة متـزاـيدة (0.1 mm) .
٣٤. تحريكـ المحـاور ١٠٠٠ خطـوة متـزاـيدة (1.0 mm) .
٣٥. إلغـاء اختيار تحـريكـ المحـاور عـلـى شـكـل خطـوات .
٣٦. تصحيح سـرعة التـغـذـية صـفر %. .
٣٧. تصحيح سـرعة التـغـذـية إلى أـسـفـل .
٣٨. تصحيح سـرعة التـغـذـية إلى أـعـلـى .
٣٩. الرجـوع إلى سـرعة التـغـذـية والـحرـكة السـريـعة طـبقـاً للـبرـمـجة .
٤٠. اختيار أو إلغـاء اختيار دـالـة حـجـبـ الجـمـل .
٤١. اختيار نـمـطـ التشـغـيلـ بالـتـعلـيم .
٤٢. اختيار نـمـطـ تشـغـيلـ الجـمـلـ فـرـديـاً .
٤٣. اختيار نـمـطـ التشـغـيلـ الأـتـومـاتـيـ .
٤٤. اختيار نـمـطـ التشـغـيلـ الـيـدـوـيـ .

٤٥. إرجاع نظام التحكم إلى وضع التشغيل .

٤٦. إيقاف التغذية وعمود الدوران .

٤٧. إيقاف التغذية .

٤٨. بدء التشغيل .

خلاصة الوحدة الرابعة

• المراحل الأساسية لتصنيع قطعة شغل على ماكينة (CNC) هي :

١. تحويل الرسم التنفيذي لقطعة الشغل إلى برنامج (CNC) طبقاً لترتيب عمليات التشغيل المطلوبة .

٢. إدخال البرنامج وحفظه في الذاكرة الخاصة ببرامج الـ (CNC) في الماكينة وتجريبيه بيانياً .

٣. إجراء تشغيل تمثيلي بدون عدة وذلك لضمان سلامة تحركات الماكينة .

٤. إجراء التشغيل الحقيقي بتصنيع القطعة الأولى وفحصها من ناحية الأبعاد والشكل الهندسي .

• سرعة الدوران (دورة / الدقيقة) = $1000 \times \text{سرعة القطع} (\text{متر}/\text{الدقيقة}) \div (3.14 \times \text{القطر}(م))$

أي أن : $N = (1000 Vc) \div (3.14 \times d)$

حيث (N) تمثل (S) في برمجة الفرایز ، وكذلك المخارط في حالة البرمجة المباشرة للسرعة الدورانية .

• معدل التغذية (مم/الدقيقة) = معدل التغذية (مم/دورة) × السرعة الدورانية للعمود (دورة/الدقيقة) .

حيث إن معدل التغذية هو القيمة التي ترافق الكلمة التقنية (F) عند كتابة ببرامج الـ (CNC) . وأيضاً :

معدل التغذية (مم/دورة) = معدل التغذية (مم/سن) × عدد أسنان أداة القطع .

يتم تفريز الأقواس الدائرية بزاوية لا تزيد عن ١٨٠° بطريقتين :

١. باستخدام نصف القطر (R) .

٢. باستخدام إحداثيات مركز القوس (I , J) في حالة G17 , I , K في حالة G18 .

أما إذا زاد القوس عن 180° فتستخدم الطريقة الثانية فقط .

• يوجد خيارات لكتابه ببرامج التفريز (CNC) .

١. البرمجة لمسار مركز أداة القطع .

٢. البرمجة على أساس أبعاد قطعة الشغل (إزاحة نصف القطر) .

- خطوات كتابة برنامج تفريز (CNC) هي كما يلي :
 ١. السطر الأول : رقم البرنامج (< 9000).
 ٢. السطر الثاني : تحديد سطح التفريز (G17 أو G18).
 ٣. السطر الثالث : نقل صفر البرمجة من (M) إلى (W) ، و اختيار السرعة وأداة القطع.
 ٤. تفاصيل برنامج تحركات أداة القطع .
- لبرمجة عمليات خراطة عدلة أو وجهية فإننا نتبع نفس الخطوات التي تقوم بها للتشغيل على المخارط التقليدية .
- توجد متطلبات إضافية لعمليات التثبيت لقطع الشغل على ماكينات الـ (CNC) لأسباب متعددة ، كما أن أدوات التثبيت المثالية المستخدمة مع ماكينات الـ (CNC) يجب أن تتوفر فيها عدة مواصفات لتحقيق عمليات تشغيل ناجحة .
- مع مخارط الـ (CNC) نستخدم الظروف والظروف الزناقية والشياق لثبيت قطع الشغل ، أما بالنسبة للفرايز (CNC) فإن الملزمة هي أهم أداة تثبيت .
- في فرايزـ الـ (CNC) التي تستخدم نظام التـحكـمـ CNCـ 432 تكون عملية التـمـثـيلـ الـبـيـانـيـ علىـ شـاشـةـ الحـاسـبـ جـزـءـ مـنـ بـرـنـامـجـ الـ (CNC)ـ لـتصـنيـعـ الـقطـعـةـ وـذـلـكـ باـسـتـخـادـ الـأـمـرـيـنـ (G98)ـ وـ (G99)ـ .
- بيانات العدة بالنسبة لفرايزـ الـ (CNC)ـ تـشـمـلـ طـولـ العـدـةـ (L)ـ وـنـصـفـ القـطـرـ (R)ـ وـتـحـفـظـ فيـ ذـاـكـرـةـ أدـوـاتـ الـقطـعـ .ـ أـمـاـ بـالـنـسـبـةـ لـمـخـارـطـ فـإـنـ بـيـانـاتـ العـدـةـ تـشـمـلـ قـيـمةـ (X)ـ وـقـيـمةـ (Z)ـ (لـلنـقـطـةـ Pـ)ـ مقـاسـةـ مـنـ (N)ـ ،ـ وـكـذـلـكـ نـصـفـ قـطـرـ الـاستـدارـةـ (R)ـ وـمـوـضـعـ الـحدـ القـاطـعـ (L)ـ .ـ

تمارين -٤-

(١) أجب بـ (لا) أو (نعم) فيما يلي :

١. برنامج الـ (CNC) هو أساساً سجل للحركة النسبية بين أداة القطع وقطعة الشغل . ()
٢. الدراسة الواافية للرسم الفني لقطعة تؤدي إلى تحديد مواصفات عدد القطع و اختيار ظروف التشغيل المناسبة . ()
٣. يمكن استخدام سرعات قطع أعلى مع أدوات القطع المصنوعة من الصلب عالي السرعات (HSS) أكثر مما هو ممكن في حالة كرييد التجسون (WC) . ()
٤. يناسب الـ (HSS) سكاكين التفريز أكثر من مناسبة كرييد التجسون لها . ()
٥. لا تأثير لاستخدام سائل التبريد من عدمه على اختيار سرعة القطع . ()

(٢) أكمل العبارات التالية بوضع الكلمات المناسبة في محل الفراغات :


١. من الأفضل إزالة الرأيش باستخدام عمق قطع مع سرعة تغذية
٢. من عيوب البرمجة على أساس مسار مركز أداة القطع أن تغيير يعني
٣. لا يمكن برمجة قوس ١٨٠ باستخدام
٤. يجب عدم إجراء عمليات القطع في عمل قوي التثبيت .
٥. عندما تكون العمليات الأولى للتشغيل على سطح غير مشغل أصلاً نستخدم نقاط لوضع قطعة الشغل .

(٣)

١. اذكر باختصار أنواع دورات الاختبار التي يمكن الحصول عليها باستخدام نظام 432 CNC . على فرايز الـ (CNC) .
٢. في أي شيء نستخدم الوصلة البيانية القياسية RS 233C .
٣. ما هي البيانات المطلوب توفيرها عن أدوات القطع لمخاطر الـ (CNC) .

(٤) الكنتور الداخلي المبين أدناه مشغل تشفيل أولى بعمق 10 mm ، والمطلوب إنجاز هذا الكنتور .
 تحركات أداة القطع (قطرها 10 mm) في اتجاه الكنتور لبدء التفريز وكذلك بعيداً عن
 الكنتور بعد اكتمال الإنجاز تكون كما هو مبين في الرسم أدناه في ربع دائرة لكل منها -
 بنصف قطر R20 .

اكتب برنامج الـ (CNC) المطلوب لإنجاز هذا الكنتور الداخلي واختبر صحة البرنامج بيانياً .

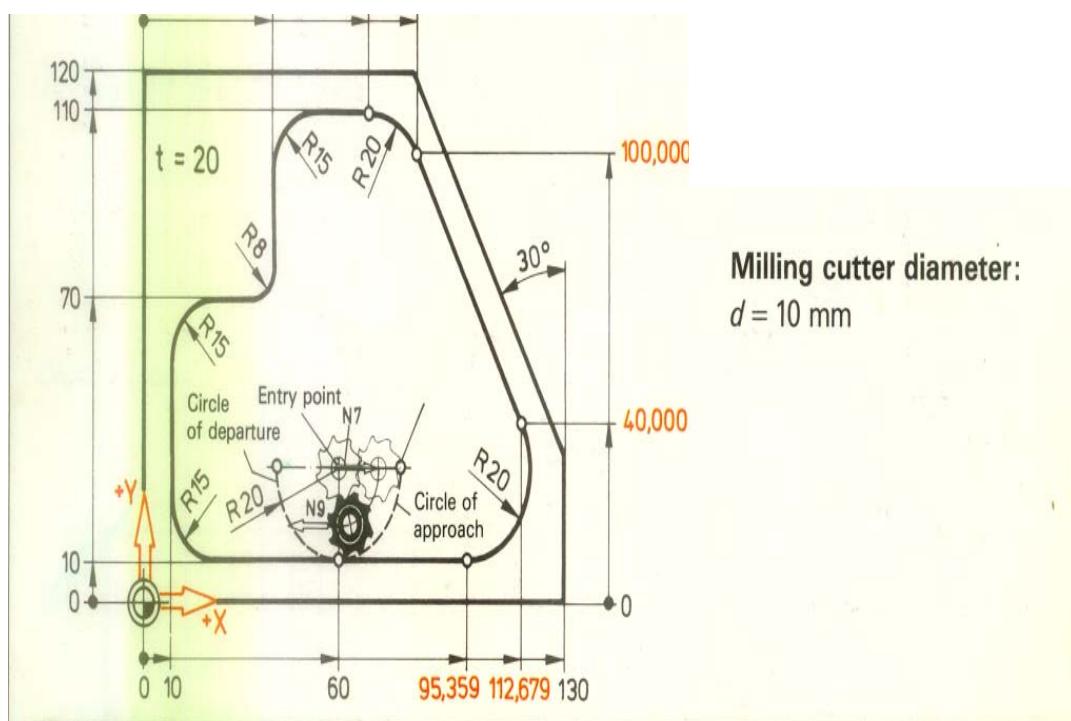



سلامة صناعية

السلامة في مكان العمل

الأهداف

بإكمال الوحدة الخامسة يكون الطالب قادرًا على أن :

- * يقوم بتنفيذ مشاريع تطبيقية تشمل إنشاء وتنفيذ برامج تشغيل أساسية متعددة على مخارط وفرايز الـ (CNC) متباعاً طريقة منهجية عبر إعداد وثائق قياسية ممثلة في :
 - وثيقة جدول عمليات التشغيل .
 - وثيقة إعداد برنامج قطعة الشغل .

مشاريع تطبيقية (٥)

١.٥ مقدمة :

تركز هذه الوحدة الخامسة والأخيرة في هذا المنهج على تنفيذ مشاريع تطبيقية لإنشاء وتنفيذ برامج أساسية ومتنوعة على مخارط وفرابيز الـ (CNC) ، وذلك تتيوجاً لكل ما درسناه في الوحدات الأربع الأولى ولنتمكن من جني ثمار ما تعلمناه من معارف وخبرات . والمطلوب الآن الوصول إلى هذا الهدف بطريقة منهجية وعلمية عبر خطوات محددة ومدروسة ، حيث يتم اختيار المعلومات والخبرات المناسبة لكل خطوة .

٢.٥ المطلوب معرفته من جانب المبرمج :

إن كتابة برنامج الـ (CNC) ليست هي فقط تحديد الشكل الهندسي للقطعة المراد تصنيعها ولا هي فقط تحديد المسار المفترض أن تتبعه أداة لقطع أثاء التشغيل ، ولكنه ذو أبعاد أكبر من ذلك ، فهذه الكتابة تحتاج لخبرة ومقدرة على اختيار أدوات القطع المناسبة ، وتحتاج لمعرفة وخبرة في تحديد طريقة تثبيت قطعة الشغل المطلوبة ، وأيضاً معرفة كيفية اختيار وحساب سرعة القطع ومعدل التغذية وعمق القطع . ولكتابة برنامج كامل الكفاءة لابد من تحلي المبرمج بخبرة كافية وعميقة بأساليب وتقنيات التشغيل .

ومن الأهمية بمكانت أن يدرك المبرمج دائماً وأبداً أن البرنامج الذي يقوم بإعداده هو خاص بماكينة عدد (CNC) معينة ، ولذلك يجب أن توافق الأوامر المستخدمة في هذا البرنامج مع نظام التحكم المستخدم والماكينة التي يتحكم فيها هذا النظام ، ومتطلبات نظام التحكم المعين وماكينة العدد العاملة معه ، والمرجع لها كتيبات التشغيل التي تصدرها الجهة المصنعة .

و قبل أن يشرع المبرمج في كتابة برنامج الـ (CNC) يجب أن يكون ملماً بكل العوامل المرتبطة بالرسم الفني للقطعة ، والعوامل الخاصة بقطعة الشغل ، والعوامل المتعلقة بماكينة العدد ونظام التحكم (CNC) الذي يشغلها .

٤.٥ عملية التخطيط للتصنيع على ماكينات الـ (CNC) :

من المؤلف جداً أن يقوم المبرمج بتحطيط عمليات التشغيل ، لأنه في الواقع للوصول إلى أفضل النتائج لابد من عدم الفصل بين البرمجة وتحطيط العمليات . تحطيط العمليات يعني تحديد عمليات التشغيل ، ومن ثم ترتيب هذه العمليات ، وكذلك تحديد أدوات القطع المطلوبة ووسائل تثبيت قطع الشغل . تأتي كلّ من عملية البرمجة وعملية التخطيط بعد تجهيز الرسم الفني لقطعة .

ويمكن ترتيب الأعمال المطلوبة لإنجاز مشروع عمل على ماكينات الـ (CNC) في الخطوات

التالية :

١. تحديد السطوح المرجعية لقطعة الشغل ، ويلاحظ دائماً أن السطوح الموازية لاتجاهات محاور الماكينة هي السطوح المفضلة لهذا الغرض .
٢. تحديد طريقة تثبيت قطعة الشغل وموقع عناصر التثبيت على القطعة ، ومتي قد تنشأ حاجة لتغيير موقع هذه العناصر ، ومراعاة تحقيق أكبر عدد من عمليات التشغيل دون حاجة لتغيير وضع القطعة أو وضع عناصر التثبيت .
٣. تحديد ترتيب عمليات التشغيل ومراعاة سلامة المسار الذي تأخذه أدوات القطع .
٤. اختيار أدوات القطع وتحديد الأقطار أو الأطوال لهذه الأدوات .
٥. جدولة الأبعاد للمحاور المختلفة عند نقاط تغيير شكل الكنتور (مثلاً من خط مستقيم إلى قوس دائري أو العكس ، وكذلك مراكز الثقوب مقاسة كلها من السطوح المرجعية للقطعة) .
٦. التأكد من الطابع البرمجي المستخدم وذلك طبقاً لصيغة المعينة والرموز المستخدمة في نظام الـ (CNC) المعين .
٧. إنشاء البرنامج الخاص بالقطعة طبقاً لصيغة البرمجة ومعاني الكلمات كما هي محددة في نظام الـ (CNC) المعين ، وكذلك بما يتوافق مع ماكينة العدد المعينة المستخدمة .
٨. مراجعة البرنامج والتأكد من صحته وتعديلاته إذا لزم الأمر .
٩. تجهيز وثائق البرنامج وحفظها كمرجع مستقبلي .

٤. الوثائق الضرورية لتجهيز المشاريع التطبيقية :

لتتنظيم عملية إعداد المشاريع التطبيقية نحتاج لاستخدام وثائق قياسية يتم فيها جدولة العمليات التشغيلية وذلك ببيان ترتيب هذه العمليات وتفاصيلها وأدوات القطع المستخدمة والسرعات والتغذيات الالزامية لكل عملية وذلك كما هو موضح في شكل (٥ - ١) ونحتاج أيضاً لوثيقة أخرى لإعداد برنامج (CNC) الخاص بالقطعة وذلك كما هو مبين في شكل (٥ - ٢) .

اسم القطعة : رقم البرنامج :	اسم المبرمج : التاريخ :	الكلية التقنية شعبة الإنتاج
خامة قطعة الشفل : أبعاد الخامة :		طريقة التثبيت :
الماكينة : نظام التحكم :		
خامة أداة القطع :		

جدول عمليات التشغيل

شكل (٥ - ١) : وثيقة جدول عمليات التشغيل

برنامج قطعة الشغل

رقم البرنامج :
 اسم المبرمج :
 التاريخ :
 الماكينة :
 اسم القطعة :
 نظام التحكم :

عملية التشغيل	N	G	X	Y	Z	I	J	K	F	S	T	M

شكل (٥ - ٢) : وثيقة إعداد برنامج قطعة الشغل


خلاصة الوحدة الخامسة

- يصل الطالب إلى إجراء المشاريع التطبيقية عبر خطوات محددة ومدروسة ، حيث يتم اختيار المعلومات والخبرات المناسبة لكل خطوة مما تم دراسته في الوحدات السابقة .
 - يمكن تلخيص الأعمال المطلوبة لإنجاز مشروع تطبيقي للتفرير أو الخراطة على ماكينات الـ (CNC) فيما يلي :
١. رسم الشكل الهندسي للقطعة بالأبعاد المطلوبة بصورة تتناسب التنفيذ على ماكينات الـ . (CNC)
 ٢. تحديد ترتيب عمليات التشغيل و اختيار أدوات القطع و تحديد السرعات والتغذيات .
 ٣. تحديد طريقة تثبيت قطعة الشغل .
 ٤. تكوين برنامج الـ (CNC) طبقاً لنظام الـ (CNC) المستخدم وماكينات العدد التي يجري تنفيذ التصنيع عليها .
 ٥. الالتزام بطريقة قياسية لتجهيز الوثائق الالزام مثل وثيقة جدول عمليات التشغيل ووثيقة إعداد البرنامج .

تمارين - ٥

استخدم كلاً من وثيقتي جدول عمليات التشغيل وإعداد برنامج قطعة الشغل لتنفيذ مشاريع تطبيقية على ماكينات آد (CNC) وذلك لقطع الشغل التالية :

- (١) قطعة شغل من سبائك الألومنيوم يراد تصنيعها من عمود قطره 50 مم وذلك طبقاً للرسم التالي:


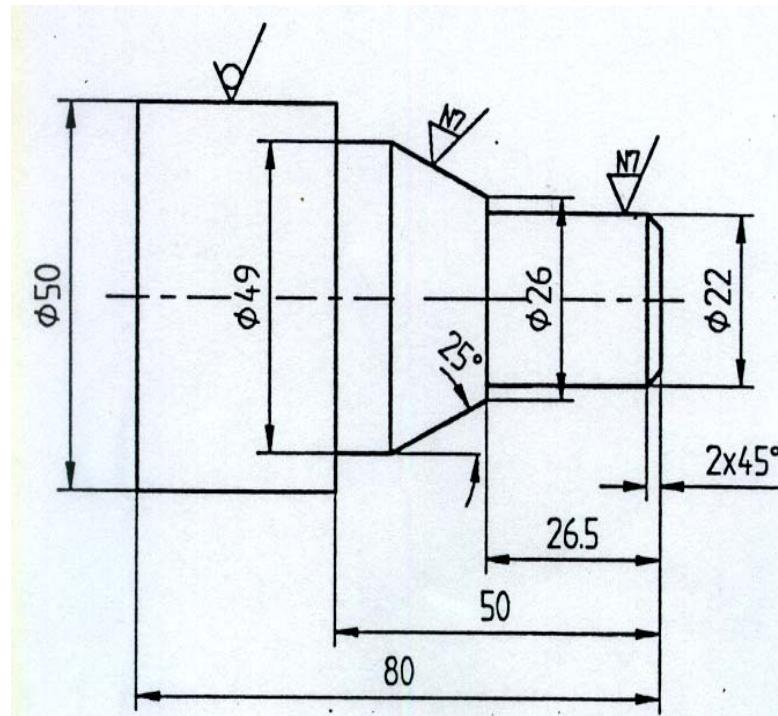


N10 / (✓ N7 /)

(٢) قطعة شغل من سبائك الألومنيوم يراد تصنيعها من قطعة مربعة بأبعاد 125×125 (مم)

وهي عبارة عن عدة أشكال متداخلة : مثلث ، ودائرة ، ومرربع ، وثماناني ثم دائرة كما

هو مبين في الشكل أدناه :

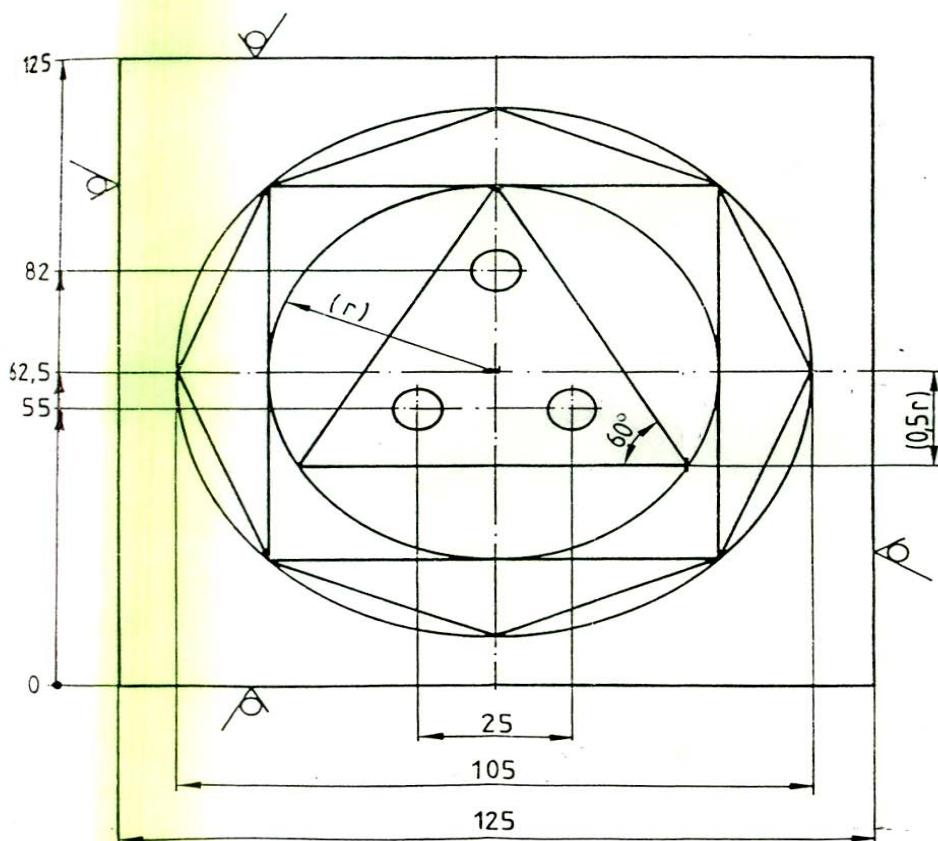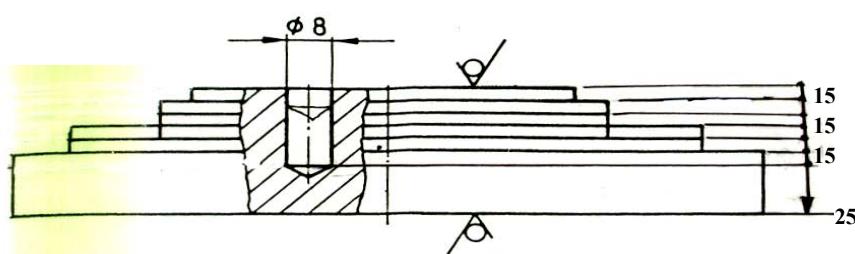

المراجع

أولاً : المراجع العربية :

١. تشامبان ، وأ.ج ، ترجمة عمام ، عبد المنعم عبد الحي وآخرون ، ١٩٩٠ م ،
تكنولوجيا الإنتاج وأعمال الورش ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة .

ثانياً : المراجع الأجنبية :

1. Berg M. , and Keller S. , 1987 , MAHO Training Literature CNC 432,
Germany.
2. EMCO Technics, 1992, Instruction Book Training System EMCOTRONIC
TM 02, emco, Austria.
3. Jones B.L. , 1994 , Introduction to Computer Numerical Control , Pitman
Publishing , Singapore .
4. Mayer K.H , and Al – Ghahtany K. , Handout for Students Workshop
Exercises, Jeddah college of Technology , Saudi Arabia .
5. Seames W.S. , 1990 , Computer Numerical Control : Concepts and
Programming , Delmar, USA.
6. Thyer G.E. , 1988 , Computer Numerical Control of Machine Tools ,
Industrial Press , New York.

المحتويات

الوحدة الأولى

تكنولوجيا التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) : تمهيد

١	الأهداف
٢	١.١ مقدمة
٢	٢.١ الآلية
٣	٣.٣ التطور التاريخي لتقنية التحكم الرقمي
٤	٤.٤ تعريف لنظم التحكم الرقمي والمقارنة بينها
٦	٥.٦ المقارنة بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات الـ (CNC)
٧	٦.٧ المزايا والعيوب الاقتصادية لماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC)
١٤	خلاصة الوحدة الأولى
١٦	تمارين - ١ -

الوحدة الثانية

محاور الحركة ونقاط الصفر لمكائن الـ (CNC)

١٨	الأهداف
١٩	٢.١ مقدمة
٢٠	٢.٢ المحاور الأساسية (X, Y, Z)
٢١	٢.٣ المحاور الإضافية
٢٢	٤.٤ درجات الحرية وعلاقتها بعدد المحاور
٢٢	٥.٥ اتجاهات الحركة (قاعدة اليد اليمنى)
٢٦	٦.٦ أنواع الحركة في ماكينات الـ (CNC)
٢٨	٧.٢ تحريك المحاور يدوياً وبطريقة الخطوة وبطريقة التعليم
٣٠	٨.٢ نقاط الصفر لمخارط وفرايز الـ (CNC)
٥٥	خلاصة الوحدة الثانية
٥٧	تمارين - ٢ -

الوحدة الثالثة**أوامر (CNC) الأساسية**

٥٨	الأهداف
٥٩	٣. ١ مقدمة
٥٩	٢.٣ تركيب برنامج التحكم الرقمي بالحاسب
٦٠	٢.٢.٣ صيغة عنوان الكلمة
٦٠	٢.٢.٣ .١ رقم الأمر (N- Word)
٦٠	٢.٢.٣ .٢ الأوامر التحضيرية (G-Words)
٦٣	٢.٢.٣ .٣ المحاور (X,Y,Z- Words)
٦٣	٢.٢.٣ .٤ الأوامر التقنية
٦٥	٢.٢.٣ .٥ الأوامر المساعدة (M-Words)
٧٠	خلاصة الوحدة الثالثة
٧٢	تمارين - ٣ -

الوحدة الرابعة**إنشاء وتنفيذ برامج الـ (CNC)**

٧٤	الأهداف
٧٥	٤. ١ مقدمة
٧٥	٤. ٢ دراسة الرسم التنفيذي لقطعة الشغل
٧٦	٤. ٢.٢.٤ مواصفات عدة القطع
٧٧	٤. ٢.٢.٤ ظروف التشغيل (معدل التغذية وسرعة القطع)
٨١	٤. ٢.٣ أدوات التثبيت
٨٤	٤. ٣ إنشاء برنامج التشغيل وتمثيله على شاشة الحاسب
٨٤	٤. ٣.١ برمجة فرایز الـ (CNC)
٨٨	٤. ٣.٢ برمجة مخارط الـ (CNC)
٩٤	٤. ٣.٤ نقل البرنامج إلى الماكينة وإدخال بيانات العدة وبيانات التشغيل
٩٥	٤. ٣.٥ إجراء تشغيل تمثيلي بدون عدة

٩٥	٤. إجراء التشغيل الحقيقي
٤٠٧	ملحق (٤ - ١)
١١٠	خلاصة الوحدة الرابعة
١١٢	تمارين - ٤ -

الوحدة الخامسة**مشاريع تطبيقية**

١١٤	الأهداف
١١٥	١. مقدمة
١١٥	٢. المطلوب معرفته من جانب المبرمج
١١٦	٣. عملية التخطيط للتصنيع على ماكينات الـ (CNC)
١١٧	٤. الوثائق الضرورية لتجهيز المشاريع التطبيقية
١٢٠	خلاصة الوحدة الخامسة
١٢١	تمارين - ٥ -
١٢٣	المراجع
	المحتويات

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

