



ميكانيكا إنتاج

اختبار المواد (عملي)

١٢٣ ميك



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "إختبار مواد - برنامج المعمل" لمتدربى قسم "ميكانيكا إنتاج" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



اختبار المواد (عملي)

برنامج المعمل

مختبر



تعريف بعلم اختبار المواد

مقدمة

علم اختبار المواد: هو العلم الذي يختص بدراسة المواد الهندسية التي تستخدم في صناعة الماكينات أو المواد التي تستخدم في المنشآت.

وتتلخص الدراسة في النقاط التالية:

- ١ - دراسة الخواص الميكانيكية والطبيعية والكهربائية للمواد ومدى قابليتها للتمدد والانكماش.
- ٢ - تأثير مختلف الأحمال الإستاتيكية والديناميكية المتكررة على المنشآت والإجهادات الناتجة عنها.

الخواص الميكانيكية للمواد:

وهي الخواص التي تتعلق بسلوك المادة عند تعريضها للأحمال المؤثرة (استاتيكية - ديناميكية متكررة).

أنواع التحميل:

- ١ - التحميل استاتيكي **Static loading** (التحميل المستمر، الشد المحوري)
- ٢ - التحميل динамический **Dynamic loading** (اختبار الصدم)
- ٣ - التحميل المتكرر **repeated loading** (تكرار الشد ومن ثم الضغط)

أنواع الاختبارات التي تجري على المواد الهندسية:

أ - الاختبارات المتلفة:

اختبار الشد - اختبار الضغط - اختبار الصلادة

ب - الاختبارات غير المتلفة:

الفحص بال المجال المغناطيسي - الفحص بالموجات فوق الصوتية

ماكينات الاختبار

هي جهاز يؤثر على قطعة الاختبار بحمل مناسب يؤدي إلى حدوث تغيرات وتشكلات في شكل قطعة الاختبار والذي ينبع عنه معرفة سلوك مادة العينة تحت تأثير هذا الحمل.

أنواع ماكينات الاختبار:

يمكن تقسيم ماكينات الاختبار إلى الأنواع التالية:

- ١ - ماكينات اختبار مصممة لإجراء نوع واحد فقط من الاختبارات كالشد أو الضغط أو الانحناء.
- ٢ - ماكينات الاختبار العامة **Universal testing machines** وهي مصممة لإجراء أي من الاختبارات الشد أو الضغط أو الانحناء.
- ٣ - ماكينات اختبار خاصة **Special testing machines** وهي مصممة لإجراء الاختبارات خاصة مثل الصلادة أو الالتواء أو الصدم.

ماكينة الاختبار العامة

تتكون ماكينة الاختبار العامة من جزئين رئيسيين:

- ١ - الجزء الأول خاص بتحميل قطعة الاختبار.
- ٢ - الجزء الثاني لموازنة الحمل وقياس قيمته.

بالإضافة إلى ذلك توجد أجزاء أخرى إضافية **Accessories** لها دور هام في قيام الماكينة بوظيفتها مثل الكلابات **Grips** التي تستخدم في تثبيت قطعة الاختبار في الماكينة.

أنواع ماكينات الاختبار العامة بالنسبة إلى طريقة تحمل قطعة الاختبار.


١. ماكينات الاختبار ذات الترس واللولب **Screw-gear**. ويكون التحميل فيها بوسائل ميكانيكية (مجموعة من التروس).
٢. ماكينات الاختبار الهيدروليكيه **Hydraulic**. وفيه يستخدم الضغط الهيدروليكي للزيوت لدفع الرأس المتحرك للماكينة ومن ثم تحمل قطعة الاختبار.

ويفضل استخدام الماكينات الهيدروليكيه في معامل اختبار المواد للأسباب الآتية :


١. سرعة وسهولة التأثير بالحمل .
٢. إمكان التحكم الدقيق في معدل سرعة التحميل .
٣. انعدام تواجد الاهتزازات والضوضاء .
٤. سهولة الصيانة وبساطة التصميم .

التحكم في سرعة التحميل:

المachine ذات الترس واللولب يمكن تغيير سرعة التحميل فيها بتغيير النسبة بين أسنان مجموعة التروس التي تحركها أو بتغيير سرعة المотор الكهربائي الذي يحرك التروس نفسها. أما في الماكينة الهيدروليكيّة فإن سرعة التحميل يمكن تغييرها إما باختيار السرعة المناسبة للمضخة التي تدفع السائل إلى الأسطوانة أو التحكم في دخول السائل إلى الأسطوانة بواسطة صمامات Valves.

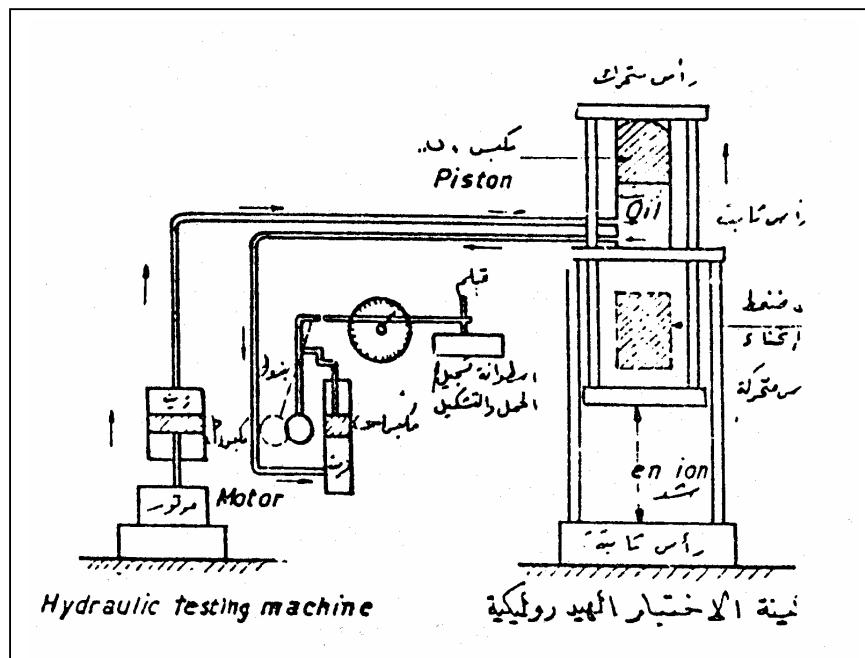

ماكينة اختبار هيدروليكيّة

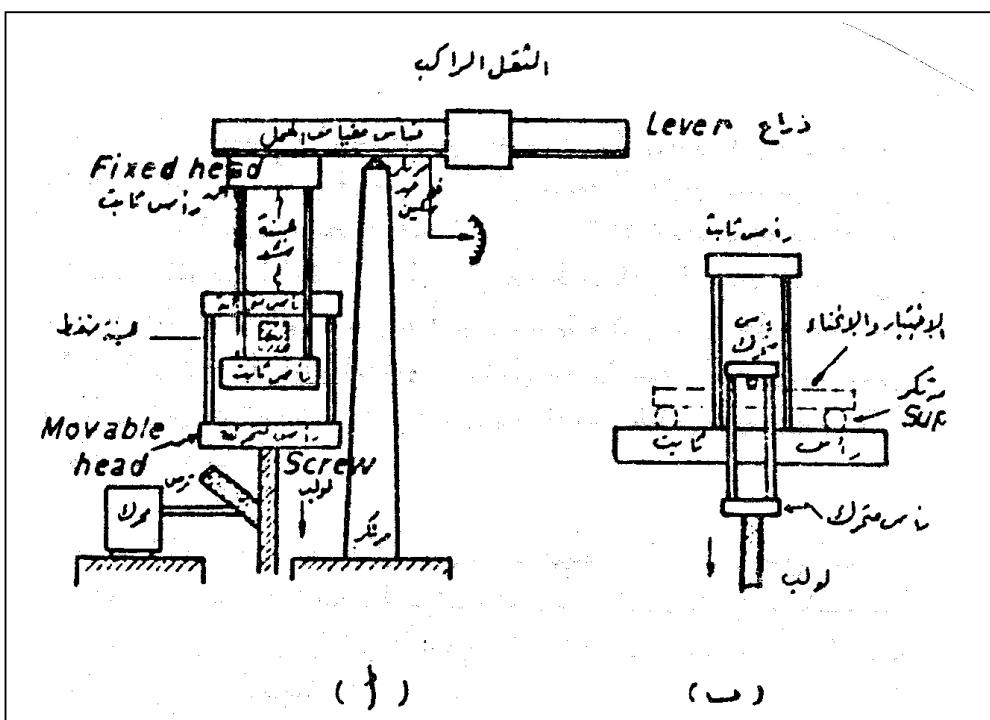

ماكينة ذات الترس واللولب A - اختبار الشد والضغط B - اختبار الانحناء

الاشتراتطات الواجب توافرها في ماكينات الاختبار :

- ١ - يجب أن تكون الماكينة دقيقة في بيان الحمل على طول مدى الحمل الذي يمكن أن تؤثر به الماكينة ، ويمكن التجاوز عن الأخطاء التي تقل عن ١٪ .
- ٢ - يجب أن تكون الماكينة حساسة إلى درجة تسجيل التغير في الحمل الذي قدره ٠٠٥٪ من قيمة الحمل .
- ٣ - يجب أن تكون الكلابات على استقامة واحدة (أي محورها واحد) .
- ٤ - يجب أن يكون التأثير بالحمل منتظمًا ويمكن التحكم فيه في حدود سرعة معينة .
- ٥ - يجب أن لا يسمح للفك المتحرك للماكينة بالدوران أو الالتواء .
- ٦ - يجب أن تكون الماكينة خالية من الاهتزازات الشديدة .

اختبار الشد

مقدمة

اختبار الشد هو عملية تجرى على قطعة الاختبار لتعيين خواصها تحت تأثير حمل الشد المحوري في اتجاه واحد حيث ينطبق اتجاه الحمل على المحور الطولي للعينة، ويكون التحميل تدريجياً حيث يبدأ من الصفر و حتى حدوث الكسر بالعينة .


ويعتبر اختبار الشد من أكثر الاختبارات شيوعاً في الاستخدام لكونه من أسهل الاختبارات الميكانيكية في إجرائه وأبسطها في تحديد النتائج .

قطع الاختبار القياسية

يكون شكل قطعة الاختبار القياسية حسب حالة العينة التي تجهز منها هذه القطعة بحيث تكون النسبة بين طول القياس والجذر التربيعي للمساحة يساوي مقداراً ثابتاً ويكون المقطع شكلاً هندسياً منتظماً (مستدير - مستطيل) ، وبصفة عامة تستخدم قطع الاختبار المستديرة عند إجراء اختبار الشد .

$$L_0 = 10d_0 \quad \text{وهي المقطع المستدير} \quad L_0 = 11.3\sqrt{A_0}$$

$$L_0 = 5d_0 \quad \text{وهي المقطع القصيرة} \quad L_0 = 5.65\sqrt{A_0}$$

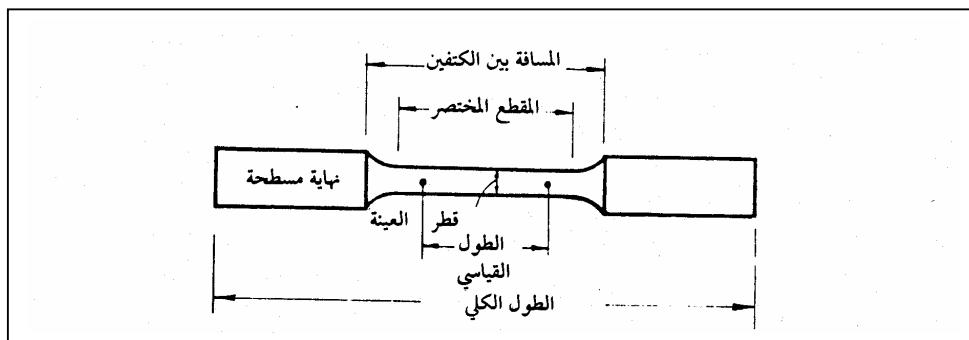


شكل لعينة قياسية



أشكال نهايات عينات الشد :

توجد عدة أشكال لهذه النهايات منها :


- ١ - نهاية ذات ثقب . **Pin end**
- ٢ - نهاية كتفية **shouldered end**
- ٣ - نهاية مسننة **threaded end**
- ٤ - نهاية مسطحة **plain end**
- ٥ - نهاية مستديرة **circular end**

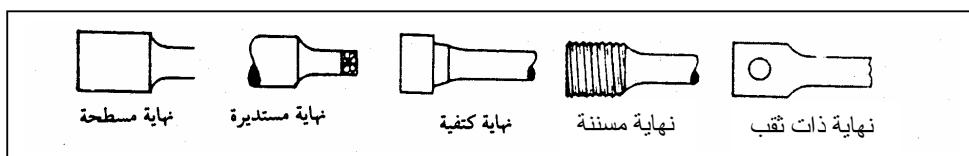

أنواع النهايات للعينات القياسية

وسيلة إمساك عينات الشد في الماكينة (الكلابات)


يراعى تثبيت قطع الاختبار في ماكينات الشد بحيث نضمن محورية التحميل وخصوصاً في المعادن القصبة (المهشة) ولذلك يجب استخدام الكلابات المناسبة للمقطع الهندسي . وهنالك عدة أنواع من الكلابات منها :

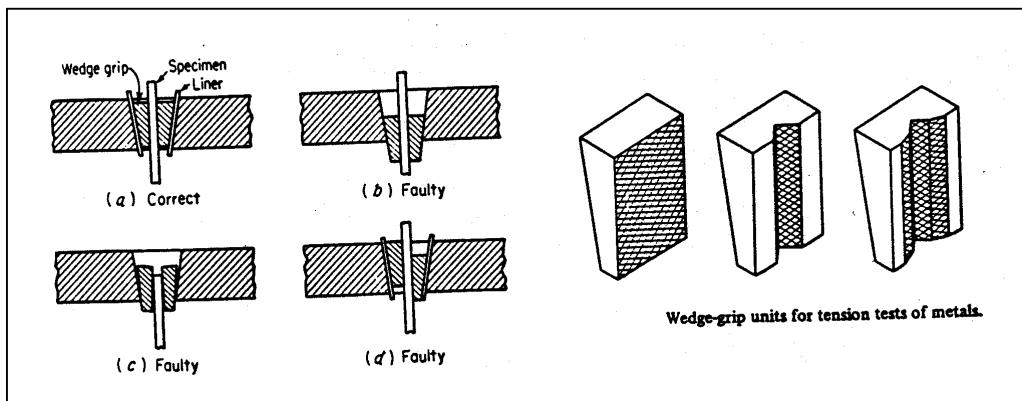

أنواع الكلابات وبعض طرق التثبيت الخاصة

العيوب الشائعة في عينات الشد

- ١ - نهايات الجزء المنخفض غير متماثلين.
- ٢ - محور المقطع المنخفض يوازي محور النهايات ولكنه لا ينطبق عليه.
- ٣ - عدم انتظام الجزء المنخفض.
- ٤ - محور الجزء المنخفض مائل على محور النهايات.

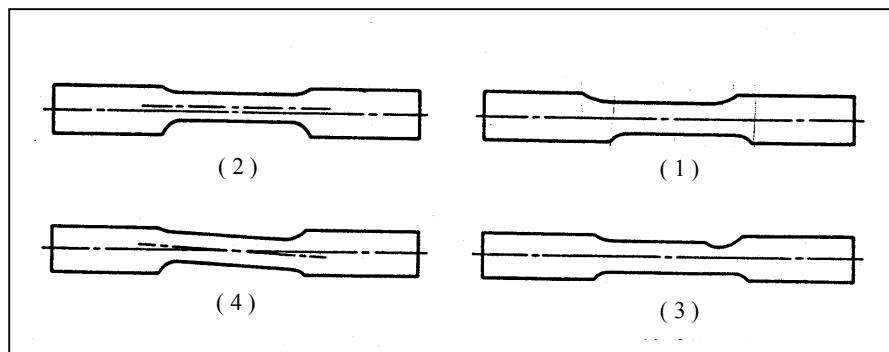

بعض عيوب عينات الشد

شكل كسر عينات الشد:

يمكن تقسيم أنواع الكسر الناتج في اختبار الشد للمعادن بالنسبة إلى :

١ - الشكل : **form**

فقد يكون شكل الكسر متماثل (كسر القدح والمخروط أو الكسر المسطح) أو غير متماثل (كسر القدح والمخروط الجزئي).

٢ - حالة السطح : **Texture**


إما أملساً ناعماً **Silky** أو ذو جزيئات صغيرة **Fine Grain** أو ذو جزيئات كبيرة **Coarse** **Glassy** أو ليفي **Fibrous** أو متبلور **Crystalline** أو زجاجي **grain**

٣ - اللون :

إما لامع **bright** أو داكن **dark**

في حالة كون المعدن :

- صلب طري قدح ومحروط ويكون السطح خشن في منتصف المقطع ناعم عند الحروف .
- حديد مطاوع له مكسر ليفي متقطع .
- حديد زهر يكون الكسر مسطح ومحبب .

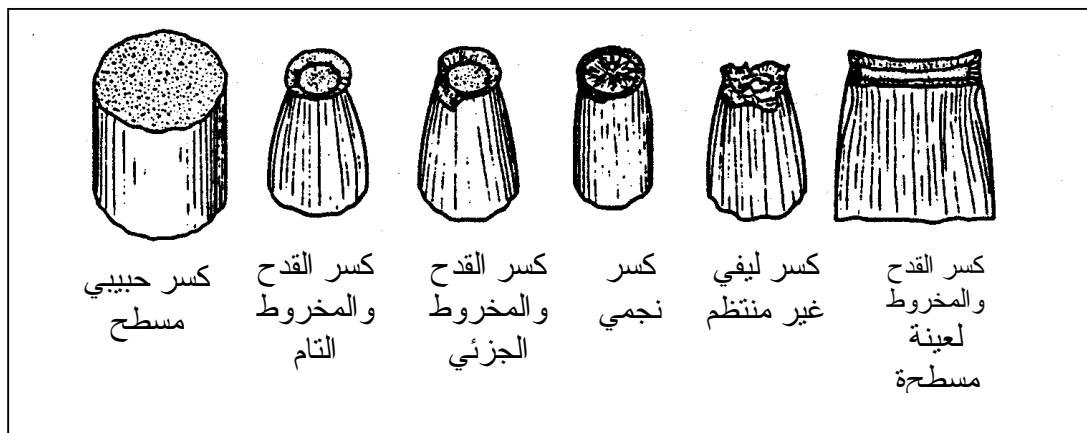

أشكال الكسر في عينات الشد


اختبار الشد لعينات من

(الصلب الطري - النحاس الأصفر - الحديد الزهر)

المنحنى البياني للحمل والاستطالة :

يعين هذا المنحنى على أساس أن المحور الرأسي يمثل الحمل والمحور الأفقي يمثل الاستطالة . ويختلف شكل هذا المنحنى حسب نوع المعدن .

فالمعادن المطيلة Ductile material كالصلب الطري لها منطقة خضوع ويتكون لها رقبة قبل الكسر بينما في المعادن نصف المطيلة Semi ductile material كالصلب عالي المقاومة - يحتوي على نسبة كربون عالية - ليس لها منطقة خضوع أو لها منطقة خضوع أقل وضوحا وكذلك الرقبة فيها قليلة الوضوح أما المعادن القصبة فهي لا تشتمل على منطقة خضوع ولا يتكون لها رقبة ومقاومتها للشد ضعيفة جدا والرسم البياني التالي يوضح الفرق بين سلوك (المعدن المطيلة - النصف مطيلة - والقصبة) تحت تأثير حمل الشد

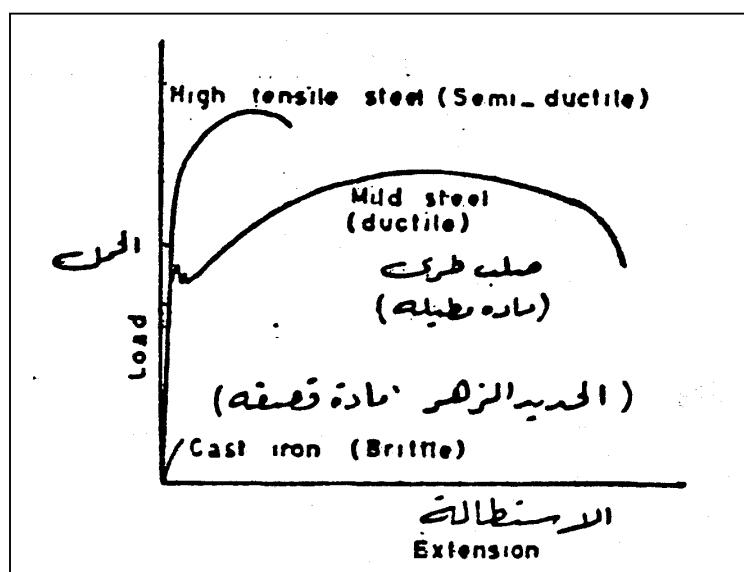

منحنى الحمل والاستطالة لمواد مختلفة

منحنى الاجهاد والانفعال للمعادن المطيلة

تعريفات :

(σ) Stress الاجهاد

هو حاصل قسمة حمل الشد المحوري (F) نيوتن عند أية لحظة أثناء الشد على المساحة الأصلية للمقطع المستعرض لقطعة الاختبار (A_0) مم^٢.


$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

(e) Strain الانفعال

هو مقدار استطالة وحدة الطول في طول القياس لقطعة الاختبار أي يساوي حاصل قسمة الاستطالة عند أي لحظة (ΔL) مم على طول القياس (L_0) مم.

$$e = \frac{\Delta L}{L_0}$$

ولأن مساحة المقطع المستعرض A_0 ثابتة وكذلك طول القياس L_0 ثابت فإن المنحنى البياني بين الإجهاد والانفعال يكون له شكل يماضي منحنى الحمل والاستطالة.

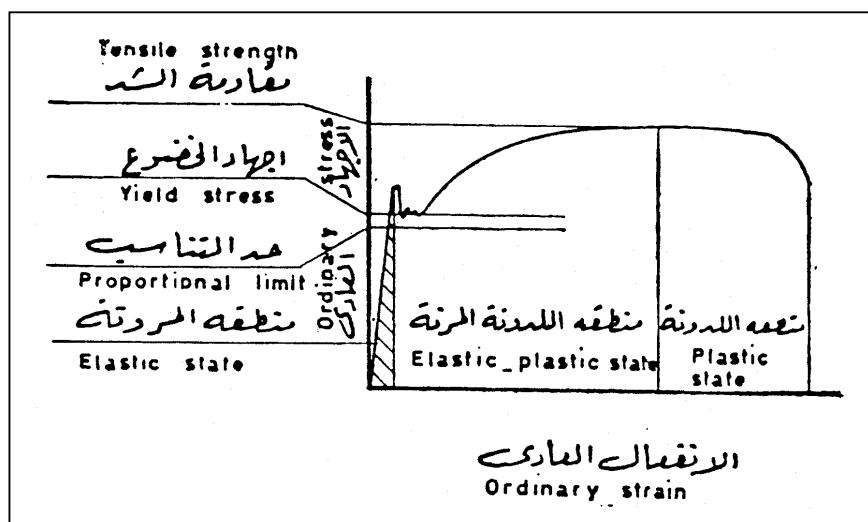

منحنى الاجهاد والانفعال لمعدن مطيلي

الخواص الميكانيكية للمعادن في الشد

١ - حد التنااسب Proportional Lim

هو أكبير إجهاد يكون عنده الإجهاد والانفعال متاسبين .

٢ - حد المرونة Elastic limit :

هو أكبير إجهاد تتحمله المادة بشرط عدم بقاء استطالة دائمة بعد زوال هذا الإجهاد .

٣ - إجهاد الخضوع Yield stress :

هو الإجهاد الذي يحدث عنده زيادة ملحوظة في الاستطالة بدون زيادة في الإجهاد ، ويستخدم إجهاد الخضوع عادة لتحديد إجهاد التشغيل للمعادن المطيلة.

$$\sigma_y = \frac{F_y}{A_0}$$

٤ - معامل المرونة (معامل يونغ) Modulus of elasticity

هو قيمة الزيادة في الإجهاد مقسومة على الانفعال المقابل له وذلك في منطقة المرونة ويعبر عنه بوحدة الإجهاد .

$$E = \frac{\sigma}{e}$$

٥ - معامل الرجوعية (R)

هو الرجوعية مقسومة على حجم العينة المختبرة .

الرجوعية = نصف الحمل المقابل لحد التنااسب × الاستطالة عند حد التنااسب .

$$R = \frac{1}{2} F \frac{\Delta L}{A_0 L_0}$$

$$R = \frac{1}{2} F \frac{\Delta L}{A_0 L_0}$$

معامل المثانة (T)

هو عبارة عن المقاومة للصدم مقسومة على حجم عينة الاختبار . وتقاس بالمساحة تحت منحنى الإجهاد والانفعال كله.

$$T = \frac{(F_y + F_{max})\Delta L}{2 A_0 L_0}$$

٦ - المقاومة القصوى للشد **Maximum tensile strength**

وهي تساوى الحمل الأقصى للشد الذي تعرضت له العينة مقسومة على المساحة الأصلية للمقطع المستعرض .

$$\sigma_{UTS} = \frac{F_{Max}}{A_0}$$

٧ - المطاطوبة **Ductility**

Elongation تفاص ممطاطولية المعادن تحت تأثير احمال الشد بحساب النسبة المئوية للاستطاله %
Reduction of area% أو النسبة المئوية للنقص في مساحة المقطع %


$$Elongation\% = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100$$

$$\text{Reduction of area \%} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$$

٩ - إجهاد الضمان **Proof stress**

هو الإجهاد الذي يحدث في قطعة الاختبار أثناء تحملها استطاله لا تتناسبية مساوية لنسبة محددة من طول القياس ويكون للمعادن المطيلة التي ليس لها منطقة خضوع .
 حمل الضمان هو الحمل الذي عنده يتقاطع خط منحني الحمل والاستطاله مع الخط الموازي للخط المستقيم الذي يبدأ باستطاله تساوى الاستطاله اللاتنسبية .

$$\sigma_{proof} = \frac{F_{proof}}{A_0}$$

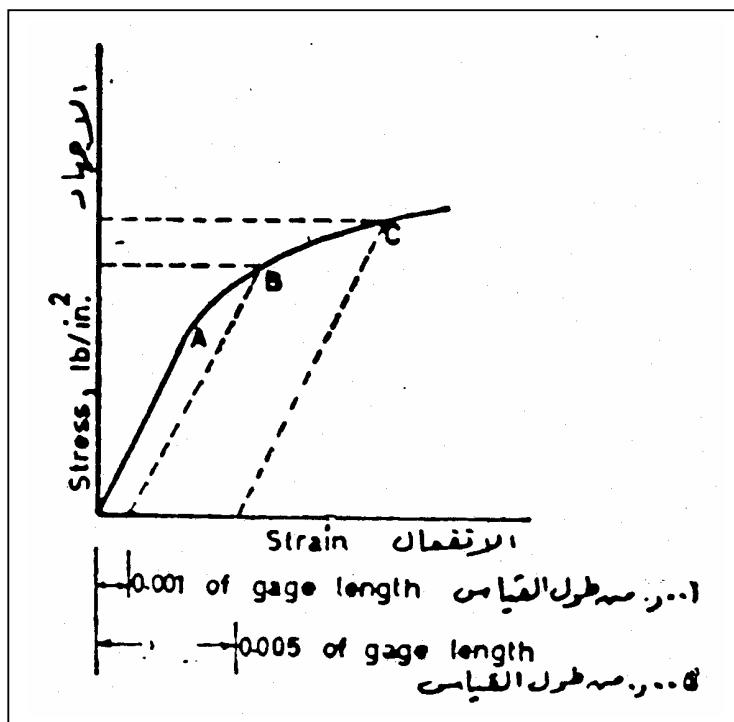

رسم بياني يوضح كيفية تحديد إجهاد الضمان

التجربة الاولى

اختبار الشد

الهدف من التجربة :

تهدف هذه التجربة إلى رسم المنحنى البياني للحمل **Elongation Load** والاستطالة **Strain Stress** والانتقال **Stress Strain** لعينات طويلة من الصلب الطري والنحاس الأصفر والحديد الزهر تحت تأثير حمل الشد الاستاتيكي المحوري .

الأدوات والأجهزة المستخدمة :

- ١ - قدماء ذات ورنية .
- ٢ - مسطرة قياس .
- ٣ - زنبة أو أداة شنكرة .
- ٤ - مطرقة .
- ٥ - ماكينة اختبار شد.

خطوات التجربة:

- ١ - يقاس قطر عينة الاختبار باستخدام القدماء ذات الورنية .
- ٢ - يحدد على العينة طول القياس باستخدام مسطرة القياس الورنية .
- ٣ - تثبت قطعة الاختبار في ماكينة الاختبار .
- ٤ - تجهز الماكينة لرسم منحنى الحمل والاستطالة ، وذلك بضبط الحمل على الصفر ، والاستطالة على الصفر ، والضغط على القلم لرسم العلاقة على الورقة الملفوفة على الأسطوانة .
- ٥ - تحمل قطعة الاختبار تدريجياً حتى يتم الكسر .
- ٦ - تنزع الورقة التي تم عليها رسم المنحنى وتتحدد عليه قيم الحمل والاستطالة عند عدة نقاط مختلفة بعدأخذ مقياس الرسم .
- ٧ - تسجل القيم في الجدول ثم يتم رسم منحنى الإجهاد والانفعال على أساسها .

الحسابات والنتائج:

Do = mm	Lo = mm	df = mm	Lf = mm
٨	٧	٦	٥
٤	٣	٢	١

F (KN) (الحمل)
الاستطالة
ΔL(mm)

من هذا الجدول يتم كتابة جدول آخر بين الإجهاد والانفعال حسب القوانين السابقة ، ثم يتم رسم منحنى الحمل والاستطالة وكذلك الإجهاد والانفعال وحساب كذلك بعض الخصائص الميكانيكية مثل إجهاد الخضوع - مقاومة الشد القصوى - إجهاد الكسر .

المناقشة والستنتاج:

يتم مناقشة منحنى الإجهاد والانفعال للمعادن الثلاثة (الصلب الطري - والنحاس الأصفر - والحديد الزهر). واستنتاج الفروقات بينها.

الاستطالة و تحديد ثوابت أنوين

مقدمة:

إن توزيع الاستطالة على جميع نقط طول القياس يكون متساوياً تقريباً إذا كان حمل الشد المؤثر على العينة بقيمة في حدود مرنة المعدن وعندما يتعدى المعدن منطقة المرنة يبدأ في التغير ويكون للاستطالة في المنطقة التي تحدث بها الرقبة قيمة أكبر ثم تكبر قيمتها أكثر حتى كسر العينة. ومن ذلك يتضح أن النسبة المئوية للاستطالة تتاسب تناصباً عكسيًا مع طول القياس أي أنه للمعدن الواحد فإن العينة ذات طول القياس القصير لها نسبة استطالة مئوية كبيرة بينما العينة من نفس المعدن ذات طول القياس الطويل لها نسبة استطالة مئوية صغيرة .

لهذا يلزم تحديد طول القياس وبيان قيمته مع أبعاد العينة المختبرة عند إجراء اختبارات الشد القياسية لقبول أو رفض المعدن في الأعمال الهندسية حتى يمكن مقارنة المعدن على أساس توحيد قيمة طول القياس المستخدم في الاختبار الذي يجري على عينة موحدة قياسية .

ويلاحظ أنه نظراً لاختلاف توزيع الاستطالة على نقط طول القياس وكبر قيمة الاستطالة في منطقة الكسر (أي منطقة الرقبة) عن باقي نقط طول القياس لذلك يلزم لكي يكون حساب النسبة المئوية للاستطالة (المعبرة عن ممطولة المعدن) صحيحاً أن تكون الاستطالة المقاسة بعد كسر العينة تشمل منطقة الرقبة بكاملها حتى تشمل تلك الاستطالة على معظم قيمة الاستطالة الناتجة عند الرقبة أي أنه يجب أن يكون كسر العينة تقريباً في حوالي منتصف طول القياس ما أمكن.

لذلك نصت المواصفات القياسية على أن تكون نتائج اختبار الشد صحيحة - أي يكون حساب النسبة المئوية للاستطالة صحيحاً - إذا وقع كسر العينة في الثلث الأوسط لطول القياس ويلزم اهمال تلك العينة وإعادة الاختبار ثانية على عينة أخرى لو حدث الكسر خارج منطقة طول القياس أو قرب إحدى نهايتي طول القياس لأن النسبة المئوية للاستطالة تكون صغيرة (لأن معظم الاستطالة حادثة خارج طول القياس) ولا تعبر تعبيراً صحيحاً عن مدى ممطولة المعدن المختبر.

معادلة الاستطالة Elongation equation:

إن الاستطالة الكلية للعينة المكسورة تحت تأثير الشد عبارة عن مجموع نوعين من الاستطالة وهي الاستطالة العامة والاستطالة الموضعية.

وتتوقف الاستطالة العامة على قيمة طول القياس وتناسب طردياً معها وتساوي (bL) حيث b عدد ثابت، L هو طول القياس، أما الاستطالة الموضعية فتتوقف على مدى حدوث الرقبة التي تسبب في هذه الاستطالة التي تزداد قيمتها بكبر مساحة المقطع المستعرض الأصلية وقد وجد أن هذه الاستطالة تناسب تابعاً طردياً مع الجذر التربيعي لمساحة الأصلية للمقطع المستعرض أي أنها تساوي $bL + C\sqrt{A_o}$ حيث C عدد ثبات، A_o هي المساحة الأصلية للمقطع المستعرض. وبذلك تكون الاستطالة الكلية تساوي:

$$\Delta L = bL + C\sqrt{A_o}$$

حيث C ثوابت تسمى ثوابت أنوين **Unwin's constants**.

التجربة الثانية**تحديد ثوابت أنوين**

الهدف من التجربة:

تحديد ثوابت أنوين لعينة من الصلب الطري ودراسة علاقة الاستطالة بطول القياس و تحديد موضع الكسر المناسب.

الأدوات والاجهزة المستخدمة:

- ١ - ماكينة شد.
- ٢ - جهاز تقسم.
- ٣ - قدمة قياس .
- ٤ - عينة الاختبار.

خطوات التجربة:

- ١ - قياس قطر العينة الأصلي ، وتحديد مساحتها الأصلية (A₀).
- ٢ - باستخدام جهاز التقسييم يتم تقسيم عينة الاختبار إلى عدد من الأقسام المتساوية.
- ٣ - تثبت قطعة الاختبار المذكورة بين فكي ماكينة الاختبار العامة وتحمل تدريجياً حتى الكسر ثم ترفع من الماكينة.
- ٤ - يقاس طول كل قسم من أقسام العينة بعد الكسر ثم تحسب استطالة كل قسم وتسجل هذه البيانات في جدول كالتالي:

٦	٥	٤	٣	٢	١	
						الطول بعد الكسر (مم)
						الاستطالة (مم)

- ٥ - من الجدول السابق يمكن رسم توزيع الاستطالة على طول القياس وملحوظة أن أكبر استطالة تكون في الثلث الأوسط من طول القياس إذا كان الاختبار سليماً .

٦ - يمكن رسم العلاقة بين طول القياس والاستطالة حسب الجدول التالي.

				طول القياس (مم)
				الاستطالة (مم)

كما يمكن تعين ثوابت انوين باستخدام الرسم السابق ومعادلة الاستطالة.

الحسابات والنتائج:

يتم حساب ثوابت انوين (C, b) بالاستعانة برسم العلاقة بين طول القياس والاستطالة وهذه العلاقة هي عبارة عن خط مستقيم،

$$\Delta L = bL + C\sqrt{A_o} \quad \text{حيث معادلة الاستطالة}$$

فيكون $C\sqrt{A_o}$ عبارة عن الجزء المقطوع من المحور الرأسي بواسطة الخط المستقيم ولتكن Z

$$\therefore Z = C\sqrt{A_o}$$

$$\Rightarrow C = \frac{Z}{\sqrt{A_o}}$$

وكذلك b هي ميل الخط المستقيم وبحساب ميل المستقيم نحصل على الثابت b .

المناقشة والاستنتاج:

مناقشة العلاقة بين الاستطالة وطول القياس وملاحظة أن الاستطالة الكلية مكونة من نوعين من الاستطالة هي الاستطالة العامة والاستطالة الموضعية.

تعليق قبول الاختبار بوجود الكسر في الثلث الأوسط من طول القياس.

اختبار الضغط

مقدمة :

يعد اختبار الضغط بالنسبة لاتجاه الحمل حالة عكسية لاختبار الشد ويستخدم كأساس قبول للمواد غير المعدنية . ويستخدم عادة اختبار الضغط لتعيين المقاومة القصوى للضغط فقط ، وذلك لوجود عوامل كثيرة تجعل منه اختبارا غير صالح لإعطاء نتائج دقيقة عن خواص المواد وتحدد من استخدامه كأساس قبول للمواد .

ومن هذه العوامل :

- ١ - صعوبة التأثير بحمل الضغط تأثيراً محورياً حقيقياً على العينة المختبرة .
- ٢ - حالة عدم الاتزان النسبية (Relatively unstable) عند التحميل بالضغط عند المقارنة مع التحميل بالشد.
- ٣ - الاحتكاك (friction) بين رأس الماكينة ونهايات العينة المختبرة، وهذا الاحتكاك يحدث تغيراً ملحوظاً في نتائج الاختبار عنها في حالة عدم وجوده.
- ٤ - الكبر النسبي للمقطع المستعرض لعينة الاختبار للحصول على درجة مناسبة من الاتزان للعينة أثناء التحميل. ويتسبب ذلك في:
 - تواجد ماكينات اختبار ذات سعة عالية.
 - أو استخدام عينات صغيرة بدرجة تجعل من الصعوبة الحصول على الدقة المناسبة لنتائج الاختبار.

عينات اختبار الضغط:

تفضل عينات الاختبار الاسطوانية عن الاشكال الأخرى لأنها تعطي إجهادات منتظمة وكثيراً ما تختر عينات مربعة أو مستطيلة المقطع وتعتمد أبعاد عينة الاختبار على نوع المادة والقياسات المطلوبة والأجهزة المستخدمة.

واختيار عينة الضغط يرتبط ببعض العوامل ، كالطول مثلاً ، فكلما زاد الطول كان هنالك احتمال لوجود انحناء وعدم توزيع الاجهادات على الأسطح العمودية وكلما كانت العينة قصيرة فإن تأثير الاحتكاك يصبح ذو أهمية خصوصاً إذا كان الطول أقل من ١,٥ القطر.


الشروط الواجب توافرها في عينة اختبار الضغط للمعادن:

١. أن تكون ذات مقطع دائري أي تكون اسطوانية. وذلك حتى يكون توزيع الحمل منتظمًا على سطح كل من نهايتي العينة عند التأثير بالحمل.
٢. أن تكون العينة ذات ارتفاع لا يتجاوز ١٠ مرات القطر (أو أقل بعد في المقطع المستعرض) حتى لا يحدث انبعاج (Buckling) والذي يسبب تواجد عزوم انحناء على العينة بجانب حمل الضغط.
٣. يكون سطحها نهايتي العينة مستويين ومتوازيين وعموديين على محور العينة وذلك حتى يكون التحميل محوريًا.

عينات الاختبار القياسية:

العينات القياسية لاختبار الضغط للمعادن ثلاثة أنواع وهي :


- الطويلة: الطول (٨ - ١٠ مرات) قطر المقطع وتستخدم لفرض رسم المنحني البياني للحمل والانضغاط حتى يمكن قياس التغير في طول العينة بتركيب أجهزة القياس، كذلك لفرض تعين حد التناسب وإجهاد الخضوع في اختبار الضغط.
- المتوسطة: الطول (٢ مرات) قطر المقطع وتستخدم عند تعين مقاومة الضغط للمعادن.
- القصيرة : الطول (٠,٩) من قطر المقطع وتستخدم لاختبار معادن المحامل حيث يكون تأثير الاحتكاك الموجود عند نهايتي العينة مشابهاً لحالة تشغيل معادن المحامل.

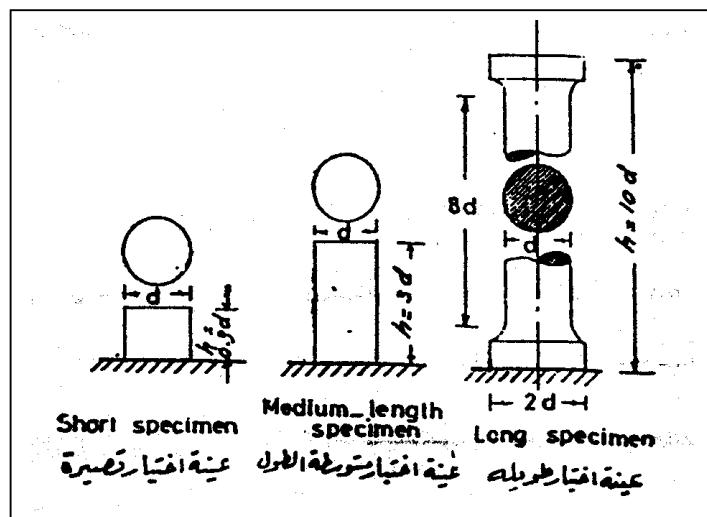

أطوال عينات الضغط القياسية

الاحتياطيات اللازم مراعاتها عند إجراء اختبار الضغط:

- ١ - أن يكون الحمل المؤثر على العينة صحيحاً قيمة واتجاهًا.
- ٢ - يجب أن يكون التحميل محوريًا.
- ٣ - يجب تلافي حدوث الانحناء الجانبي.

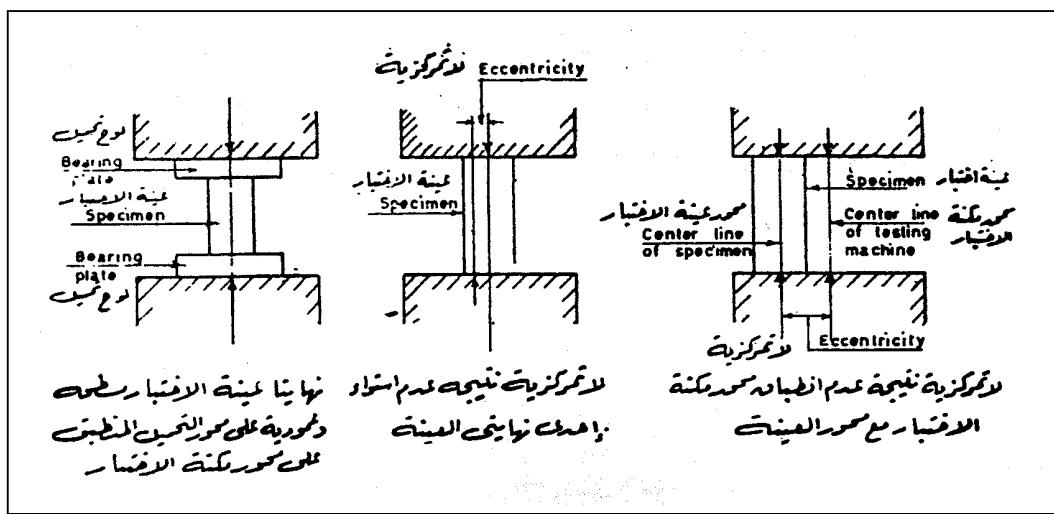

بعض اوضاع عينة اختبار الضغط بماكينة الاختبار

سلوك المعادن تحت تأثير حمل الضغط الاستاتيكي :

عند تعرض عينة معدنية استطوانية بارتفاع قصير نسبياً إلى حمل ضغط فإن انضغاطها يتسبب في حدوث شكل "برميلى Barrel" نتيجة الزيادة في العرض والتي يصاحبها نقص في الطول مع قلة الزيادة في نهايتها العينة نتيجة الاحتكاك مع سطحي رأسى الماكينة .

سلوك المعادن المطيلة (كالصلب الطري) :

يزداد انضغاطها مع الاستمرار في تحمل ثم تتفلطف وتستمر في ذلك ولا يحدث لها كسر مهما ازداد الحمل .

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

سلوك المعادن نصف المطيلة (كالنحاس الأصفر) :


تضغط مع زيادة الحمل ثم تكسر على مستوى يصنع زاوية 50° مع الأفقي ، ويلاحظ أن منطقة الخضوع قد لا توجد أو توجد تبعاً لظروف معدن العينة من الوجهة التشغيلية أو المعاملة الحرارية .

$$\sigma_{Max} = \frac{F_{Max}}{A_0}$$

سلوك المعادن القصبة (كالحديد الذهبي) :

تضغط قليلاً جداً ثم تكسر على مستوى يعمل زاوية حوالي 55° إلى 60° مع الأفقي ويلاحظ عدم تواجد منطقة خضوع وتواجد حد للمقاومة القصوى للضغط.


$$\sigma_{Max} = \frac{F_{Max}}{A_0}$$

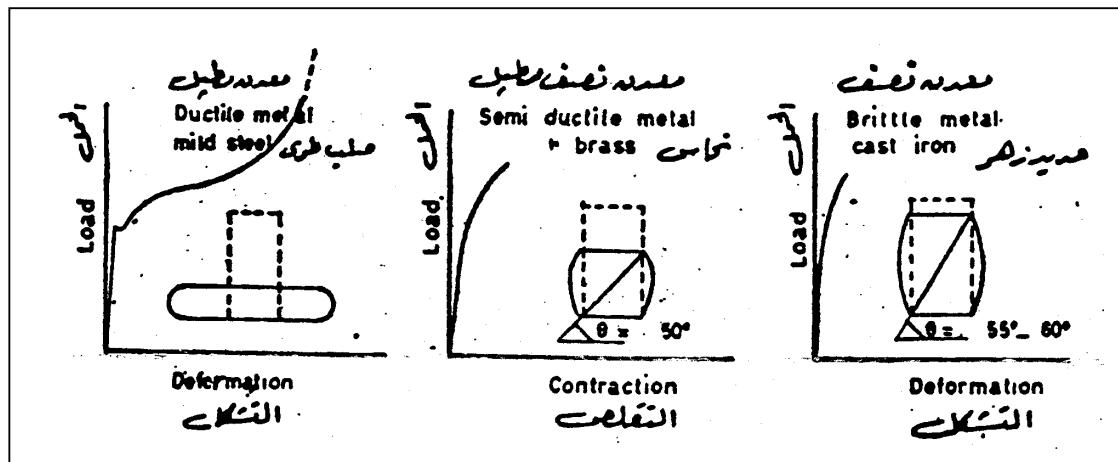

سلوك المعادن المطيلة والنصف مطيلة والقصيفة تحت تأثير حمل الضغط

المنحنى البياني للإجهاد والانفعال في اختبار الضغط:

يمكن رسم المنحنى البياني للإجهاد والانفعال في الضغط باستخدام المنحنى البياني للحمل والانضغاط لنفس العينة، فيما يلي بعض أشكال منحنيات الإجهاد والانفعال لبعض المعادن.

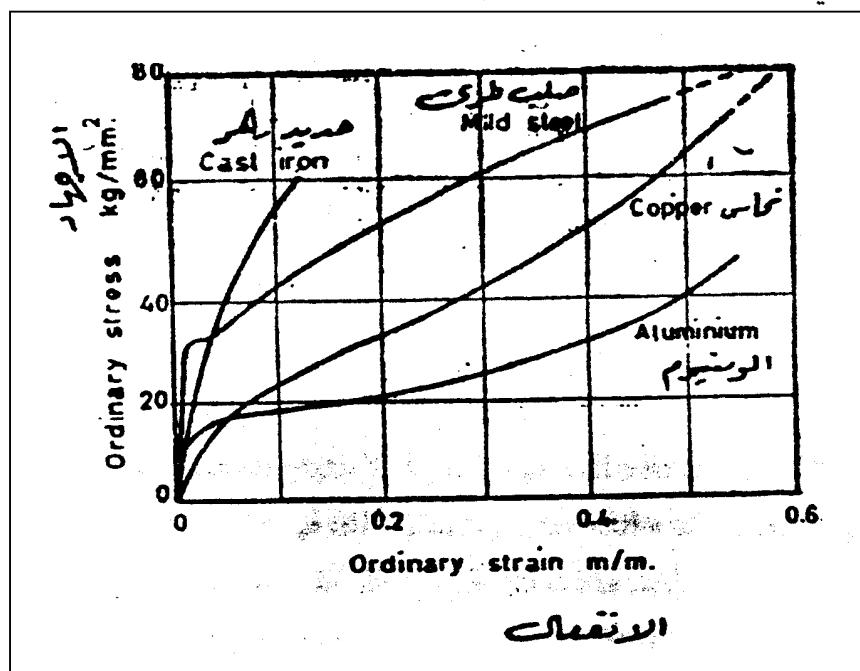

منحنيات الإجهاد والانفعال لبعض المواد في اختبار الضغط

التجربة الثالثة**اختبار الضغط**

الهدف من الاختبار:

دراسة سلوك المعادن المطيلة ونصف المطيلة والقصبة تحت تأثير حمل الضغط، وتحديد المقاومة القصوى للضغط في المعادن النصف مطيلة والقصبة وكذلك تحديد إجهاد الخضوع في المعدن المطيلة.

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

- ١ - ماكينة اختبار ضغط.
- ٢ - قدمة ذات ورنية .
- ٣ - عينات اختبار .

خطوات التجربة:

- ١ - يقاس قطر وارتفاع عينة الاختبار باستخدام القدمة ذات الورنية.
- ٢ - توضع قطعة الاختبار بين كتلتى تحميل جهاز الضغط مع مراعاة أن ينطبق محور العينة على محور جهاز الاختبار.
- ٣ - تحمل قطعة الاختبار بسرعة لا تزيد عن ١,٢٥ مم/دقيقة ويسجل مقدار الحمل والضغط مع تسجيل حمل الخضوع وحمل الكسر أن وجدا. أما بالنسبة لعينة الصلب الطري فإنه لا يحدث بها كسر لذلك يكتفى بتحميلها إلى ٧٠ كيلونيوتن.
- ٤ - ترفع قطعة الاختبار من الجهاز ثم يقاس ارتفاع وأكبر قطر فيها وزاوية الكسر أن وجدت.

الحسابات والنتائج:

زاوية ميل الكسر مع الأفق	حمل الانكسار (كيلو نيوتون)	حمل الخضوع (كيلو نيوتن)	الارتفاع (مم)		القطر (مم)		نوع المعدن
			بعد الكسر	الأصلي	بعد الكسر	الأصلي	
							صلب طري
							نحاس أصفر
							حديد زهر

تحديد المقاومة القصوى للضغط في المعادن القصبة والنصف مطيلة - حسب القانون
وكذلك تحديد إجهاد الخضوع في المعادن المطيلة - حسب القانون

المناقشة والاستنتاج:

منافسة المنحنيات الثلاثة والفرق بين سلوك المعادن تحت تأثير حمل الضغط وملحوظة أشكال الكسر في العينات المختلفة إن وجد.

اختبار الصدم**IMPACT TEST****مقدمة**

يعد اختبار الصدم نوع مهم من أنواع التحميل الديناميكي، والغرض منه هو بيان مدى مقاومة المادة للانهيار بتأثير قوى الصدم (التحميل الديناميكي) تحت ظروف التشغيل، كما يتسخدم اختبار الصدم لبيان تأثير تواجد الشروخ في العينات المختبرة على مقاومتها والتي تسبب ضعفها في تحمل الصدم، وكذلك لبيان تأثير المعاملات الحرارية على المعادن وتوضيح مدى قصافتها.


اختبار الصدم القياسي: STANDARD IMPACT TEST

ويجري على قطعة اختبار قياسية محزورة تعرض إلى قوى صدم تكسرها ثم نعين قيمة الشغل المبذول لكسر قطعة الاختبار وتعتبر قيمة هذه الطاقة أساساً لمقارنة المواد مع بعضها البعض من وجهاً تحملها للصدم. وهنالك عدة أنواع من اختبارات الصدم القياسية مثل تشاربي وأيزود وستارت وستانتون، ويعتبر اختبار تشاربي **IZOD** وأيزود **CHARPY** هما الاختبارات الأساسية في اختبارات الصدم. وفي كل الاختبارين يؤثر عمل الصدم على العينة المختبرة من ثقل متارجح من ارتفاع (H) له وزن محدد (W) فإذا أطلق هذا الثقل فإن مساره يكون دائري وعند اصطدامه بالعينة المختبرة (المحزورة) فإنه يصعد إلى ارتفاع آخر (H') وبذلك تكون الطاقة المستعملة في كسر العينة هي :

$$U_T = W(H-H') - F.E.$$

حيث **F.E** الطاقة المفقودة نتيجة الاحتكاك ويمكن اهمالها نتيجة صغر قيمتها ، و تستخد العينات الممزوجة في كل من اختباري تشاربي وأيزود لتحديد مكان الكسر و تسهيل الكسر في حالة المواد المطيلة نتيجة وجود تمركز للاجهادات عند قاع الحز يضعف مقاومتها للصدم ، وقد تستخد عينات غير ممزوجة في حالة اختبار عينات من الحديد الذهبي.


Calculation of Energy Relations

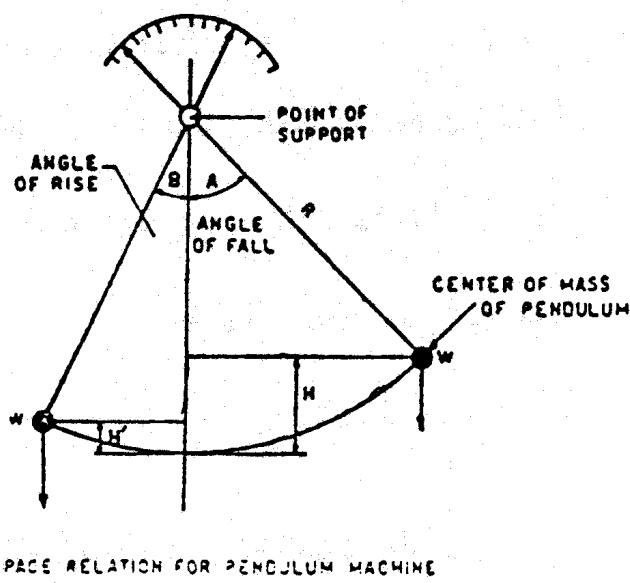


رسم توضيحي لماكينة الصدم وابعادها

أشكال العينات القياسية :


لكل من اختبار أيزود وتجاربي شكل للعينة يختلف من حيث شكل الحز ، فاختبار أيزود للصدم شكل الحز ثابت لكل العينات وهو زاوية 45° وبعمق ٢مم أما في حالة تجاري فيكون الحز بأشكال مختلفة ويكون في وسط العينة كما هو موضح في الرسم أدناه .

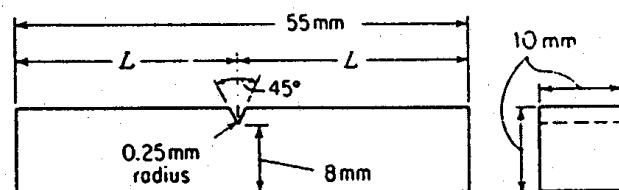

(a) Specimen with V notch

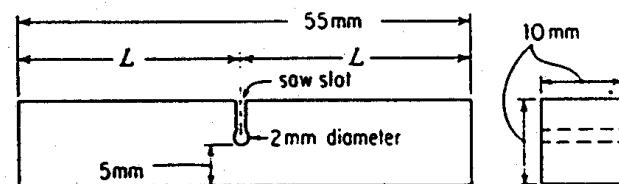


(b) Specimen with keyhole notch

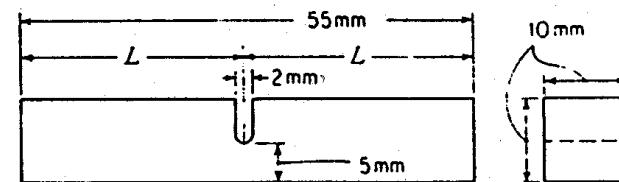

(c) Specimen with U notch

(A)

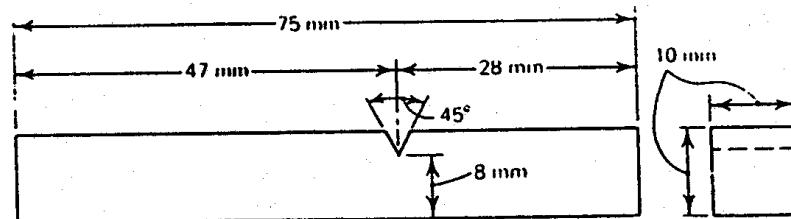


(B)

A-أشكال عينات صدم قياسية تشاربي**B**-شكل عينة صدم قياسية ايزود

طرق تثبيت العينات:

في اختبار تشارب تثبت العينة أفقياً بحيث تكون الصدمة تؤثر في منتصفها على

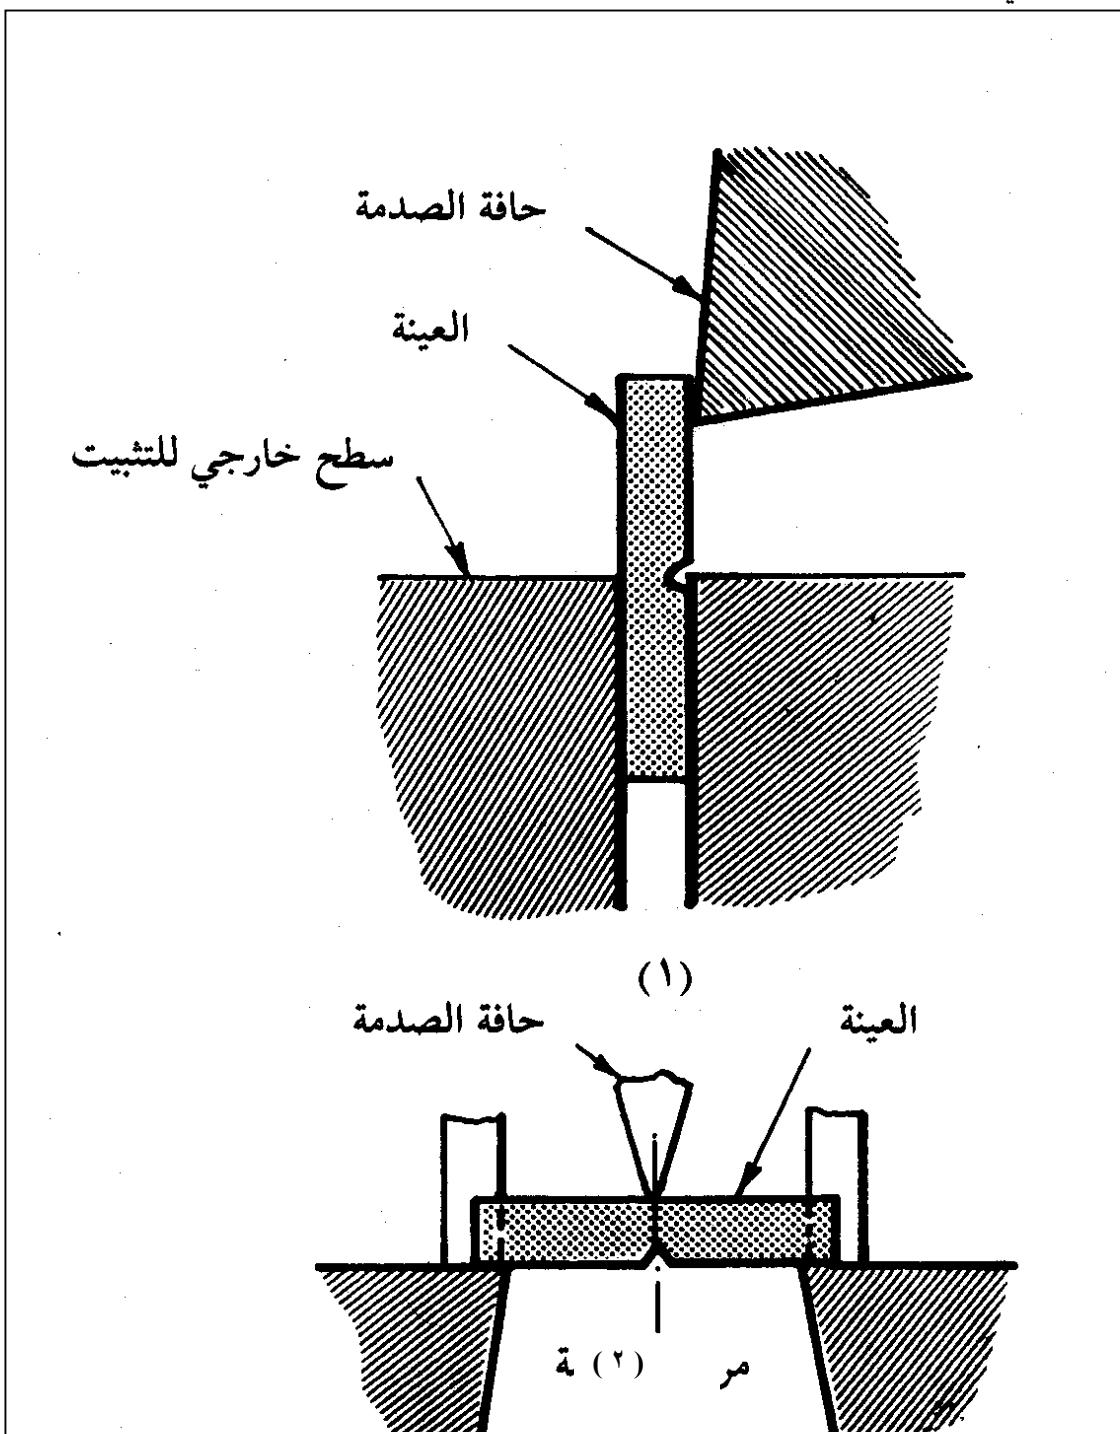


طرق تثبيت العينات في اختبار الصدم. ١ - طريقة ايزود ٢ - طريقة تشارب


الوجه المقابل للحز . أما في حالة اختبار أيزود فتشتت العينة رأسياً في ماكينة الاختبار بحيث يكون قاع الحز في مستوى السطح العلوي لكلابات التثبيت وتكون الصدمة على نفس السطح المحتوى للحز ، كما في الشكل السابق.

شكل الكسر في العينات:

من الملاحظ أن شكل الكسر للعينة في كل من اختباري تشاربي وأيزود يعكس خاصية ممطولية المعدن أو قصافته فالمعدن المطيل تشى عينته مع الكسر أما المعدن القصاف فتكسر عينته عند الحز ، كما هو موضح في الشكل .

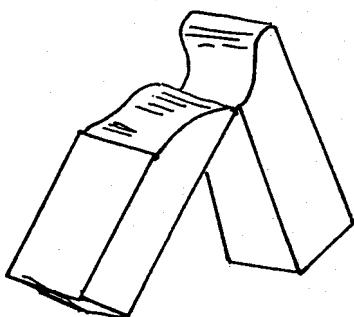

شكل الكسر لمعدن مطيل

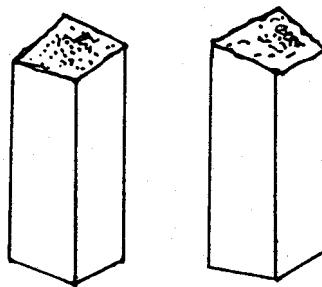

شكل الكسر امعدن قصاف

إشكال الكسر في اختبار الصدم للمعادن المطيلة والقصافة

العوامل التي تؤثر على نتائج اختبار الصدم

تأثير القيم والنتائج التي نحصل عليها من اختبار الصدم مقارنة عدة معادن مع بعضها بعدة عوامل منها:

- ١ - اختلاف نوع الماكينات المستخدمة وذلك بسبب الطاقة المتصلة بواسطة الماكينة ذاتها.
- ٢ - سرعة البدول.
- ٣ - شكل ومقاس الحز الموجود بالعينة - كذلك شكل قاع الحز.
- ٤ - درجة الحرارة للعينة فزيادة درجة الحرارة تزيد من ممطوية المعدن وبالتالي تزيد من تحمله للصدم.

التجربة الرابعة

اختبار الصدم

الهدف من الاختبار:

تحديد مدى مقاومة المواد المختلفة للانهيار بتأثير قوى الصدم.

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

- ١ - ماكينة اختبار الصدم.
- ٢ - عينات اختبار حسب طريقة تشاربي وأيزود.
- ٣ - قدمه قياس.

خطوات التجربة:

- ١ - توضع قطعة الاختبار في الماكينة بحيث ترتكز عند طرفيها على ساندي العينة في آلة الاختبار، مع التأكد أن يكون حز العينة في منتصف المسافة بين الساندين .
- ٢ - يُعشق حامل المطرقة فيها بتقريبها منها حتى يدفعها إلى الأمام ، ثم بسحب ذراع التعشيق الموجود في أعلى الذراع .
- ٣ - ترفع المطرقة إلى الأعلى بواسطة قرص الرفع الموجود في الجهة اليمنى من الجهاز ، حتى يصل المؤشر التلقائي الحركة في العداد إلى أقصى قدرة للالة وهي ٣٠٠ جول .
- ٤ - بواسطة ضغط الحلقة الموجودة في مركز العداد ثم تحريكها حتى يدفع القضيب المتحرك معها المؤشر اليدوي، يتم تحريك المؤشر اليدوي في العداد إلى التدرج المقابل للمؤشر التلقائي.
- ٥ - يتم التأكد من أنه لا يوجد أي شخص قرب الآلة، خاصة في جهتي تحرك المطرقة للخطورة الشديدة التي قد تنتج في حال وقوع أي خطأ من قبل المستعمل.
- ٦ - تحرر المطرقة بسحب ذراع التعشيق، فتصطدم بقطعة الاختبار، فتتكسر العينة ومن ثم تتأرجح المطرقة ذهاباً وإياباً.
- ٧ - يتم كبح حركة المطرقة بواسطة سحب الذراع الكابح.
- ٨ - يتم أخذ القراءة التي يبينها المؤشر اليدوي وتكون هي الطاقة المبذولة لكسر قطعة الاختبار بعد طرح طاقة الاحتكاك للماكينة منها.

الحسابات والنتائج:

الطاقة المبذولة لكسر قطعة الاختبار (قيمة تشاربي) (جول)	الطاقة القصوى للآلية (جول)	درجة حرارة قطعة الاختبار	مقاس الحز	شكل الحز	نوع المعدن
					صلب طري
					نحاس أصفر

ويتم تحديد مقاومة المادة للصدم حسب القانون التالي:

مقاومة الصدم للمعدن = الطاقة المبذولة لكسر قطعة الاختبار / مساحة المقطع عند الحز

المناقشة والاستنتاج:

مقارنة مقاومة المواد المختلفة للصدم كالمواد المطيلية والصلب الطري والنصف مطيلة (النحاس الأصفر) والقصبة (الحديد الزهر).

مناقشة العوامل المؤثرة على نتائج الاختبار كنوع الماكينة ودرجة حرارة العينة وشكل الحز.

اختبار الصلادة

اختبار صلادة المعادن

HARDNESS OF METALS TEST

صلادة أي معدن هي الخاصية التي تمكّنه من الاحتفاظ بـشكل سطحها سليماً متماسكاً تحت تأثير الأحمال. وقد تعرف الصلادة بأنها قدرة المعدن (سطح المعدن) على مقاومة حدوث علامة به أو مقاومة البري أي مقاومة التآكل نتيجة الاحتكاك.

وهذا التعريف لا ينطبق على جميع المعادن ولكن أمكن إيجاد طرق لمقاومة الصلادة النسبية للمعادن . وقد عرفت الصلادة طبقاً لهذه الطرق كما يأتي:

١ - صلادة العلامة IDENTATION HARDNESS

وهي خاصية مقاومة المعدن لحدوث علامة به نتيجة تحميشه بحمل استاتيكي وديناميكي (كاستخدامها في مقارنة صلادة ألواح المدرعات الحربية من حيث مقاومة اخترق القذائف).

٢ - صلادة الارتداد REBOUND HARDNESS

وهي خاصية قدرة المعدن على الرجوعية أي امتصاص الطاقة وإعادتها ثانية بعد إزالة الأحمال المؤثرة مسببة ارتداداً لها تكبر قيمته كلما كبرت صلادة المعدن (اللياليات).

٣ - صلادة الخدش SCRATCH HARDNESS

وهي خاصية مقاومة سطح المعدن للخدش (عمليات البارد).

٤ - صلاة التآكل WEAR HARDNESS

وهي خاصية مقاومة سطح المعدن للبري أي التآكل نتيجة للاحتكاك (العجلات والقضبان الحديدية للقطارات).

٥ - صلادة التشغيل بالمكبات MACHINE ABILITY HARDNESS

وهي خاصية مقاومة المعدن للتشغيل بالمكبات (عمليات القطع والثقب.. الخ).

والنوع الأول هو مدار بحثاً حسب البرنامج المقرر للمعمل.

استخدامات نتائج اختبارات الصلادة للمعادن:

تستخدم نتائج اختبارات الصلادة للمعادن في الأغراض الآتية:

- ١ - ترتيب المعادن حسب صلادتها وبالتالي المجال الذي تستخدم فيه.
- ٢ - التحكم في مستوى الإنتاج ومراقبته أثناء التصنيع من حيث هل صلادة المنتج مطابقة لاشتراطات التشغيل أم لا.
- ٣ - ضبط نسبة الكربون المطلوبة للصلب أثناء الصناعة، حيث إن لكل نسبة كربون معامل صلادة معين.
- ٤ - بيان مدى تأثير طريقة تشغيل المعدن للشكل المطلوب على صلادته.
- ٥ - دراسة تأثير عمليات المعاملات الحرارية والتأكد من صحة إجرائها وتغييرها صلادة المعدن طبقاً لذلك.
- ٦ - معرفة الخواص الميكانيكية للمعادن المتعلقة بخاصية الصلادة فمثلاً صلادة العالمة تتاسب طردياً مع مقاومة الشد وتوجد معادلة تحدد هذا التاسب.

اختبار صلادة العالمة

وهي كما عرفناها سابقاً بأنها خاصية مقاومة المعدن لحدوث عالمة به نتيجة تحميشه بحمل استاتيكي وديناميكي، وتحدد صلادة المعادن بهذه الطريقة بواسطة عمل عالمة بالمعادن بالضغط على سطحها بجسم يترك أثراً بعد إزالة الضغط الذي يؤثر به في مدة بسيطة تتراوح من ١٥ إلى ٣٠ ثانية ومن ثم يقاس عرض الأثر أو عمقه، وكلما زادت قيمة الأثر أو العمق كلما كان المعدن أقل صلادة وبالعكس.

أهمية اختبار صلادة العالمة:

تعتبر صلادة العالمة طريقة رئيسية هامة لتحديد ومقارنة صلادة المعادن والمنتجات المعدنية وللتفتيش عليها وللتحكم في مستوى الإنتاج وذلك للأسباب الآتية:

- ١ - سهولة هذه الطريقة واحتياجها إلى خبره بسيطة لإمكان إجرائها.
- ٢ - دقتها العالية.
- ٣ - قلة تكاليفها.
- ٤ - كونها طريقة غير متكلفة.

أنواع اختبار صلادة العلامة:

لصلادة العلامة عدة أنواع مقسمة من حيث الجسم الذي يؤثر به في المعدن وطريقة التأثير، فقد يكون الجسم الذي يؤثر به كرة صغيرة من الصلب ويسمى الاختبار في هذه الحالة باختبار برنل **BRINELL**، وقد يكون هرماً ماسياً دقيقاً فيسمى باختبار **VICKERS**، أما إذا كان الجسم عبارة عن كرة دقيقة من الصلب أو مخروط له حرف مستدير من الماس فيسمى الاختبار في هذه الحالة باختبار روكول **ROCKWELL**.

١ - اختبار صلادة المعادن بطريقة برنل: **BRINELL**:


وتتلخص هذه الطريقة في ضغط كرة من الصلب قطرها (D)مم ، بحمل قدرة (P)كجم ، ثم قياس قطر الأثر (D) مم الناتج من ضغط الكرة على سطح قطعة الاختبار وذلك بعد إزالة الحمل المؤثر . ويعبر عن صلادة المعدن المختبر بهذه الطريقة برقم برنل للصلادة والذي يحسب كما يلي :

$$\text{رقم برنل للصلادة} = \frac{\text{حمل الاختبار(كجم)}}{\text{مساحة أثر الكرة على قطعة الاختبار(مم^2)}}$$

$$B.H.N. = \frac{P}{\pi D \left(\frac{D}{2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \right)}$$

ويراعى قياس قطر الأثر في اتجاهين متوازيين واعتبار متوسطهما عند حساب رقم برنل للصلادة . ويعتبر الأثر مناسباً لحساب رقم برنل إذا كان قطره يتراوح من ٠,٢٥ إلى ٠,٥ قطر الكرة .

لعمل اختبار الصلادة بهذه الطريقة يمكن استخدام ماكينة هيدروليكيية كما في الشكل ، بعد وضع إحدى كرات برنل والتي تصنع من الصلب المصلد وتكون ذات سطح أملس وخالي من العيوب وعادة تستخدم كرات أقطارها (١٠/٥/٣/١) مم ويتوقف قطر الكرة المناسب على أبعاد وسمك عينة الاختبار وعلى حالة جزيئات سطح المعدن المختبر ، وتستخدم أحمال تتراوح ما بين ١كجم إلى ٣٠٠٠ كجم .

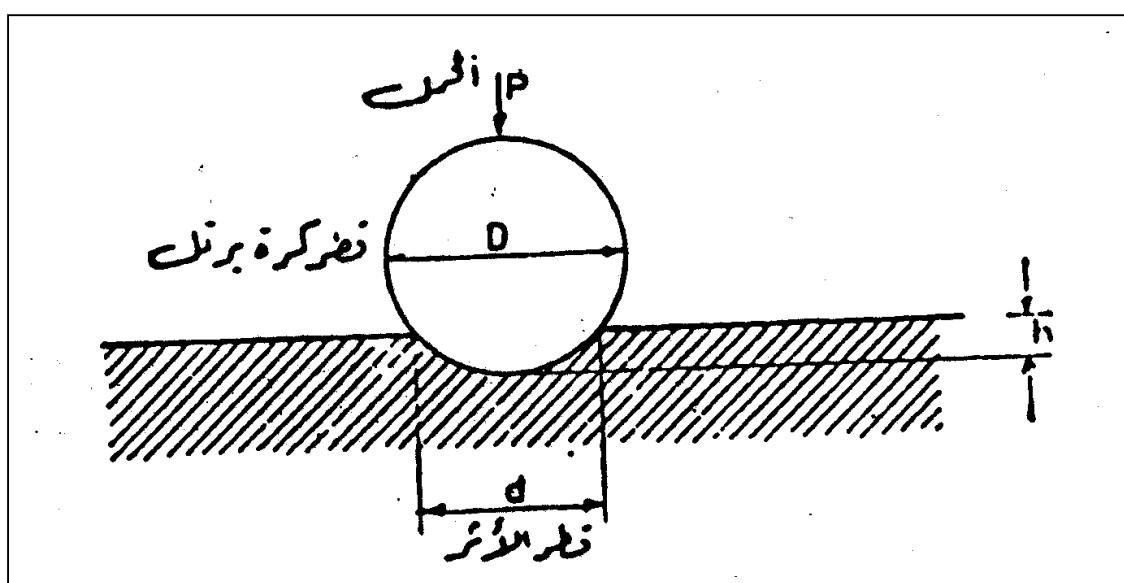

اختبار بريل للصلادة

العلاقة بين قطر كرية بريل وحمل الاختبار :

بعد إجراء تجارب مختلفة تبين أن متوسط إجهاد الضغط للتحميل على سطح المعدن عدد ثابت عند الحصول على آثار كرات بريل بحيث تتشابه تلك الآثار هندسياً مع اختلاف أقطارها والحمل المؤثر أي أن

:

$$\text{COMPRESSION STRESS} = \frac{P}{\pi d^2} = \text{Const} \tan t$$


$$\frac{P}{d^2} = \text{Const} \tan t$$

$$\frac{d}{D^2} = \text{Const} \tan t$$

$$\frac{P}{D^2} = \text{Const} \tan t$$

أي أن

حمل الاختبار / مربع قطر كرية = ثابت

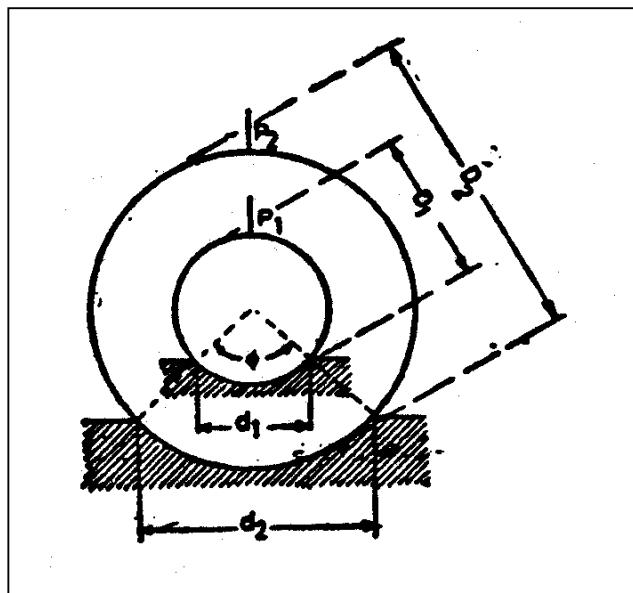

حالات التشابه في الأثر (اختبار برنل للصلادة)

ويختلف هذا العدد الثابت باختلاف نوع المعدن وتتوقف قيمته على صلادة المعدن ويبين الجدول الآتي قيمة هذا العدد الثابت والمعادن التي يستخدم لها عند تحديد الحمل .

الثابت	أمثلة من المعادن	رقم برنل للصلادة
٣٠	المعادن الحديدية	أكبر من ١٦٠
١٠	سبائك النحاس وسبائك الألミニوم	من ٦٠ إلى ١٦٠
٥	النحاس - الألミニوم	من ٢٠ إلى ٦٠
١	الرصاص - القصدير وسبائك كهما	أقل من ٢٠

حدود استخدام طريقة برنل للصلادة :


يعتبر استخدام طريقة برنل غير صحيح في الأحوال الآتية :

- ١ - المعادن شديدة الصلادة لأن الكرة نفسها سوف تتشكل .
 - ٢ - العينات الدقيقة جداً مثل أمواس الحلاقة لأن عمق الأثر قد يزيد عن سمك العينة ولذلك يجب ألا يقل سمك العينة عن عشرة أمثال عمق الأثر .
 - ٣ - المعادن المصلدة بالتلعيف لأن عمق الأثر قد يزيد عن سمك الجزء المصلد .
- ب - اختبار صلادة المعادن بطريقة فيكرز: **VICKERS**

يجري هذا الاختبار بنفس طريقة بريل ولكن الجسم المحدث للأثر ليس كرة من الصلب ولكن عبارة عن هرم من الماس مربع القاعدة وتقاطع مستوياته عند الحروف بزاوية مقدارها 136° ، ويحسب رقم فيكرز للصلادة كالتالي :

$$\text{رقم فيكرز للصلادة} = \frac{\text{حمل الاختبار(كجم)}}{\text{مساحة الأثر على قطعة الاختبار(مم)}^2}$$

$$\text{Vickers hardness number} = \frac{2.P.\sin(\theta/2)}{D^2} = 1.854 \frac{P}{D^2}$$

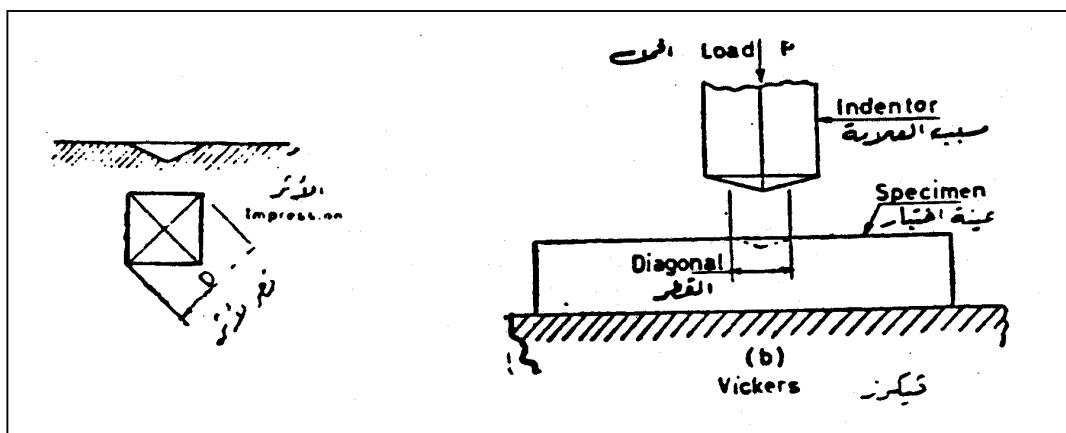

اختبار الصلادة بطريقة فيكرز

الفرق بين الهرم الماسي وكرة بريل

ويلاحظ أن الهرم الماسي المؤثر بالحمل يختلف عن كرة بريل بالآتي :

- ١ - الهرم الماسي أكثر صلادة من كرة بريل لذلك ليس له ظاهرة التغير في الشكل مهما كانت صلادة المعدن المختبر أو مهما تغيرت الأحمال المؤثرة .
- ٢ - الهرم الماسي دقيق وأصغر مقاساً من كرات بريل مما يجعله يعطي أثراً دقيقاً يجعل بالإمكان تحديد صلادة المعادن الرقيقة السميكة حتى سميكة ١٠٠ مم .
- ٣ - نظراً لحروف الهرم الحاد فإن أثره يظهر واضحاً محدداً وبذلك يكون قياس قطر الأثر مضبوطاً ودقيقاً أكثر من حالة بريل .

ج - اختبار صلادة المعادن بطريقة ركول: ROCKWELL

يجري اختبار الصلادة في هذه الطريقة بجسم محدث للأثر عبارة عن كرة صغيرة من الصلب المصلد قطرها ١.٥٨٨٨ مم أو مخروط له حرف مستدير من الماس يسمى BRALE ويؤثر على

العينة بحمل ٦٠ أو ١٠٠ أو ١٥٠ كجم وذلك بعد تحميل العينة بحمل ابتدائي قيمته ١٠ كجم ، وتقرأ قيمته رقم ركول للصلادة مباشرة من مقاييس الصلادة . **LOAD MINOR** وقد بنى ركول طريقتها على أساس أن رقم ركول المبيان يتاسب تناصباً عكسياً مع عمق الأثر الناتج من الحمل ، أي أنه كلما زاد عمقاً لأثر كلما صغر رقم ركول للصلادة أي كلما قلت صلادة المعدن المختبر .

وتقسم طريقة ركول إلى ثلاثة أقسام ، ركول A و ركول B و ركول C وهي موضحة في الجدول من حيث الجسم المحدث للأثر والحمل المطبق والمعادن التي تختر صلادتها بكل قسم (أو مقاييس) .

جدول يوضح مقاييس ركول للصلادة

المعادن التي يحدد صلادتها المقاييس	الحمل الكلي للأثر كجم	الجسم المحدث للأثر	مقاييس ركول
الصلب الكربوني الطري والمتوسط والألواح والقضبان المعدنية الطيرية	١٠٠	كرة صلب مصددة قطر ١,٥٨٨ مم	B
الصلب المصلد والسبائك الحديدية والسبائك المعدنية ذات صلادة أكثر من ركول ١٠٠	١٥٠	مخروط بحرف ماسي مستدير Brale	ركول C
شرائح الصلب المصلد الرقيقة والمعادن والسبائك شديدة الصلادة وفي اختبار الصلادة إذا أريد أن يكون الأثر الحادث صغيراً	٦٠	مخروط بحرف ماسي مستدير Brale	ركول A

ويراعى عند تجهيز العينة نفس ما ذكر سابقاً في طريقة برنل من حيث جعل السطح مستوياً وناعماً وخاليًا من الخدوش .. الخ .

وستستخدم هذه الطريقة بكثرة في الصناعة للأسباب الآتية :

- ١ - صغر الجهاز الخاص بها .

- ٢ - الحصول على رقم الصلادة مباشرة من قراءة تدريج الجهاز مما يوفر عملية الحساب .
- ٣ - جهازها لا يحتاج إلى خبرة لتشغيله والعمل عليه .
- ٤ - صغر الأثر الناتج من طريقة ركوب مقارنة بالأثر الناتج من طريقة برنس .

التجربة الخامسة

اختبار صلادة المعادن

الهدف من الاختبار:

تحديد صلادة المواد المختلفة بطريقة برزل وفيكرز وركول.

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

- ١ - عينات الاختبار.
- ٢ - ماكنتس اختبار الصلادة.

خطوات التجربة:

أ) طريقة برزل:

- ١ - يتم اختيار قطر كرة برزل (D) المناسب، ثم يتم تعين قيمة الثابت (C) من الجدول الخاص بذلك ، وبناء على ذلك يتم تحديد قيمة الحمل من العلاقة $P/D^2 = C$.
- ٢ - توضع قطعة الاختبار على قاعدة جهاز الاختبار ثم توضع كرة برزل المناسبة على سطحها ويضغط عليها بحمل يزداد تدريجياً حتى تصل قيمة حمل الاختبار (P) ثم يترك حمل الاختبار مؤثراً لفترة زمنية تتراوح بين ١٥ و ٣٠ ثانية يزال بعدها الحمل وتبعه كرة برزل عن سطح قطعة الاختبار .
- ٣ - توجه عدسة المجهر لسطح قطعة الاختبار فيظهر أثر الكرة على شاشة الجهاز وسيكون عبارة عن دائرة يقاس قطرها باستخدام القدم ذات الورنية المثبتة على الشاشة في اتجاهين متوازيين ويحسب متوسطهما (D).

ب) طريقة فيكرز:

- ١ - يتم اختيار قيمة حمل الاختبار المناسب لنوع المعدن المجرى عليه الاختبار.
- ٢ - توضع قطعة الاختبار على قاعدة جهاز الاختبار ثم يؤثر على سطحها بالهرم الماسي المثبت برأس الجهاز والذي يضغط على سطح قطعة الاختبار بحمل يزداد تدريجياً حتى يصل إلى حمل الاختبار (P) ثم يترك هذا الحمل مؤثراً لفترة زمنية تتراوح من ١٥ و ٣٠ ثانية .

٣ - يزال الهرم الماسي عن سطح قطعة الاختبار وتوجيه عدسة المجهر عمودية عليه فيظهر أثراً مريعاً على الشاشة فيقاس قطرية بالقدم ذات الورنية المثبتة على الجهاز ويحسب متوسطهما ولتكن **(D)**.

ج) طريقة ركول :

- ١ - يختار مقاييس ركول (ركول A ركول B ركول C) المناسب لنوع المعدن المختبر و يضبط جهاز الاختبار على ذلك المقاييس.
 - ٢ - توضع قطعة الاختبار في جهاز الاختبار ثم يضغط على سطحها بجسم عبارة عن كرة صغيرة من الصلب المصعد قطرها ١,٥٨٨ مم في حالة ركول B أو مخروط ماسي مستدير في حالة ركول A و ركول C ، بحيث يتم الضغط كما يلي :
- أ) الضغط بالحمل الابتدائي وقدره ١٠ كجم ثم يضبط مؤثر القرص المدرج لرقم ركول للصلادة على تدريج صفر .
- ب) زيادة الحمل بإضافة الحمل الكبير حتى يكون الحمل الكلي ٦٠ أو ١٠٠ أو ١٥٠ كجم لمقاييس ركول A أو ركول B أو ركول C بالتوازي .
- ج) يزال الحمل الكبير ثم يسجل رقم ركول وهو قراءة المؤشر على التدريج لمقاييس ركول المستخدم ، مع ملاحظة أن الحمل الصغير ما زال مؤثراً .

الحسابات والنتائج :

أ) طريقة بريل :

رقم بريل	القطر المتوسط D MM	قطر الأثر D2 MM	قطر الأثر DI MM	حمل الاختبار P KG	قيمة الثابت C	قطر الكرة D MM	معدن العينة

يتم حساب رقم بريل للصلادة (B.H.N) تبعاً للقانون السابق .

ب) طريقة فيكرز :

رقم برزل	القطر المتوسط D MM	قطر الأثر D2 MM	قطر الأثر DI MM	حمل الاختبار P KG	معدن العينة

يتم حساب رقم فيكرز للصلادة (**V.H.N**) تبعاً للقانون السابق .

ج) طريقة ركول :

قيمة ركول C	قيمة ركول B	قيمة ركول A	معدن العينة

يتم أخذ قيمة ركول للصلادة من ماكينة الاختبار مباشرة دون إجراء حسابات .

المناقشة والاستنتاج :

يتم مناقشة صلادة المواد المختلفة ، كما يقارن حجم الأثر الحاصل من الاختبارات الثلاثة ومناقشة أي الاختبارات أدق.

مناقشة تأثير احتلاف الأحمال عند ثبات الهرم الماسي على قيمة صلادة فيكرز.

الاختبارات غير المتلفة

NON - DESTRUCTIVE TESTING

مقدمة :

يقصد بالاختبارات غير المتلفة جميع الاختبارات التي تمكنا من إجراء الاختبار والتقتيسن الفني على المواد الهندسية ومنتجاتها دون الإضرار باستخداماتها المستقبلية .

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة الحاجة الشديدة لاختبار المواد وأجزاء الماكينات والمنشآت قبل دخولها في بناء جسم الماكينة وخاصة تلك المعرضة إلى إجهادات عالية مثل الطائرات .

ولا تكفي الاختبارات المتلفة التي تجرى على عينات من كل مجموعة ليكون نجاحها دليلاً على صحة باقي المجموعة . حيث تكون هنالك بعض من قطع المجموعة معيبة بالرغم من سلامة جميع القطع المختارة كعينات .

مزايا الاختبارات غير المتلفة :

- ١ - تؤدي إلى حماية الأرواح بمعنى الأجزاء المعيبة من التواجد في بعض المنشآت والماكينات مثل الطائرات .
- ٢ - تؤدي إلى توفير تكاليف الإنتاج بتجنب المواد ذات العيوب الخفية قبل الاستمرار في جميع خطوات العملية الصناعية غالبية التكلفة .
- ٣ - تحسن طرق الإنتاج والعمل من خلال المعلومات المجمعة مما يؤدي إلى تقليل الخردة بصورة كبيرة.

طرق الاختبارات غير المتلفة :

- ١ - الاختبارات بالفحص البصري .
 - ٢ - الاختبارات بالضغط والتسرب .
 - ٣ - الاختبارات باختراق السوائل .
 - ٤ - الاختبارات بالطرق الحرارية .
 - ٥ - الاختبارات بالفحص بالمجال المغناطيسي .
 - ٦ - الاختبارات بالволجات فوق السمعية .
- وغير هذه الاختبارات العديد من الأنواع .

MAGNAFLUX INSPECTION اختبارات الفحص بالمجال المغناطيسي

نظريه الاختبار :

تتلخص هذه النظرية في أنه إذا حدث مجال مغناطيسي في قطعة يراد اختبارها ثم رشت ذرات الحديد عليها نجد أن تلك الذرات تجتمع في مناطق الشروخ والشوائب . كما أنه يمكن أيضاً بتقدير المنفذية المغناطيسية ومقارنتها أن تبين مواضع العيوب ومدى التجانس في الأجزاء المختبرة الامر الذي يمكن الحكم به على مدى صلاحية تلك الأجزاء للاستعمال .

تقسيم المواد حسب منفذيتها المغناطيسية :

يمكن تقسيم المواد على أساس منفذيتها المغناطيسية إلى :

أ) مواد بارا مغناطيسية **PARAMAGNETIC** كالهواء والألمنيوم .

ب) مواد دايامغناطيسية **DIAMAGNETIC** كالنحاس .

ج) مواد حديدية **FERROMAGNETIC** كالحديد والنيكل والكوبالت .

جهاز الاختبار بمقارنة المنفذية المغناطيسية :

تتلخص هذه الطريقة في مف朋طة العينات المختبرة باستخدام التيار المتغير بأجهزة خاصة وبيان مدى منفذيتها المغناطيسية ومقارنة بعضها مع بعض .

استخداماتها :

تستخدم هذه الطريقة في الإنتاج الصناعي لضمان تجانس القطع المنتجة حيث يستدل على عدم التجانس أو وجود العيوب بالاختلاف في المنفذية المغناطيسية التي يمكن بيانها على جهاز الاختبار . حيث تظهر موجات على شاشة الجهاز أو تضاء لمبات كهربائية عند اختبار عينات مختلفة عن العينات السليمة فيمكن استبعادها وبذلك يكون الإنتاج تحت مراقبة دقيقة .

جهاز اختبارات الشروخ بال المجال المغناطيسي

نظريه الاختبار بالمغناطيسية :

إذا رشت برادة الحديد حول قضيب ممفونط فإنها تتشكل حسب خطوط القوى المغناطيسية في المجال المغناطيسي للقضيب . كما أنها تجتمع بكثرة حول القطب الشمالي والقطب الجنوبي للقضيب فإذا وجد كسر في القضيب أو شرخ فإن كل من جزئي القضيب يعمل كمغناطيس مستقل بذاته له قطب شمالي وقطب جنوبي تسمى بالأقطاب الموضعية فإذا رشت برادة الحديد فإنها تجتمع حول القطبين الشمالي والجنوبي وكذلك القطبين الموضعيين .

وبذلك إذا وجد في جسم مغناطيس شرخ تام أو جزئي فإن الأقطاب الموضعية التي تتكون نتيجة لذلك تسبب في تكون ذرات الحديد حولها الأمر الذي يكشف عن موضع الكسر أو الشرخ .

استخدامات طريقة برادة الحديد ، تستخدم هذه الطريقة في :

- الكشف عن الشروخ الناتجة من الحرارة أو من عمليات التشغيل أو من معاملة المعدن حرارياً .
- الكشف عن الشروخ الناتجة من كلام المعادن ولا سيما في مجال الصدأ .
- بيان شروخ اللحام .
- معرفة الفجوات الداخلية والعيوب تحت سطح العينات لا سيما عيوب اللحام الداخلية .

وقد تعطي هذه الطريقة بعض المظاهر الخادعة من تجمعات برادة الحديد يظن منها أنها أماكن تواجد شروخ ولكنها قد تكون في الواقع نتيجة لترانك البرادة حول فتحة أو حرف صدأ أو لتغير مفاجئ لقطاع العينة المختبرة أو لوجود مجال مغناطيسي خارجي في مكان التجربة أو عند نقطة اتصال معدنين جديدين مختلفين حيث تختلف منفذيتها المغناطيسية لذلك يحسن مراعاة تلك الظواهر ومثيلاتها عند إجراء الاختبار .

ملاحظات هامة :

- ١ - للكشف عن الشروخ الطولية تستخدم طريقة المجال الدائري **CIRCULAR FIELD**
- ٢ - للكشف عن الشروخ العرضية تستخدم طريقة المجال الطولي **LONGITUDINAL FIELD**

التجربة السادسة

المقارنة بواسطة جهاز النفاذية المغناطيسية

الهدف من التجربة:

معرفة مدى النفاذية المغناطيسية للمواد ومقارنة العينات بعضها ببعض ومعرفة مدى تجانسها وتماثلها .

الأدوات والأجهزة المستخدمة :

- ١ - عينتين قياسيتين .
- ٢ - العينات المراد اختبارها .
- ٣ - جهاز النفاذية المغناطيسية .

خطوات التجربة :


- ١ - يتم تشغيل الجهاز من المفتاح الرئيسي رقم (١) .
- ٢ - يتم اختبار شكل الموجه بواسطة المفتاح رقم (٢) .
- ٣ - يتم ضبط التيار على (٠,٧) أمبير (بواسطة ضبط زر مدى التيار على (١) أمبير من المفتاح رقم ١٢ والتحكم في قيمة التيار من المفتاح رقم ١٣ حتى يتم الضبط على التيار المطلوب) .
- ٤ - يضبط مفتاح تكبير الموجة رقم ١١ على الوضع ١ ، ويضبط مفتاح الضبط الدقيق ^{١١} على (٥٠٠) .
- ٥ - يتم ضبط مفتاح التحكم في YO و XO رقم ٤٩ - ١ على (٥٠٠) .
- ٦ - ضبط قطعتي الاختبار المتشابهتين في الخواص المطلوبة (العينات القياسية) في كل من ملفي الاختبار .
- ٧ - يتم ضبط المنحنى الموجود على الشاشة حتى يصبح خطأ مستقيماً بواسطة تحريك مفاتيح التحكم YO و XO وبذلك تكون قد أتممت المعايرة المبدئية للجهاز .
- ٨ - يتم رفع أحد قطعتي الاختبار المتشابهتين .
- ٩ - يتم وضع القطعة المراد اختبارها في الملف الفارغ .
- ١٠ - إذا استمر الخط الموجود على الشاشة مستقيماً (أي لم يتولد اختلاف في الجهد) فإن القطعة المختبرة مطابقة لقطعة القياسية فتكون مقبولة .

الحسابات والنتائج :

يتم الحكم على العينات المراد اختبارها من حيث القبول أو الرفض (مدى ممااثلتها للعينات القياسية أم لا) . وذلك بناءً على نفاذيتها المغناطيسية .

المناقشة والاستنتاج :

مناقشة النفاذية المغناطيسية للمواد وكذلك بعض أسباب عدم التجانس في المواد .

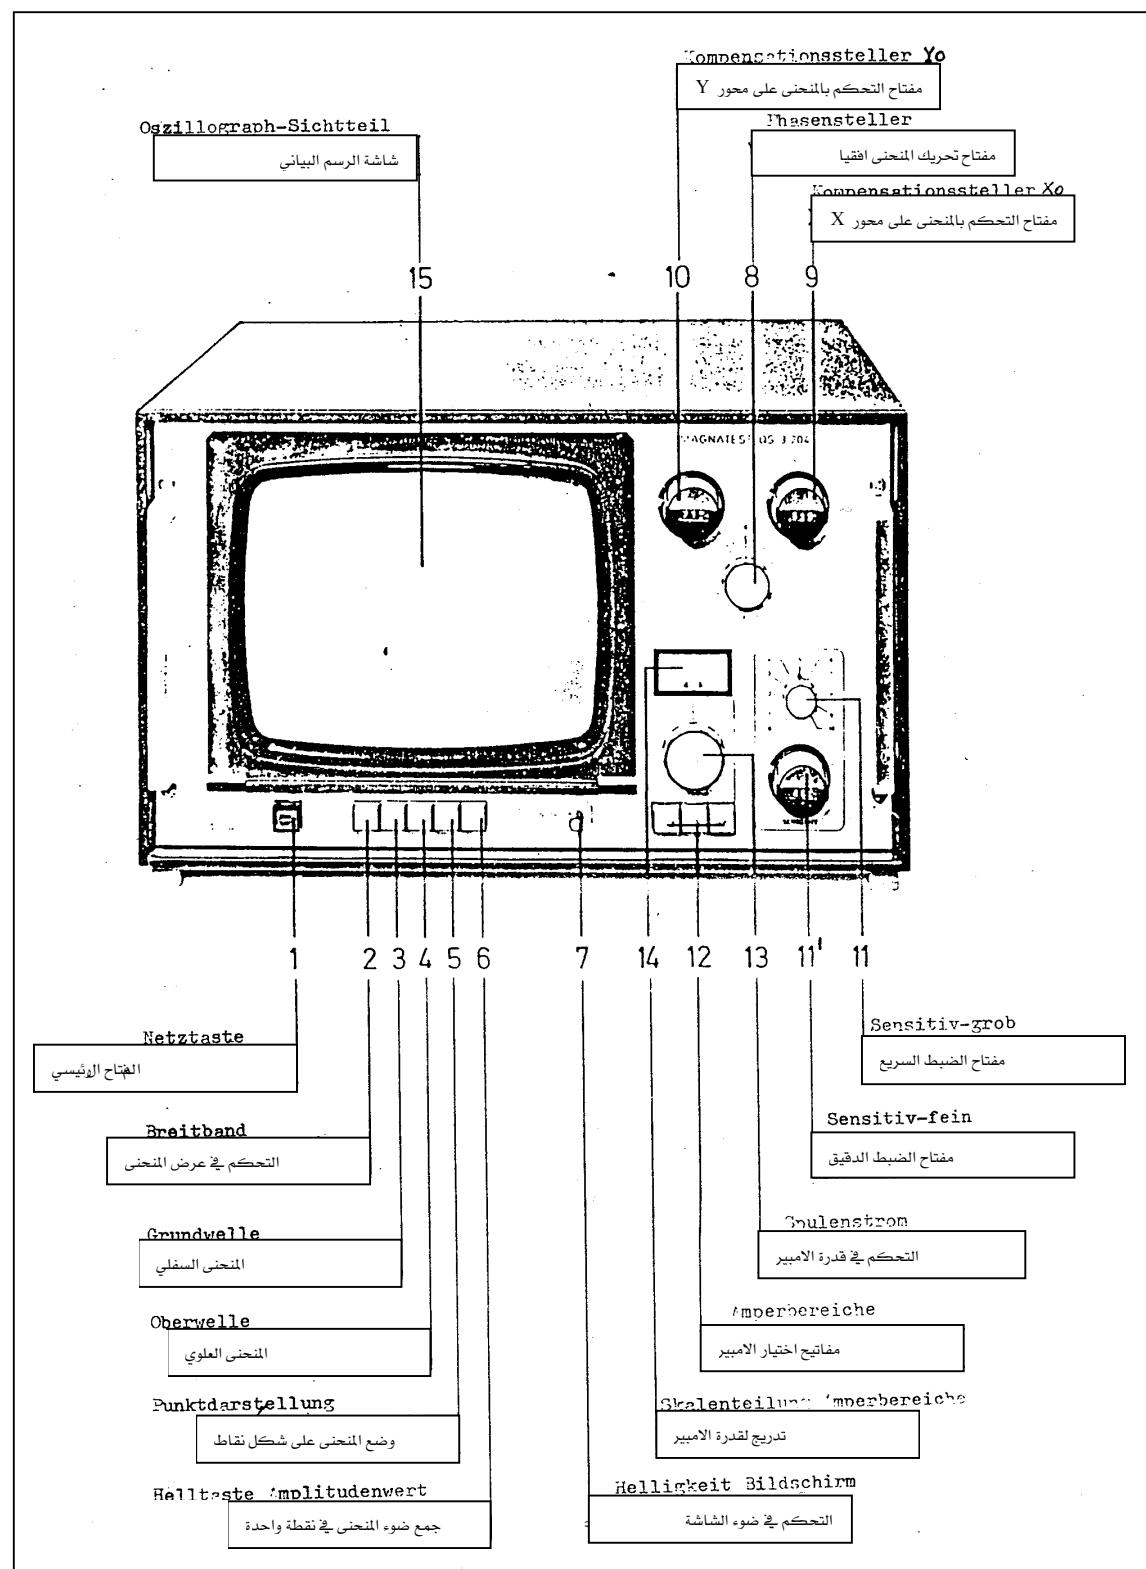

جهاز النفاذية المغناطيسية

التجربة السابعة

الكشف عن الشروخ باستخدام جهاز الاختبار المغناطيسي

الهدف من التجربة:

الكشف عن الشروخ غير المرئية الطولية والعرضية في المعادن

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

١ - العينات المراد اختبارها

٢ - جهاز الاختبار المغناطيسي.

خطوات التجربة:

أ) الكشف عن الشروخ الطولية:

١ - ضع العينة المختبرة بين فكي الآلة وثبت الفك المتحرك عند وضع مناسب لحمل العينة.

٢ - أدر المفتاح الرئيسية إلى الوضع (1).

٣ - أدر مفتاح المغفطة الدائرية إلى الوضع (1).

٤ - أدر مفتاح المغفطة الخطية إلى الوضع (O).

٥ - ضع مفتاح التحكم في المغفطة الدائرية عند قيمة مناسبة.

٦ - شغل مفتاح القدم ليضغط على العينة ويمر التيار الكهربائي مسبباً مغفطة العينة (للتأكد من مرور التيار سيطفأ مصباح مرور التيار).

٧ - افتح الصمام الخاص بمحلول البرادة وسلطة على العينة (مع الحذر الشديد لأن هذا محلول له تأثير ضار على الجلد).

٨ - يتم قفل صمام البرادة.

٩ - ترفع القدم عن مفتاح القدم فتظهر الشروخ الموجودة بالعينة باللون الأصفر.

ب) الكشف عن الشروخ العرضية.

نفس الخطوات السابقة ولكن:

٣ - أدر مفتاح المغفطة الدائرية إلى الوضع (O).

- ٤ - أدر مفتاح المغناطيس الدائري إلى الوضع (١).
- الحسابات والنتائج:
- يتم الحكم على العينات من حيث وجود شروخ بها أم لا.

المناقشة والاستنتاج:

الإشارة إلى الفرق بين كشف الشروخ الطولية عن العرضية وسبب ذلك
الإشارة إلى تجمع البرادة في بعض الواقع أحياناً دون وجود شروخ وسبب ذلك.

الصفحة**الموضوع**

١	تعريف بمعامل اختبار المواد
٥	اختبار الشد
٩	اختبار الشد لعينات من (الصلب الطري – النحاس الأصفر – الحديد الذهبي)
١٨	توزيع الاستطالة وتحديد ثوابت أنوين
٢٠	اختبار الضغط
٢٧	اختبار الصدم
٣٥	اختبار صلادة المعادن
٣٥	اختبار صلادة المعادن
٤٦	الاختبارات غير المترفة

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

