



قررت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تدريس هذه الحقيقة في "المعاهد المهنية الصناعية"

البرنامج : تشغيل آلات الإنتاج – تشغيل آلات التحكم الرقمي بالحاسوب CNC

الرسم الهندسي



مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجةً للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "الرسم الهندسي" لمتدربى برنامج "ميكانيكا تشغيل آلات الإنتاج" للمعاهد المهنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تمهيد

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

بالنظر إلى حاجة سوق العمل المتزايدة إلى الفئات المهنية من المستويات المختلفة وخصوصاً مستوى الفنيين ، فقد اتجهت المملكة العربية السعودية إلى فتح المدارس الفنية لتوفير الأيدي العاملة للاستفادة منها في تطوير الصناعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

ولكي تصبح الأيدي العاملة على مستوى عالي من الكفاءة و التدريب كان لزاماً أن تكون المناهج الدراسية للمدارس المهنية موحدة في كافة التخصصات ، ليلتقي الدارسون جميعاً على مادة علمية يدرسونها وينتفعون من خلالها بثمار جهد مشترك لأبناء وطنهم الكبير.

لذا قامت المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني بجهد كبير و مشكور لتحديد متطلبات سوق العمل ، وتكليف أساتذة متخصصين في إعداد الكتب الدراسية بهدف جعلها مستوفية للمتطلبات العلمية في جميع المدارس الفنية و منسجمة مع المواصفات التربوية و متضمنة للأشكال والرسومات التوضيحية والصور اللازمة.

وحيث أنني واحداً من المنتسبين لهذه المؤسسة وأحد الأساتذة المكلفين بوضع منهج حقيبة الرسم الهندسي - برنامج ميكانيكا تشغيل آلات الإنتاج - فيسرني أن أضع هذا الكتاب بين يدي أبنائنا المتدربين للاستفادة منه في حياتهم العلمية و العملية.

ولا يفوتيني أن أتوجه بعظيم الشكر و الامتنان لكل من شارك في هذا الجهد و على رأسهم محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني ، ومدير الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وجميع الأساتذة

المتخصصين و الفنيين الذين تعاونوا في إنجاز هذا العمل الذي نأمل أن يجد فيه الدارسون في التعليم الفني و التقني ما يحقق أهدافهم.

والله ولي التوفيق



الرسم الهندسي

العمليات الهندسية الأساسية

الجدارة: التعرف على أنواع أدوات الرسم وكيفية التعامل معها عن طريق رسم عمليات هندسية

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على الآتي: -

- ١ - أن تذكر أنواع أدوات الرسم واستخدامها
- ٢ - أن تتمكن من استخدام أدوات الرسم
- ٣ - أن تستطيع رسم العمليات الهندسية

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للتدريب: عشر ساعات

الوسائل المستخدمة:

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقها
- ٢ - تجهيز جميع أدوات الرسم المطلوبة

متطلبات الجدارة:

- ١ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي
- ٢ - اجتياز الوحدة الأولى

الوحدة الأولى : العمليات الهندسية الأساسية

العمليات الهندسية الأساسية .

- أدوات الرسم :

- ١ - لوحة الرسم
- ٢ - أقلام الرصاص
- ٣ - ورق الرسم
- ٤ - المحاة
- ٥ - المثلثات
- ٦ - الفرجار
- ٧ - الطبعات (الشبلونات)

- العمليات الهندسية :


- ١ - رسم مستقيم موازي لمستقيم .
 - ٢ - إقامة عمود على مستقيم .
 - ٣ - إسقاط عمود .
 - ٤ - تقسيم مستقيم .
 - ٥ - خطوط التماس للدائرة .
 - ٦ - المخمس .
 - ٧ - رسم مضلع منتظم (مسدس) .
- تمارين الوحدة الأولى .

أدوات الرسم

إن أدوات الرسم الجيدة و التي تكون سهلة الاستعمال هي من الضروريات اللازمة لإنجاز الرسم الهندسي بطريقة فنية صحيحة ، ومن أدوات الرسم التي نستخدمها :

١ - لوحة الرسم :

وهي تتكون من لوحة يتم تثبيت ورقة الرسم عليها بواسطة حافة تعمل بضغط ماسك نابضي. ويتم الرسم عليها بواسطة مسطرة وزاوية متحركة أو مثلث .

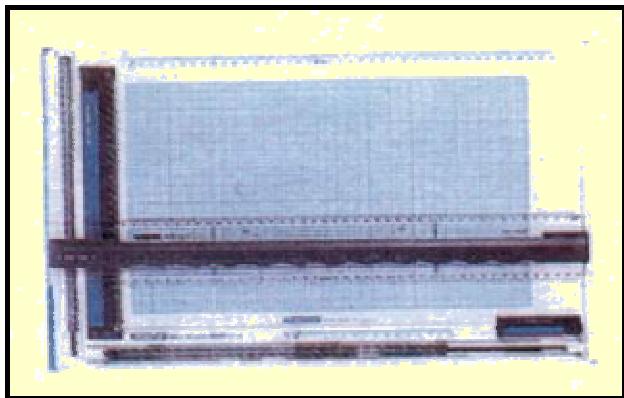

لوحة رسم

زاوية متحركة

٢ - أقلام رصاص :

توجد أقلام الرصاص بأنواع مختلفة منها الصلد والناعم والمتوسط ولكل نوع من هذه الأنواع درجات سماكه مختلفة . ويفضل استخدام القلم الميكانيكي (قلم الاسкро) الذي يوضع بداخله السن بدلاً من أقلام الرصاص .

الأقلام التي عادة ما نستخدمها هي أقلام متوسطة الصلادة **HB** ; **2H** وبسمك محدد حسب المواصفات القياسية لأنواع الخطوط (**DIN15**)

يجب مراعاة عدم الضغط على القلم أثناء الرسم حتى لا يترك أثر يصعب إزالته من ورقة الرسم .



قلم رصاص



قلم ميكانيكي

٣ - ورق الرسم :

يستعمل للرسم ورق أبيض سميك لا يتلف من المسح بالممحاة .

٤ - الممحاة :

الممحاة الجيدة هي التي تمحو الرسم بسهولة دون قشط أو خدش ورق الرسم فيتلاف سطحه بشرط أن يكون المسح بها من غير ضغط شديد وفي جهة واحدة كلما أمكن ذلك .

كلما كانت ممحاة الرصاص شديدة المرونة كلما كانت أكثر جودة.




ممحاة من النوع الجيد


٥ - المثلثات :

يستحسن أن تكون من البلاستيك الشفاف ويكون أحدهما ذو زاويتين 45° درجة ويسمى (مثلث 45° درجة) والثاني ذو زاويتين 30° و 60° درجة ويسمى (مثلث 60° درجة). ويستعمل هذان المثلثان في رسم الخطوط الرأسية والعرضية والخطوط المتوازية كما يمكن بواسطتهما رسم زوايا مقدارها ($15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90$) .

يمكن الاستغناء عن المثلثات في حال توافر زاوية متحركة

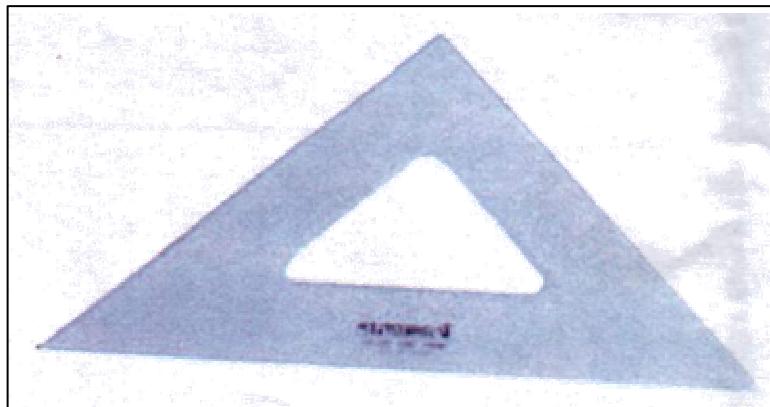

45° مثلث

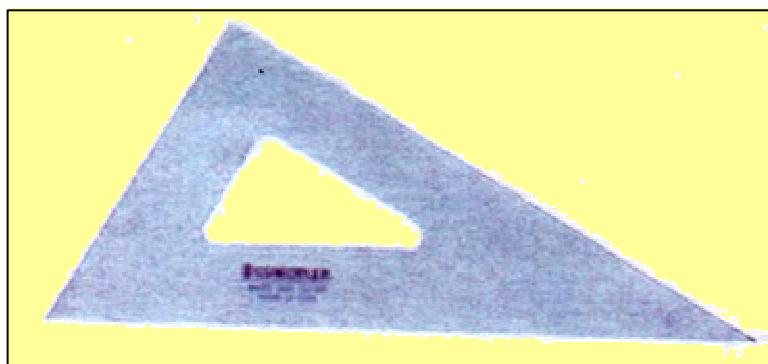

60° مثلث


٦ - الفرجار :

يوجد نوع لرسم الدوائر والأقواس ، ويكون من ساقين أحده مدبب والآخر مثبت فيه الرصاص .
وهناك نوع آخر يستخدم لنقل الأبعاد من المسطورة إلى لوحة الرسم يتكون من ساقين مدببين .
وللفرجار أشكال ومقاسات مختلفة .

**فرجار بعجلة ضبط****٧ - الطبعات (الشبلونات) :**

وهي تقوم بتسهيل عملية الرسم إلى أبعد الحدود . وهناك أنواع مختلفة منها شبلونات الدوائر الصغيرة والاستدارات ، شبلونات الأرقام والحراف ، شبلونات لرسم الرموز الفنية .

يفضل رسم الدوائر الصغيرة والأقواس باستخدام شبلونات الدوائر الصغيرة .

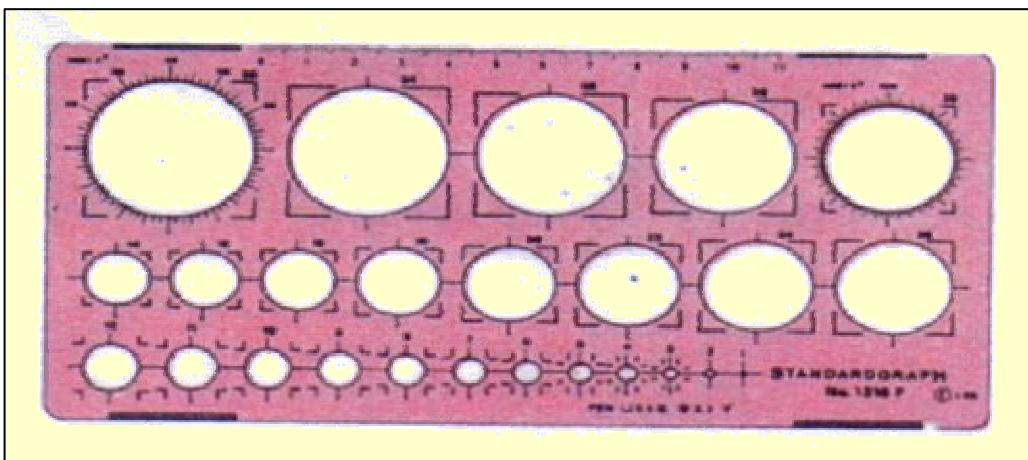

شبلونة لرسم الدوائر الصغيرة والأقواس

العمليات الهندسية

تسمى العمليات الهندسية طريقة الرسم بالأدوات. وتعد العمليات الهندسية معارف أساسية و مهمة للرسم ، و تؤدي إلى فهم الرسم والأشكال الهندسية بطريقة صحيحة .
وسوف نستعرض بعض العمليات الهندسية التي يتم رسمها باستخدام المسطرة والفرجاري والمثلثات أو (الزاوية المتحركة) .





١- رسم مستقيم موازي المستقيم :

A - ارسم مستقيم **AB** بطول **50mm**

ب - حدد أي نقطتين على المستقيم **AB** ولتكن

CD ثم حدد **F** نقطة تبعد عن **AB** مسافة **50mm** للأعلى



أ - ارسم مستقيم **AB** بطول **50mm**

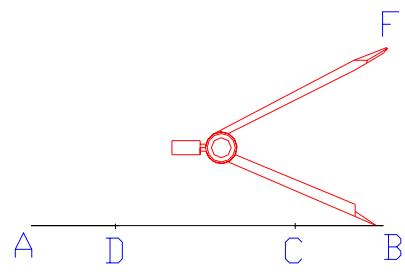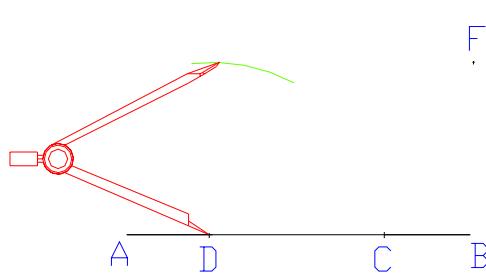

د - اركز الفرجار في النقطة **D** وارسم قوساً

ج - أفتح الفرجار فتحة تساوي المسافة **BF** .

من المستقيم **AB** .

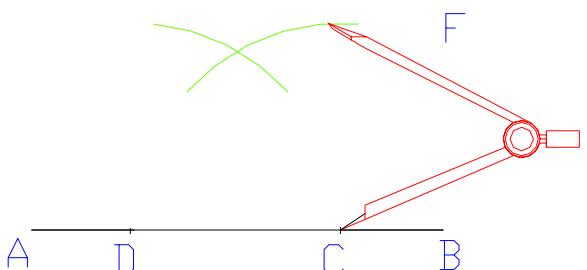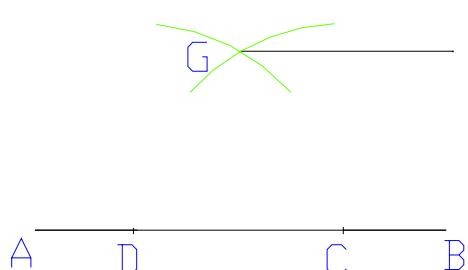


و - صل خطأ من النقطة **G** تقاطع القوسين
إلى نقطة **F** فتحصل على خط موازي .

هـ - اركز الفرجار في النقطة **C** وارسم قوساً
يقطع القوس السابق في نقطة ولتكن **G** .


٢ - إقامة عمود على مستقيم من نقطة معلومة :




أ - ارسم خط مستقيم AB ولتكن طوله . 50mm

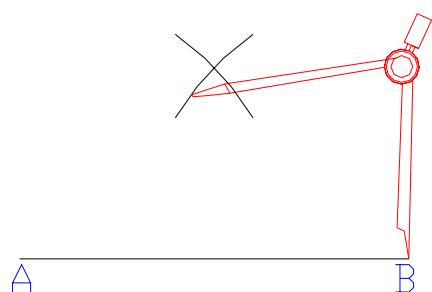

ب - افتح الفرجار بحيث تكون فتحة الفرجار أكبر من نصف AB ، ثم اركز الفرجار في كلّ من النقطتين A و B على التوالي ، وارسم قوسين يتقاطعان في نقطة ولتكن D .

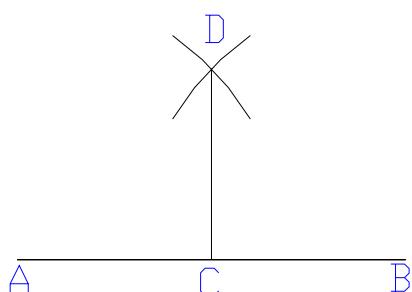



ج - صل النقطة D مع النقطة C ليكون خطأ عموديا على AB .

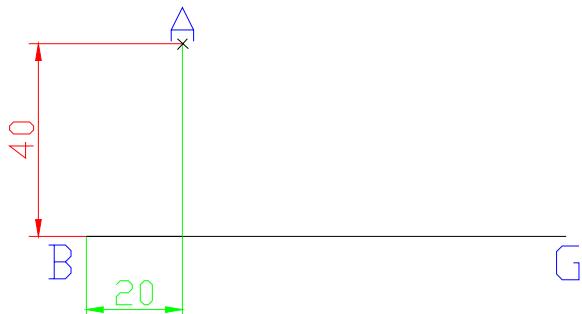

٣ - إسقاط عمود :


أ - ارسم خط مستقيم ولتكن **BG** طوله **100mm** بمسافة **100mm**.

ب - حدد النقطة **A** تبعد عن النقطة **B** باتجاه أفقى وتبعد عن المستقيم **20mm** بمسافة **40mm** باتجاه عمودي.

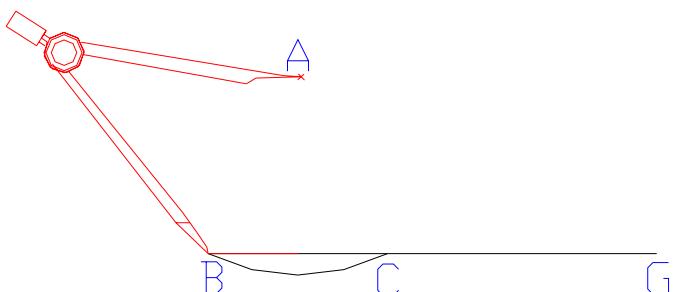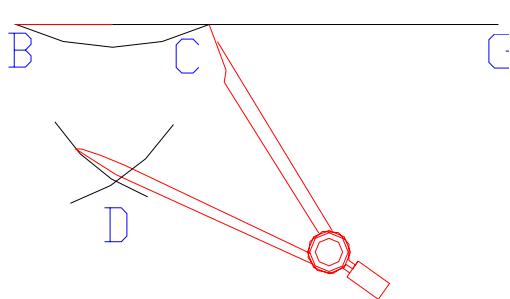


د - اركز الفرجار في النقطة **B** و **C** وارسم قوسين يتقاطعان في **D**.

ج - اركز الفرجار في النقطة **A** وارسم قوساً يمر بالنقطة **B** ، **C** .


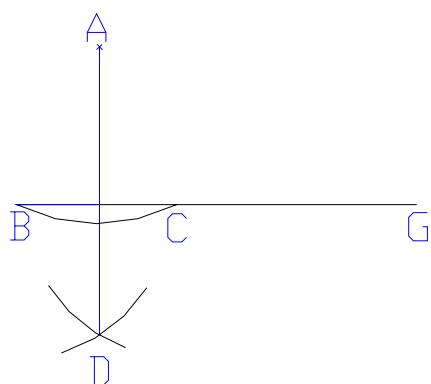


ه - صل النقطة **A** مع النقطة **D** فيكون هذا هو المستقيم المطلوب إسقاطه.

٣ - تقسيم مستقيم :


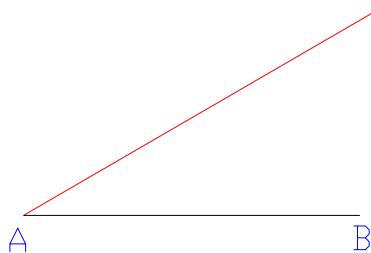


- أ - ارسم خط مستقيم **AB** ولتكن طوله **50mm**. ب - ارسم خط من النقطة **A** بأي طول وبزاوية اختيارية ولتكن مثلاً بطول **30°** وبزاوية **60 mm**

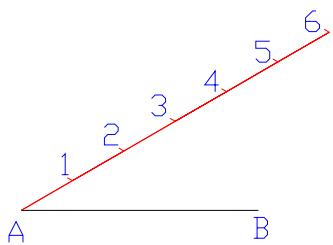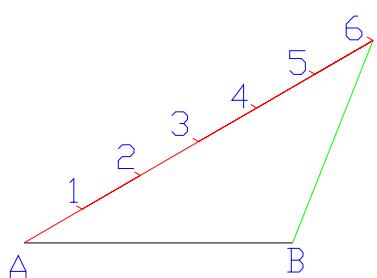


- د - ارسم خط من النقطة **B** إلى النقطة **6**. فتحصل على المستقيم . **B6**

- ج - قسم الخط المذكور إلى عدة أقسام متساوية **10mm** ولتكن مثلاً **6** أقسام كل قسم طوله

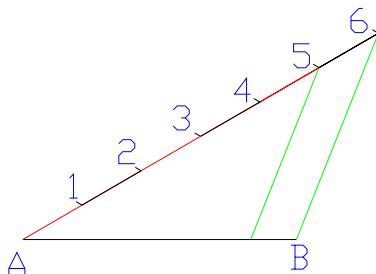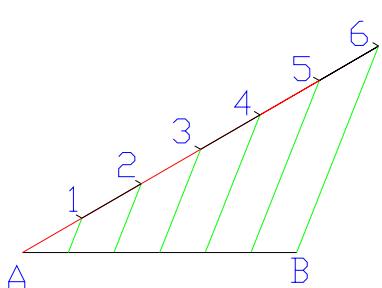


- ه - ارسم من النقطة **5** خط موازي للخط **B6**. و - أكمل رسم باقي المستقيمات على أن تكون متوازية ، فتحصل على مستقيم **AB** مقسم إلى **6** أقسام متساوية .



٥ - خطوط التماس للدائرة :

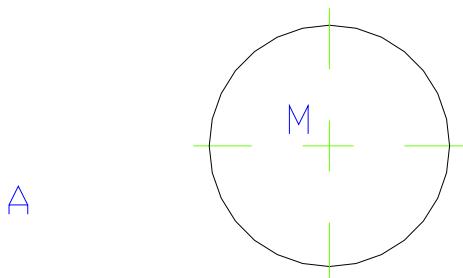



. أ - ارسم دائرة قطرها 50mm ومركتزها **M** .

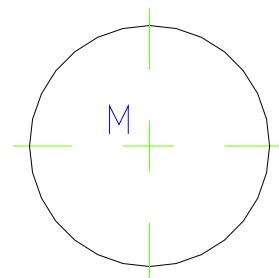

. ب - حدد نقطة خارج الدائرة ولتكن **A**

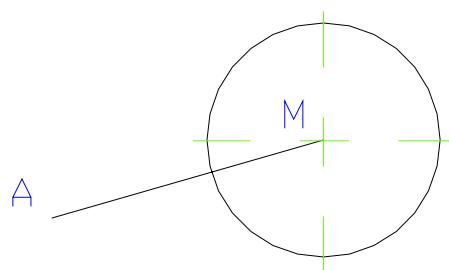
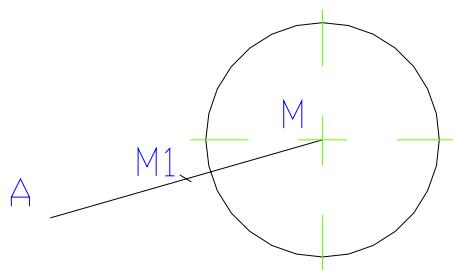


. ج - صل النقطة **A** بمركز الدائرة **M** .

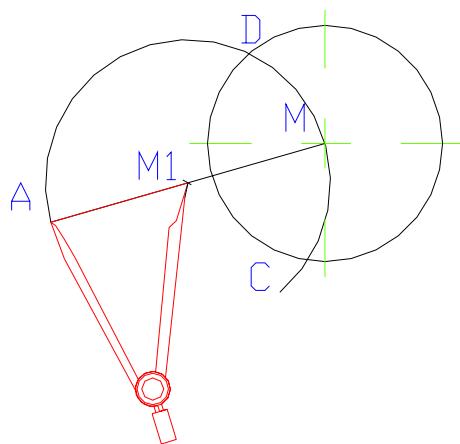
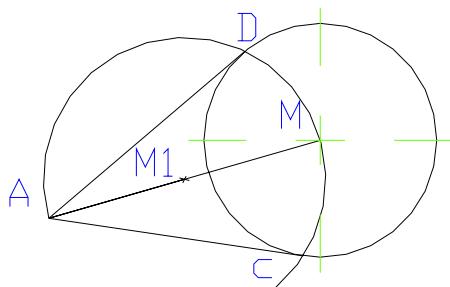


. د - صل خطوط التماس **AD** و **AC** و

د - اركز الفرجار في النقطة **M1** وارسم قوساً من النقطة **A** . نقط تقاطع القوس مع الدائرة هما نقطتا التماس **D** و **C** .

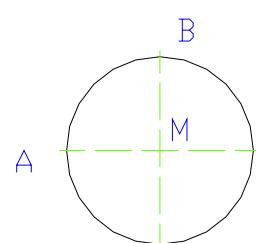
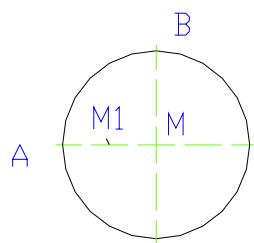


أ - ارسم دائرة قطرها 40mm ومركزها M .
ب - حدد النقطة M1 عند نصف المسافة AM

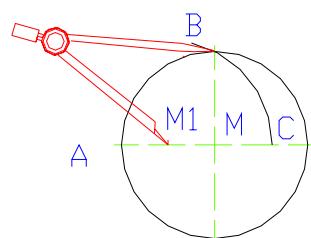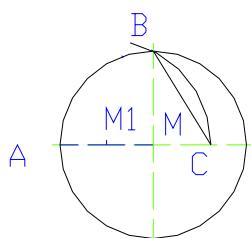


د - صل النقطة B بالنقطة C .


ج - اركز الفرجار من M1 إلى B وارسم قوساً يمر بخط المنتصف .

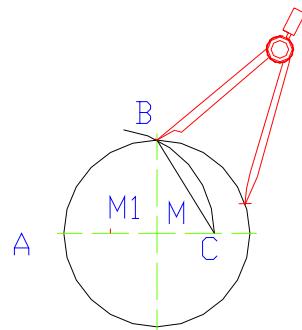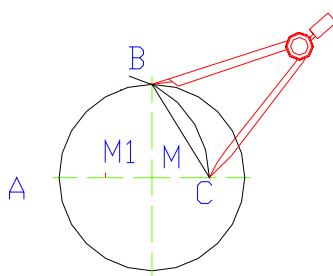

و - بنفس فتحة الفرجار اركز الفرجار في B
وارسم قوساً صغيراً على محطة الدائرة .

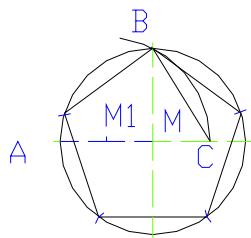



ه - افتح الفرجار مسافة تساوي BC .

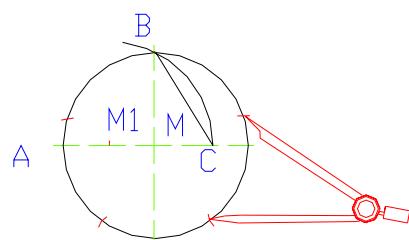

ز - صل النقاط حتى تحصل على شكل المخمس .



ذ - كرر نفس العملية (و) على محيط الدائرة .

٧ - رسم مضلع منتظم (سداسي) :

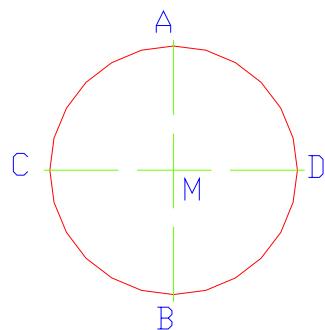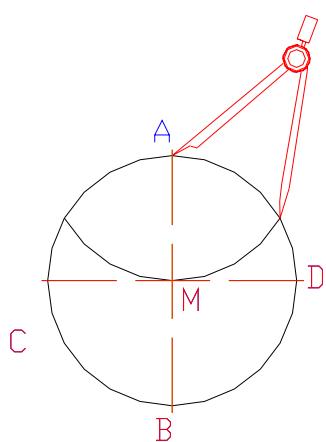

ب - اركز الفرجار في A ثم ارسم قوساً نصف قطره يساوي طول الضلع . 40mm

أ - ارسم دائرة نصف قطرها يساوي طول ضلع المتسدس ول يكن مثلث . 40mm

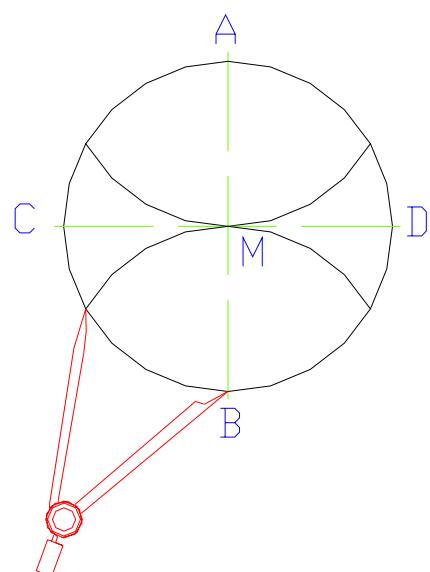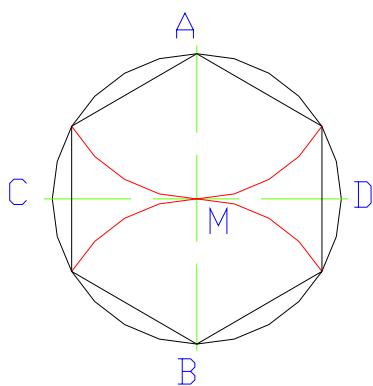

د - صل نقط التقاطع في B ثم ارسم قوساً نصف قطره يساوي طول متسدس .

ج - اركز الفرجار في B ثم ارسم قوساً نصف قطره يساوي طول الضلع 40 mm

تمارين الوحدة الأولى

- أ - ارسم مستقيم AB طوله 70mm ، ثم ارسم مستقيم GF موازي للمستقيم AB على بعد 40mm ؟
- ب - ارسم مستقيم AB طوله 60mm ، ثم ارسم مستقيم CD عمودي على المستقيم AB ؟
- ت - ارسم مستقيم BG طوله 50mm ، ثم إسقاط عليه مستقيم AD يبعد عن النقطة B مسافة 10mm ؟
- ث - ارسم مستقيم AB طوله 80mm ، ثم قسمه إلى تسعه أقسام متساوية ؟
- ج - ارسم دائرة قطرها 60mm ، ثم ارسم خطوط التماس AD و AC للدائرة ؟
- ح - ارسم دائرة قطرها 80mm ، ثم ارسم بداخله مخمس ؟
- خ - ارسم مخمس طول ضلعه يساوي 47mm ؟
- د - ارسم مسدس طول ضلعه يساوي 50mm ؟



الرسم الهندسي

كتابة الأبعاد

الجدارة : رسم خطوط وأشكال بمقاييس رسم محدد وكتابة الأبعاد والأسماء عليه بشكل صحيح ودقيق

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادرا على الآتي: -

- ١ - أن تشرح كيفية وضع الأبعاد طبقاً للمواصفات القياسية
- ٢ - أن تعرف أنواع الخطوط واستخدامها.
- ٣ - أن تستطيع تحديد مقياس الرسم المناسب
- ٤ - أن تتقن رسم الأسماء بشكل صحيح

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للتدريب: ثمان ساعات

الوسائل المستخدمة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقها.
- ٢ - تجهيز أدوات الرسم المطلوبة.

متطلبات الجدارة:

- ٣ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي
- اجتياز الوحدة الثانية

الوحدة الثانية : كتابة الأبعاد

- #### - الموصفات القياسية لاعداد الرسومات الفنية .

كتاب الأباء -

١ - أنواع الخطوط واستخداماتها.

٢ - قواعد كتابة الأبعاد.

٣ - مقياس الرسم

- تمارين الوحدة الثانية

المواصفات القياسية لإعداد الرسومات الفنية

يتم تحديد المواصفات القياسية لإعداد الرسومات الفنية طبقاً لمواصفات المعهد الألماني للمواصفات (DIN) بهدف توحيد مبادئ الرسم مثل (أنواع الخطوط ، كتابة الأبعاد ، مقياس الرسم)

1- أنواع الخطوط واستخداماتها :

الخط هو أساس الرسم وقد وضعت مجموعة من الاصطلاحات لأنواع الخطوط المختلفة حسب استخداماتها لكل خط . ويبين الجدول التالي هذه الأنواع طبقاً للمواصفات القياسية DIN 15 .


التمثيل (إرشادات)	الاستخدام	قلم الرصاص	السمك mm بـ	تسمية الخط
	حافة حادة	HB	0.35 0.5 0.7	خط كامل عريض
	خطوط الأبعاد والخطوط المساعدة عمليات الترقين أساس (قاع) اللولب	2H	0.18 0.25 0.35	خط كامل رفيع
	حافة الجسم المختفي خطوط الإحاطة المختفي	2H	0.18 0.25 0.35	خط متقطع (من شرط) - - - - -
	خطوط المنصف خطوط التماثيل	2H	0.18 0.25 0.35	خط رفيع من شرط ونقط
	مسار القطع	HB	0.35 0.5 0.7	خط عريض من شرط ونقط
	خطوط إحاطة الأجزاء المحاذية التي لا تشملها مجموعة الترکيب	2H	0.18 0.25 0.35	خط من شرط و نقطتين بالتناوب
	خطوط الكسر في المعادن غير مبالغ فيه غير منتظم	2H	0.18 0.25 0.35	خط يدووي حر
	خط الكسر (الخط اليدوي الحر، خاصة في رسنات أجهزة التخطيط)	2H	0.18 0.25 0.35	خط متعرج

٢ - قواعد كتابة الأبعاد :

الأبعاد هي عبارة عن خطوط توضح بعد معين . وهذه الخطوط تخضع لقواعد محددة عند رسمه تبعاً لموقعها في الرسم .

١ - خطوط الأبعاد والخطوط المساعدة :

- أ - ترسم أولاً الخطوط المساعدة كما هو موضح في الشكل (a).
- ب - ترسم خطوط الأبعاد على بعد **8mm** موازية لحافة المشغولة الشكل (b).
- ج - ترسم أسهم البعد بزاوية 15° وبطول **3,5mm** الشكل (c).
- د - تكون كتابة رقم البعد فوق خط البعد بحيث تكون المسافة بين الرقم وخط البعد **1mm** تقريباً ويكون في المنتصف . الشكل (d).
- ه - الأرقام تكتب بحيث يمكن قراءتها من اليمين ومن الأسفل (e).
- و - في حالة كتابة أبعاد متوازية تكتب مزاحة عن بعضها البعض . الشكل (f).
- ز - يراعى أن لا تتقاطع خطوط الأبعاد المساعدة الشكل (g).
- ح - إذا كانت المسافة بين رؤوس الأسهم أقل من **10mm** ، توضع الأسهم على الخطوط المساعدة من الخارج . الشكل (h).
- ط - تكتب الأبعاد في الخارج ولكن يجوز كتابتها في الداخل إذا لم يؤشر ذلك على الرسم . الشكل (i).
- ي - لا يجوز أن تكون الأبعاد مكررة الشكل (j).
- ك - لا داعي لكتابة الأبعاد التي يمكن استنتاجها . الشكل (k).

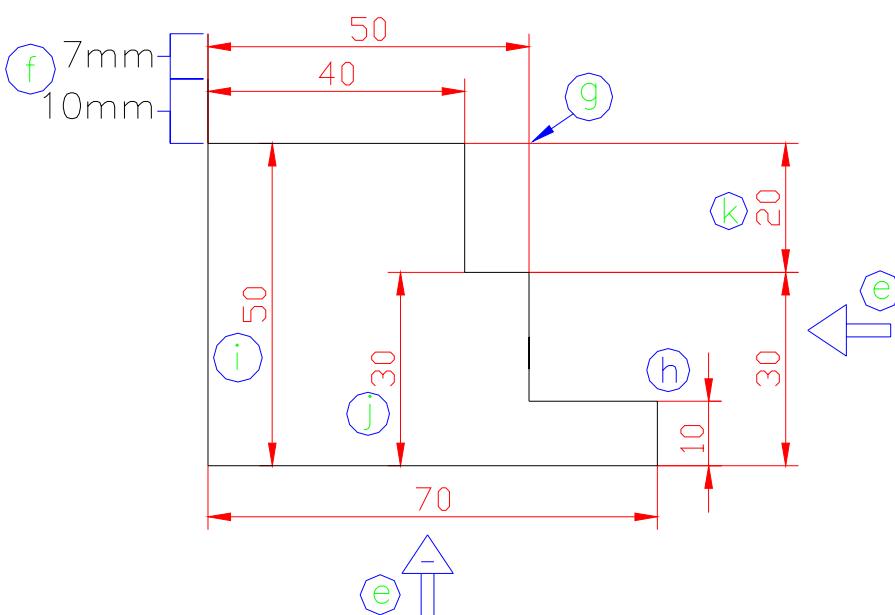


يجب كتابة العدد فوق خط البعد عند قراءتها من اليمين ومن الأسفل .



٢ - خطوط أبعاد الزوايا :


توضع أبعاد الأجسام ذات الزوايا بأسلوبين هما :

- أ - تحديد أطوال حواف الجسم (a).
- ب - تحديد قيم الزوايا بالدرجات (b).

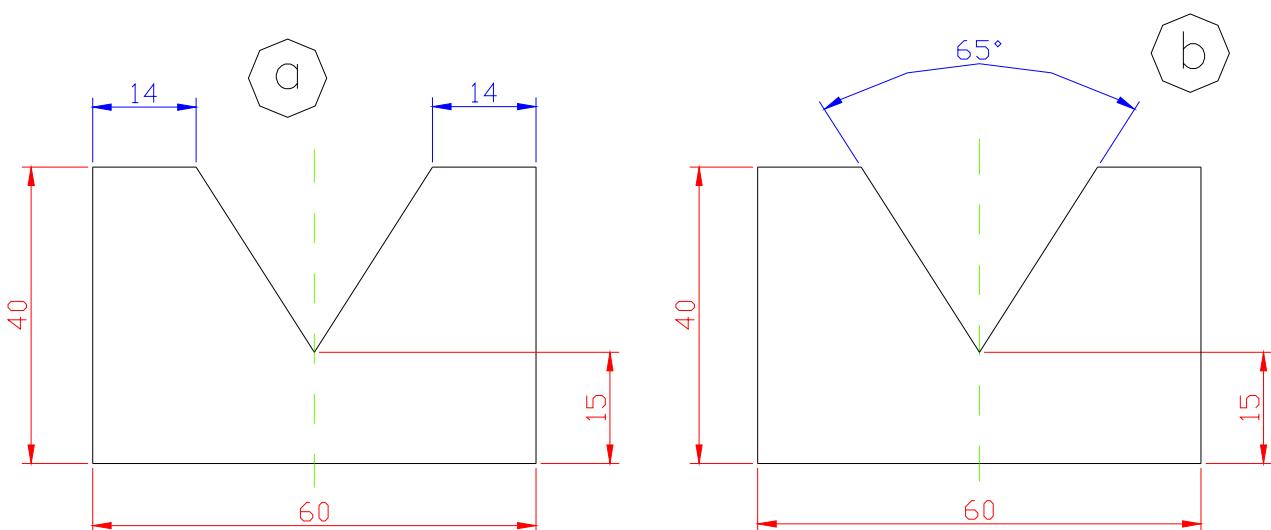

يؤكد وضع أبعاد الحواف (14) أهمية التقييد بأبعادها.

يؤكد وضع قيم الزوايا أهمية التقييد بقيمتها.

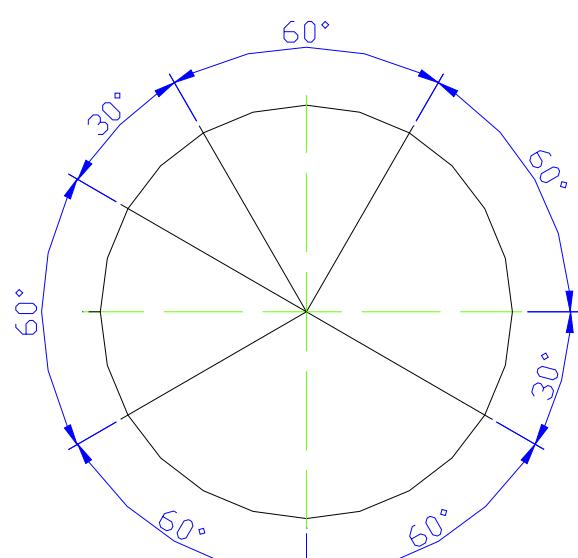


أمثله لأسلوب وضع أبعاد الزوايا

٣ - خطوط المحور:

يكون الجسم متماثلاً إذاً أمكن تقسيمه بقطع (وهمي) إلى جزئين متساوين تماماً . ويرسم محور التماثل في الأجسام المتماثلة كخط منتصف (خط محور) .
ويتم رسم خطوط المحاور بالطرق الآتية :


- أ - يرسم خط المحور بتتابع من شرط طولية وأخرى قصيرة بينهم فراغات (a) .
- ب - تمتد خطوط المحور مسافة 2 mm إلى خارج الأجزاء المتماثلة (d) .
- ج - إذا تقاطعت خطوط المحور فيراعى أن يكون التقاطع بين خطين وليس عند النقط (c) .
- د - يعتبر خط المحور خط إسناد الأبعاد . ويستفاد منه في توزيع الأبعاد (b) .
- ه - يمكن استخدام خط المحور كخط بعد مساعد (e) .
- و - يمكن كتابة خط بعد بجوار خط المحور (f) .
- ز - يمكن قطع جزءاً من خط المحور وكتابة الرقم في الفراغ (g) .

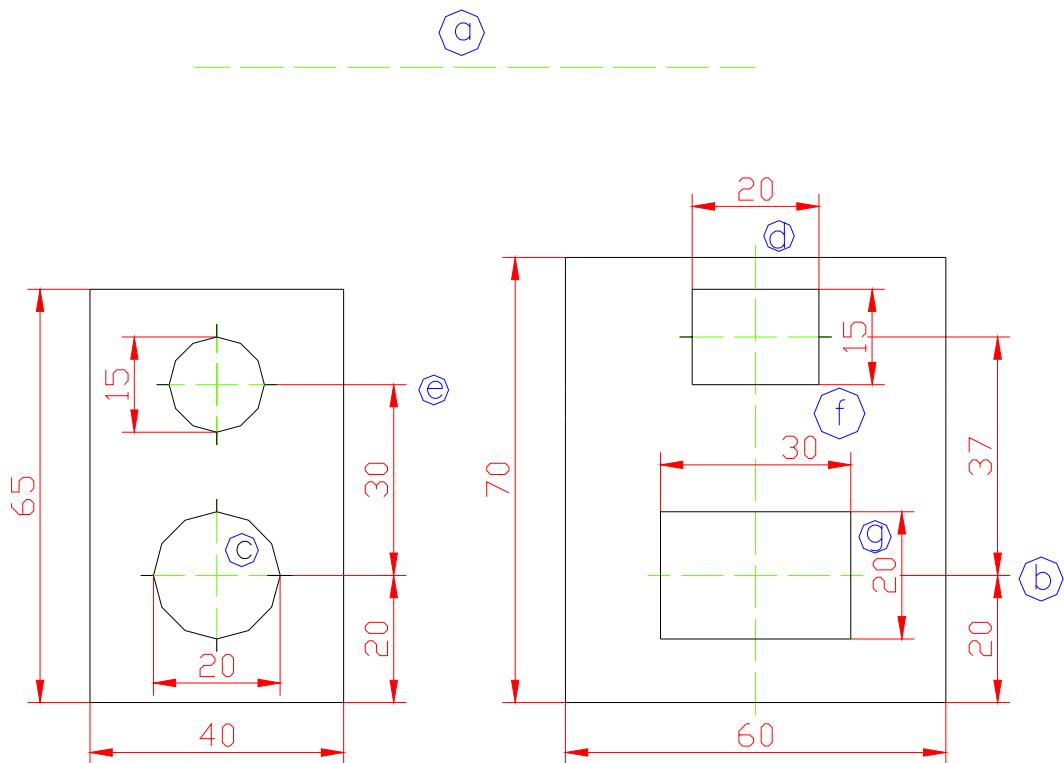

٤ - أبعاد الحواف المستديرة (الأقواس) :

تكون في الأغلب أقواس يعبر عن أبعادها بنصف قطرها . ويمكن رسم أبعاد الأقواس بالطرق الآتية:



- يرسم خط البعد كنصف قطر خارج من مركز القوس ويرسم عند نهايته على القوس سهم بعد (a) ، أو في اتجاه من الخارج (b) .
- يوضع حرف **R** قبل العدد الدال على البعد (c) .
- يمكن الجمع بين عدة أقواس (e) .
- إذا وقعت نقطة المركز على خط محور تميز بشرطتين متعامدتتين وتكتب أبعاد موضعها (d) .
- في حالة الأقواس الصغيرة ، يمكن رسم سهم البعد خارج القوس (f) .

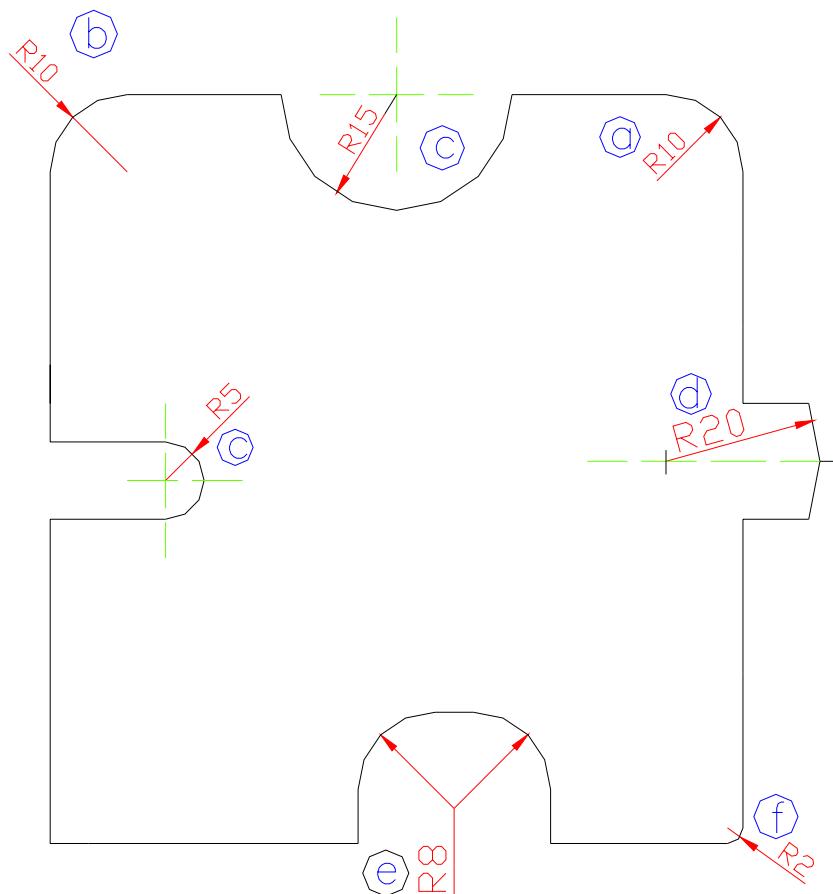

٥ - خطوط أبعاد الثقوب :

يحدد مركز الثقب برسم خطي محور، ويتم بعد ذلك كتابة أبعاد قطرات الثقوب بالطرق الآتية :

- أ - في حالة توفر المكان يرسم خط البعد ماراً بالمركز مائلًا بزاوية 45° (a) .
- ب - في حالة ضيق المكان تكتب الأبعاد بين خطين بعد مساعدين خارج الثقب (b) .
- ج - عندما لا يظهر الثقب على شكل دائرة توضع علامة مميزة للقطر (ø) بارتفاع $2,5 \text{ mm}$ وبحelix مائل بزاوية قدرها 75° بالنسبة للأفقي وتكتب على يسار الرقم الدال عليه (d) .
- د - إذا كان المكان ضيقًا جداً يمكن كتابة البعد خارج الخطوط المساعدة فوق أحد أسمهم الأبعاد ويفضل في هذه الحالة السهم اليمن (e) .
- ه - في حالة ضيق المكان يمكن مسح جزء من خط المحور وكتابة البعد (f) .
- و - في حالة ضيق المكان يمكن كتابة البعد خارج الدائرة (g) .

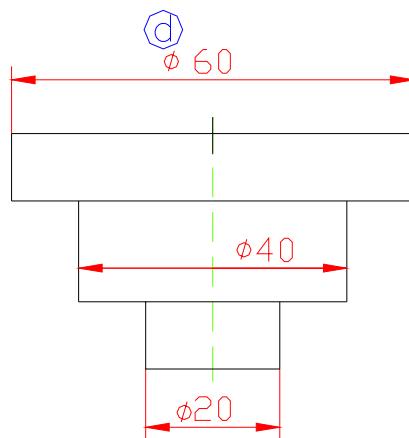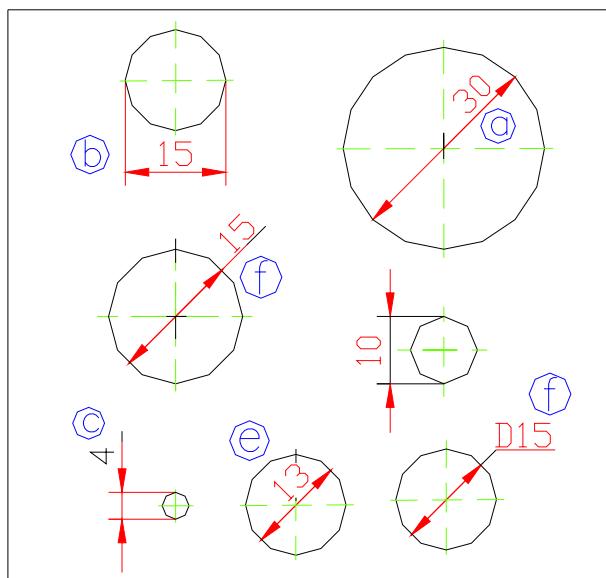

٣ - مقاييس الرسم :


تكون بعض المشغولات المطلوب رسمها ، إما كبيرة جداً أو صغيرة جداً مما يصعب رسمها بالأبعاد الحقيقية ، لذلك ترسم هذه المشغولات إما مصغرّة أو مكبّرة .

وطبقاً للمواصفات القياسية (DIN ISO 823) ، تتبع في المعتمد مقاييس الرسم التالي :

أ - الحجم الطبيعي : مقاييس الرسم 1:1

ب - التكبير : مقاييس رسم (2:1) (5:1) (10:1)

ج - التصغير : مقاييس رسم (1:2) (1:5) (1:10)

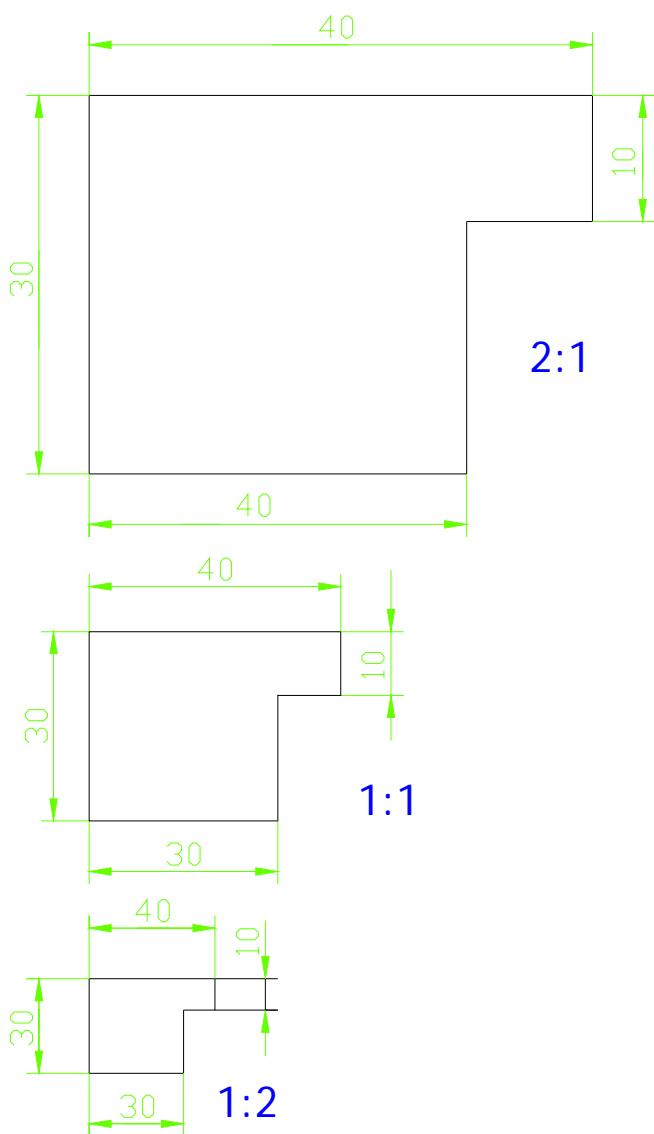

يراعى عند كتابة الأبعاد أن تكتب
الأبعاد الحقيقية للقطعة .


لاحظ كيفية كتابة بعد 10mm
عند مقاييس الرسم 2:1

تمارين الوحدة الثانية


١ - ما هو سمة قلم الرصاص الذي يستخدم لرسم خط كامل عريض ؟

٢ - ما هو سمة قلم الرصاص الذي يستخدم لرسم خطوط الأبعاد ؟


٣ - أكمل رسم الخطوط في الأشكال التالية :

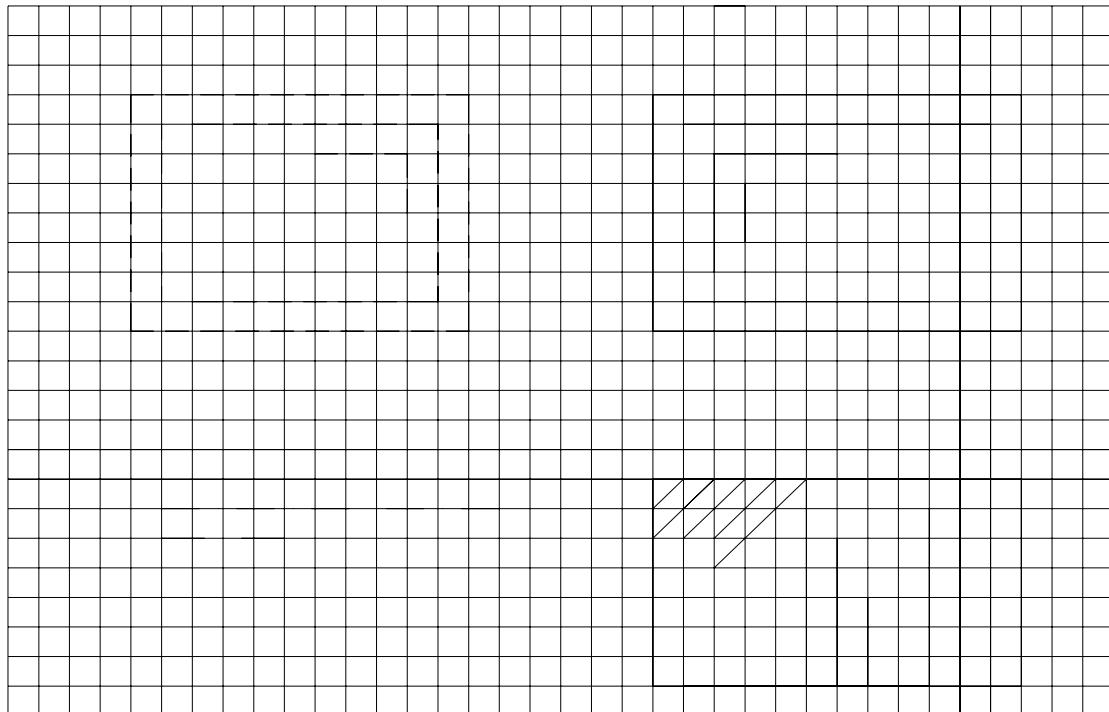


٤ - أعد الرسم على الأشكال الموضحة بالخطوط المناسبة :

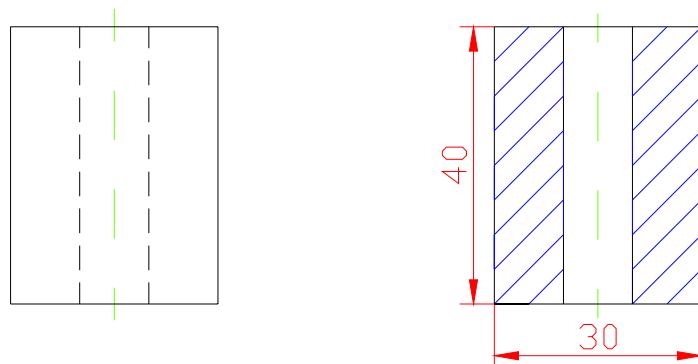


٥ - ارسم قطعة الشغل بمقاييس رسم ٢:١ :

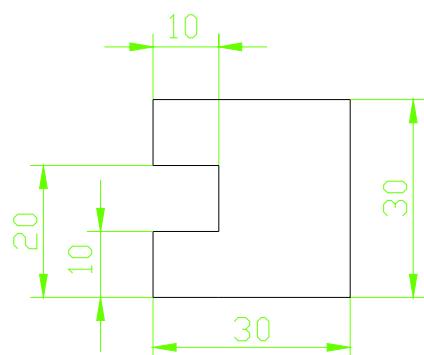

٦ - ارسم قطعة الشغل بمقاييس رسم ١:٢ :

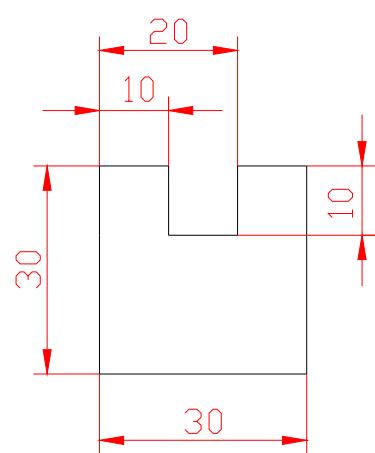


٧ - أكمل رسم الأسهم ؟ (ترسم الأسهم بعناء)

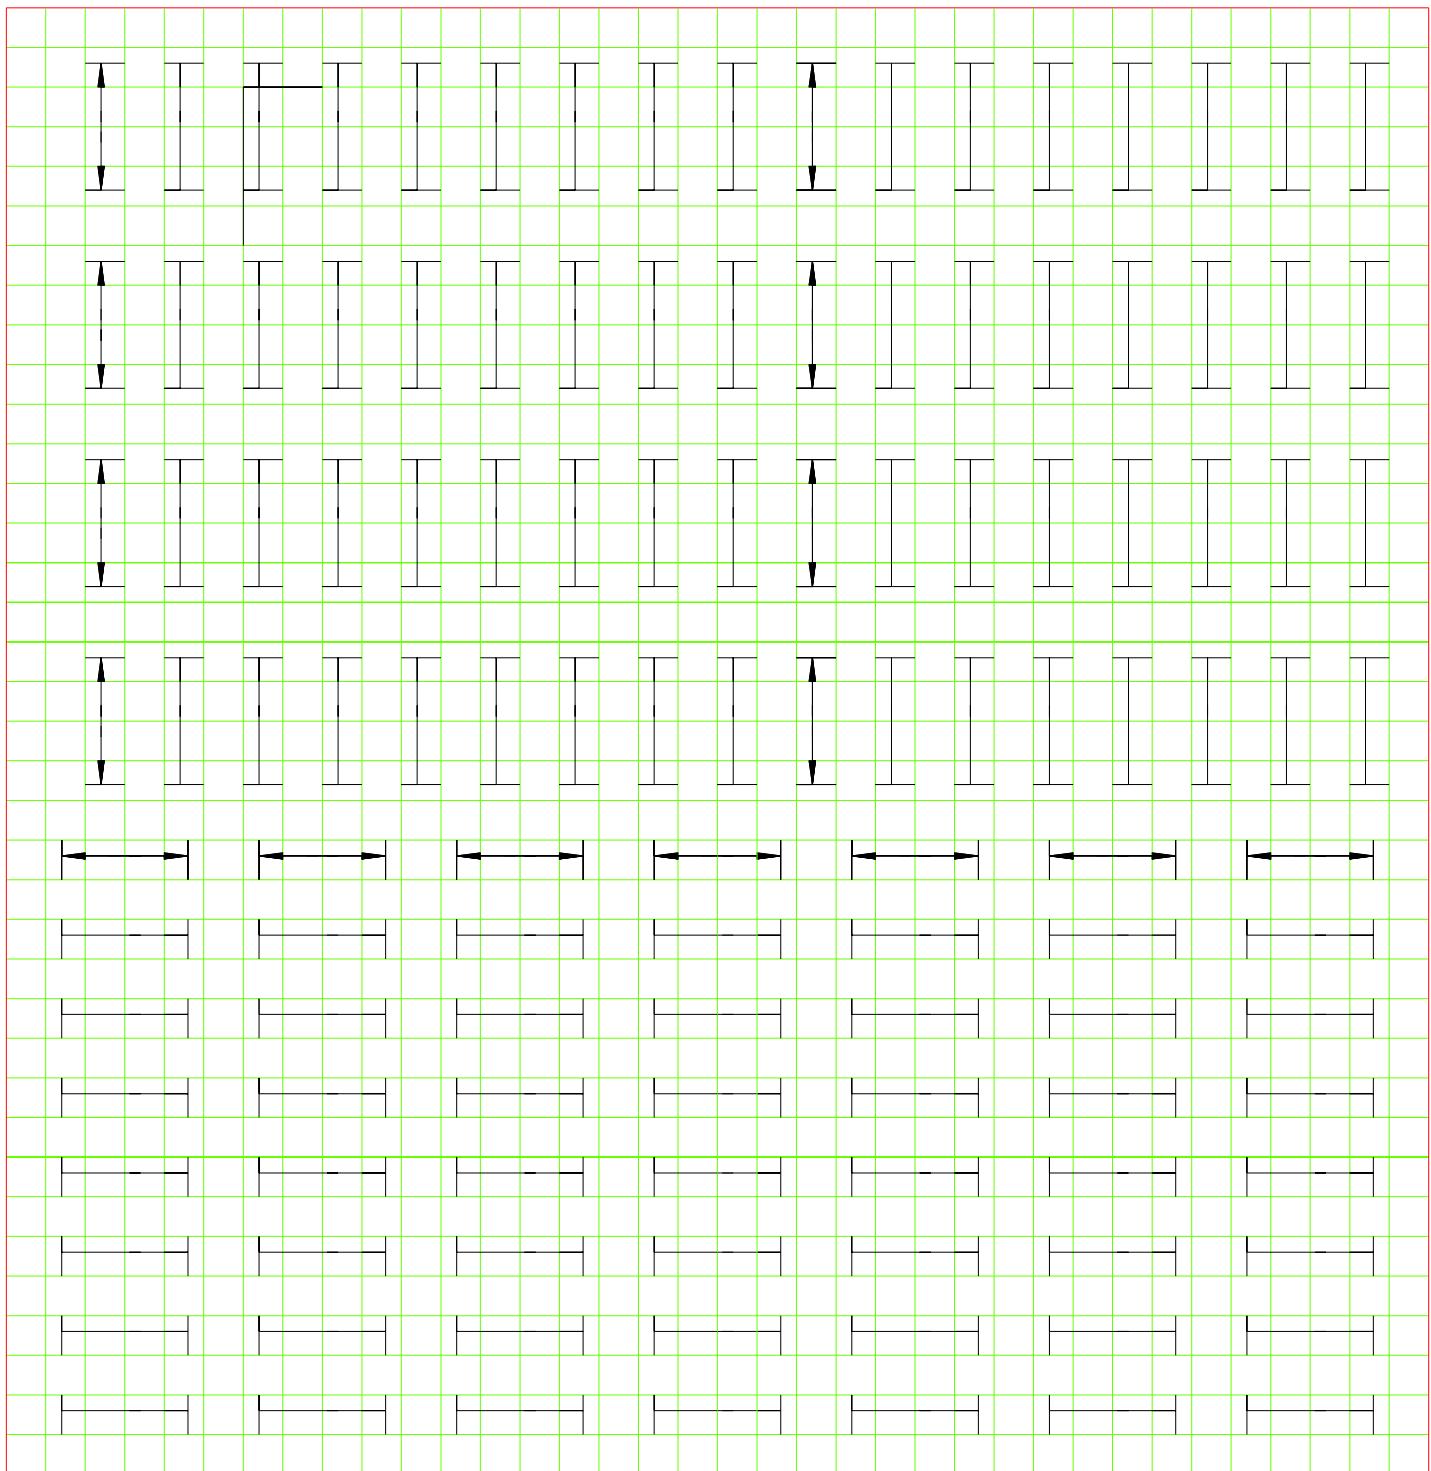


٨ - أعد رسم الأشكال التالية ، ثم صلح الأبعاد المكتوبة بصورة غير صحيحة ؟


- 1

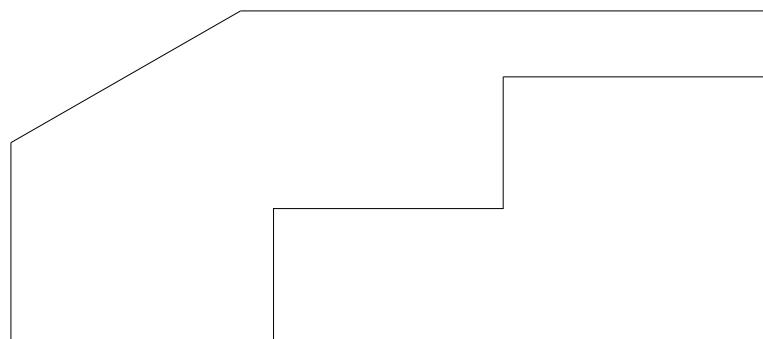




- 2

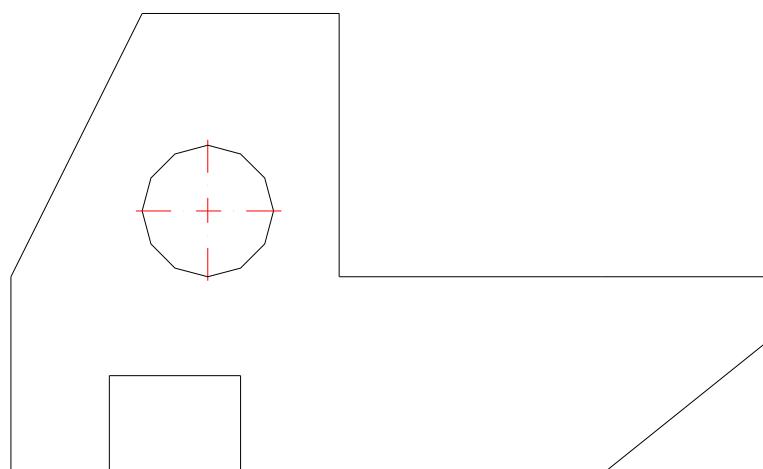

- 3

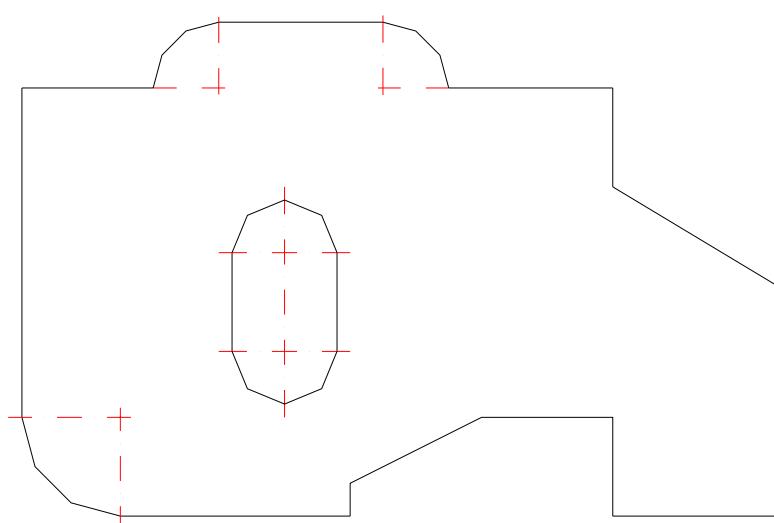

٩ - ارسم الأشكال التالية بمقاييس رسم 1:1 ثم اكتب الأبعاد مع الأخذ في الاعتبار
قواعد كتابة الأبعاد :

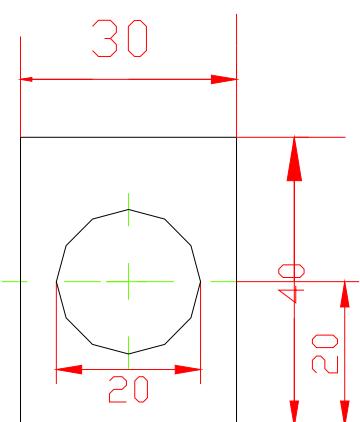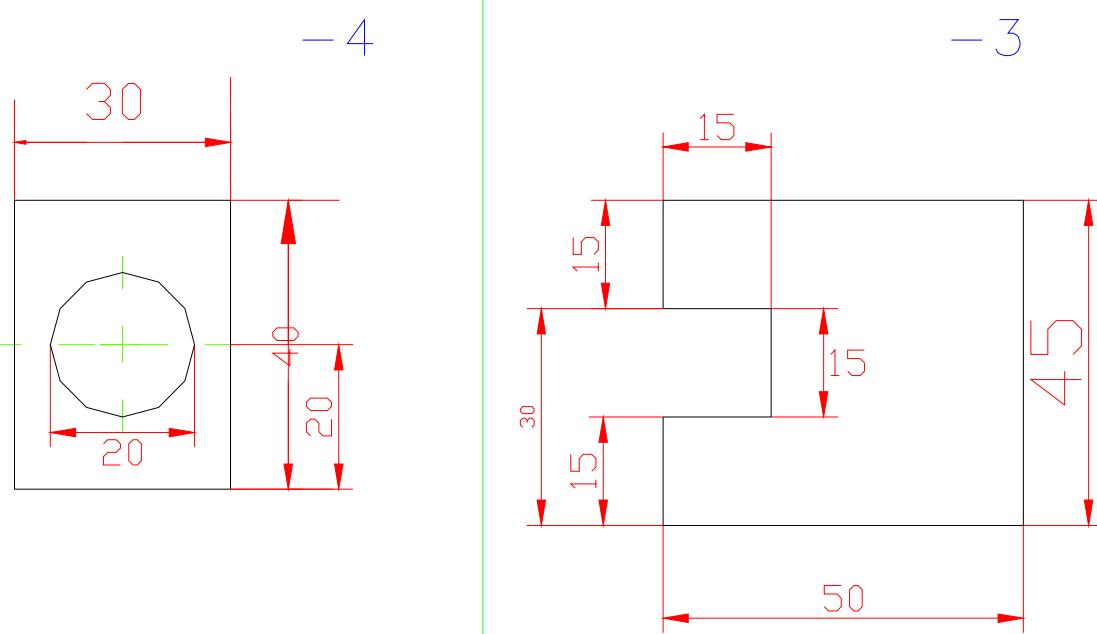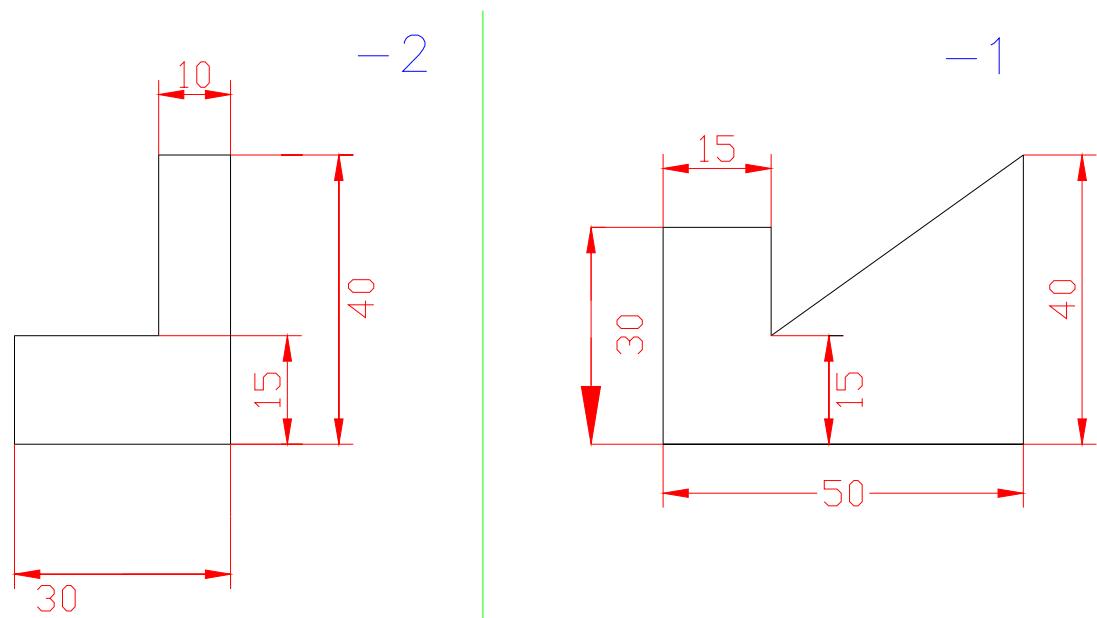



الرسم الهندسي

رسم المنظور واستنتاج المساقط

الجدارة : إنشاء رسومات لمناظير (مجسمات) مع المساقط الثلاثة موزعه على لوحة الرسم بشكل صحيح و استنتاج المسقط الثالث

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادرا على الآتي: -

- ١ - أن تعرف أنواع الإسقاط
- ٢ - أن تستطيع رسم المساقط الثلاثة.
- ٣ - أن تستطيع توزيع المساقط الثلاثة على لوحة الرسم بشكل صحيح
- ٤ - أن تتمكن من استنتاج مسقط ثالث بمعرفة مسقطين

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للتدريب: ستة عشر ساعة

الوسائل المستخدمة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها
- ٢ - تجهيز أدوات الرسم المطلوبة
- ٣ - أشكال مختلفة لمناظير (مجسمات)

متطلبات الجدارة :

- ١ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي
- ٢ - اجتياز الوحدة الثالثة

الوحدة الثالثة : رسم المنظور واستنتاج المساقط

رسم المنظور واستنتاج المساقط

- أنواع الإسقاط

- ١ - الإسقاط (المنظور) الديمترى
- ٢ - الإسقاط (المنظور) الأيزومترى

- رسم المساقط

- رسم منظور بشكل موشور بطريقة الإسقاط الأيزومترى
- رسم منظور بشكل أسطوانة بطريقة الإسقاط الأيزومترى
- أمثلة على رسم منظور مع المساقط الثلاثة
- توزيع المساقط على لوحة الرسم (تقسيم لوحة الرسم)
- مجال الكتابة (الجدول)
- استنتاج المسقط الثالث


- تمارين الوحدة الثالثة

أنواع الإسقاط

كلمة إسقاط تعني رسم جسم ذو ثلاثة أبعاد رئيسية (المنظور) على ورقة الرسم التي لها بعدان فقط .
لذا يجب أن يمثل المنظور بطريقة تؤدي إلى إدراك الشكل الحقيقي للمنظور . ويمكن ذلك هندسياً بطرقين هما :

١ - الإسقاط (المنظور) الديمترى

يكون التمثيل بأبعاد غير متساوية (ديمترى) أي يتم القياس بمقاييس رسم مختلفين ، فمثلاً يرسم الارتفاع **70mm** والعرض **40mm** بمقاييس رسم **(1:1)** والعمق **40mm** بمقاييس رسم **(1:2)**.
ويرسم الارتفاع رأسياً والعرض بزاوية ميل 7° والعمق بزاوية ميل 42° على الخط الأفقي . ويمكن أن يرسم العمق إلى اليسار وإلى اليمين حسب الجزء المراد إياضاحه في الشكل .

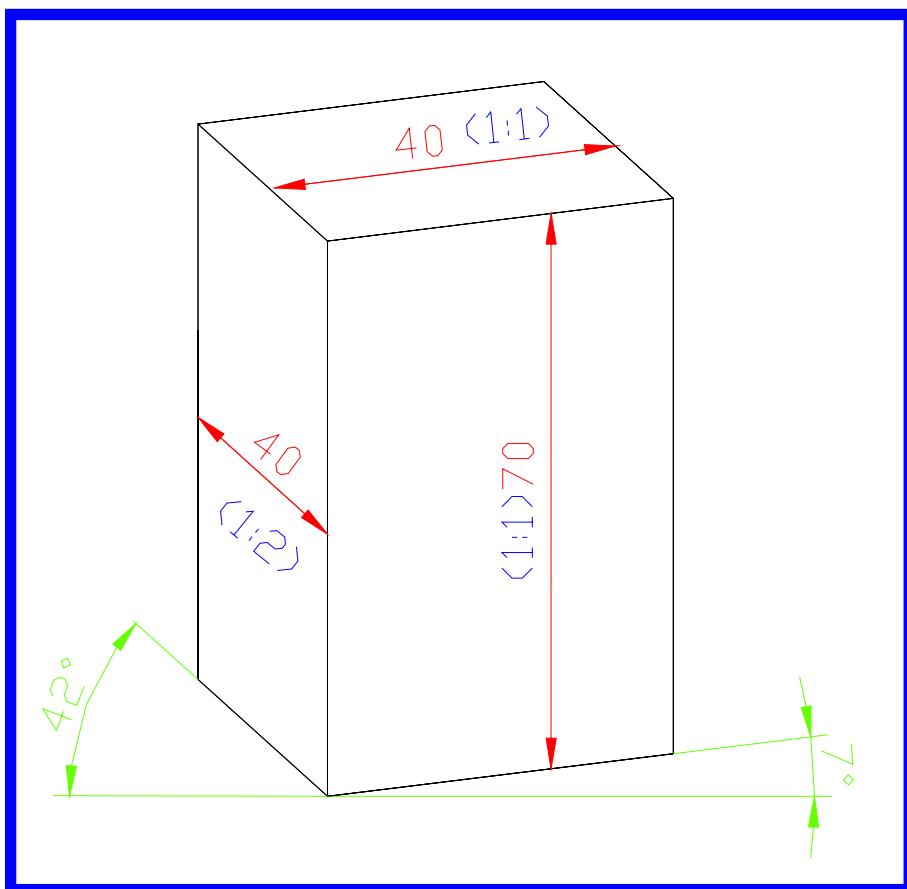


يرسم العمق بطول حقيقي (1:1) أي $40/2=20\text{mm}$

٢ - الإسقاط (المنظور) الإيزومטרי :

يكون التمثيل ببعاد متساوية أي يتم القياس بمقاييس رسم متساوي ، فيرسم الارتفاع والعرض والعمق بمقاييس رسم (1:1) . ويرسم الارتفاع رأسياً أما العرض والعمق فيرسمان بميل 30° على الخط الأفقي.

وهذا النوع من الإسقاط يستخدم في الرسم الميكانيكي .

يمكن رسم أي مشغولة يراد تصنيعها في الورشة باستخدام الإسقاط (المنظور) الإيزومטרי .

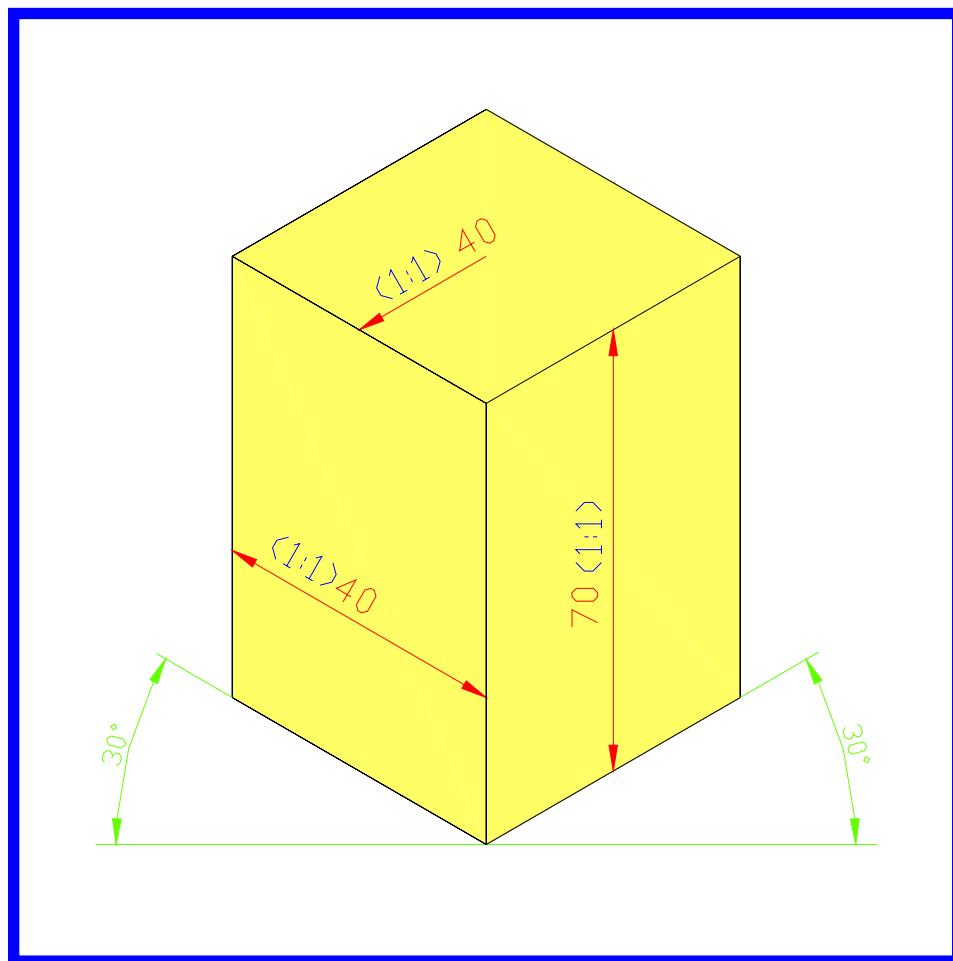

رسم المساقط

لتمثيل المشغولات المطلوب تصنيعها ترسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها ويكتفى بصفة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط وهي :

المسقط الرأسي يختار دائماً من الوجه الأكثر تعبيراً عن شكل المشغولة ويحتوي المسقط الرأسي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من الأمام .

المسقط الجانبي من اليسار يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار .


المسقط الأفقي يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلى .

اتجاه النظر لمشاهدة المسقط الأفقي



(المسقط الرأسي)

(المسقط الجانبي)

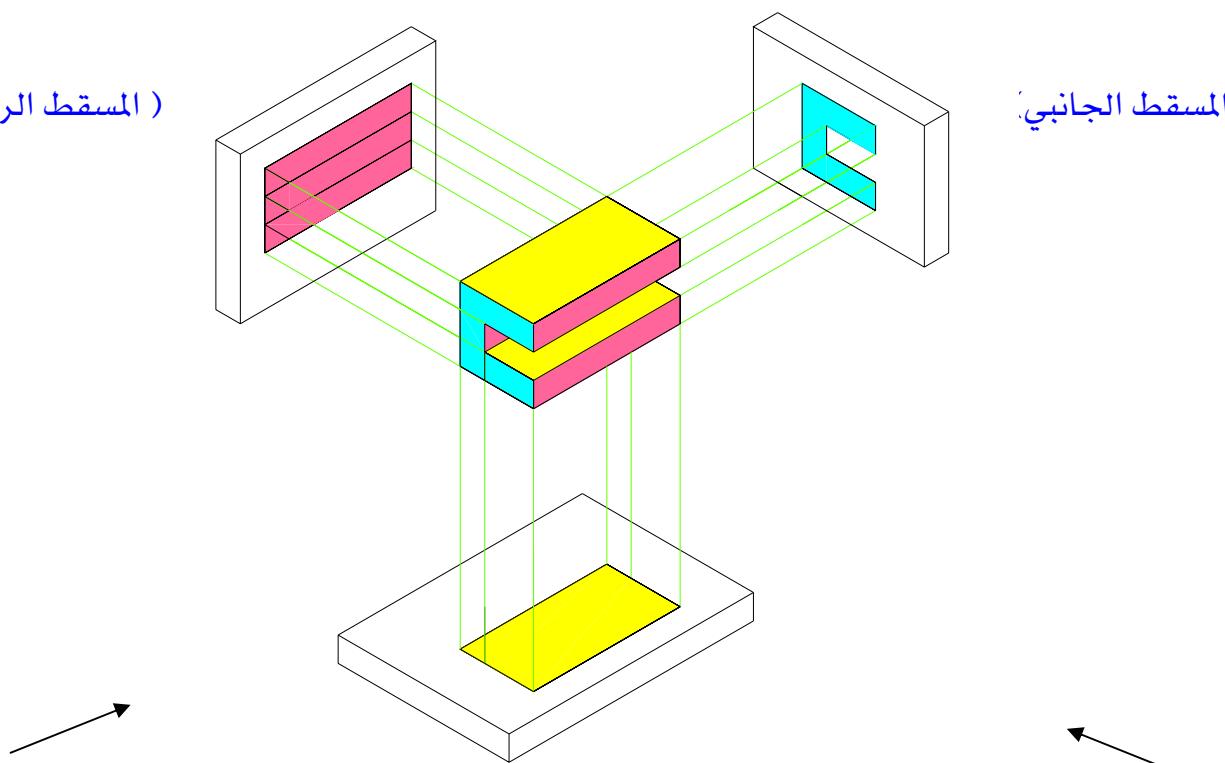

اتجاه النظر لمشاهدة المسقط الجانبي


اتجاه النظر لمشاهدة المسقط الرأسي

(المسقط الأفقي)

توزيع المساقط على لوحة الرسم

رأسي

جاني

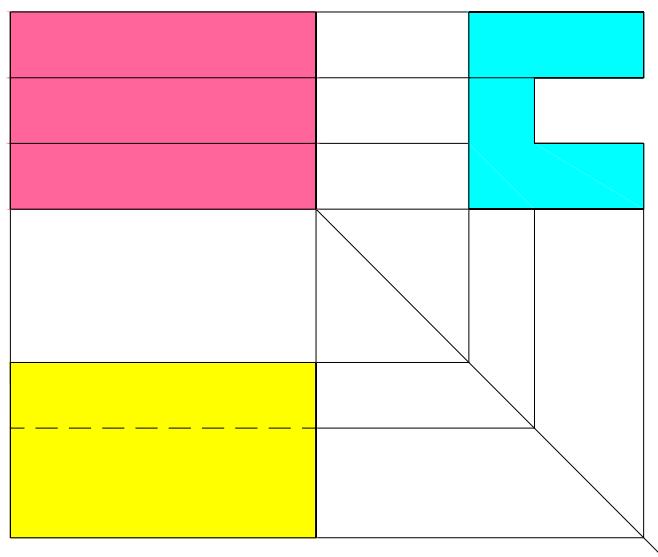


أفقي

يوضح بسط الركنن ثلاثي الأبعاد ترتيب المساقط كما يلي :



- ١ - المسقط الجانبي من اليسار : يرسم دائمًا على اليمين بجوار المسقط الرأسي .
- ٢ - المسقط الأفقي يرسم دائمًا تحت المسقط الرأسي .

يجب أن تتساوى المسافات بين المساقط .

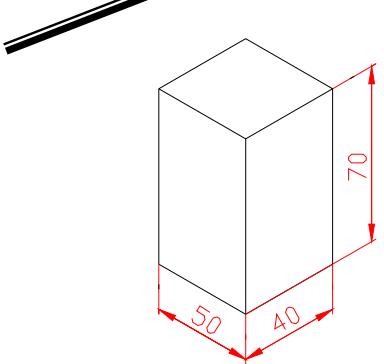


رسم منظور بشكل موشور بطريقة الإسقاط الأيزومטרי


يمكن رسم المنظور باستخدام المثلث 60° والمسطرة
أو باستخدام الزاوية المتحركة والمسطرة .

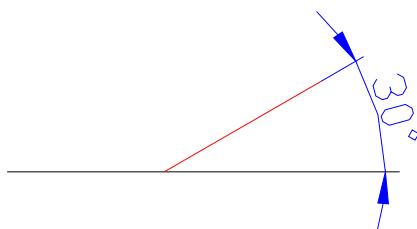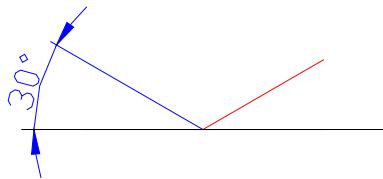



٢ - ارسم خط العرض **50mm** بزاوية 30°

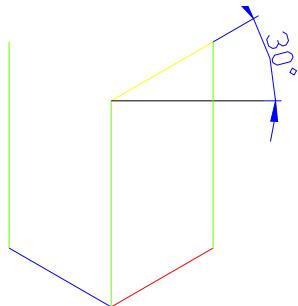

١ - ارسم خط العرض **40mm** بزاوية 30°

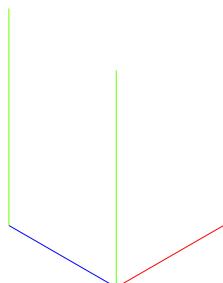




٣ - ارسم خطوط الارتفاع **70mm** بزاوية 90° ٤ - ارسم خط العرض العلوي **40mm** بزاوية 30°

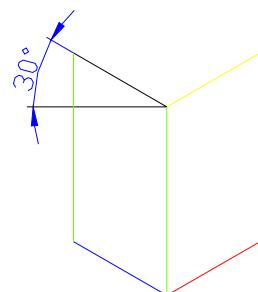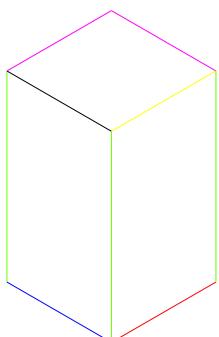



٥ - ارسم خط العمق العلوي **50mm** بزاوية 30° ٦ - أكمل رسم خط العمق وخط العرض بنفس الطريقة

رسم منظور بشكل أسطوانة بطريقة الإسقاط الأيزومترى



يمكن رسم أسطوانة أو ثقوب أسطوانية بطريقة الإسقاط الأيزومترى .

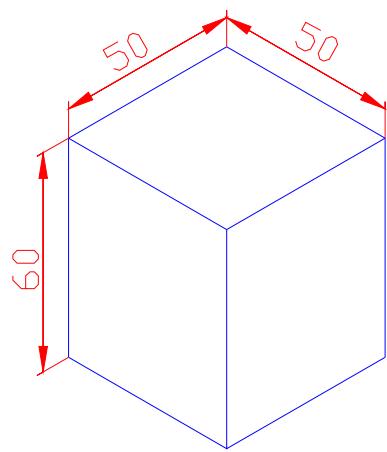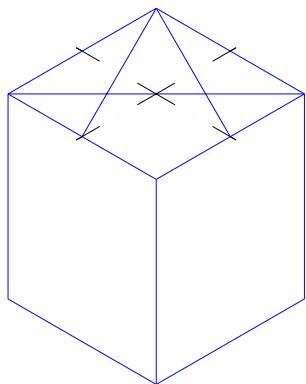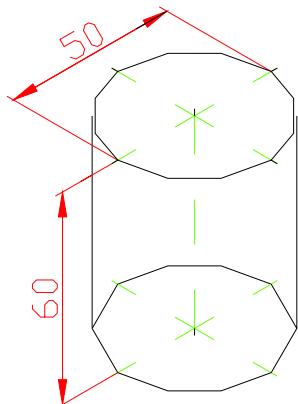



- ١ - ارسم موشور بالأبعاد الموضحة .
- ٢ - ارسم خطوط المحور والخطوط الموضحة .

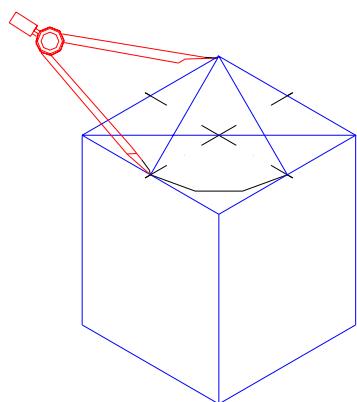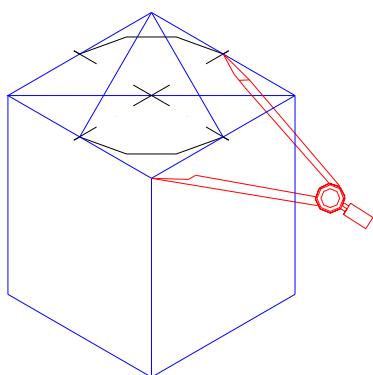



- ٣ - اركز الفرجار في الركن العلوي وارسم قوساً .
- ٤ - اركز الفرجار في الركن السفلي وارسم قوساً .

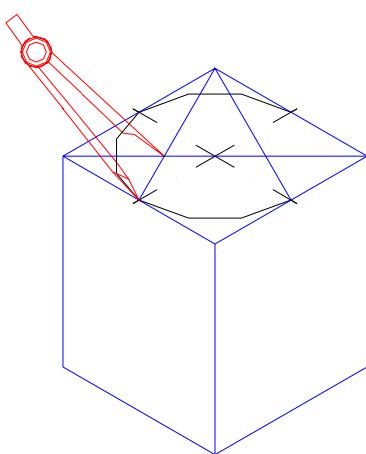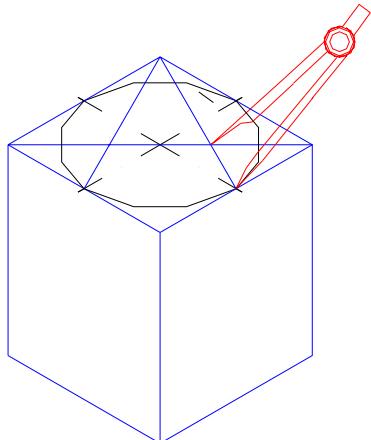

٥ - اركز الفرجار في التقاطع الأيسر وارسم قوسا . ٦ - اركز الفرجار في التقاطع الآيمن وارسم

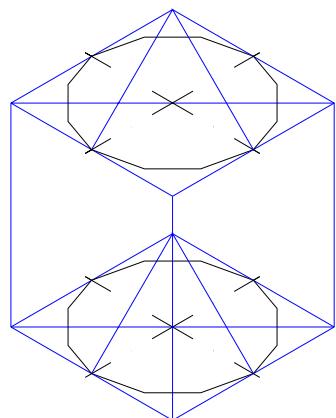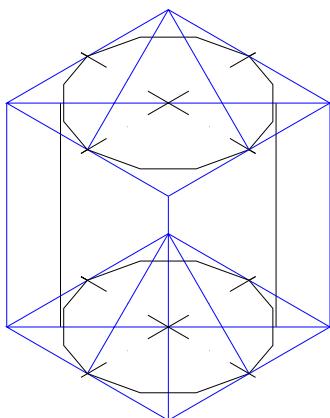


٧ - صل خطين عموديين بين السقف والقاعدة . ٨ - أعد رسم الخطوط من ٢ إلى ٥ في القاعدة .

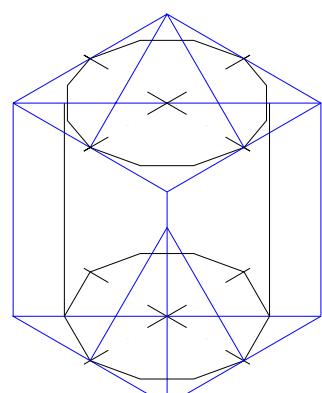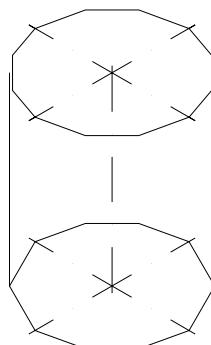

٩ - امسح الخطوط الزائدة تتضح الأسطوانة . ١٠ - وضح الجزء المختفي من الأسطوانة .




أمثلة على رسم منظور مع المساقط الثلاثة

مثال ١ -



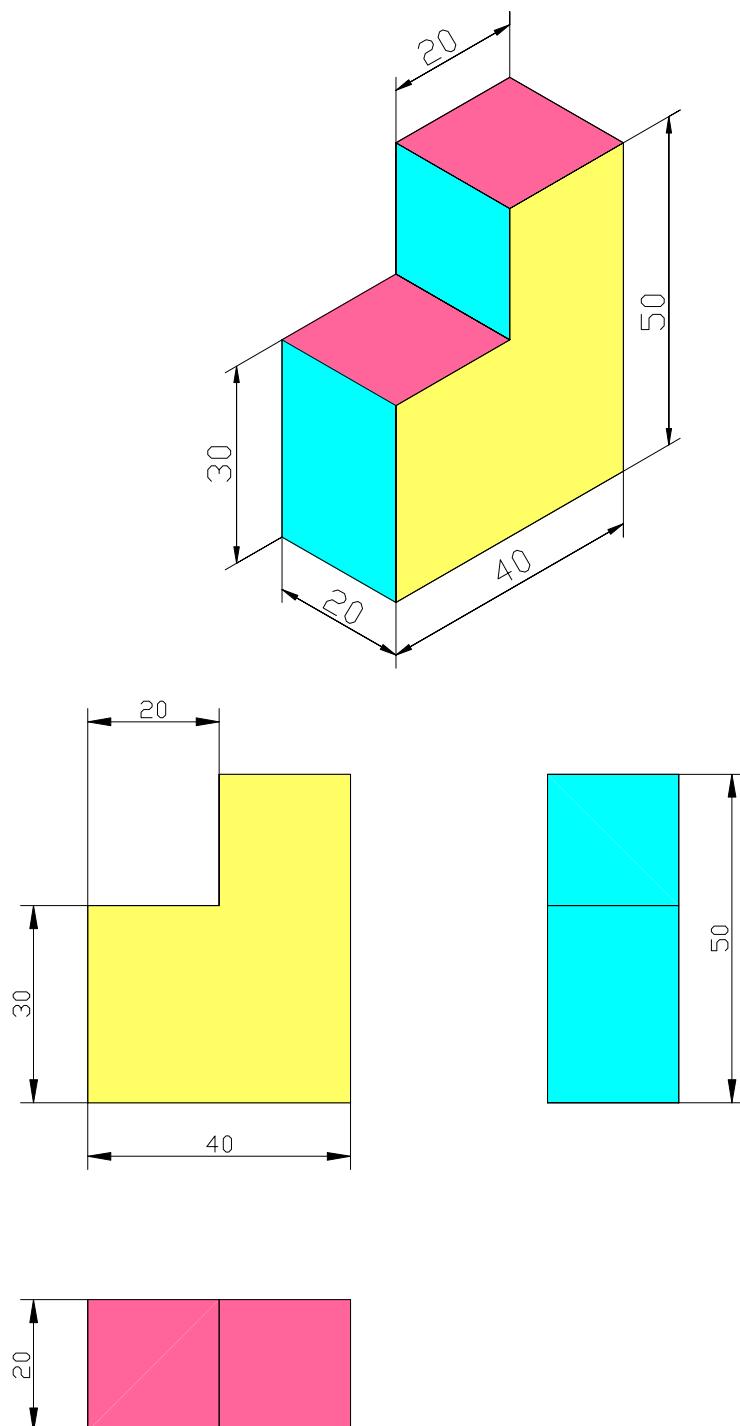


يمكن تحديد المساقط باستخدام الألوان .


مثال ٢

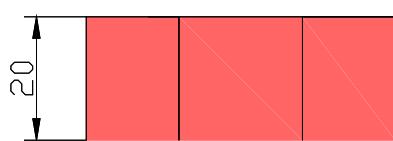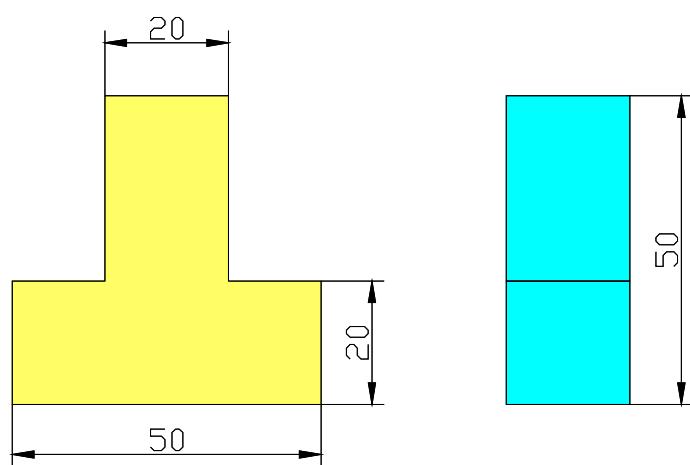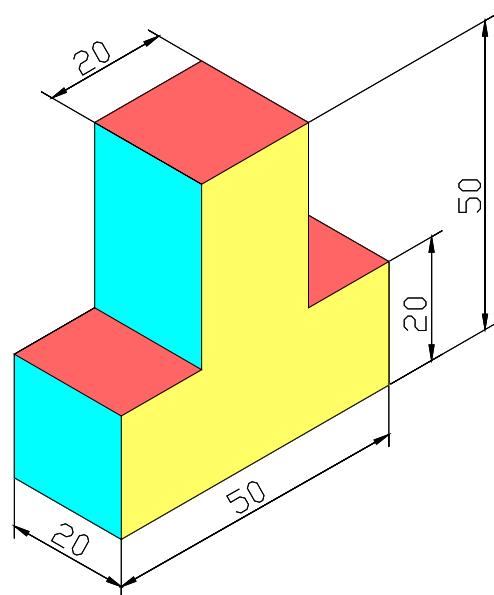




مثال ٣ -

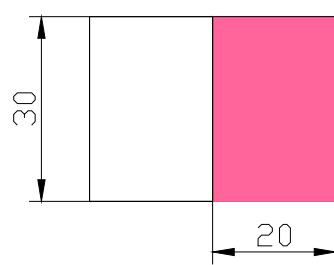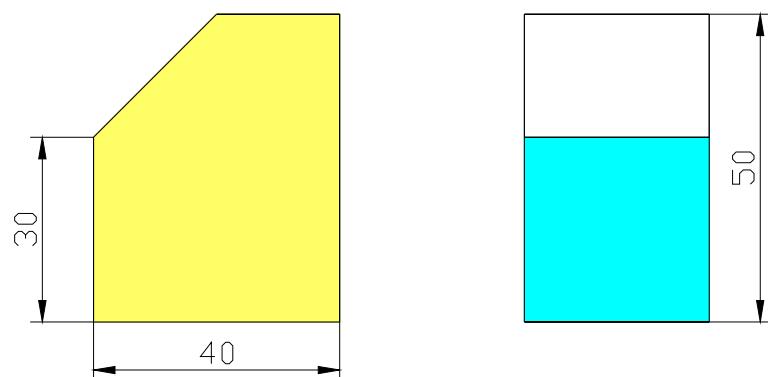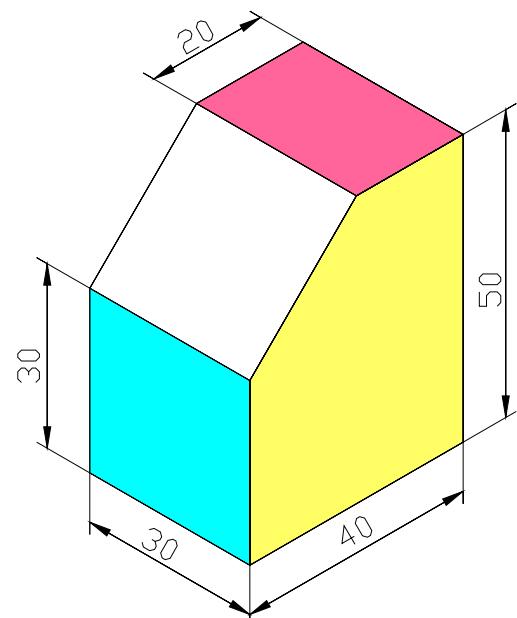




مثال ٤ -

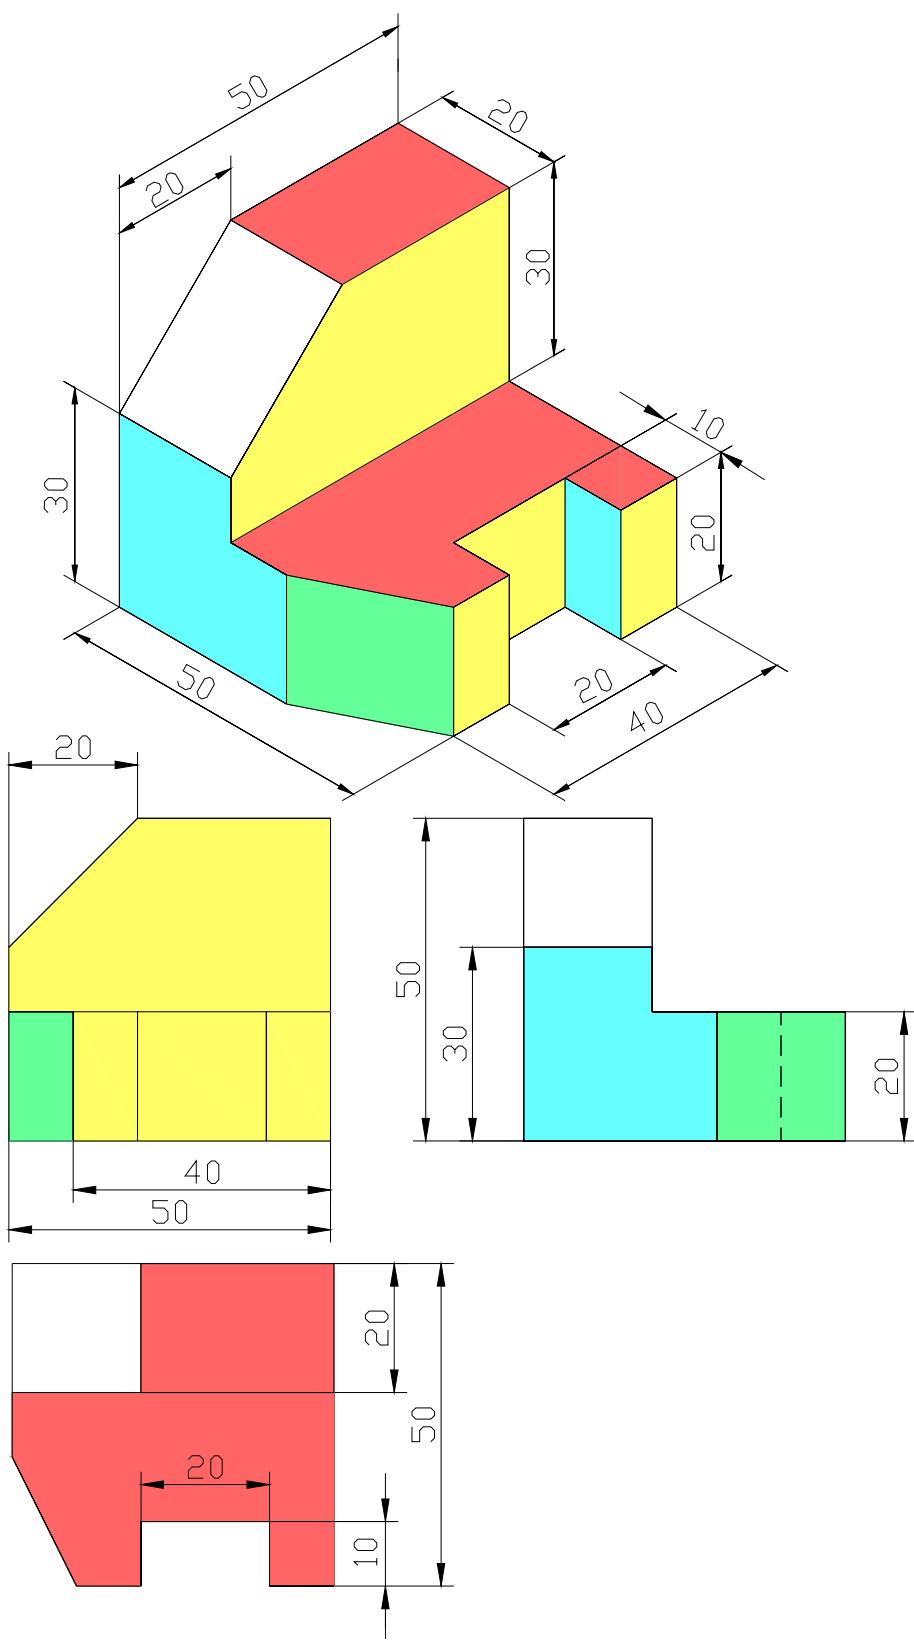

مثال ٥

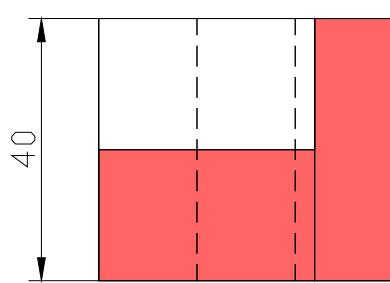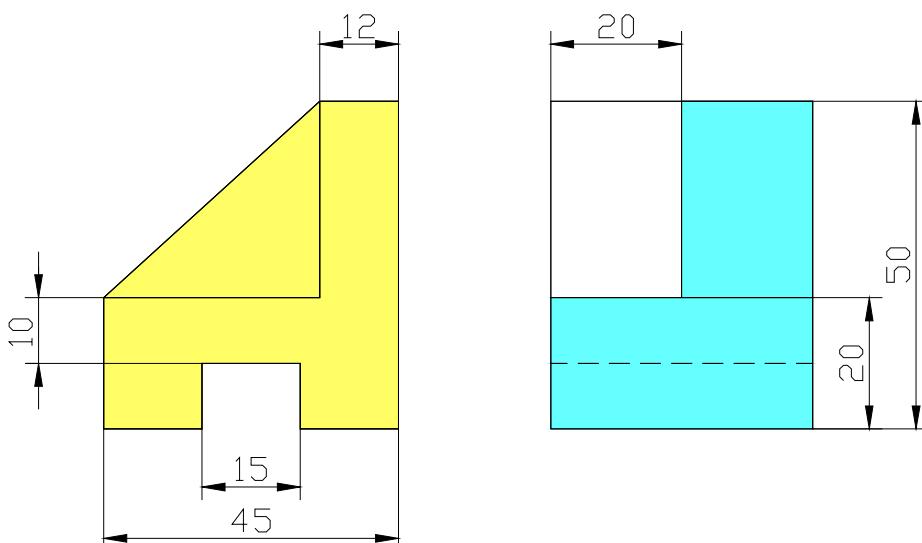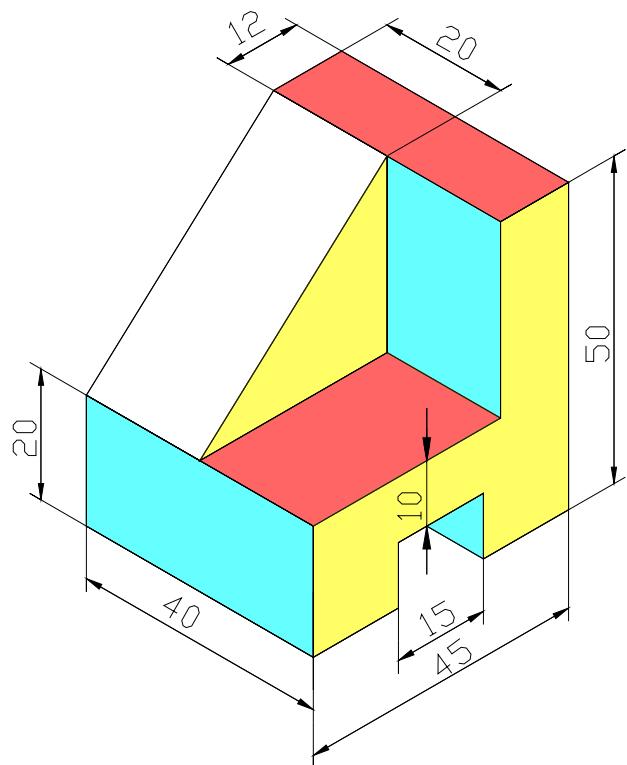

مثال ٦ -

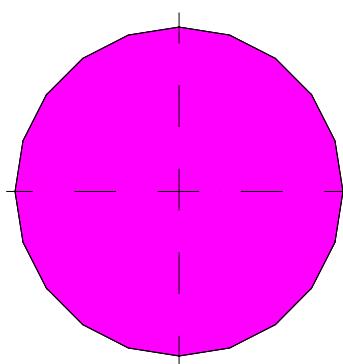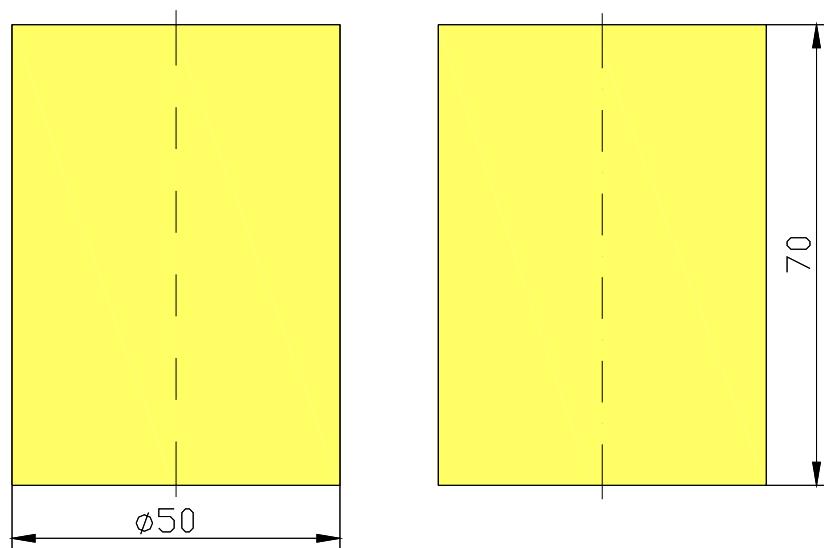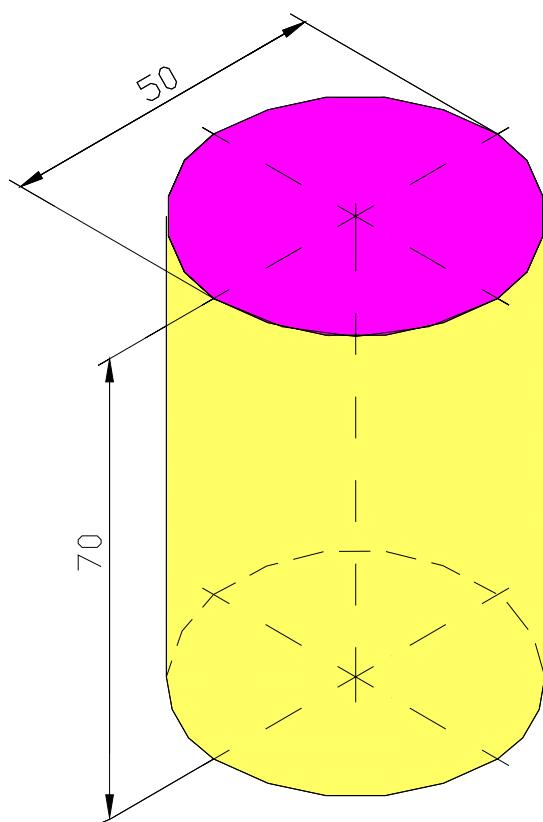

تقسيم لوحة الرسم

إن الهدف من تقسيم لوحة الرسم هو تنظيم المساقط وتوزيعها بشكل يضمن عدم خروج المساقط عن إطار لوحة الرسم ، أيضاً يعطي القارئ للرسم وضوح كامل على ما تحتويه لوحة الرسم .

مثال :

المطلوب رسم المساقط الثلاثة للمنظور الموضح

الحل :

أولاً : يتم التوزيع الأفقي للمسقط الرأسى والجانبى

أ - نجمع عرض المسقط الرأسى و الجانبي .

$$60 + 50 = 110 \text{ mm}$$

ب - نقص مجموع عرض المسقط

الرأسى والجانبى من عرض لوحة الرسم .

$$410 - 110 = 300 \text{ mm}$$

ج - نقسم الناتج على ثلاثة .

$$300 / 3 = 100 \text{ mm}$$

ثانياً : يتم التوزيع العمودي للمسقط الرأسى والأفقي

أ - نجمع ارتفاع المسقط الرأسى والأفقي .

$$87 + 50 = 137 \text{ mm}$$



ب - نقص مجموع ارتفاع المسقط

الرأسى والجانبى من ارتفاع لوحة الرسم .

$$287 - 137 = 150 \text{ mm}$$


ج - نقسم الناتج على ثلاثة .

$$150 / 3 = 50 \text{ mm}$$

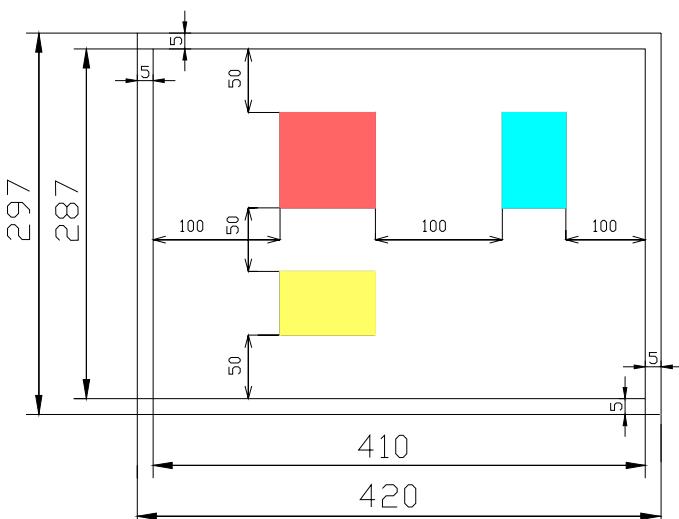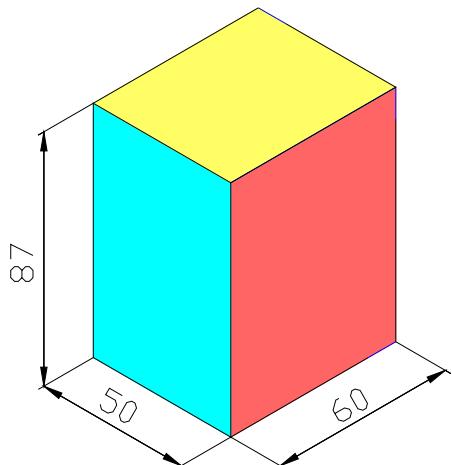

مجال الكتابة (الجدول)

تحتوي كل لوحة رسم على جدول لكتابه كل ما يخص الرسم من ملاحظات أو بيانات، ويرسم في الركن السفلي جهة اليمين.

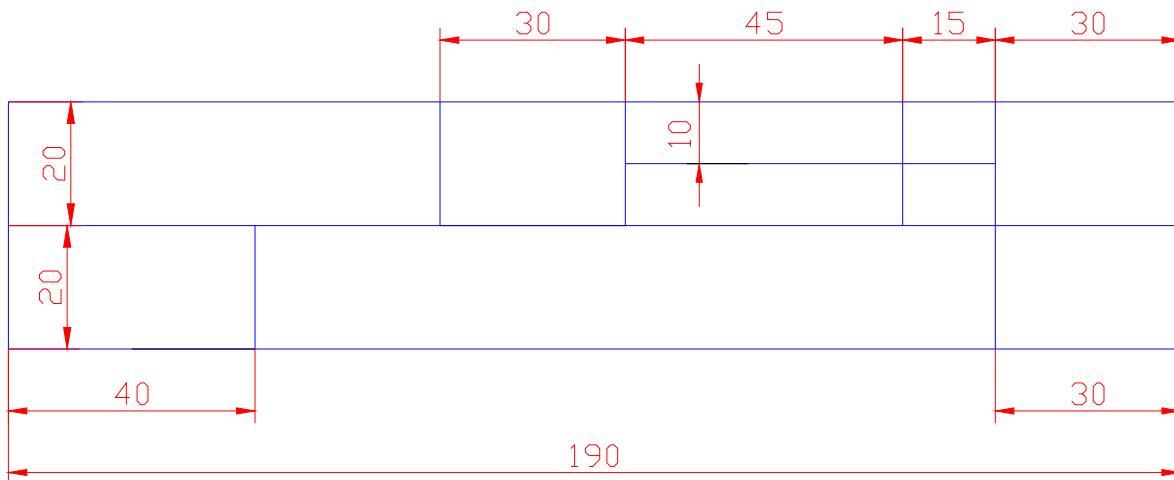


استنتاج المسقط الثالث

إن استنتاج المسقط الثالث من مسقطين هو أسلوب يعطي تصور كامل عن شكل الجسم (المنظور) وتعتبر قراءة الرسم هي خطوة من خطوات مراحل استنتاج المسقط الثالث من مسقطين . وعند قراءة الرسم لابد من تذكر ما يلي :

- ♦ المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لابد أن يكونا في استقامة أفقيه واحدة (a) .
- ♦ المسقط الرأسي والمسقط الأفقي لابد أن يكونا في استقامة عمودية واحدة (b) .
- ♦ المسقط الرأسي يعطي معلومات خاصة بالأطوال والارتفاعات (c) .
- ♦ المسقط الجانبي يعطي معلومات خاصة بالارتفاعات والعرض (d) .
- ♦ المسقط الأفقي يعطي معلومات خاصة بالعرض والأطوال (e) .
- ♦ كل مسقط به أبعاد مشتركة مع مسقط آخر، فالارتفاعات مشتركة بين المسقط .
- ♦ الرأسي والجانبي (f) والعرض بعد مشترك بين المسقط الجانبي والأفقي (g) .
- ♦ أي خط في أي مسقط يمثل تقاطع سطحين أي خط التقاطع (الحافة) (h) .
- ♦ أي حرف ظاهر للنظر يمثل بخط ظاهر (i) .
- ♦ أي حرف غير ظاهر للنظر يمثل بخط مخفي (j) .



رسم خطوط الإسقاط يساعد في استنتاج المسقط الثالث

ولكن لابد أن تكون المسافة بين المساقط متساوية .

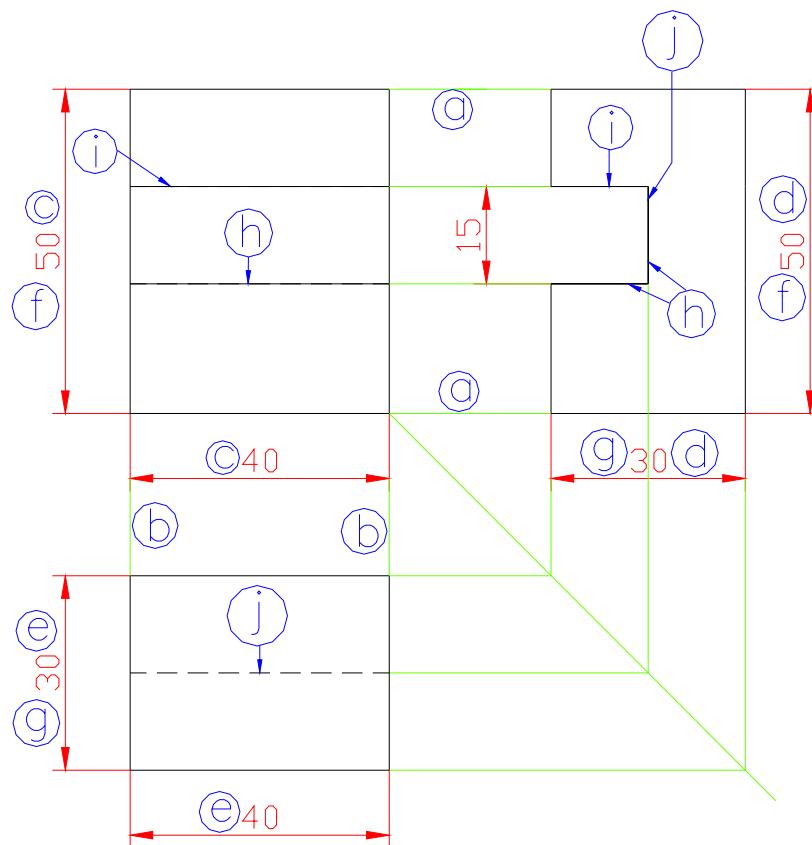


- مثال ١

المطلوب استنتاج المسقط الرأسي ؟



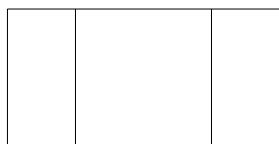
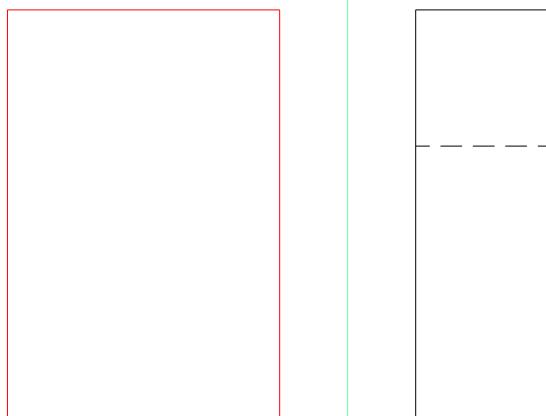


الحل

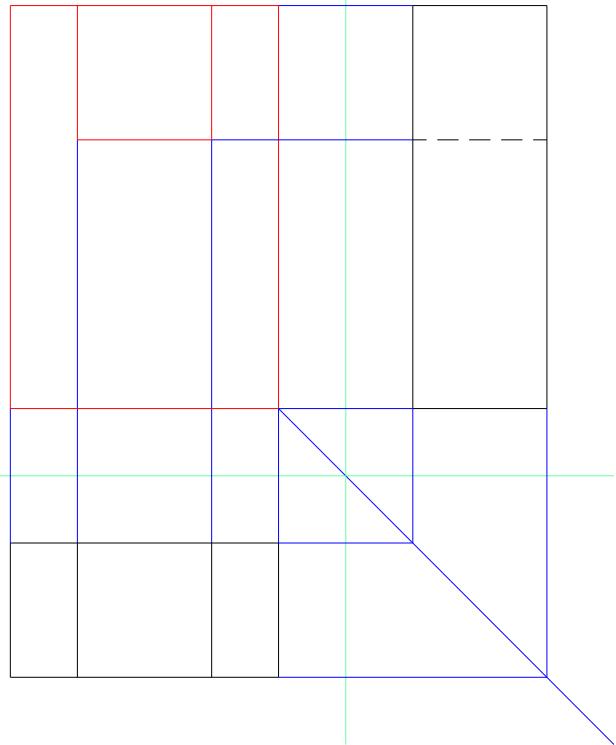

- مثال ٢



المطلوب استنتاج المسقط الجانبي

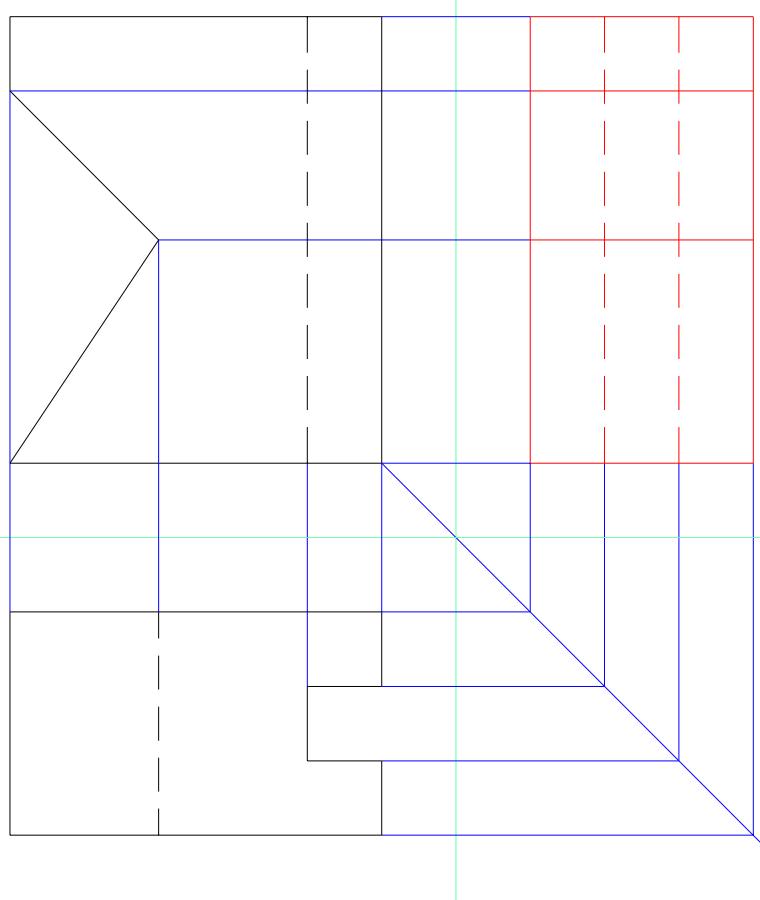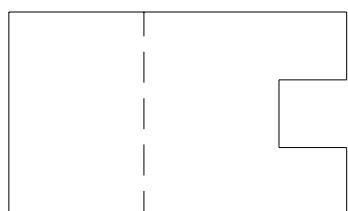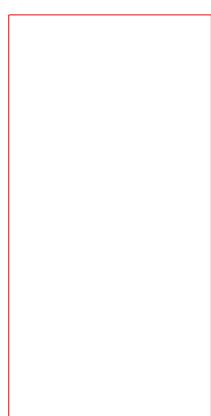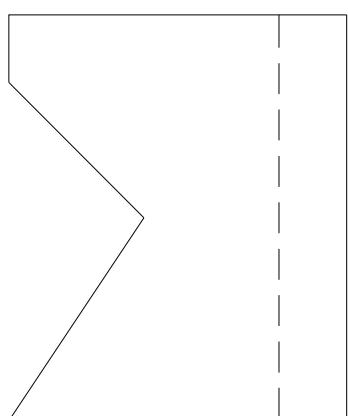

الحل

- مثال ٣ -

المطلوب استنتاج المسقط الأ



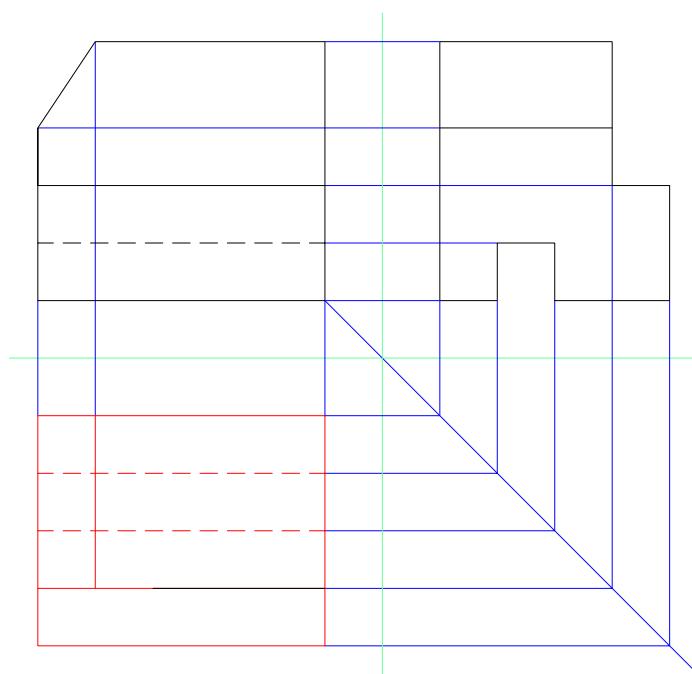
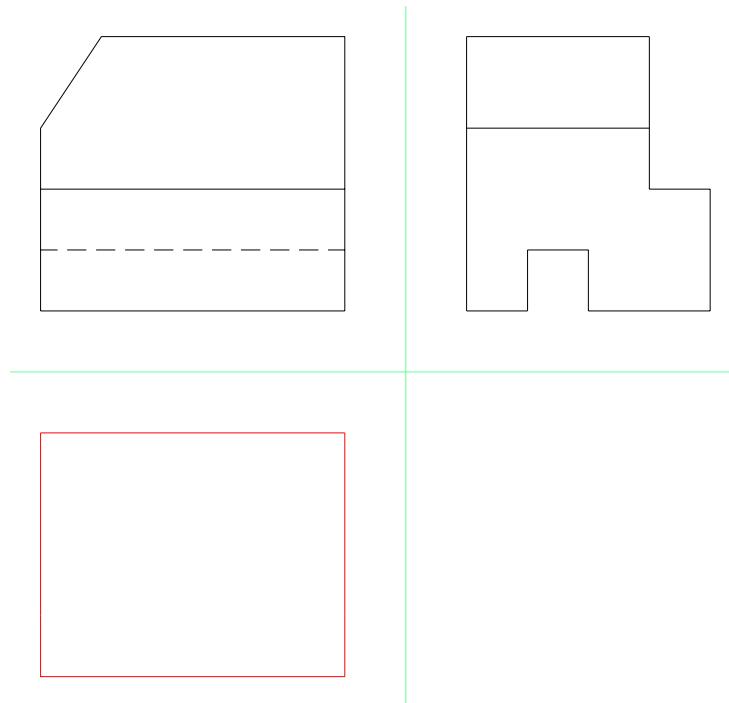


الحل

تمارين الوحدة الثالثة





5	4	3	2	1	المنظور
				C	رأسي
				C	جانبي
				B	أفقي

1. اختر المساقط المناسبة لكل منظور؟

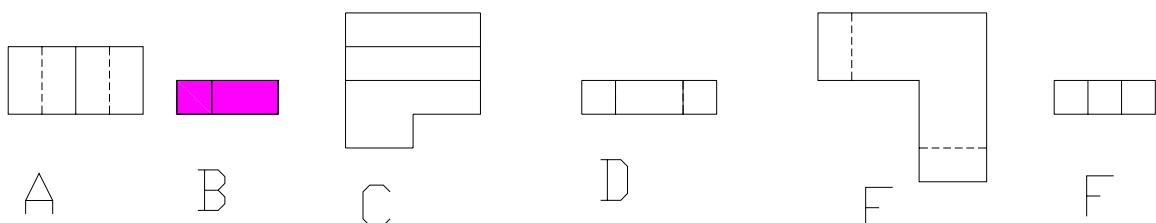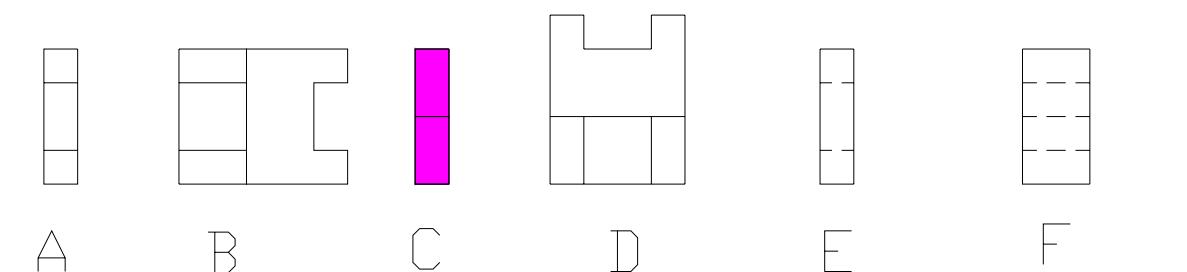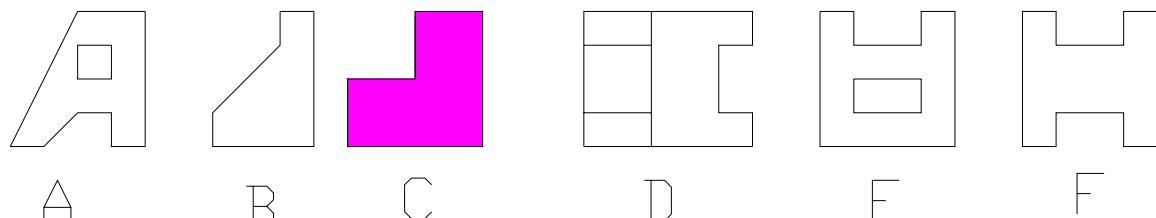
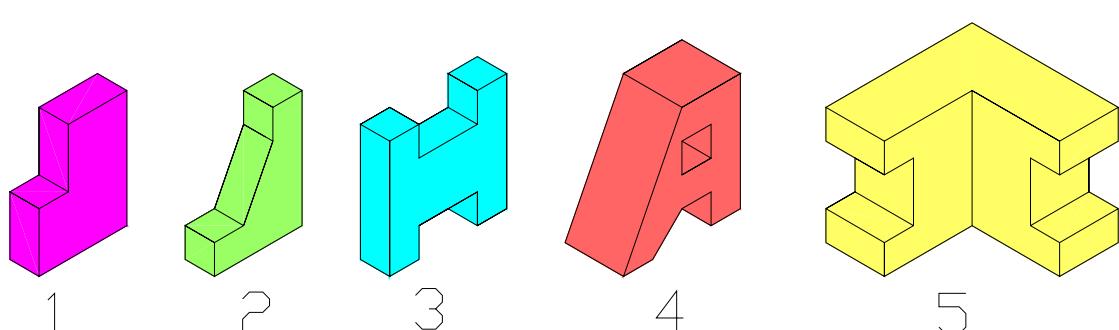
(لون كل مسقط بما يتناسب مع لون المنظور
كما في المنظور رقم 1)

5	4	3	2	1	المنظور
				C	رأسٍ
				B	جانبيٍ
				E	أفقيٍ



٢ - اختر المساقط المناسبة لـ كل منظور؟
 (لون كل مسقط بما يتاسب مع لون المنظور
 كما في المنظور رقم ١)

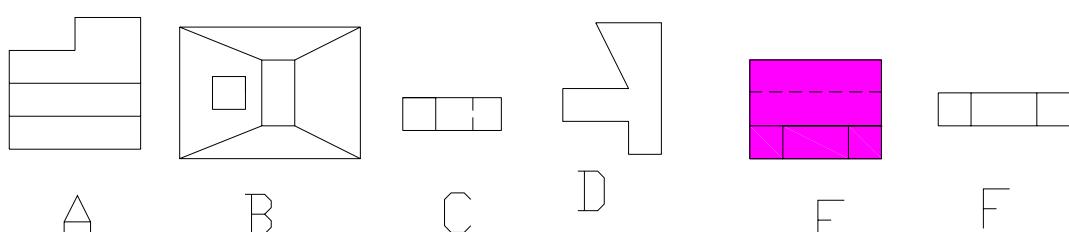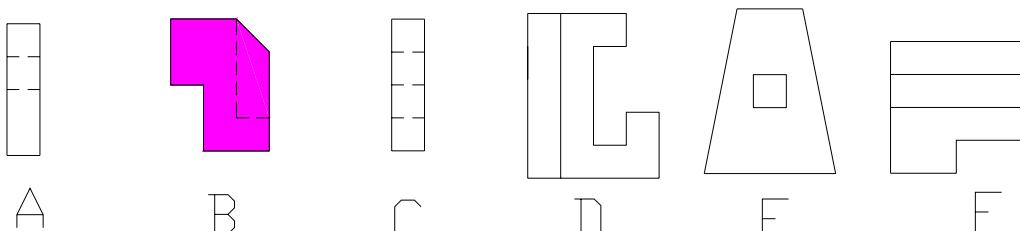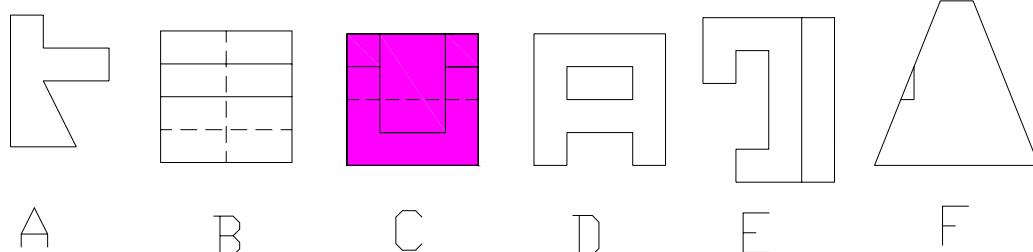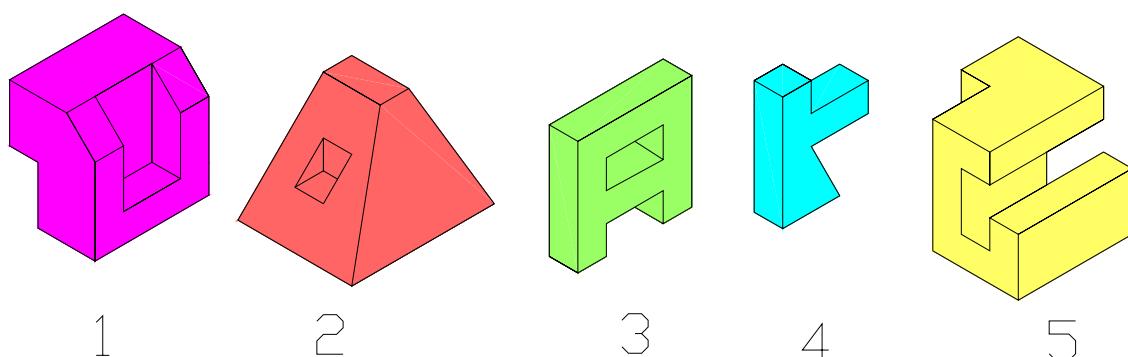



٣ - أكمل رسم باقي المساقط ؟

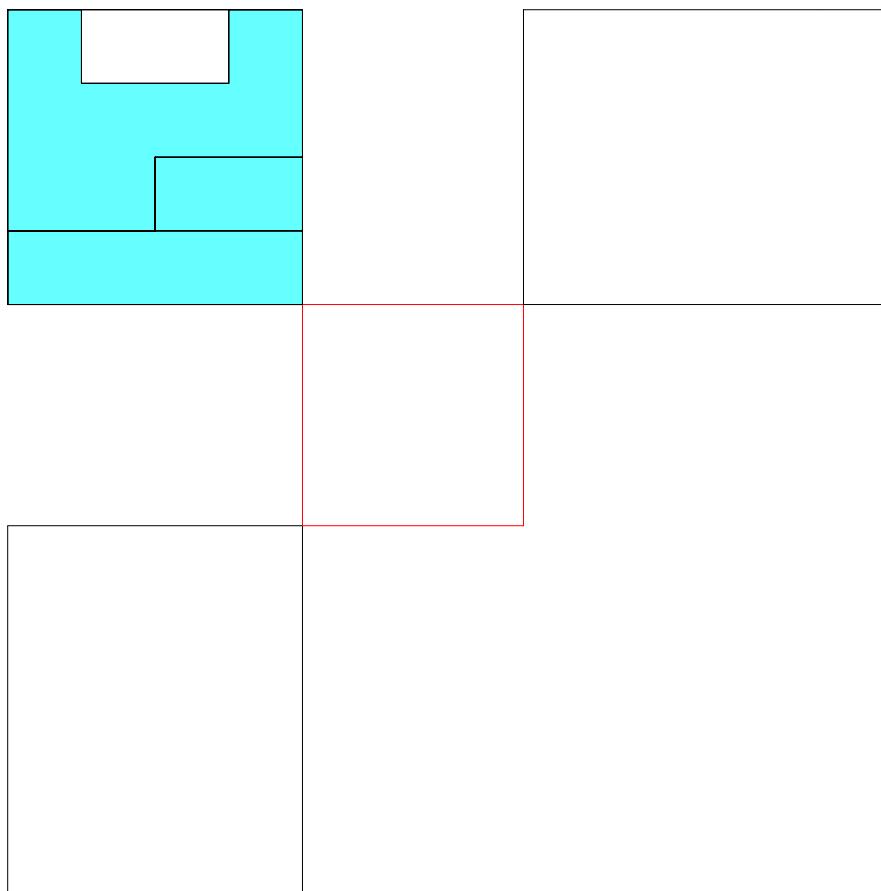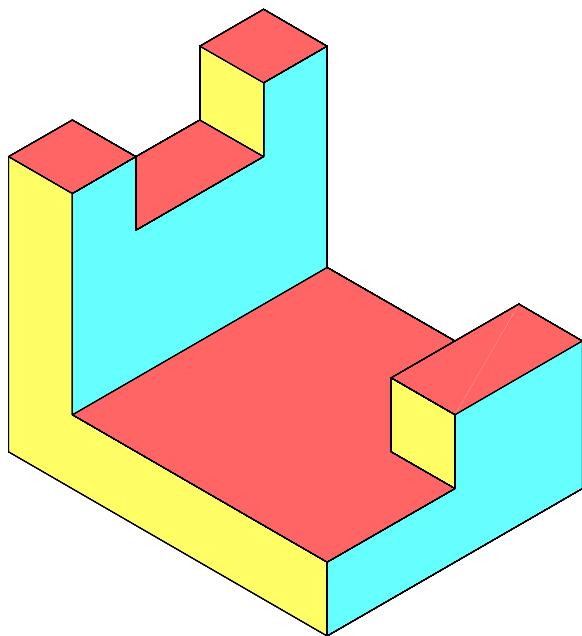



٤ - أكمل رسم باقي المساقط ؟

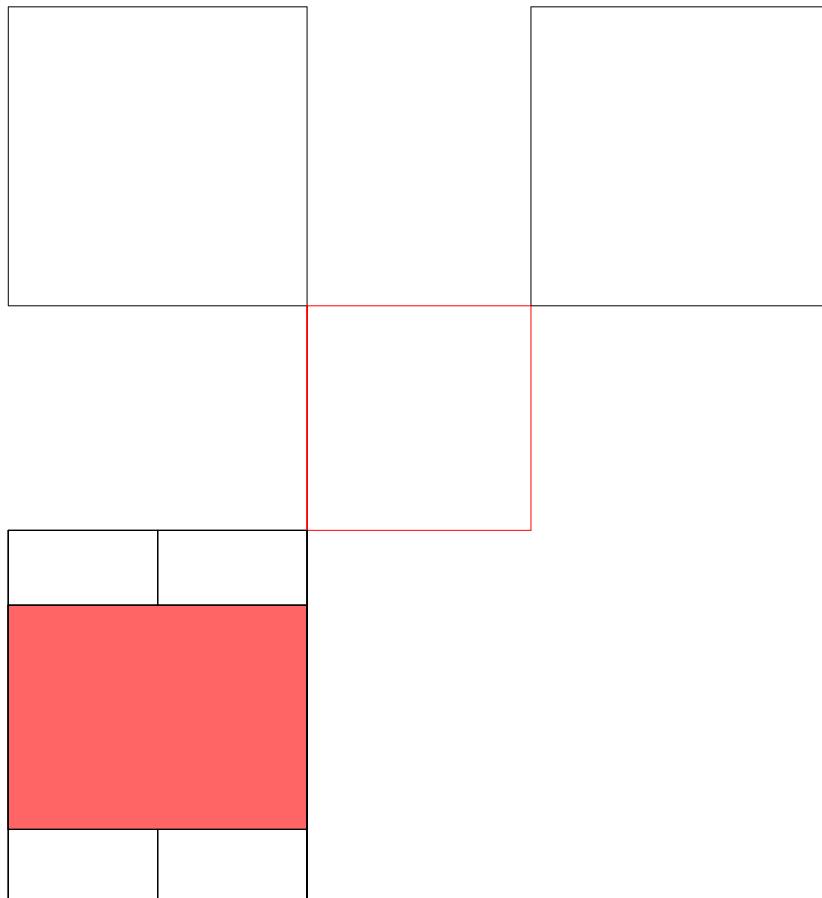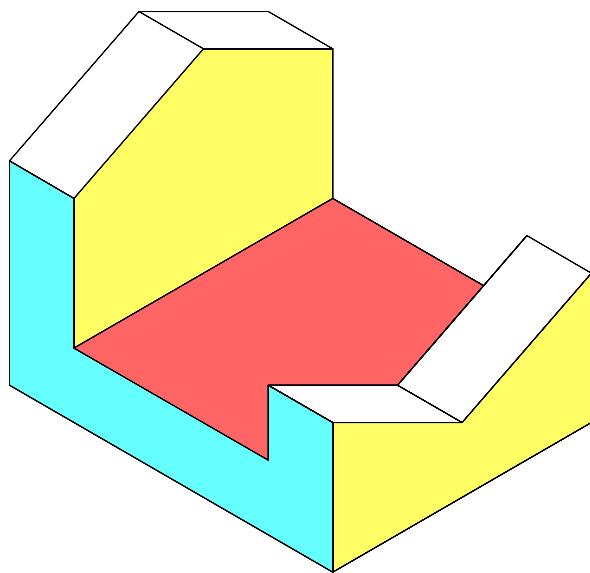

٥ - أكمل رسم باقي المساقط ؟

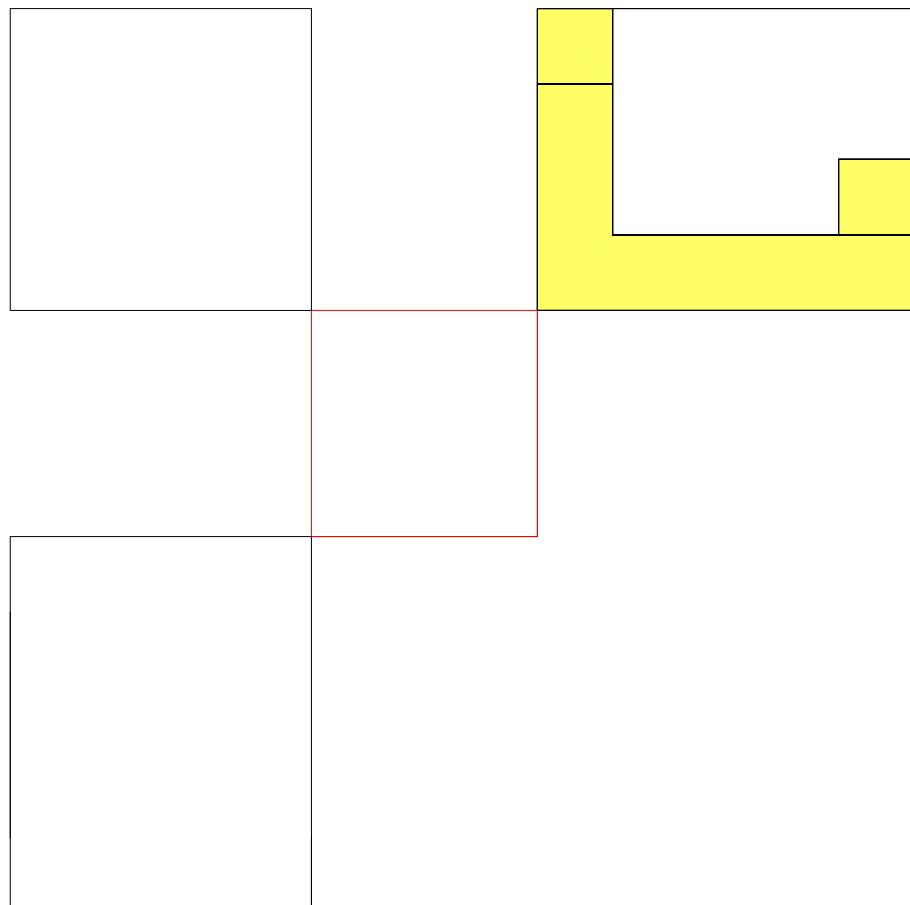
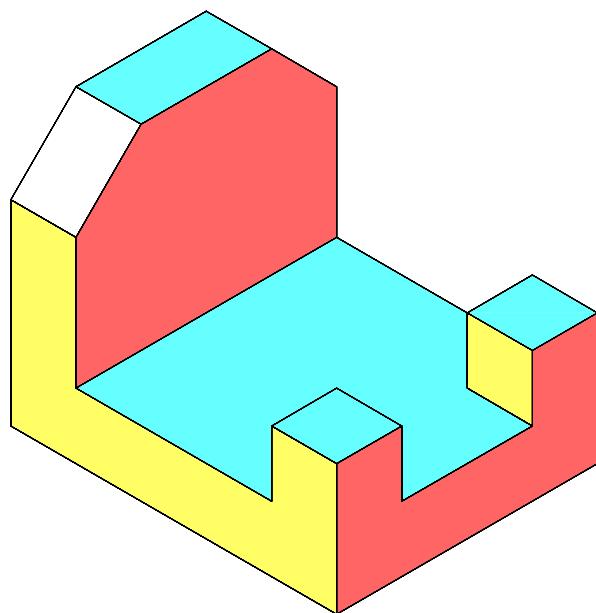


٦ - أكمل رسم باقي المساقط ؟

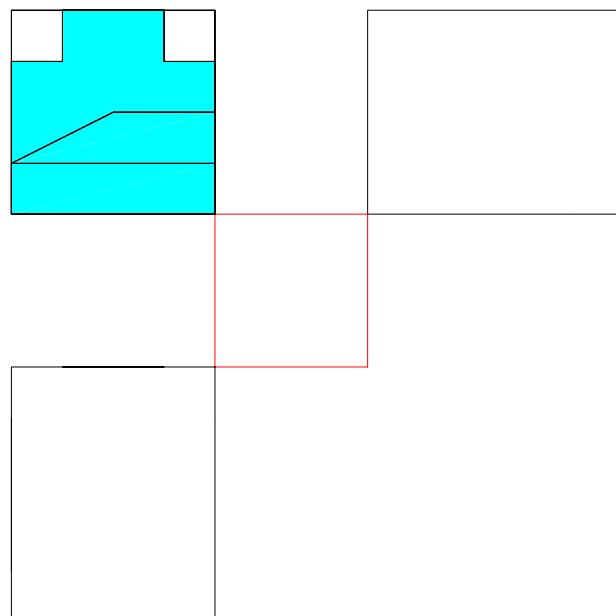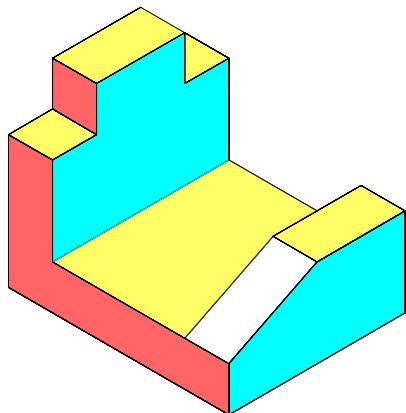


٧ - الأشكال الآتية تبين مناظير (١٦ - ١) والمطلوب التالي :


- أ - ارسم كل منظور مع المساقط الثلاثة بمقاييس رسم ١:١ ؟
- ب - ضع الأبعاد على المنظور والمساقط الثلاثة ؟
- ج - توزيع المساقط على لوحة الرسم ؟
- د - عمل جدول ؟

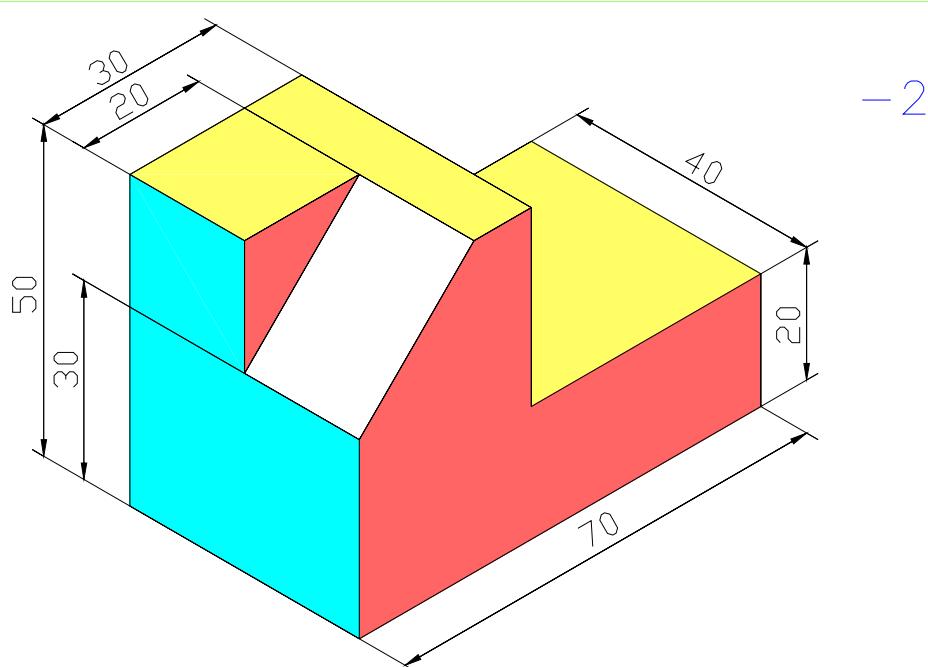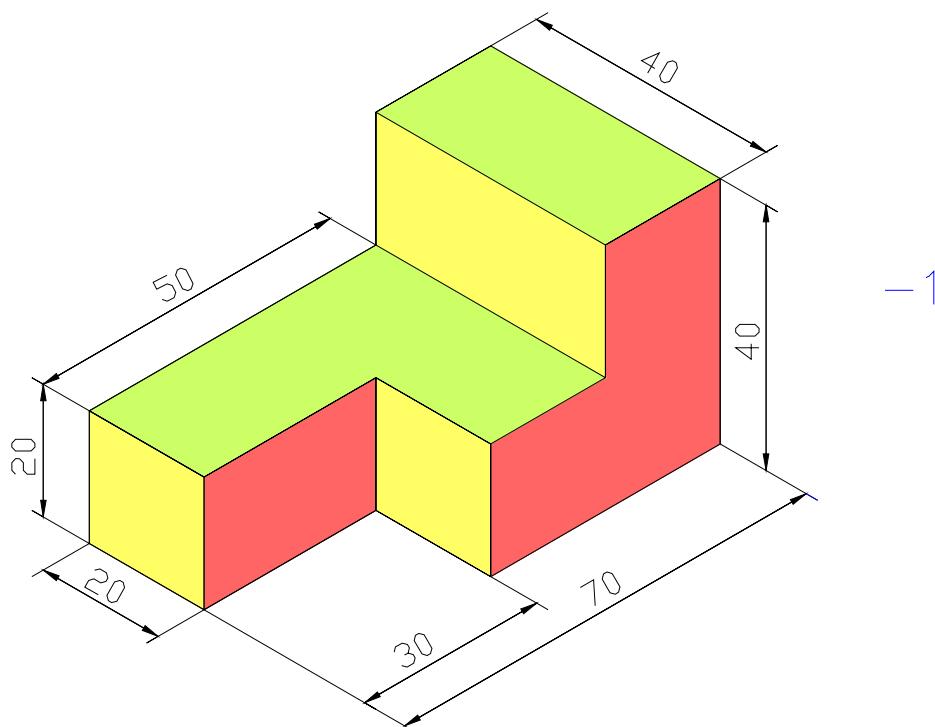


— 3

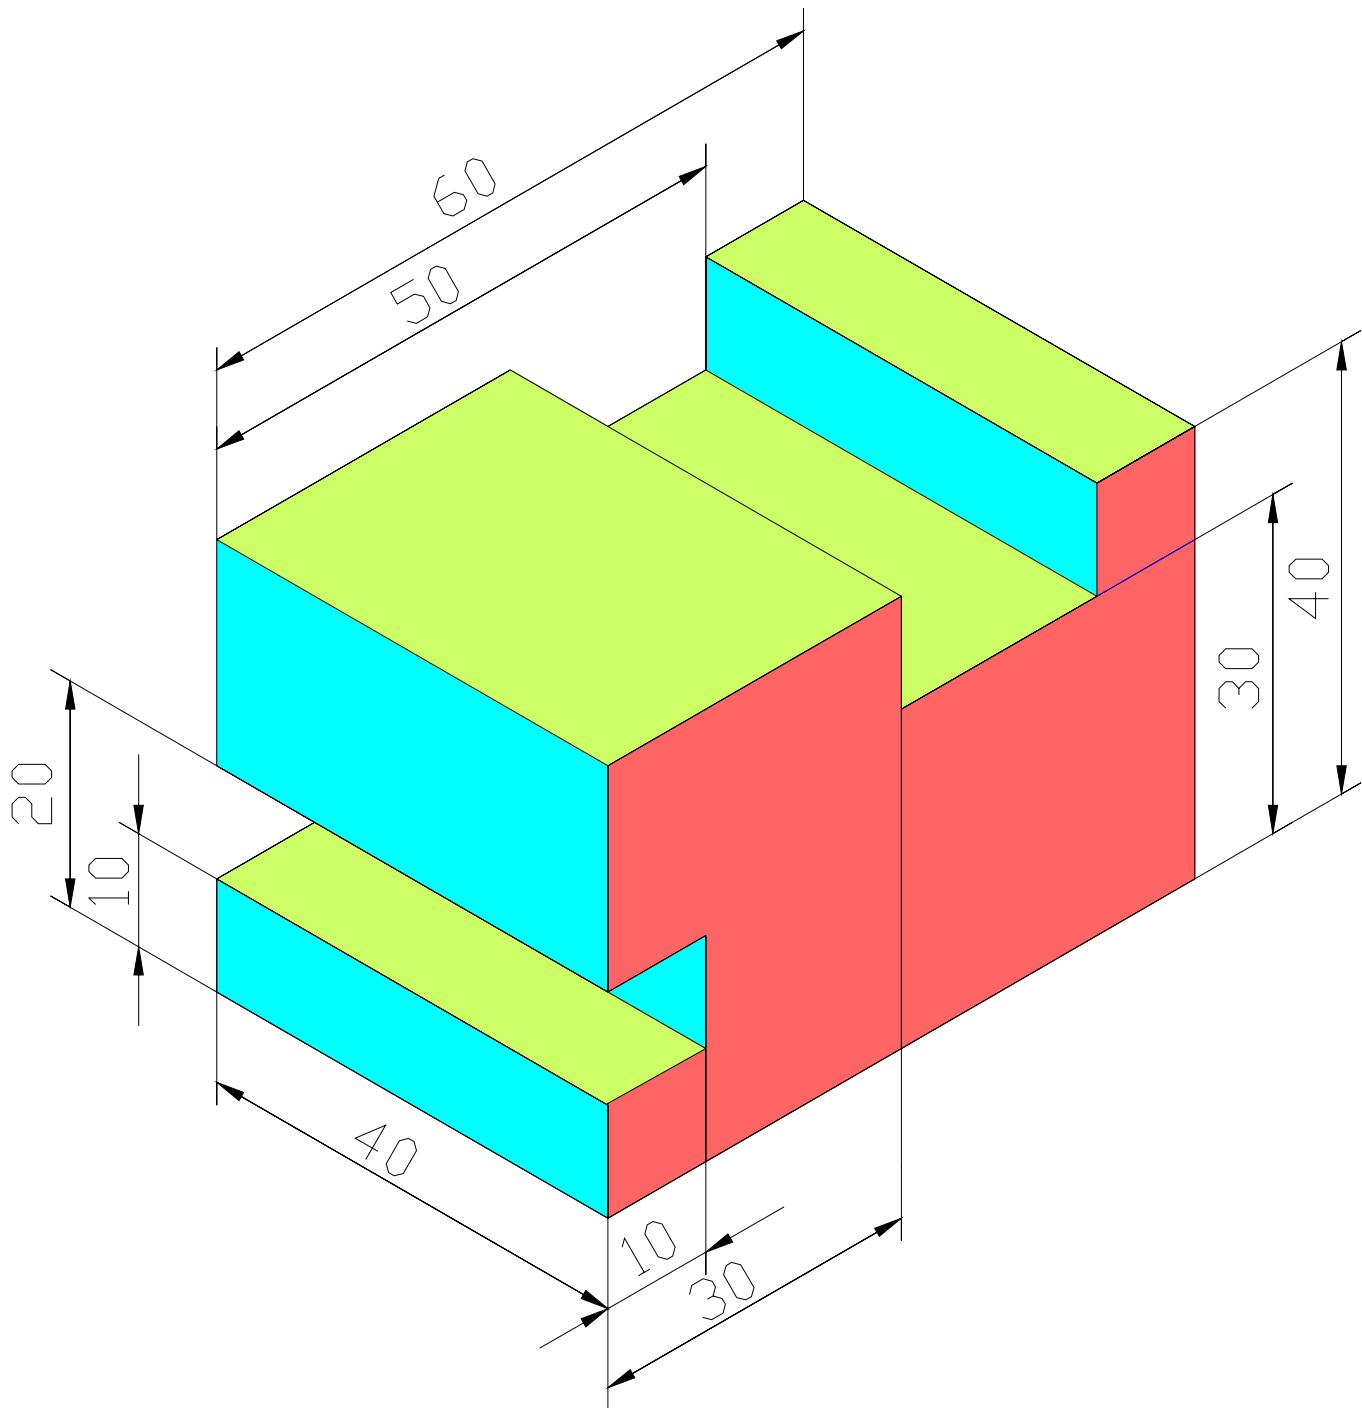


— 4

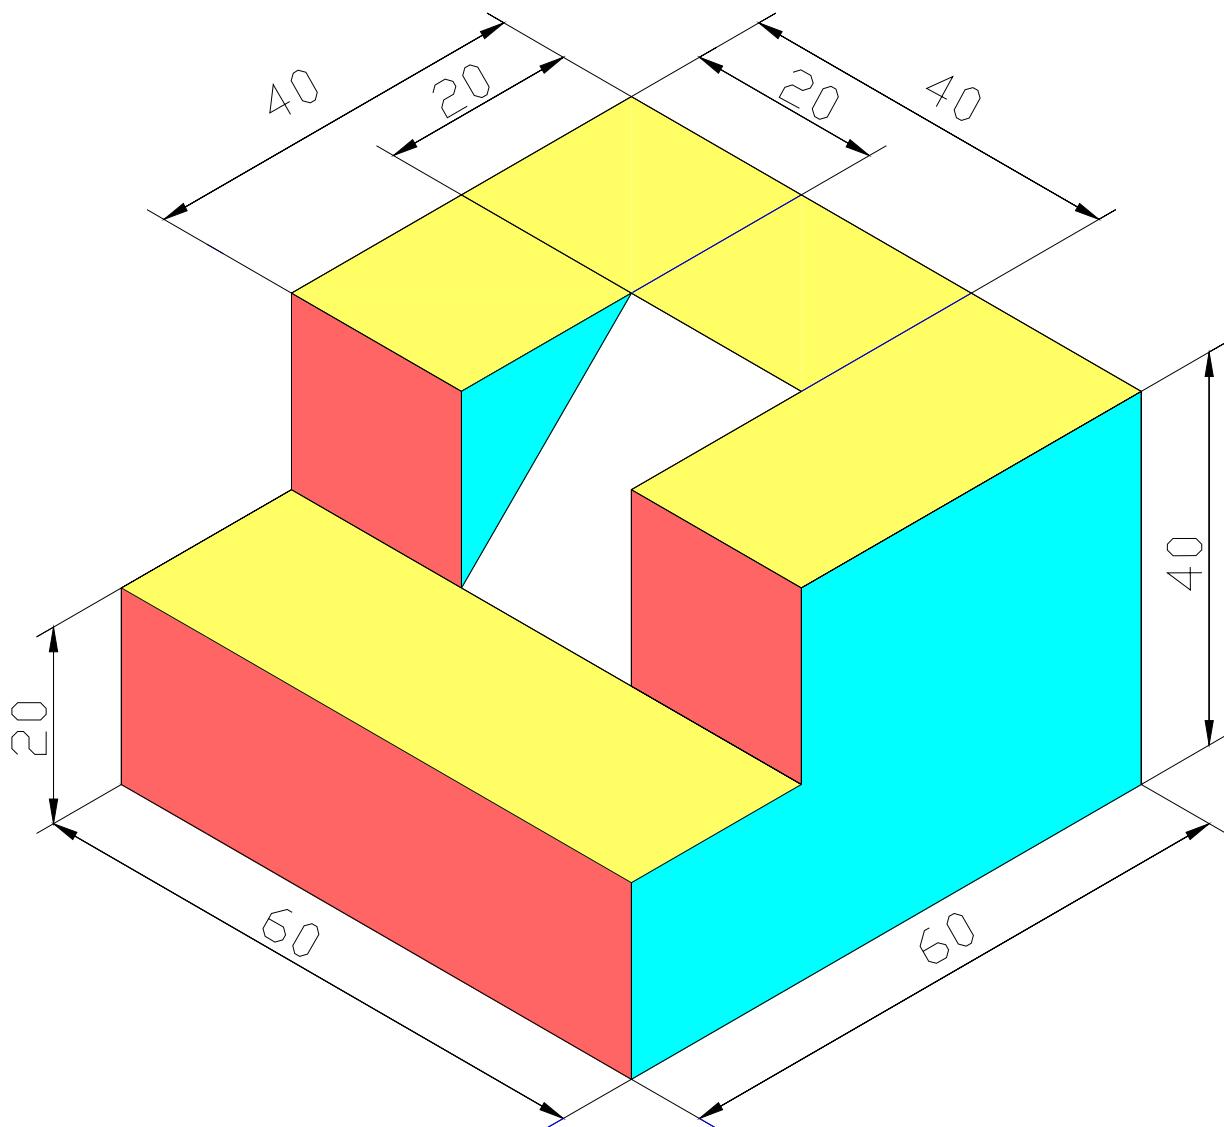



— 5 —

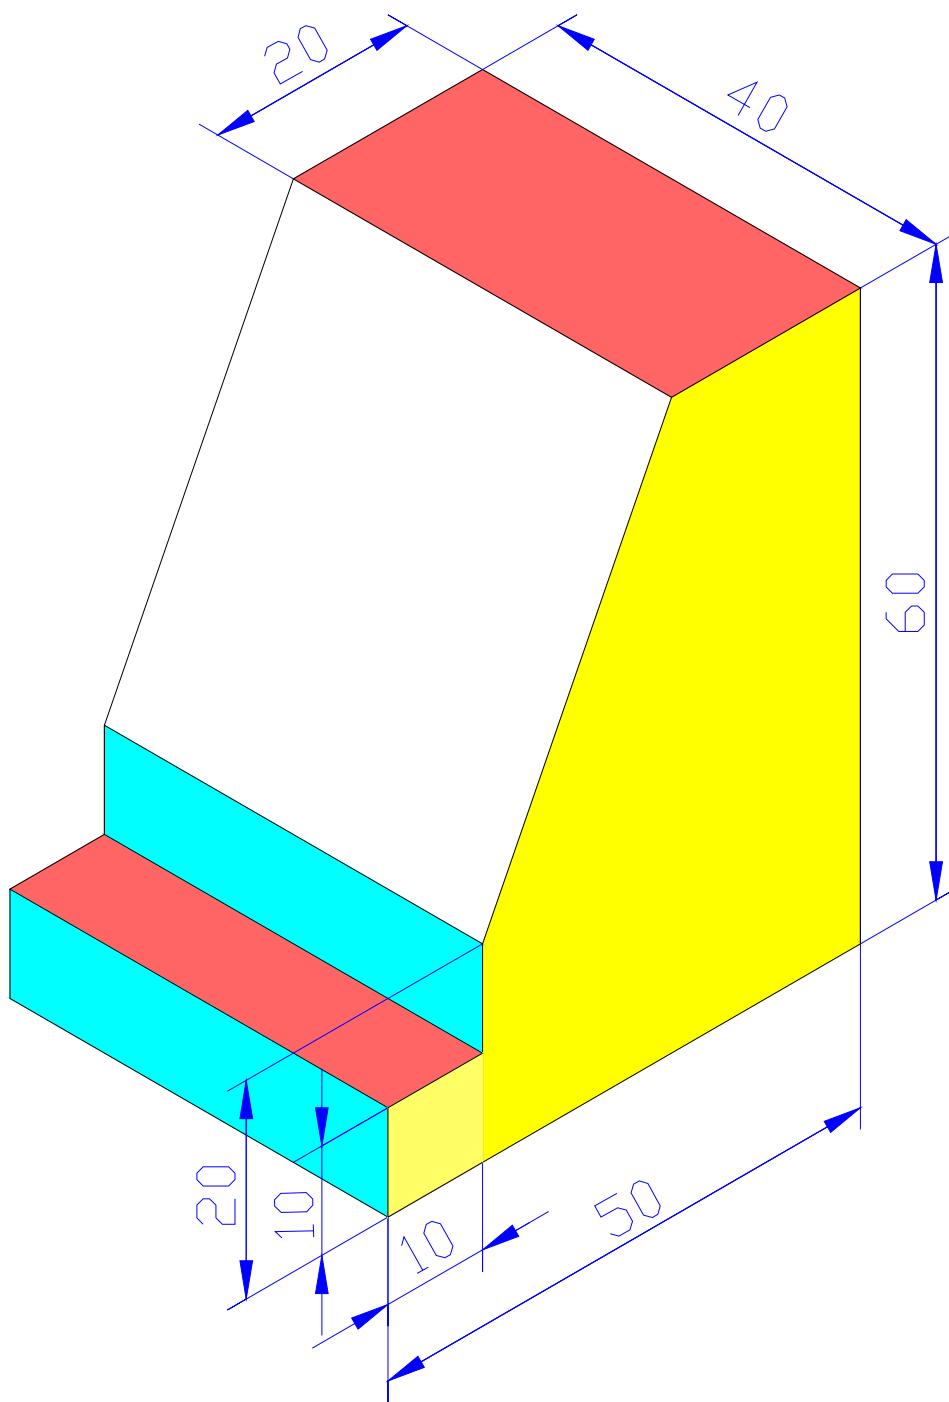

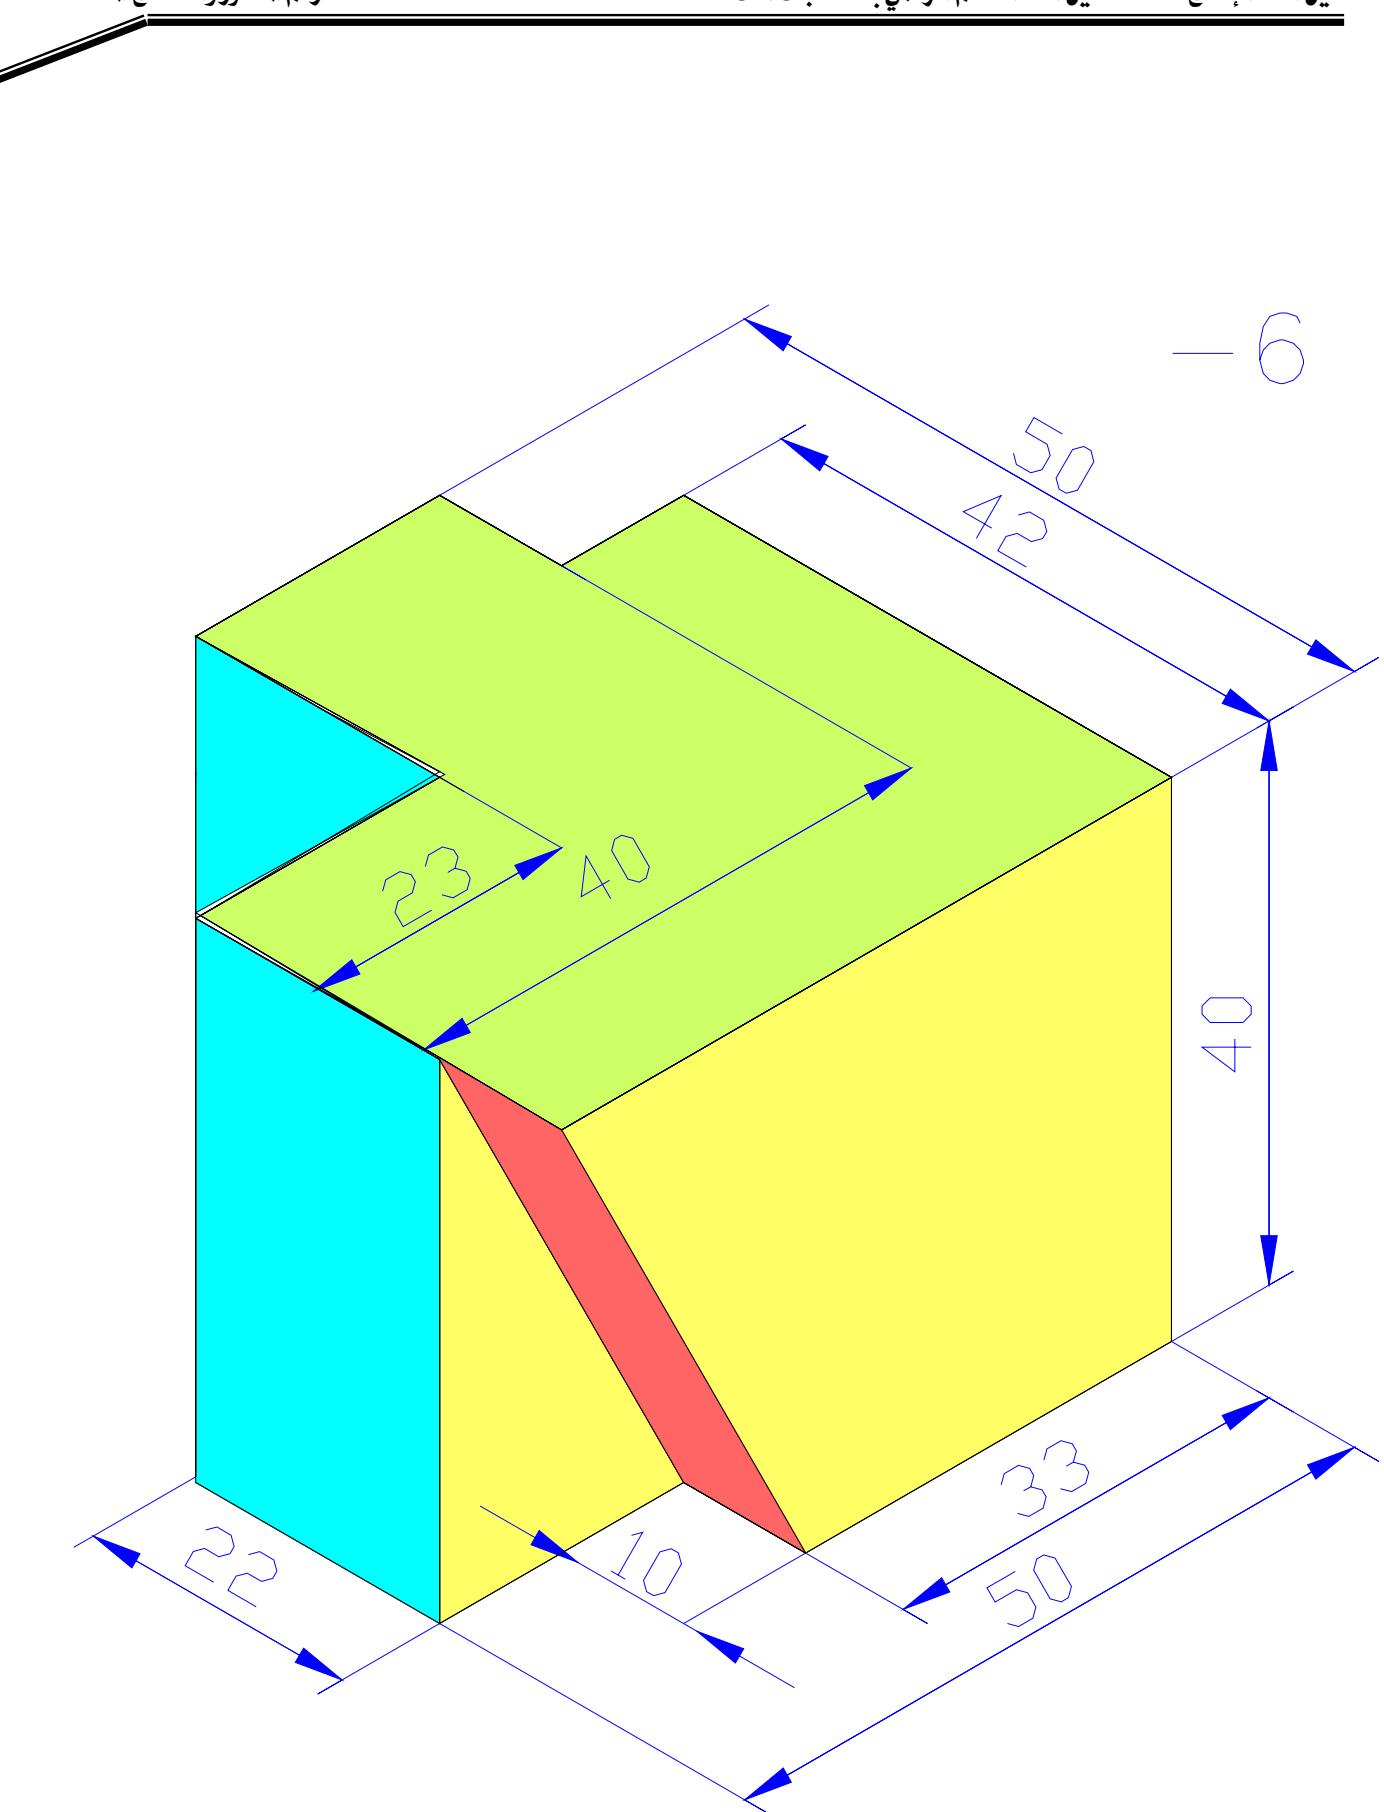


— 7

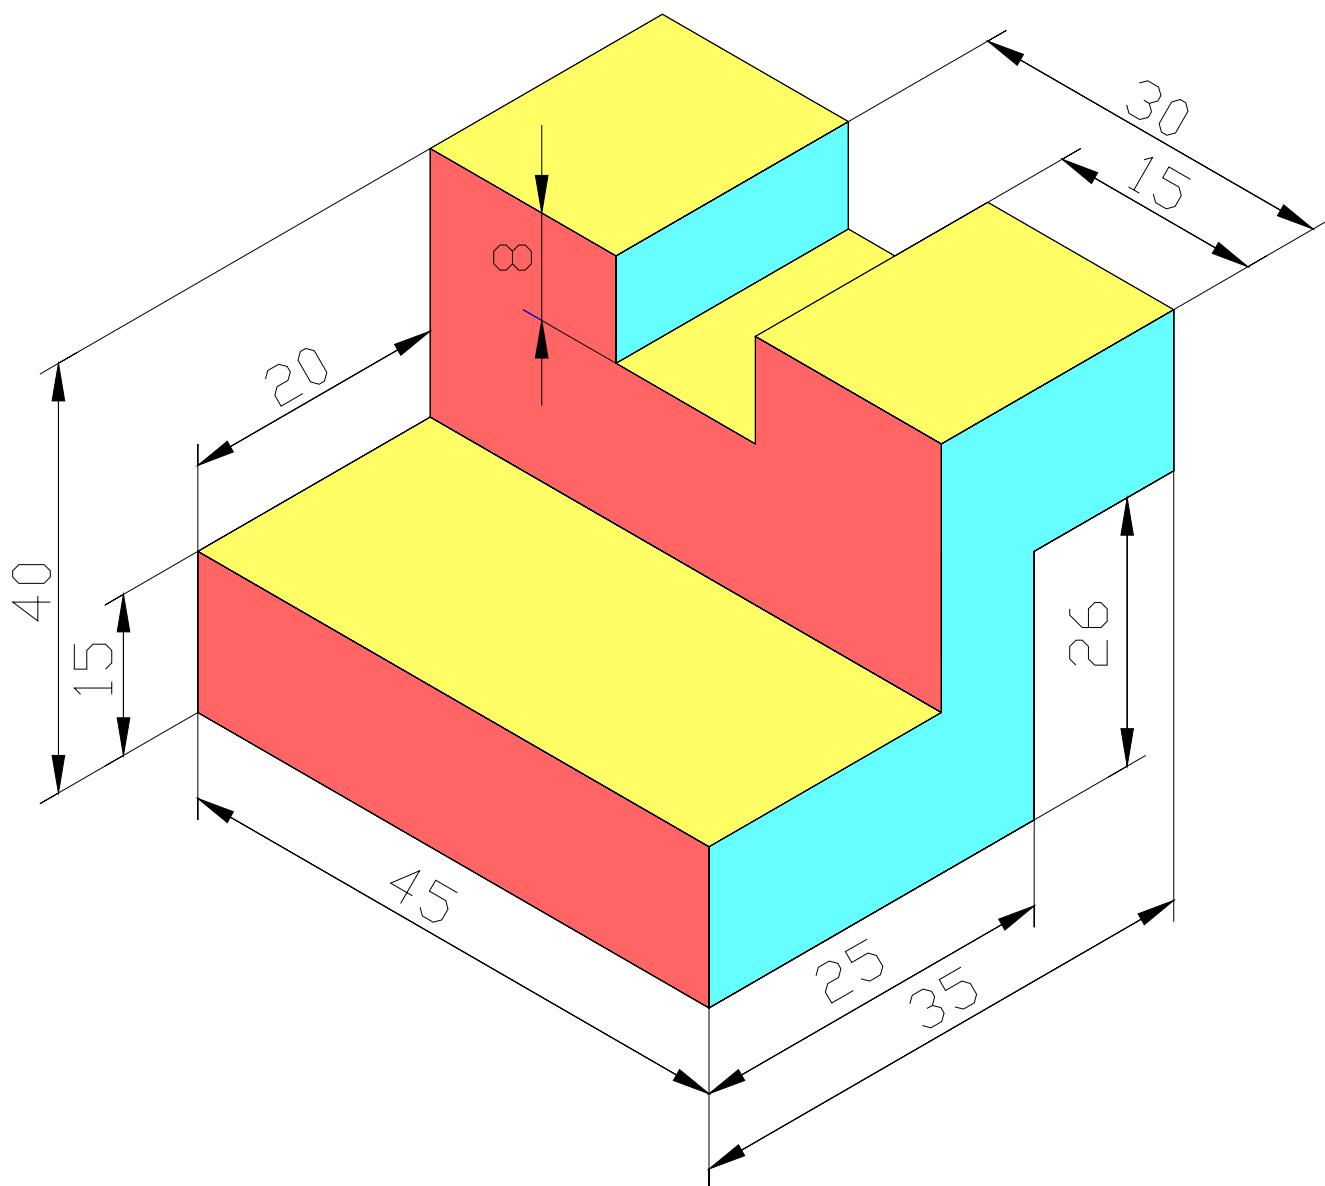


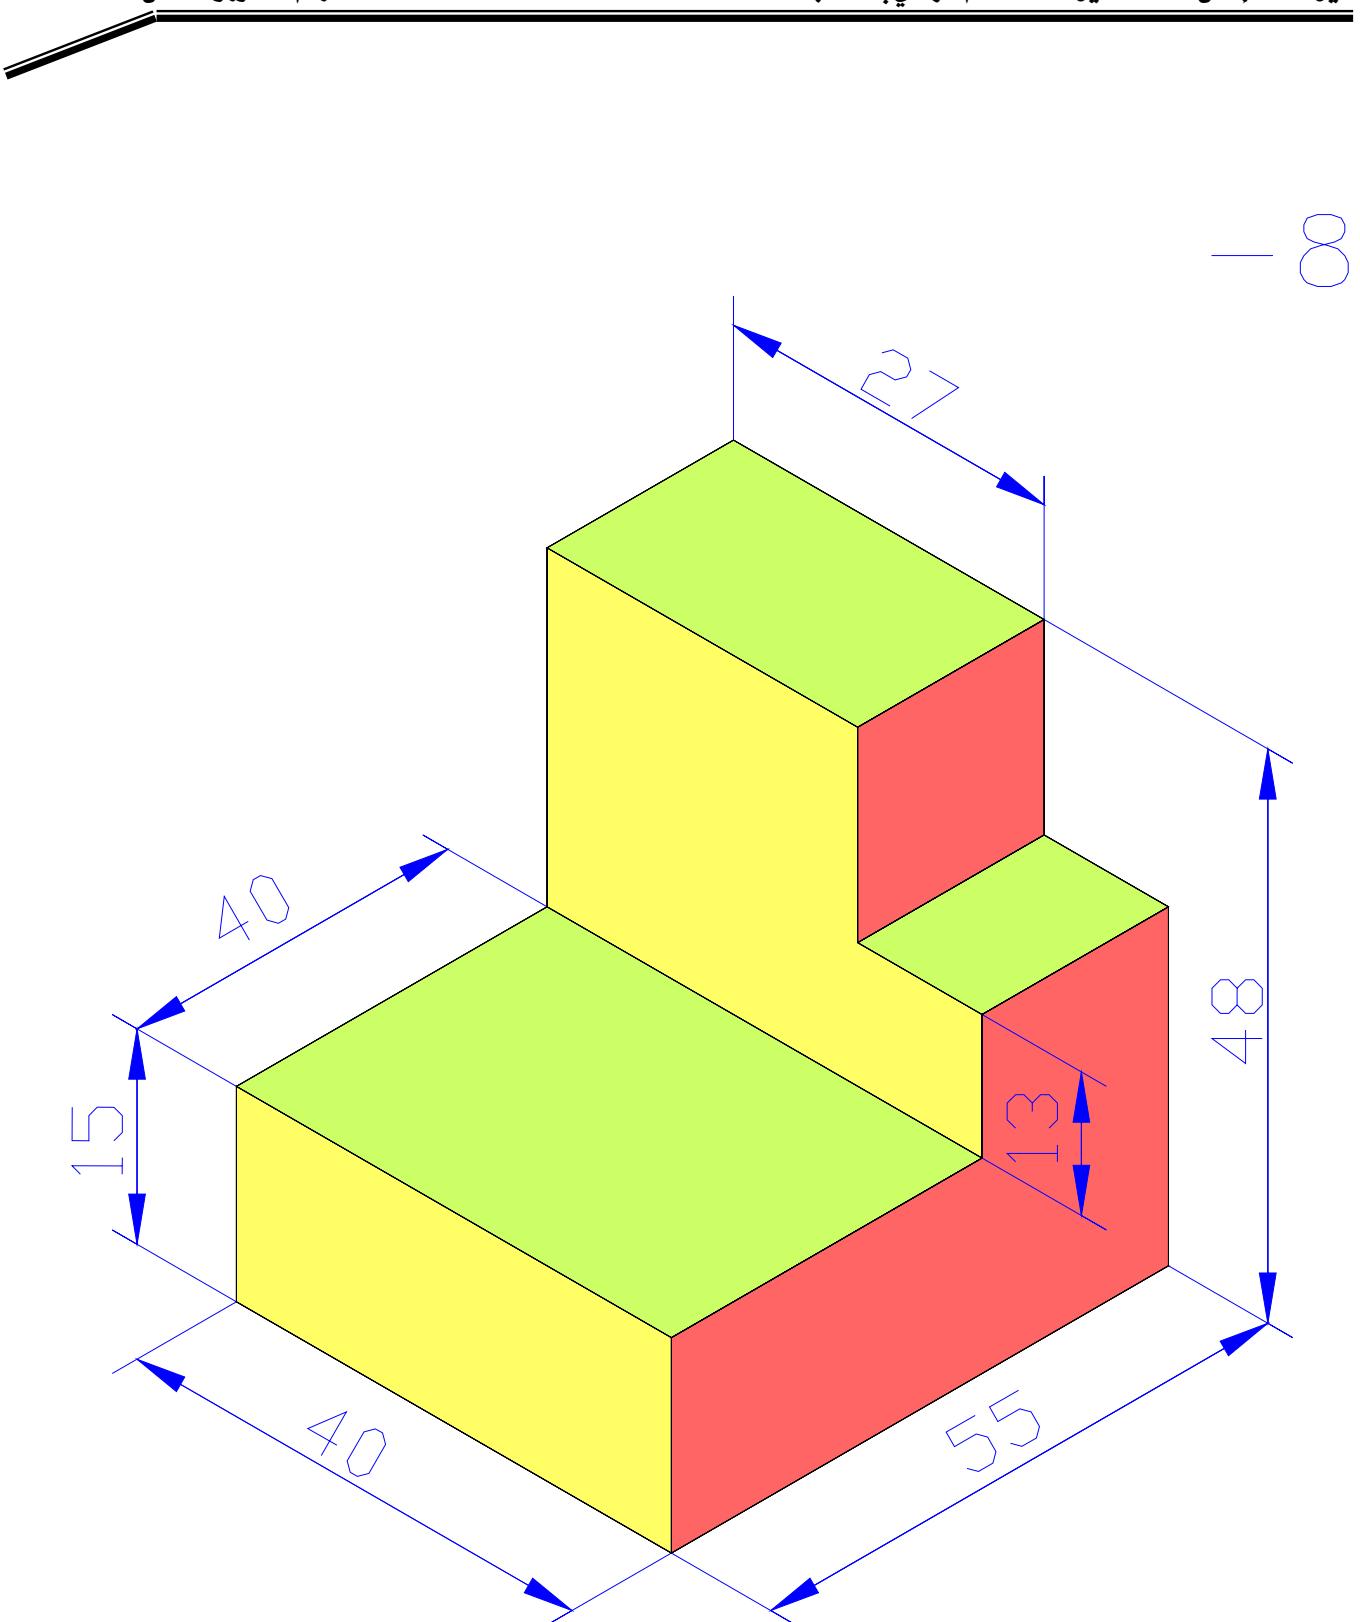


— 9

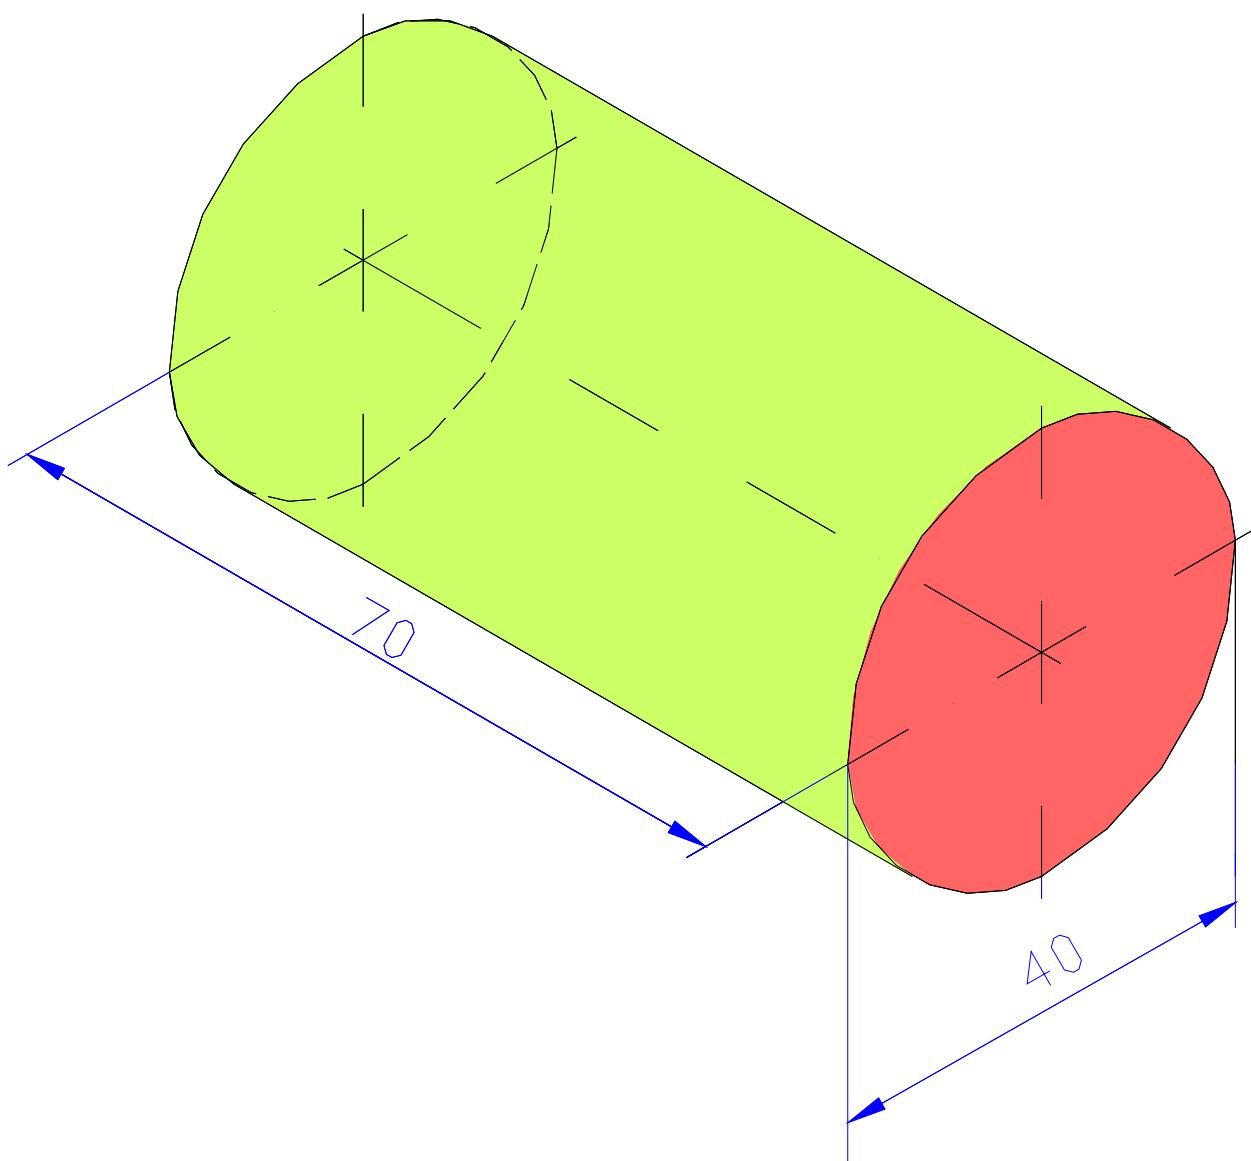



— ١٠ —

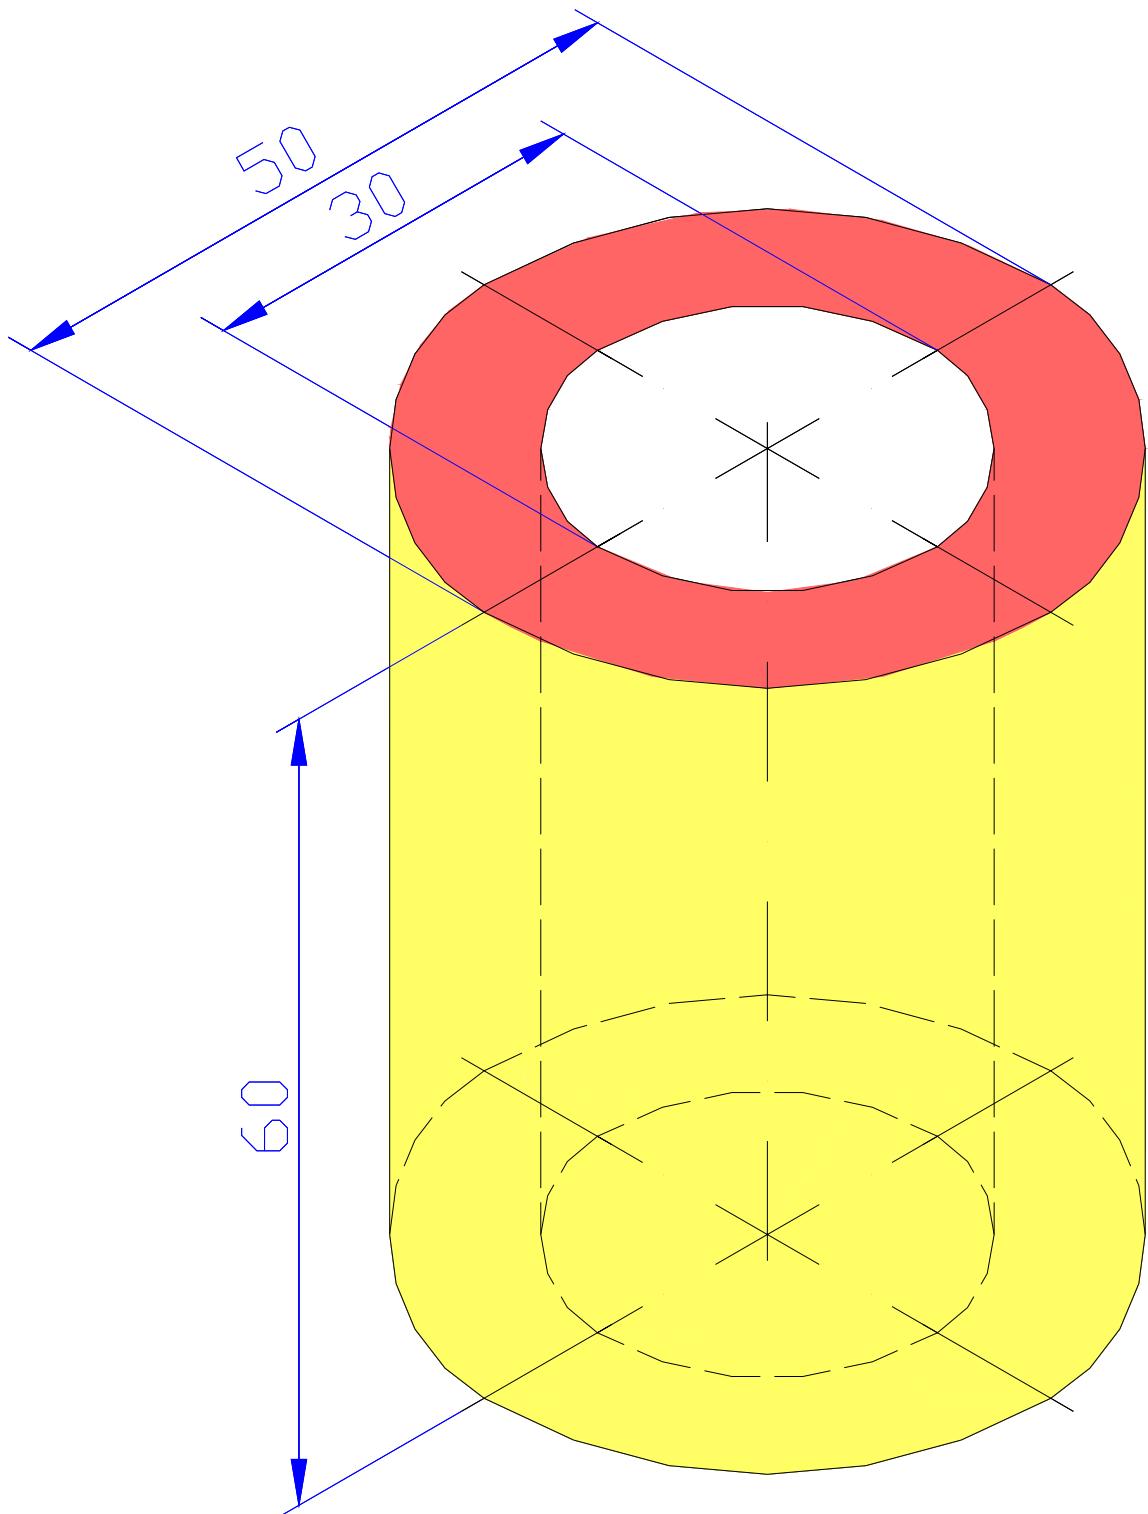


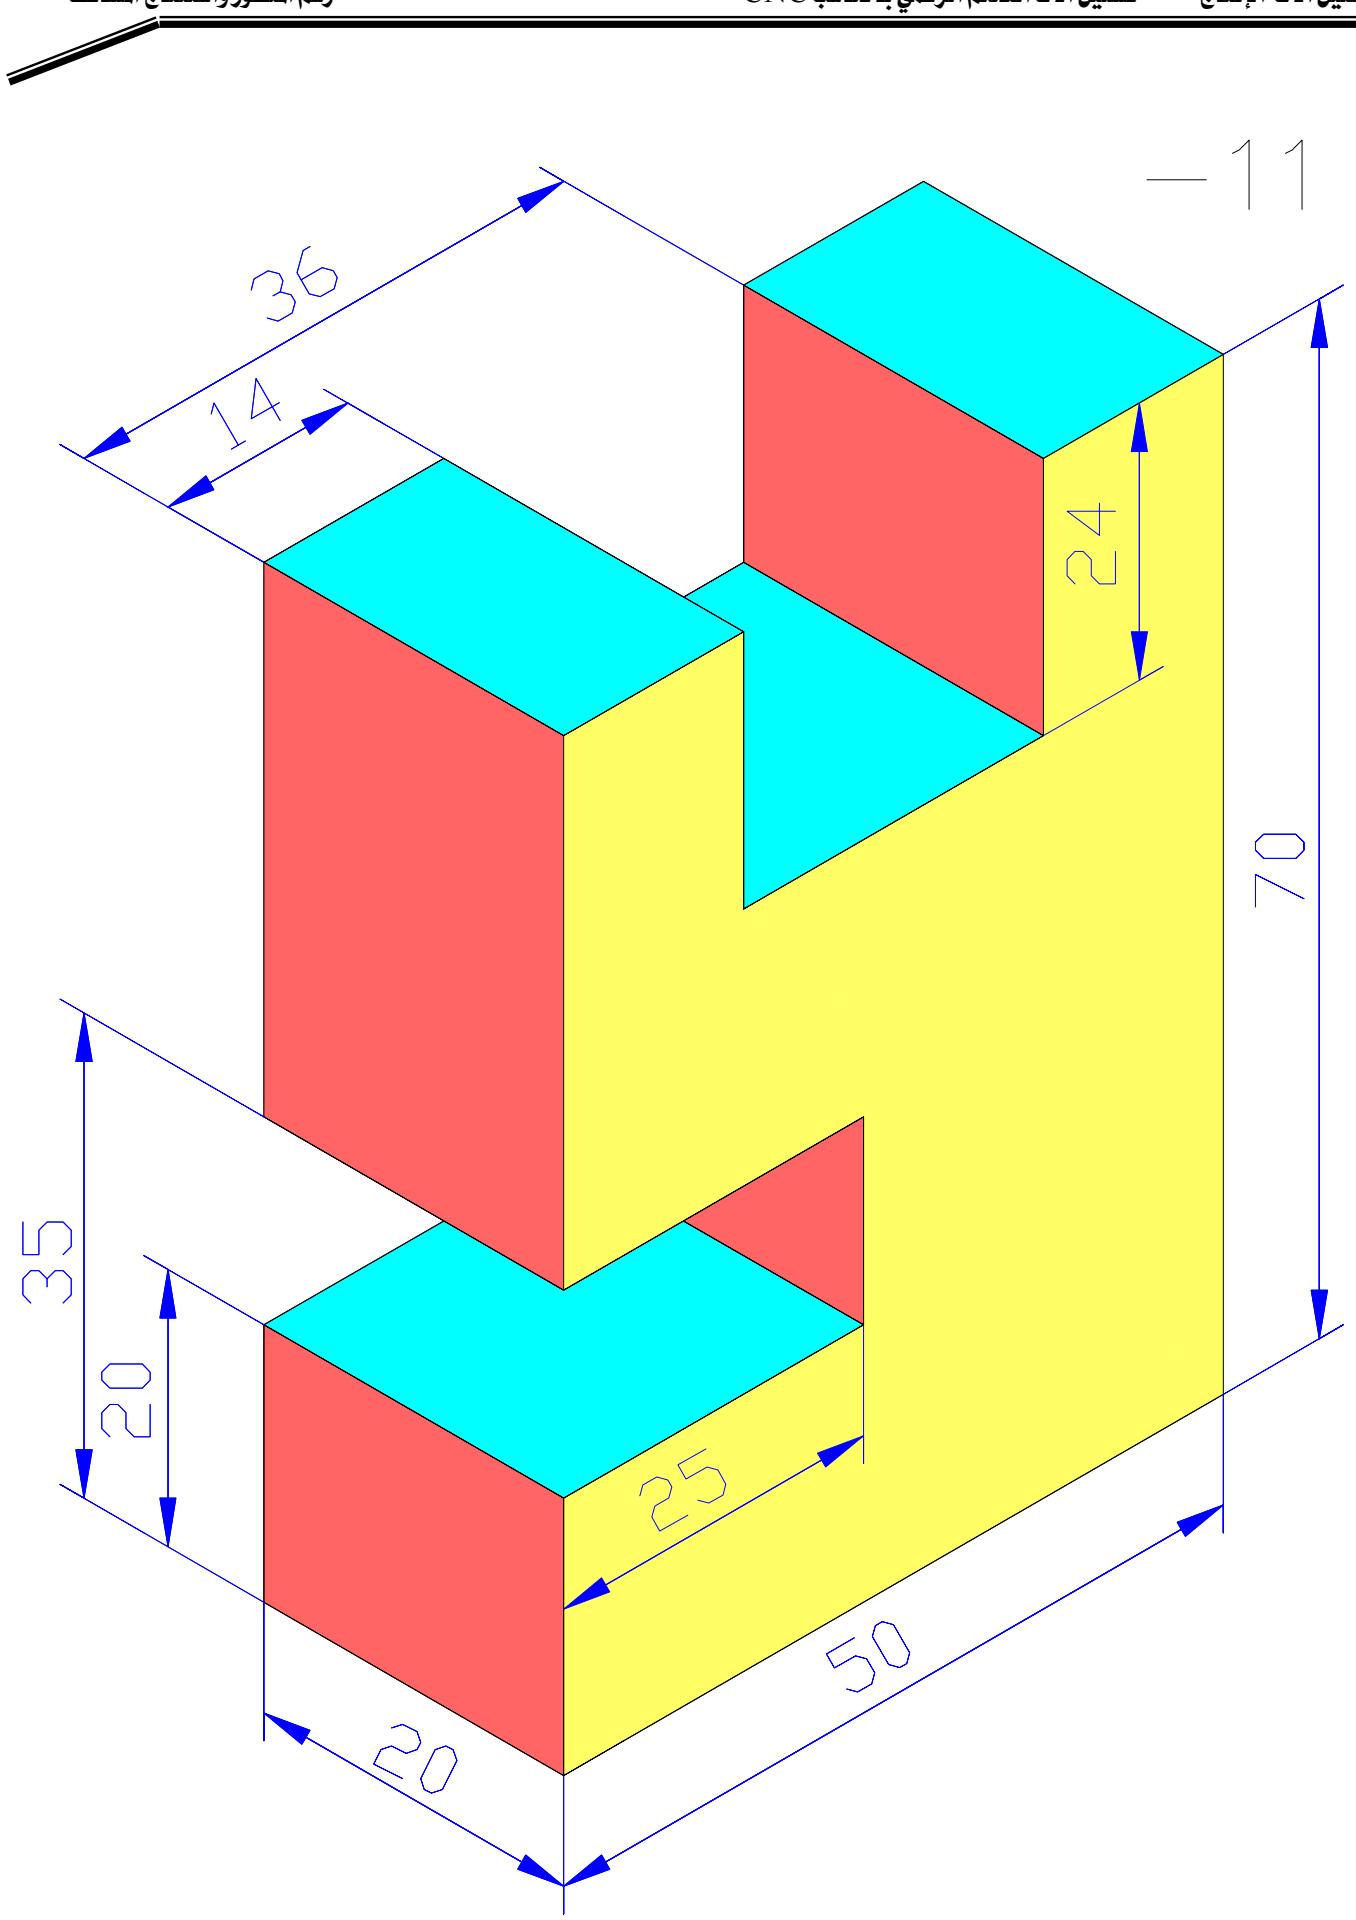


— 12 —

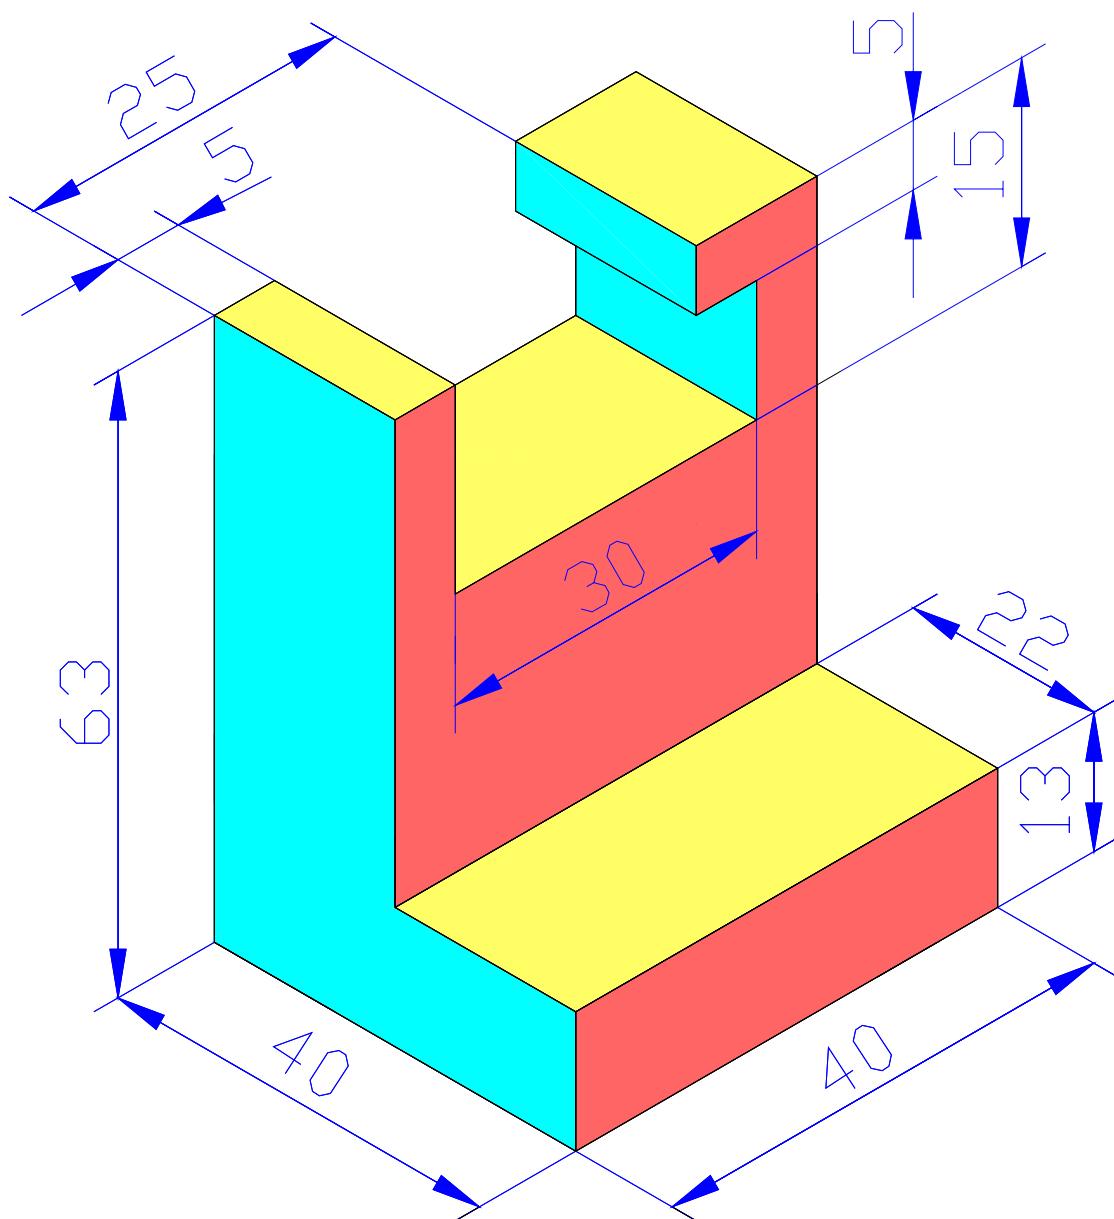

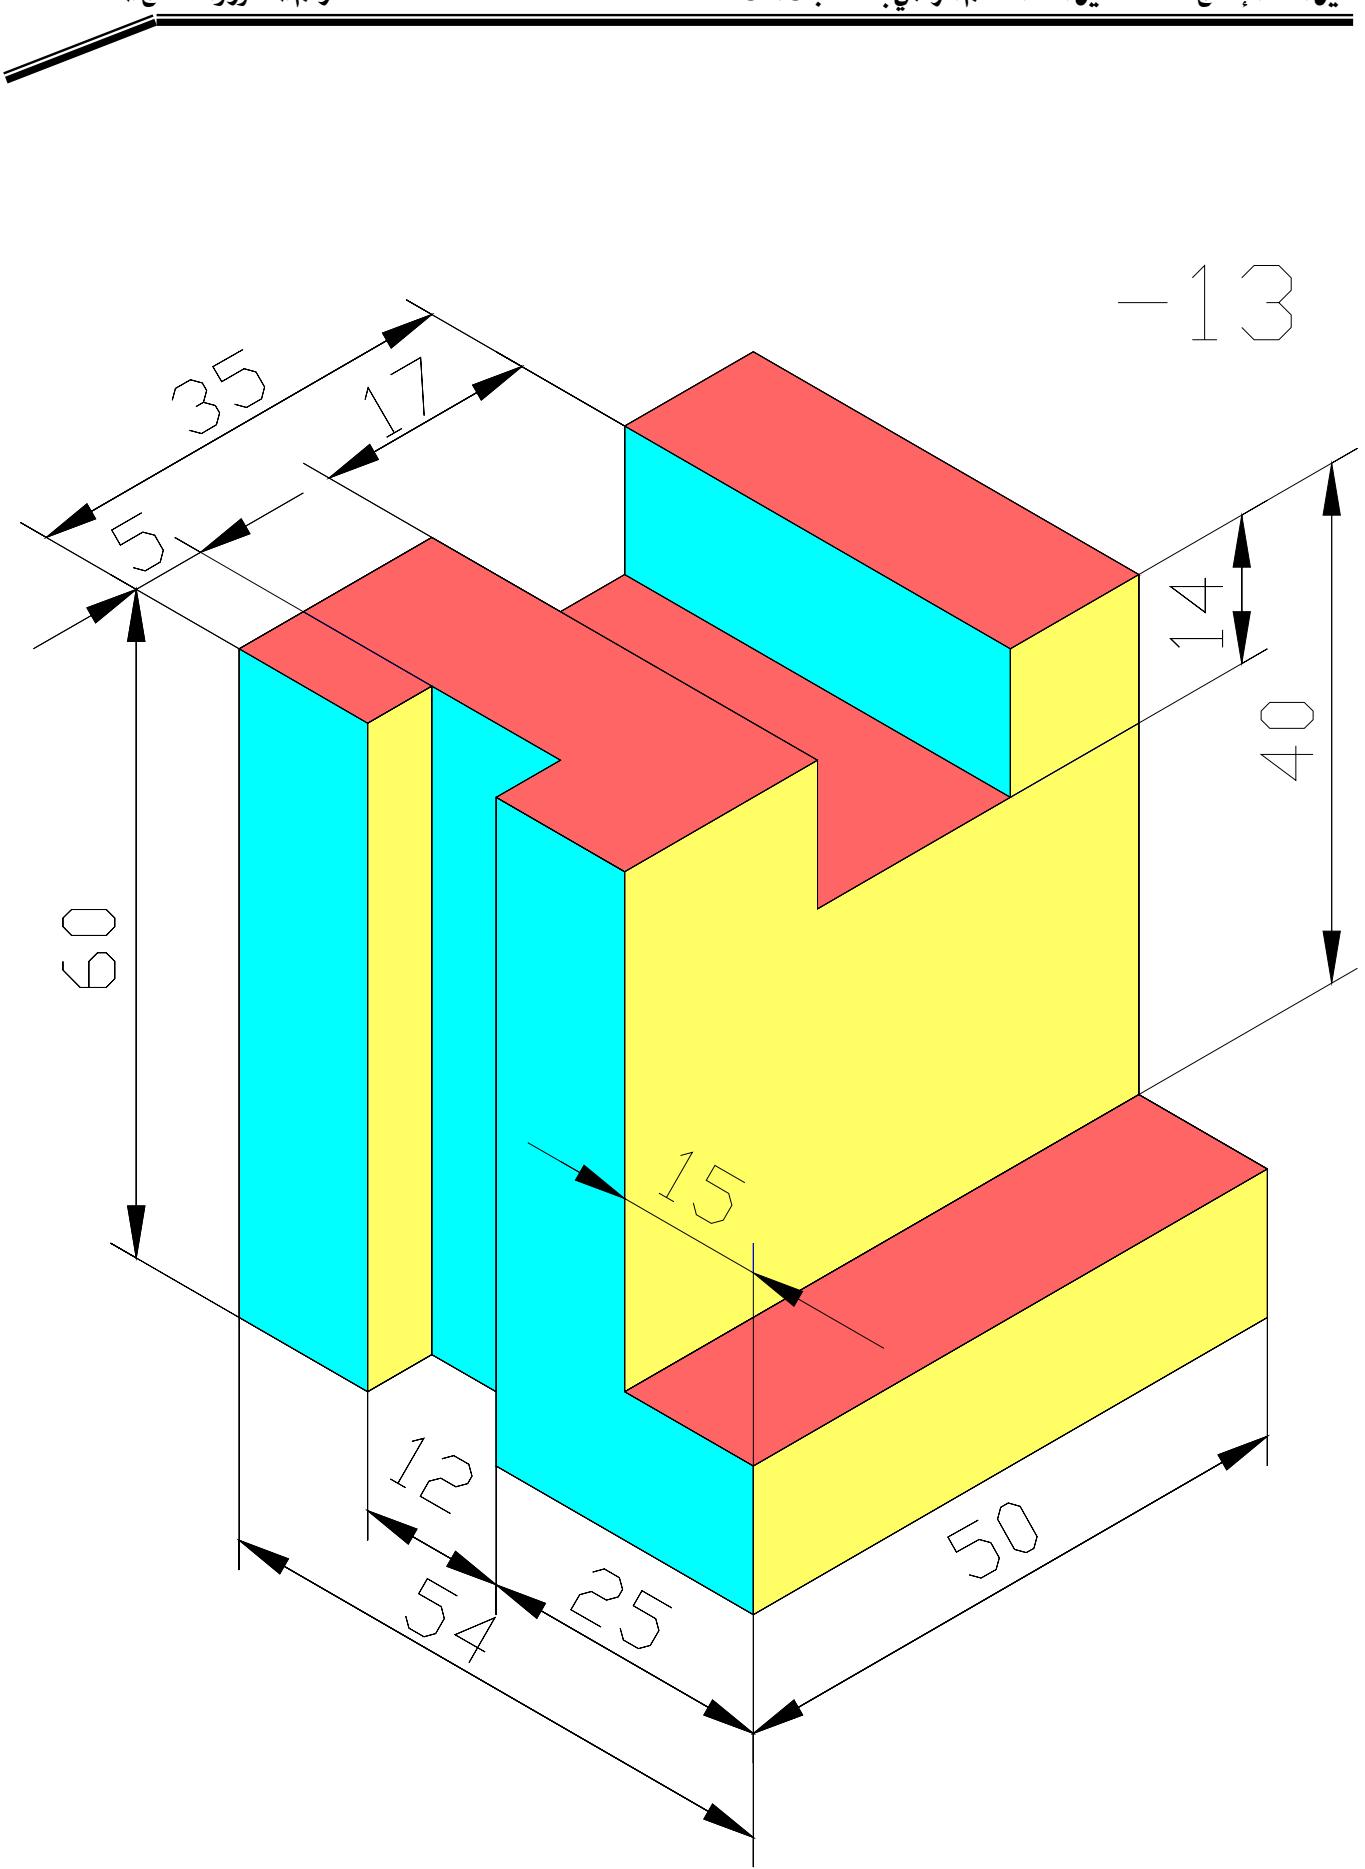


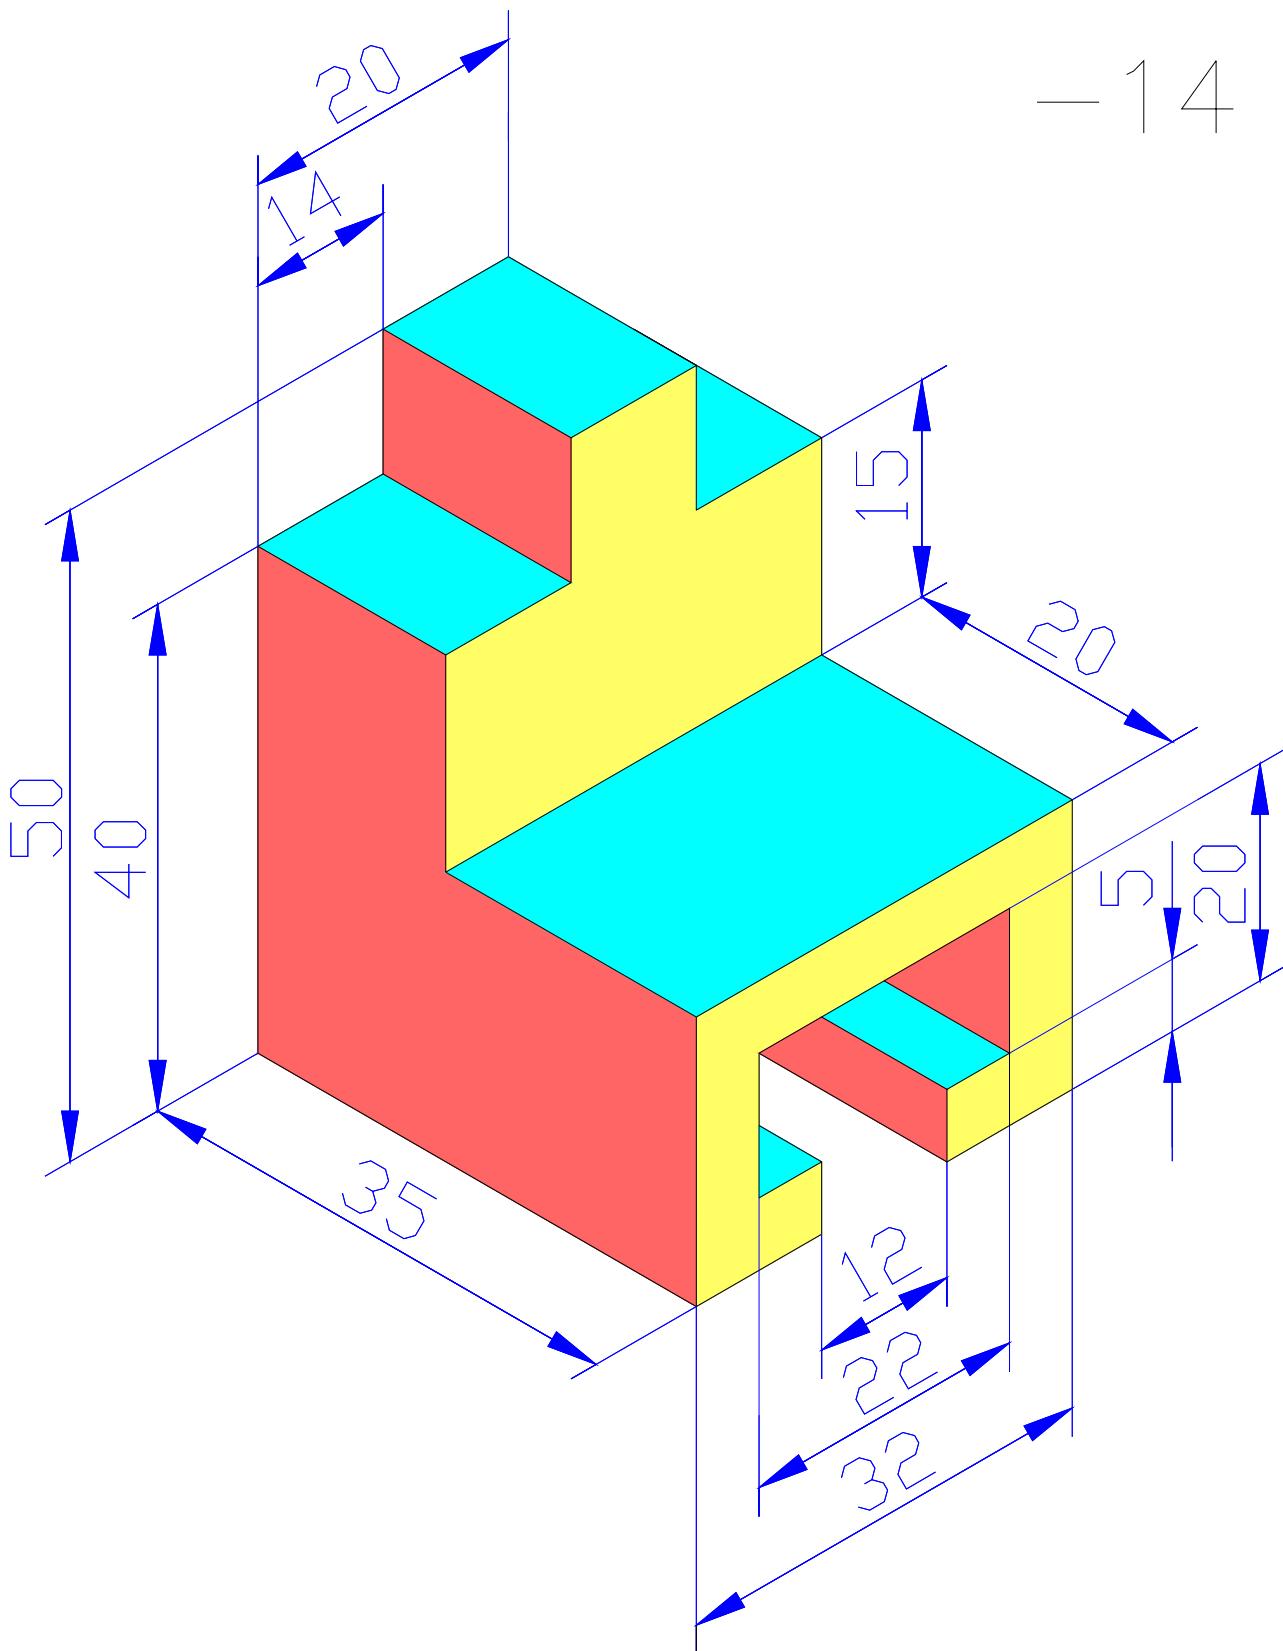


- 15

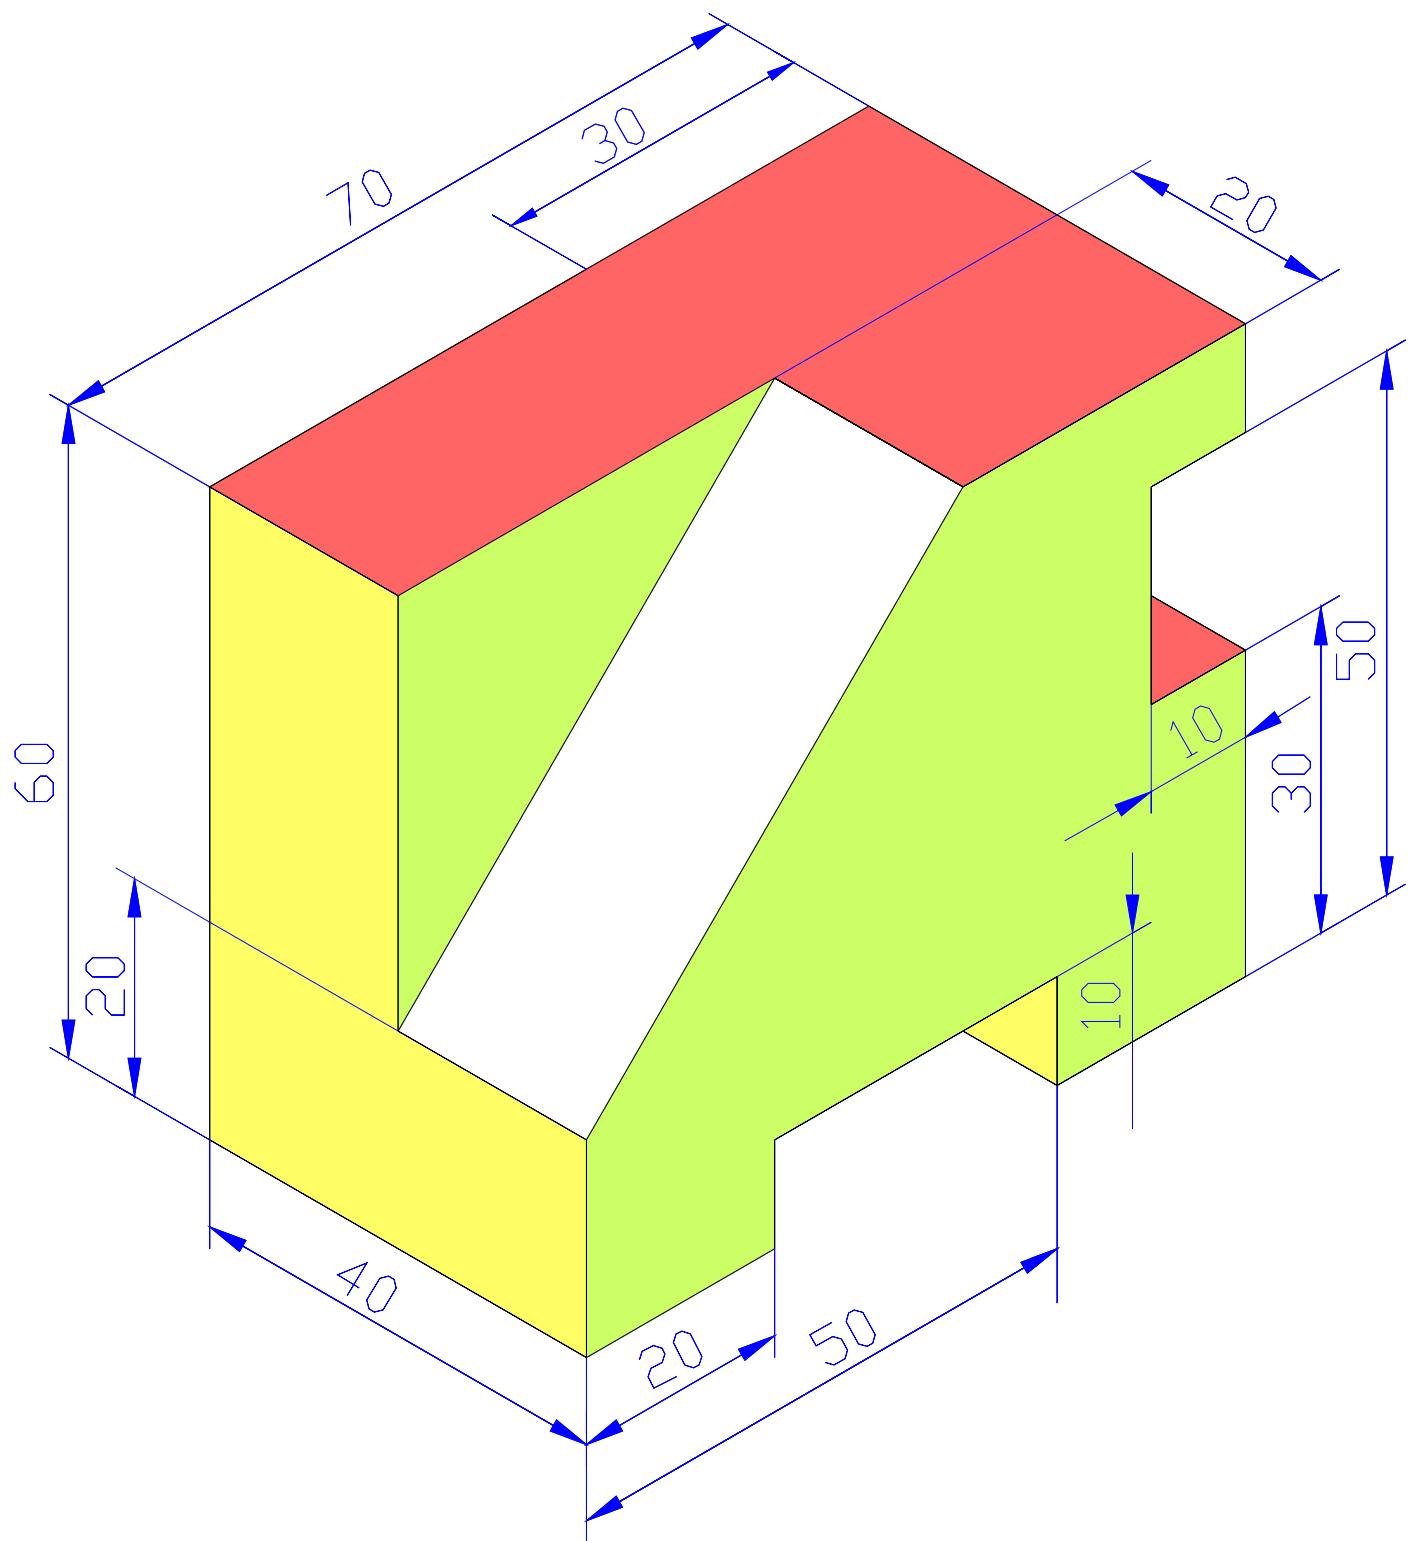


- 16

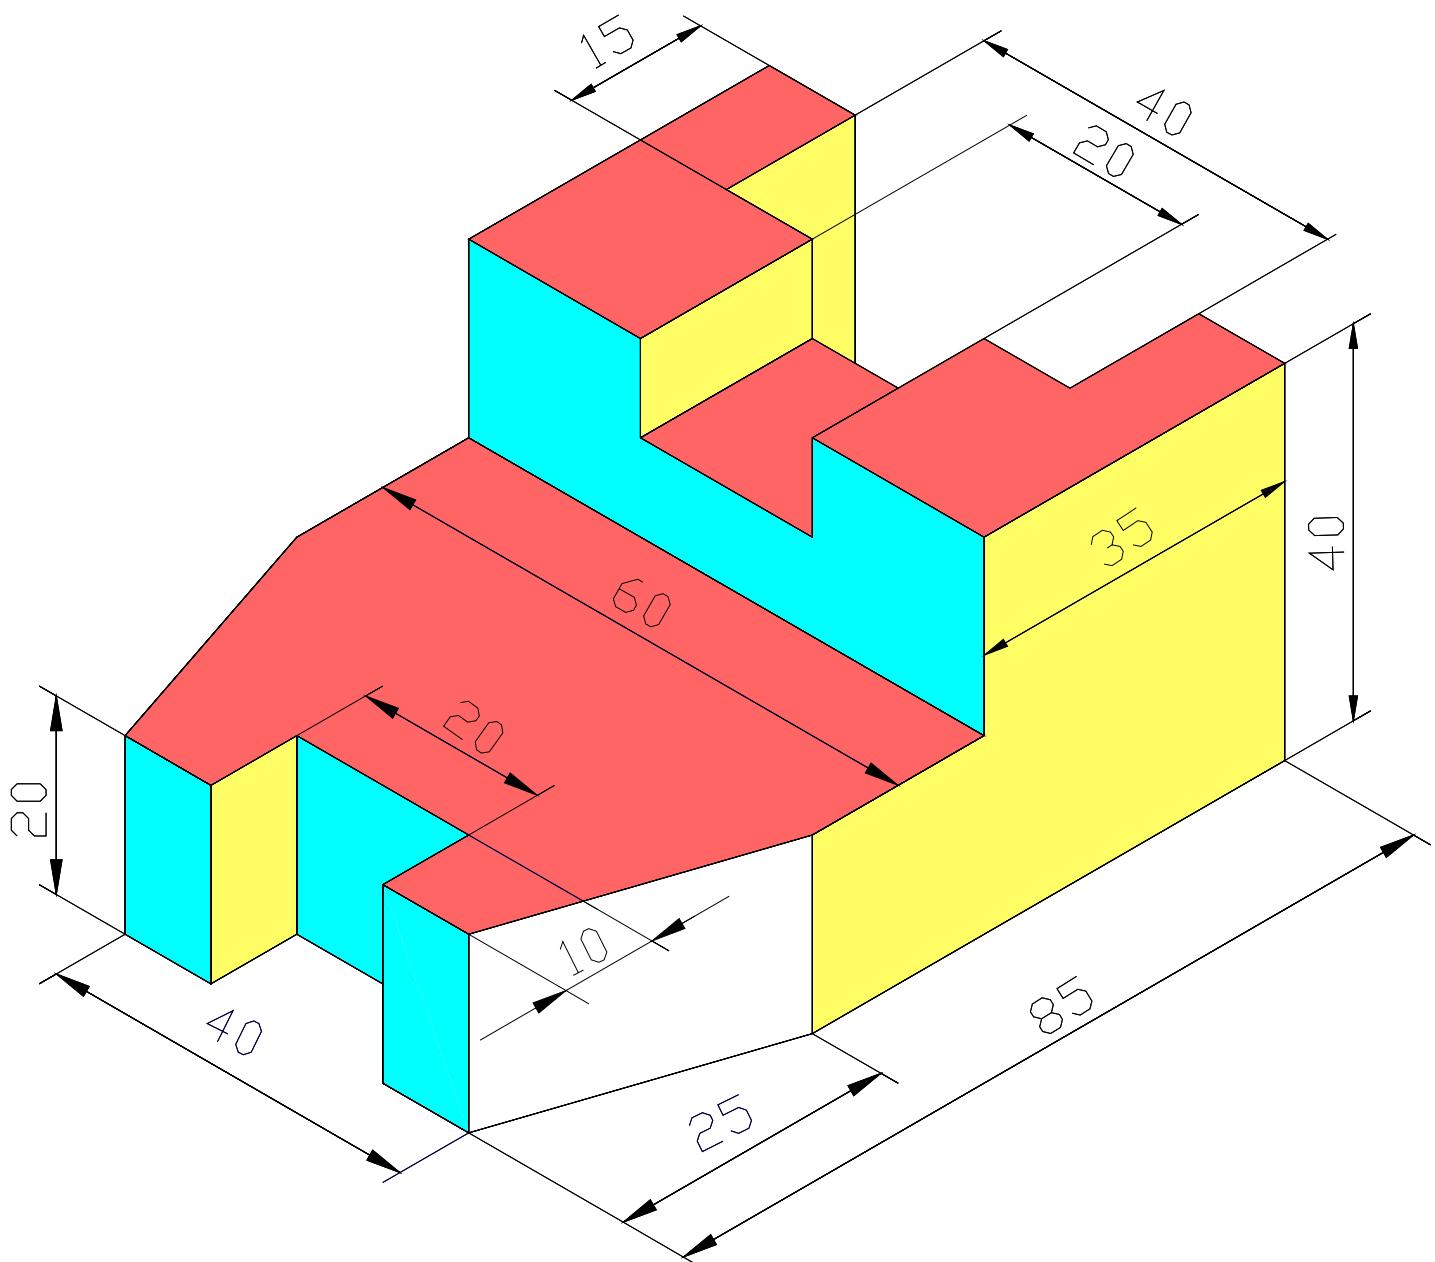


٨ - انقل المساقط إلى لوحة الرسم بمقاييس رسم ١:١ ، ثم استنتاج المسقط الرأسي ؟

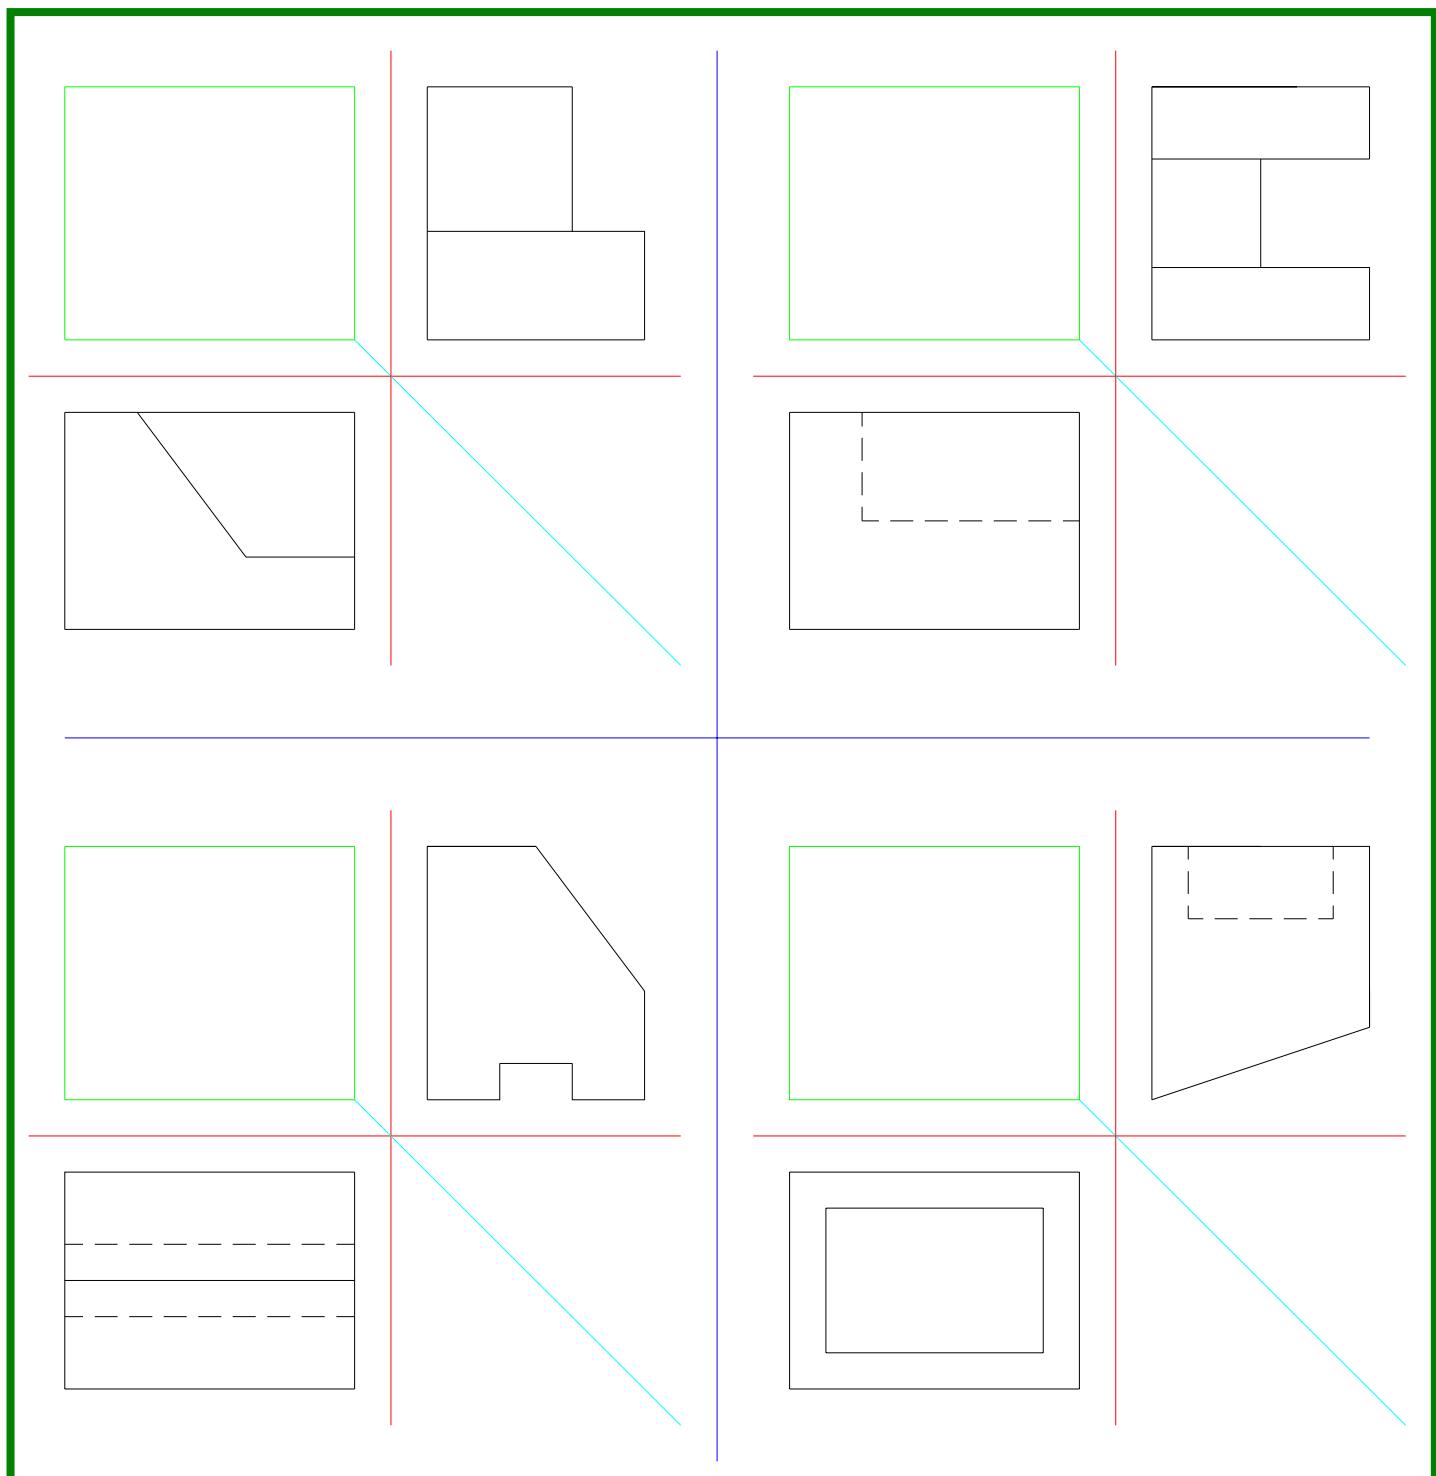

٩ - انقل المساقط إلى لوحة الرسم بمقاييس رسم ١:١ ثم استنتاج المسقط الجانبي ؟

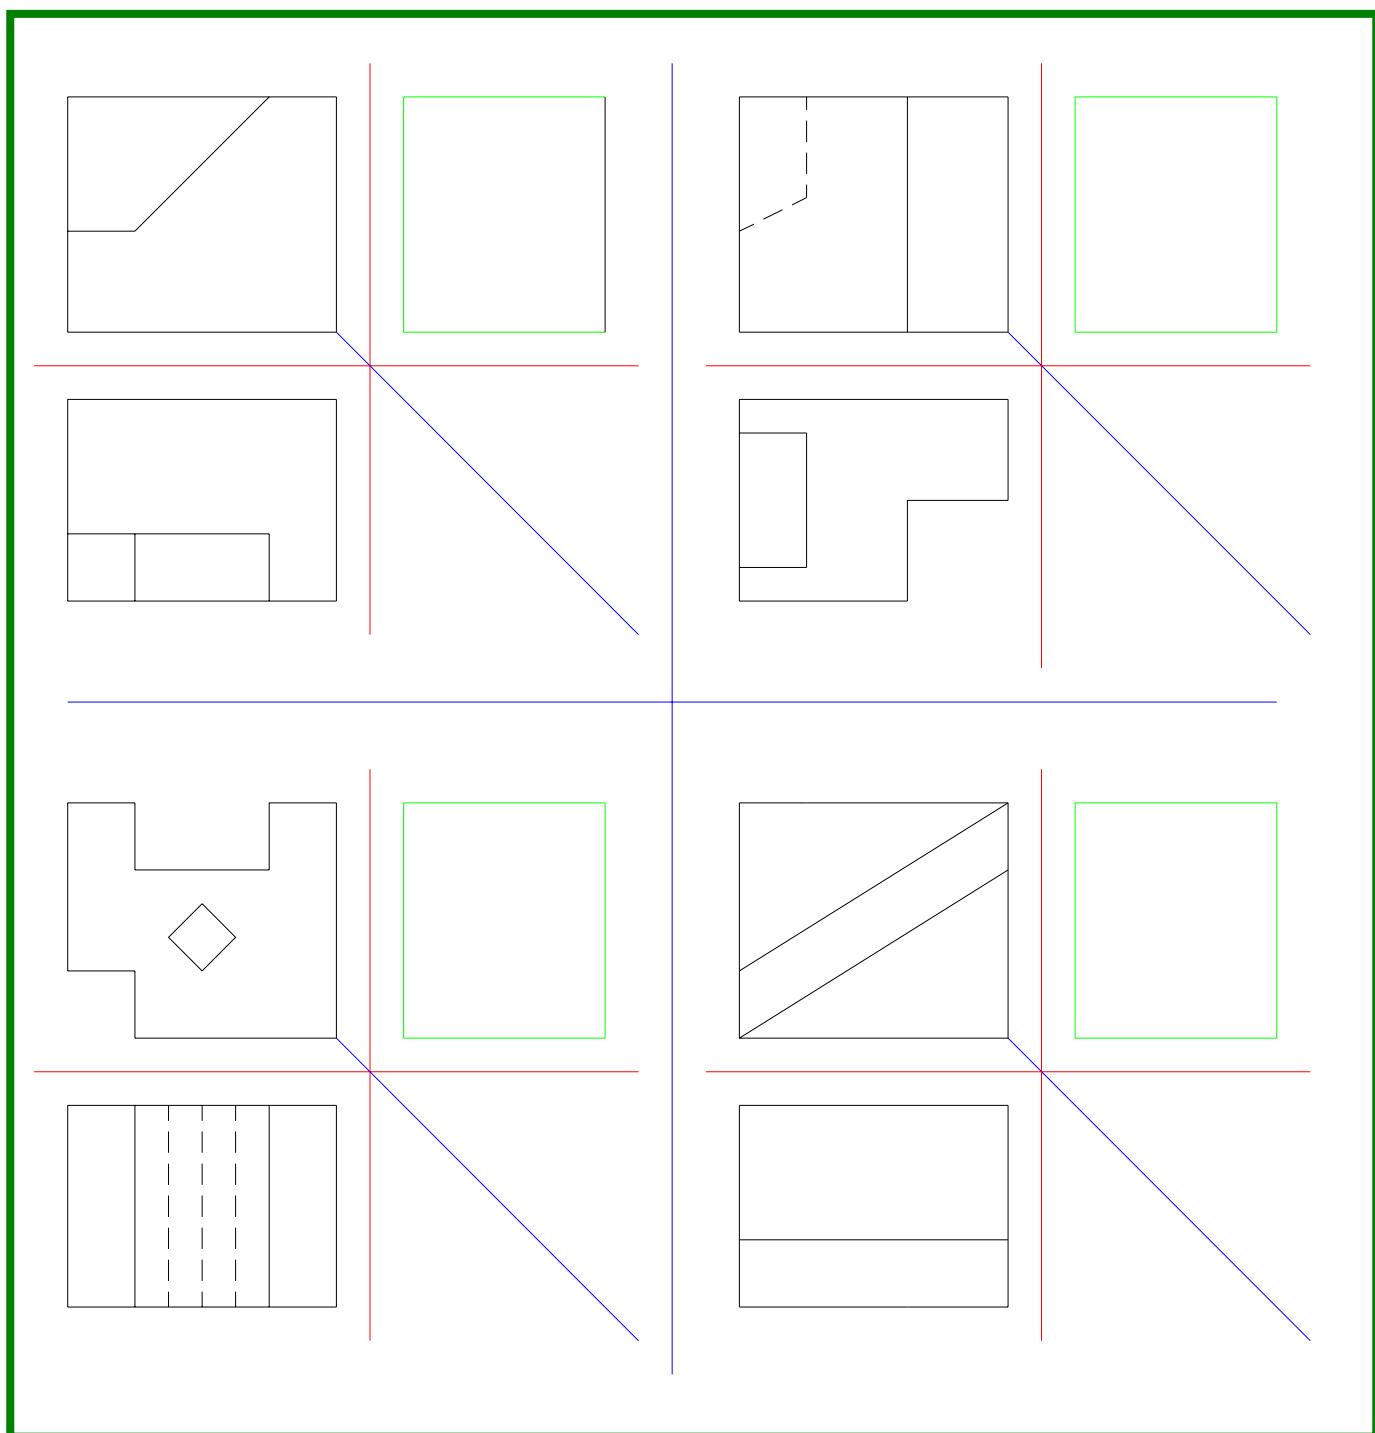

١٠ - انقل المساقط إلى لوحة الرسم بمقاييس رسم ١:١ ثم استنتاج المسقط الأفقي ؟

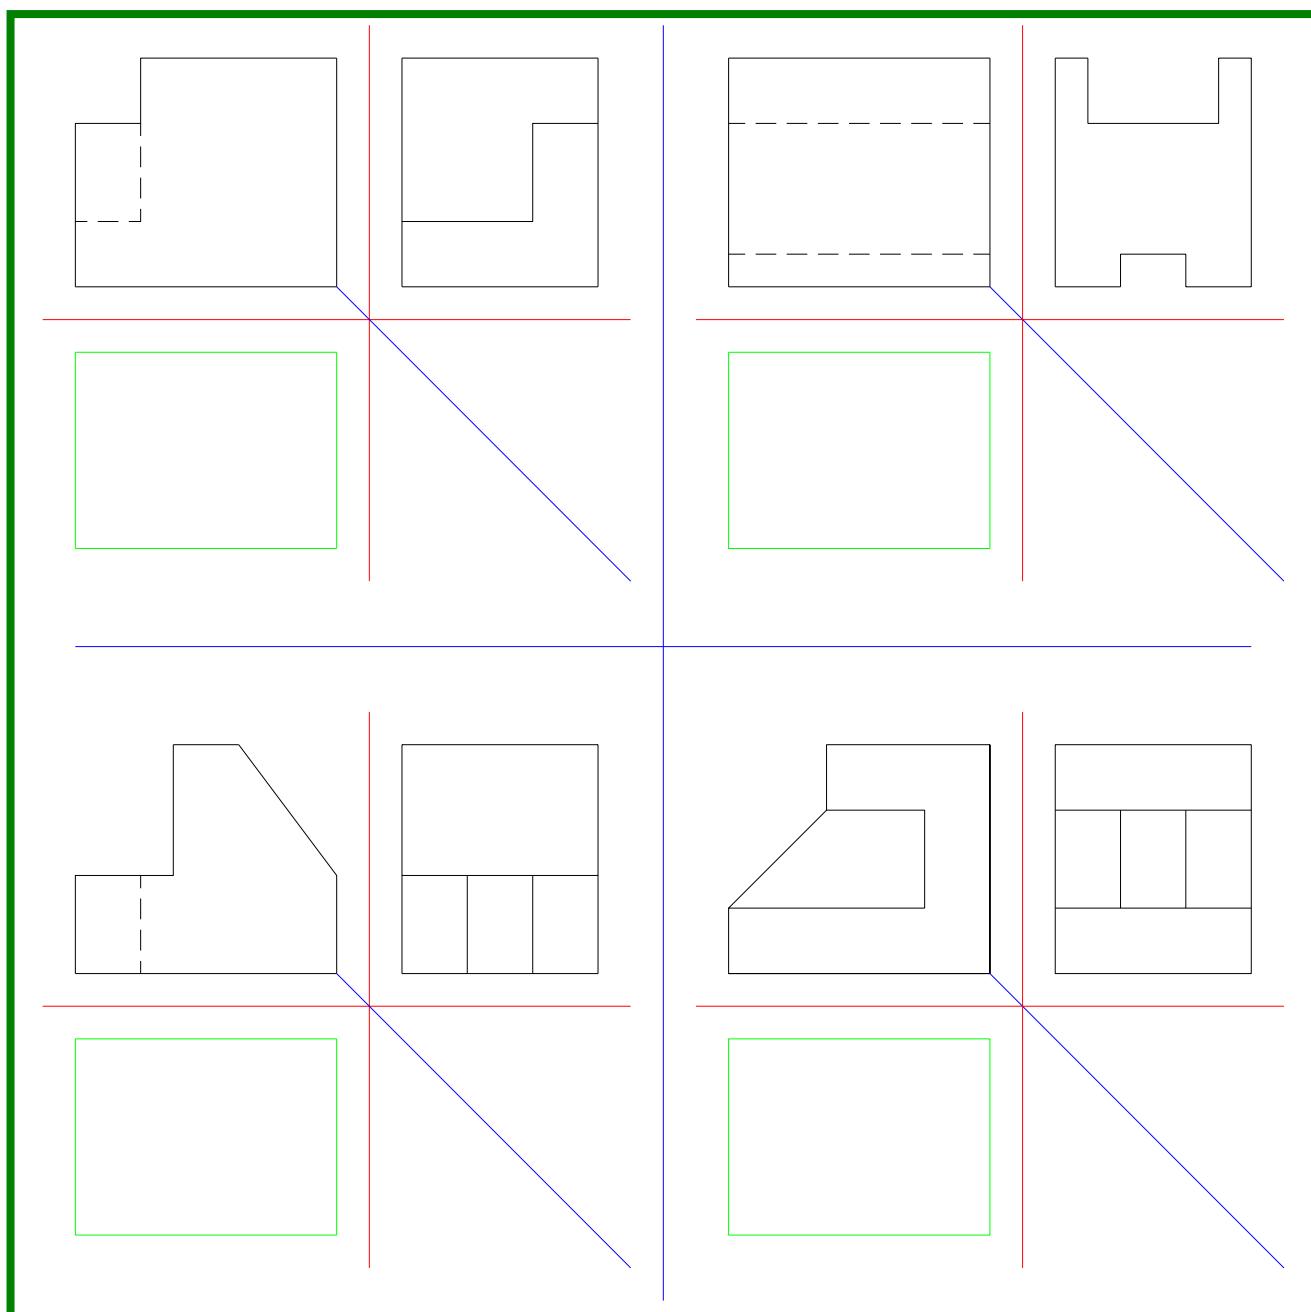



الرسم الهندسي

القطاعات

الجدارة : رسم مساقط موضح عليه أنواع القطاعات بصورة واضحة ودقيقة

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادرا على الآتي: -

- ١ - معرفة أنواع القطاعات
- ٢ - القدرة على رسم القطاع الكامل والنصفي والجزئي.
- ٣ - شرح قواعد رسم القطاعات

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للتدريب: أربعة عشر ساعة

الوسائل المستخدمة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها
- ٢ - تجهيز جميع أدوات الرسم المطلوبة
- ٣ - مجسمات موضح عليه أنواع القطاعات

متطلبات الجدارة:

- ١ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي
- ٢ - اجتياز الوحدة الرابعة

الوحدة الرابعة : القطاعات

- القطاعات

١ - القطاع الكامل .

٢ - القطاع النصفي .

٣ - القطاع الجزئي .

- أمثله على رسم المساقط الثلاثة للقطاعات .

- قواعد رسم القطاعات

- تمارين الوحدة الرابعة

أنواع القطاعات

ينتج عند الرسم المعتمد للمشغولات بثلاثة مساقط رسومات فنية تحتوي على العديد من الحواف المختفية خصوصاً في المشغولات المفرغة.


وللتغلب على هذه الصعوبة نتخيل أن هذه المشغولات مقطوعة . وقد حددت المواصفات القياسية (DIN6) أنواع لأشكال القطاعات نستعرضها فيما يلي :

١ - القطاع الكامل :

يتم تخيل المشغولة مقطوعة إلى نصفين باتجاه مسقط رأسي أو جانبي أو أفقي تبعاً لوجود الحواف المختفية المطلوب توضيحها في هذا المقطع .

لا داعي لعمل قطاع للمسقط الذي لا يحتوي على حواف مختفية .


التخيّل

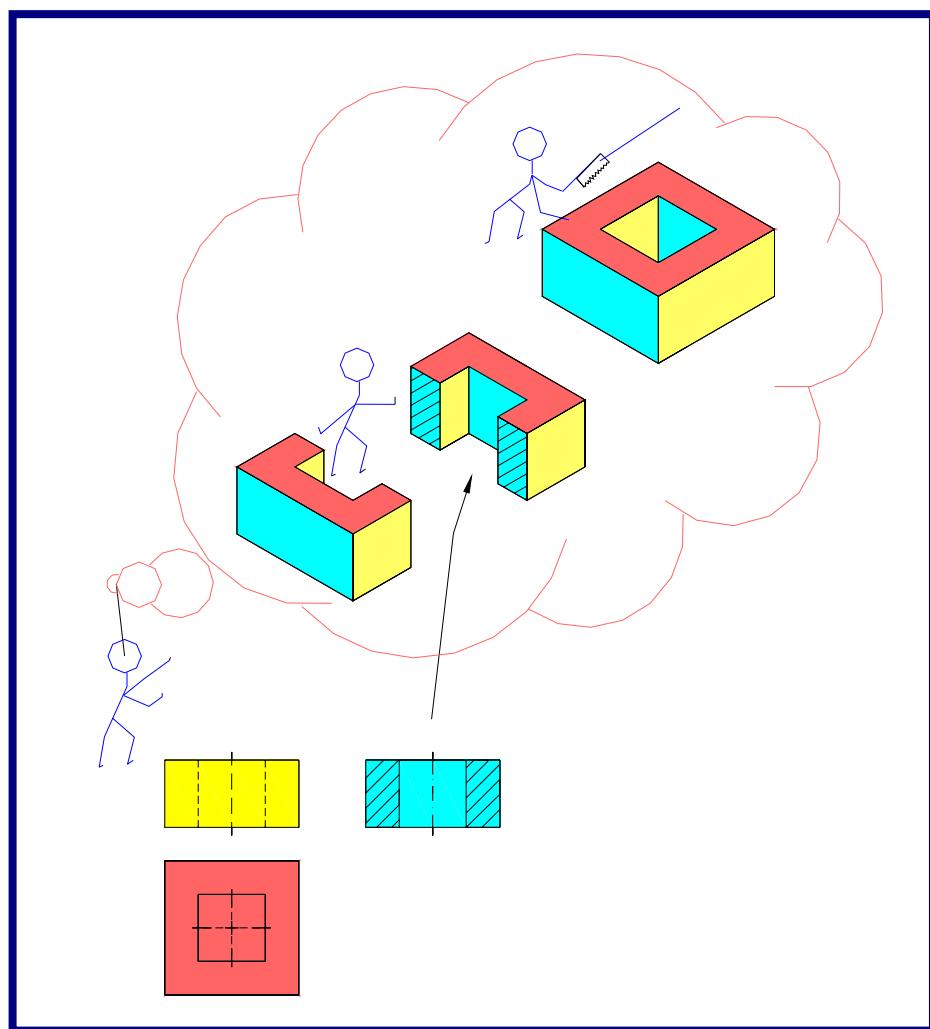

٢ - القطاع النصفي :


يتم التخيّل بأن المشغولة قد قطع رباعها ، ويرسم القطاع النصفي عندما يراد إظهار الحواف المختفية للمشغولات المتماثلة .

دائما في القطاع النصفي يرسم خط محور التماثل في المنتصف (a) .

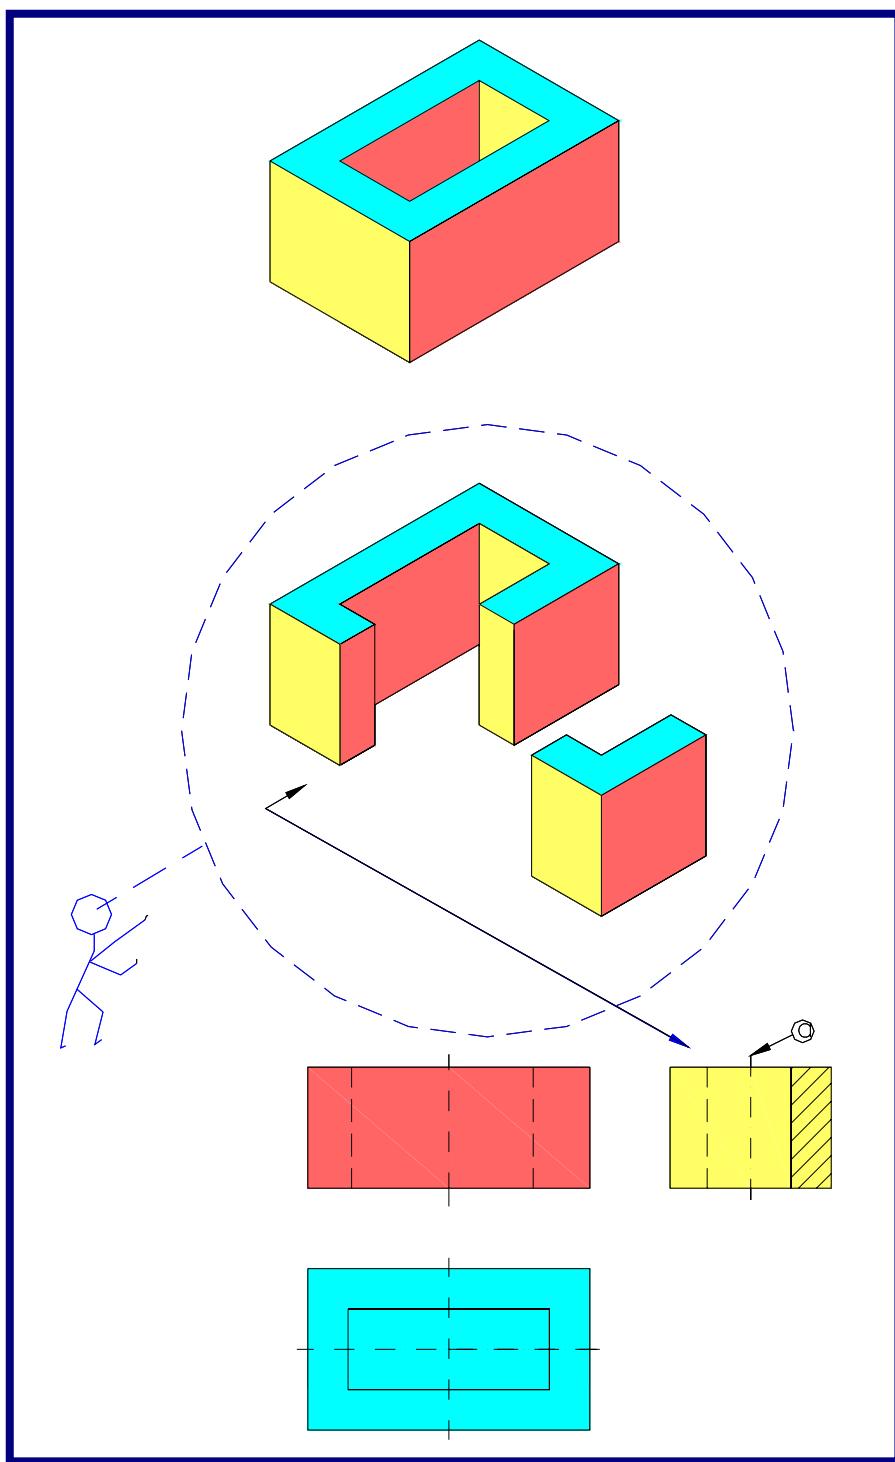


٣ - القطاع الجزئي :

يتم التخيّل بان المشغولة قد كسر منها جزء معين لإظهار حواف مختفية فيها . ويرسم خط الكسر كخط خفيف غير منتظم يوضح المكان الذي تم فيه الكسر .

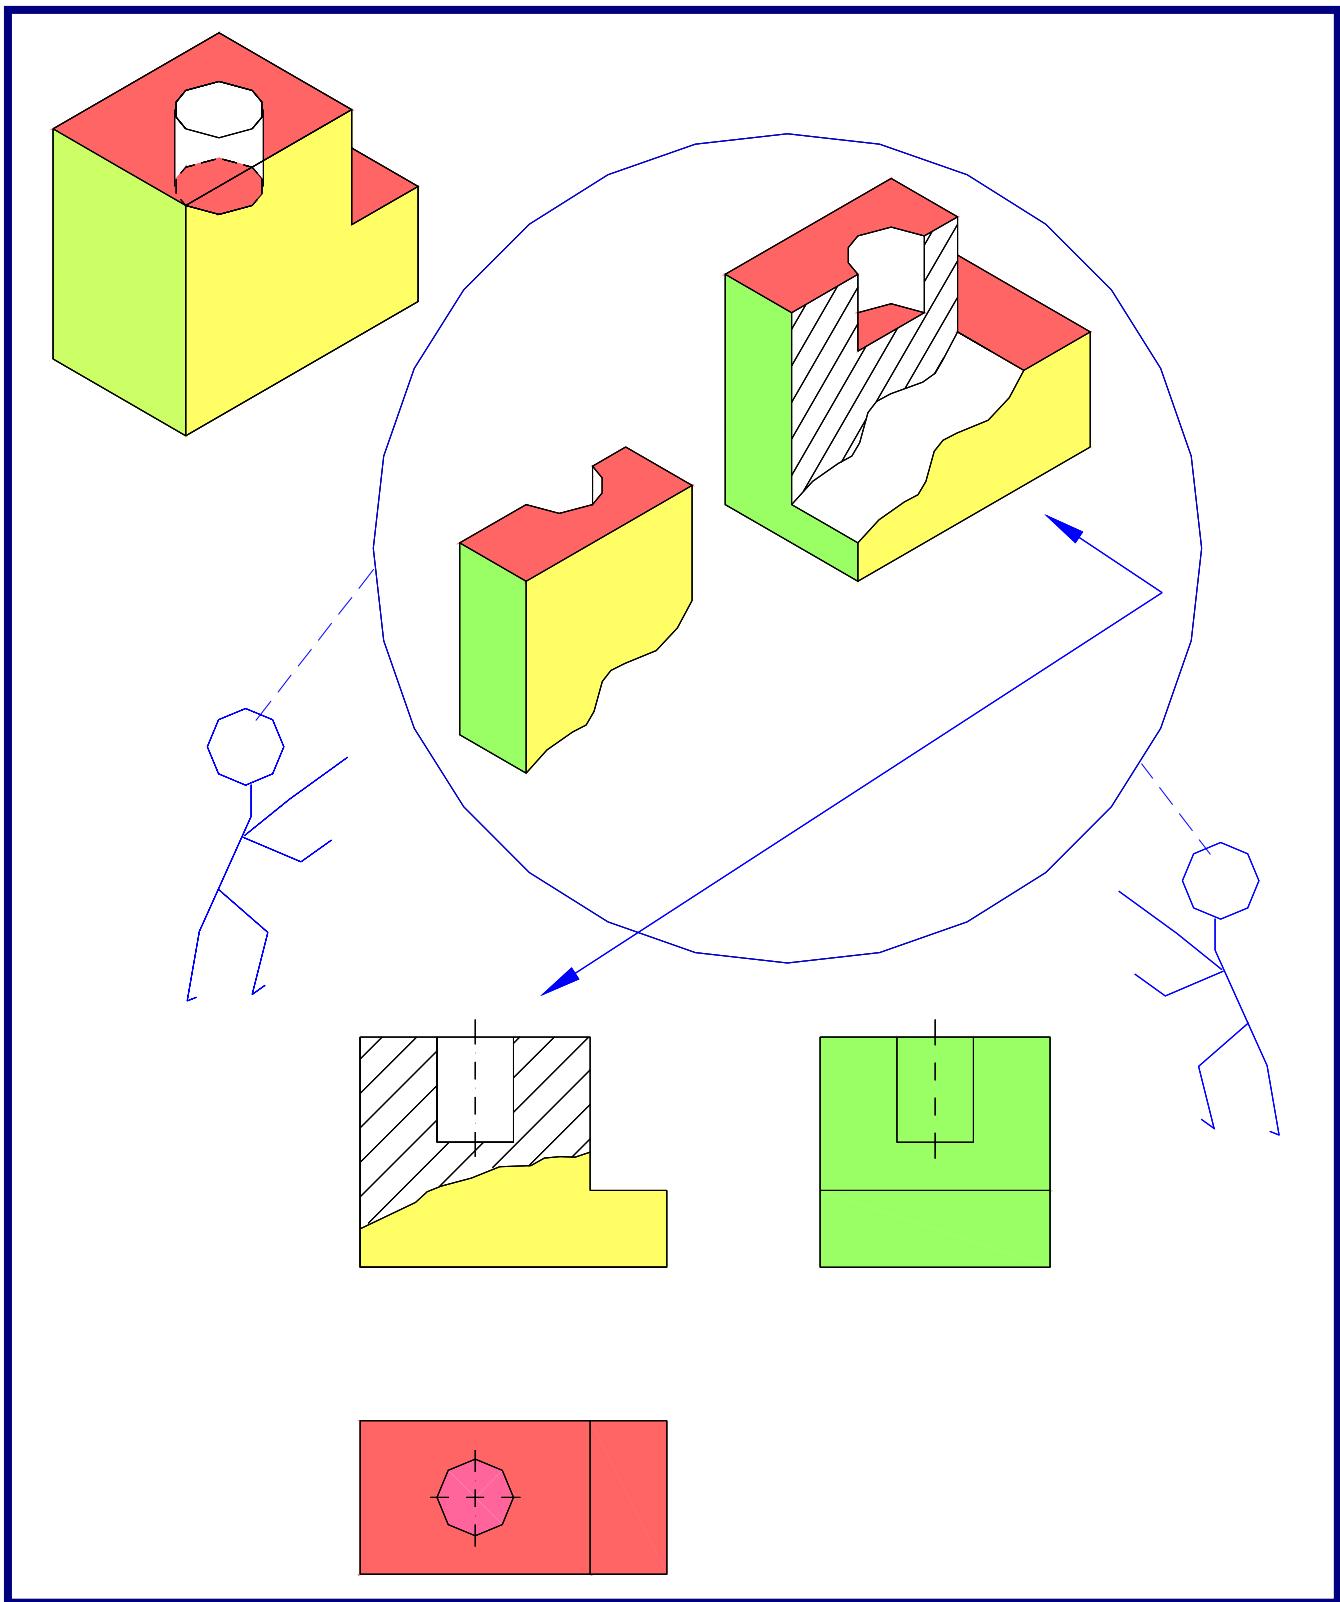

أمثلة على رسم المساقط الثلاثة للقطاعات

مثال ١ -

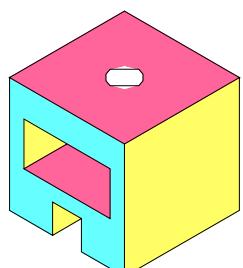


المطلوب :


١. رسم مسقط رأسي قطاع كامل ؟
٢. رسم مسقط جانبي ؟
٣. رسم مسقط أفقي ؟

الحل :

أولاً : التخيّل

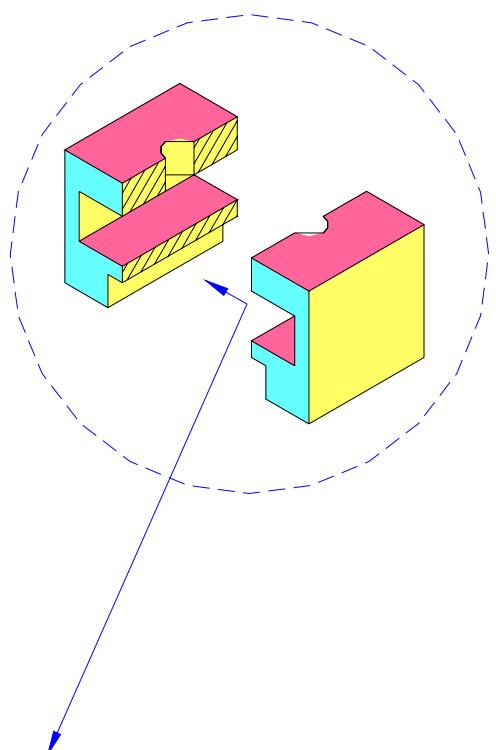


ثانياً : رسم المساقط والقطاع

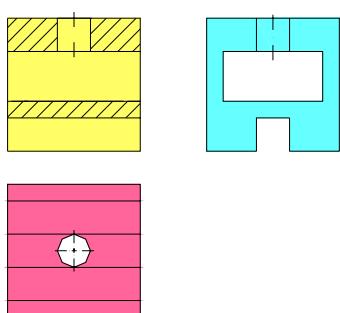

- مثال ٢


المطلوب :

١. رسم مسقط رأسي ؟
٢. رسم مسقط جانبي ؟
٣. رسم مسقط أفقي قطاع كامل ؟

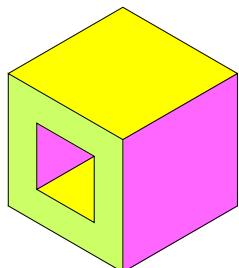


الحل :


أولاً : التخيّل

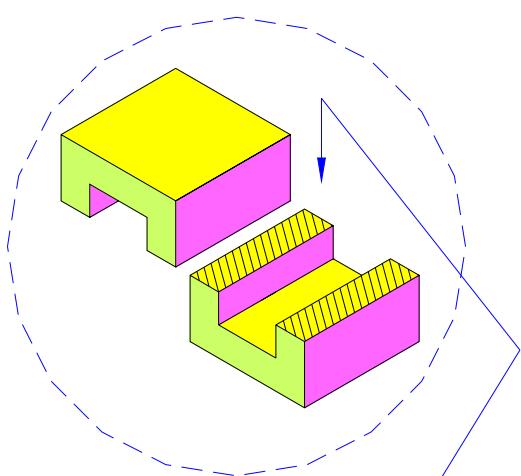

ثانياً : رسم المساقط والقطاع

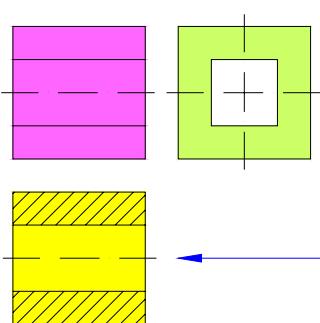

- مثال ٣


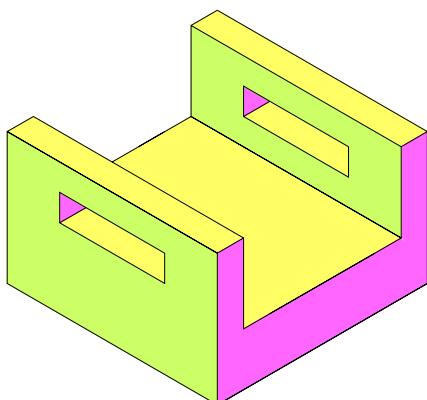


المطلوب :


١. رسم مسقط رأسي نصف قطاع ؟
٢. رسم مسقط جانبي ؟
٣. رسم مسقط أفقى ؟

الحل :

أولاً : التخيّل

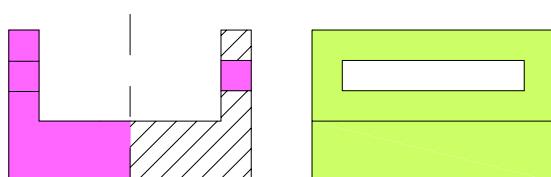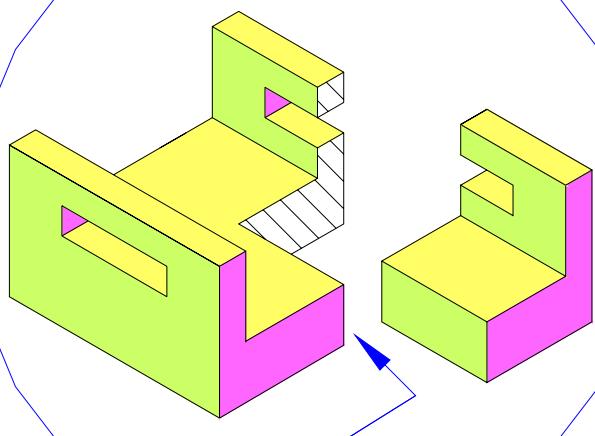

ثانياً : رسم المساقط والقطع النصفي

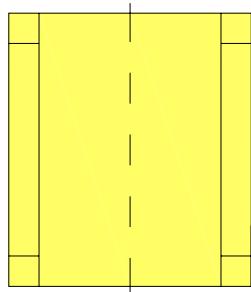




- مثال ٤ -

المطلوب :



١. رسم المسقط الرأسي وعمل قطاع جزئي للثقب ؟

٢. رسم المسقط الجانبي ؟

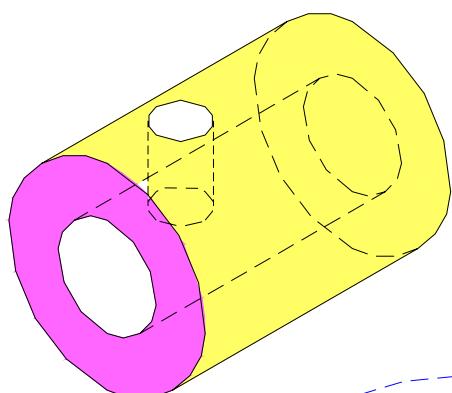

الحل :


أولاً : التخيّل

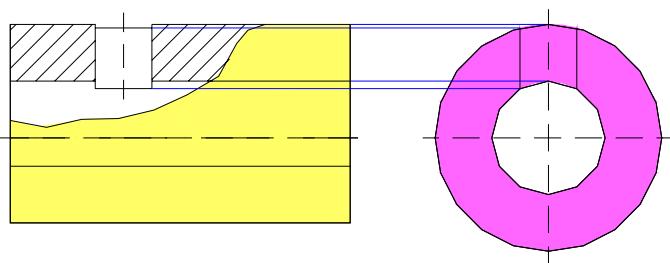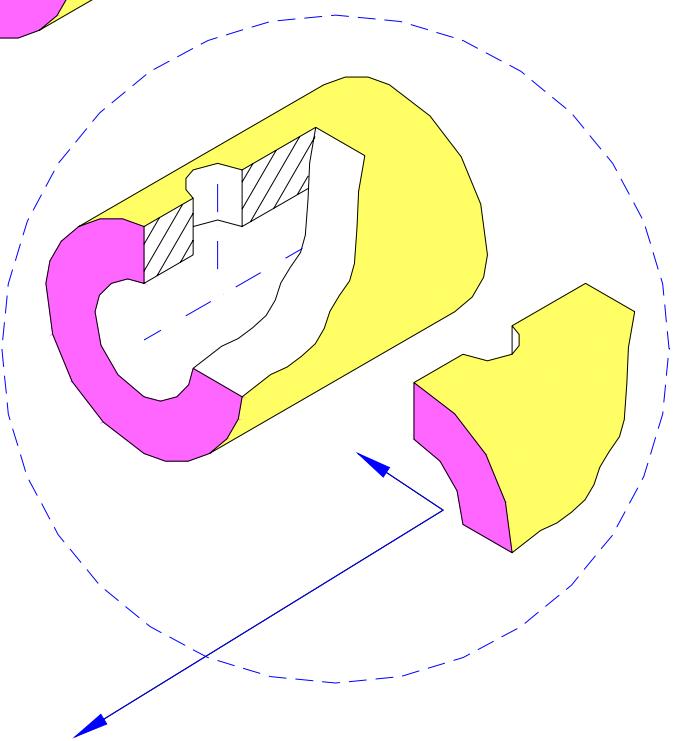

ثانياً : رسم المساقط
والقطاع الجزئي

قواعد رسم القطاعات


- ١ - ترقن (تهشر) المساحات المقطوعة بخطوط رفيعة كاملة بزاوية 45° على المستوى الأفقي أو العمودي (a).
- ٢ - لا ترسم الحواف المختفية في القطاع إلا إذا تطلب الرسم ضرورة وجودها (b).
- ٣ - يجب أن تكون المسافة بين خطوط التهشير متساوية (c).
- ٤ - تزداد المسافة بين خطوط الترقين كلما زادت مساحة السطح المهشر (d).
- ٥ - عند كتابة رقم بعد على جزء مهشر يجب أن تكون المساحة المكتوب عليها خالية من التهشير (e).
- ٦ - في القطاع النصفي يقع السطح المقطوع يمين أو أسفل محور التماثل (f).
- ٧ - إذا مر مسار القطاع على أجزاء مصممة مثل (العصب ، المسامير ، الأعمدة ، الصواميل ، الخوايا البرشام) فإنها لا تهشر .

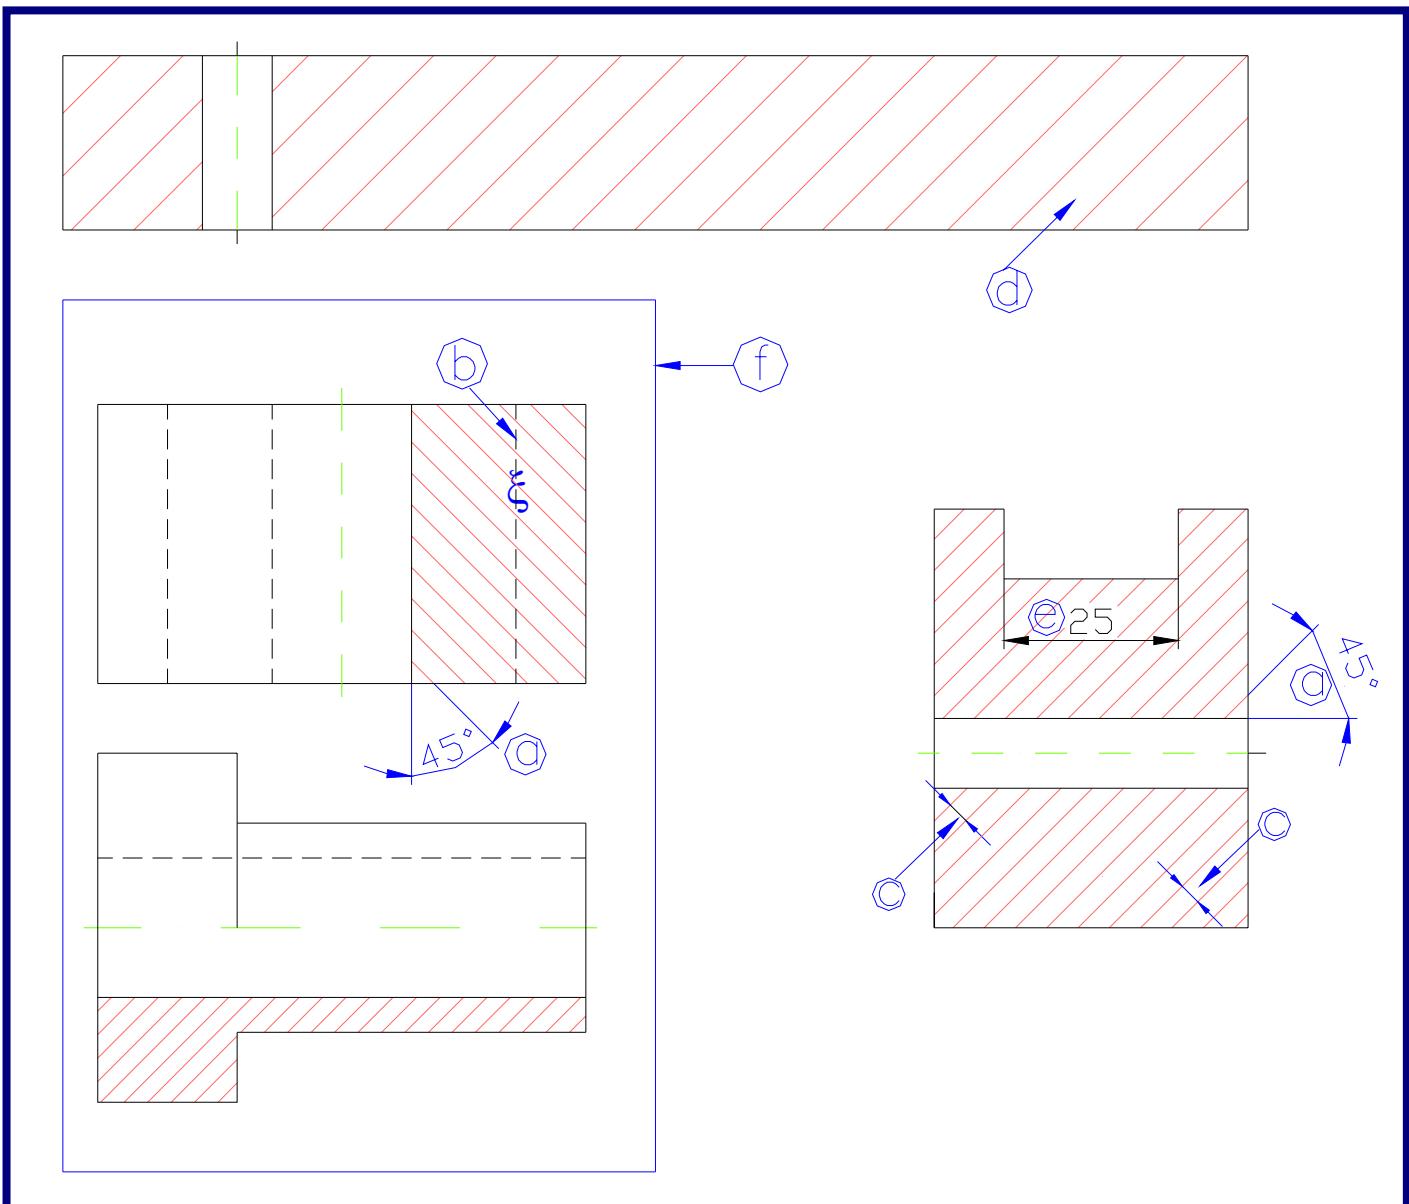

تمارين الوحدة الرابعة


١ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسـي قطاع كامل ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفقـي ؟
٤. توزيع المساقط على لوحة الرسم ؟
٥. عمل جدول ؟

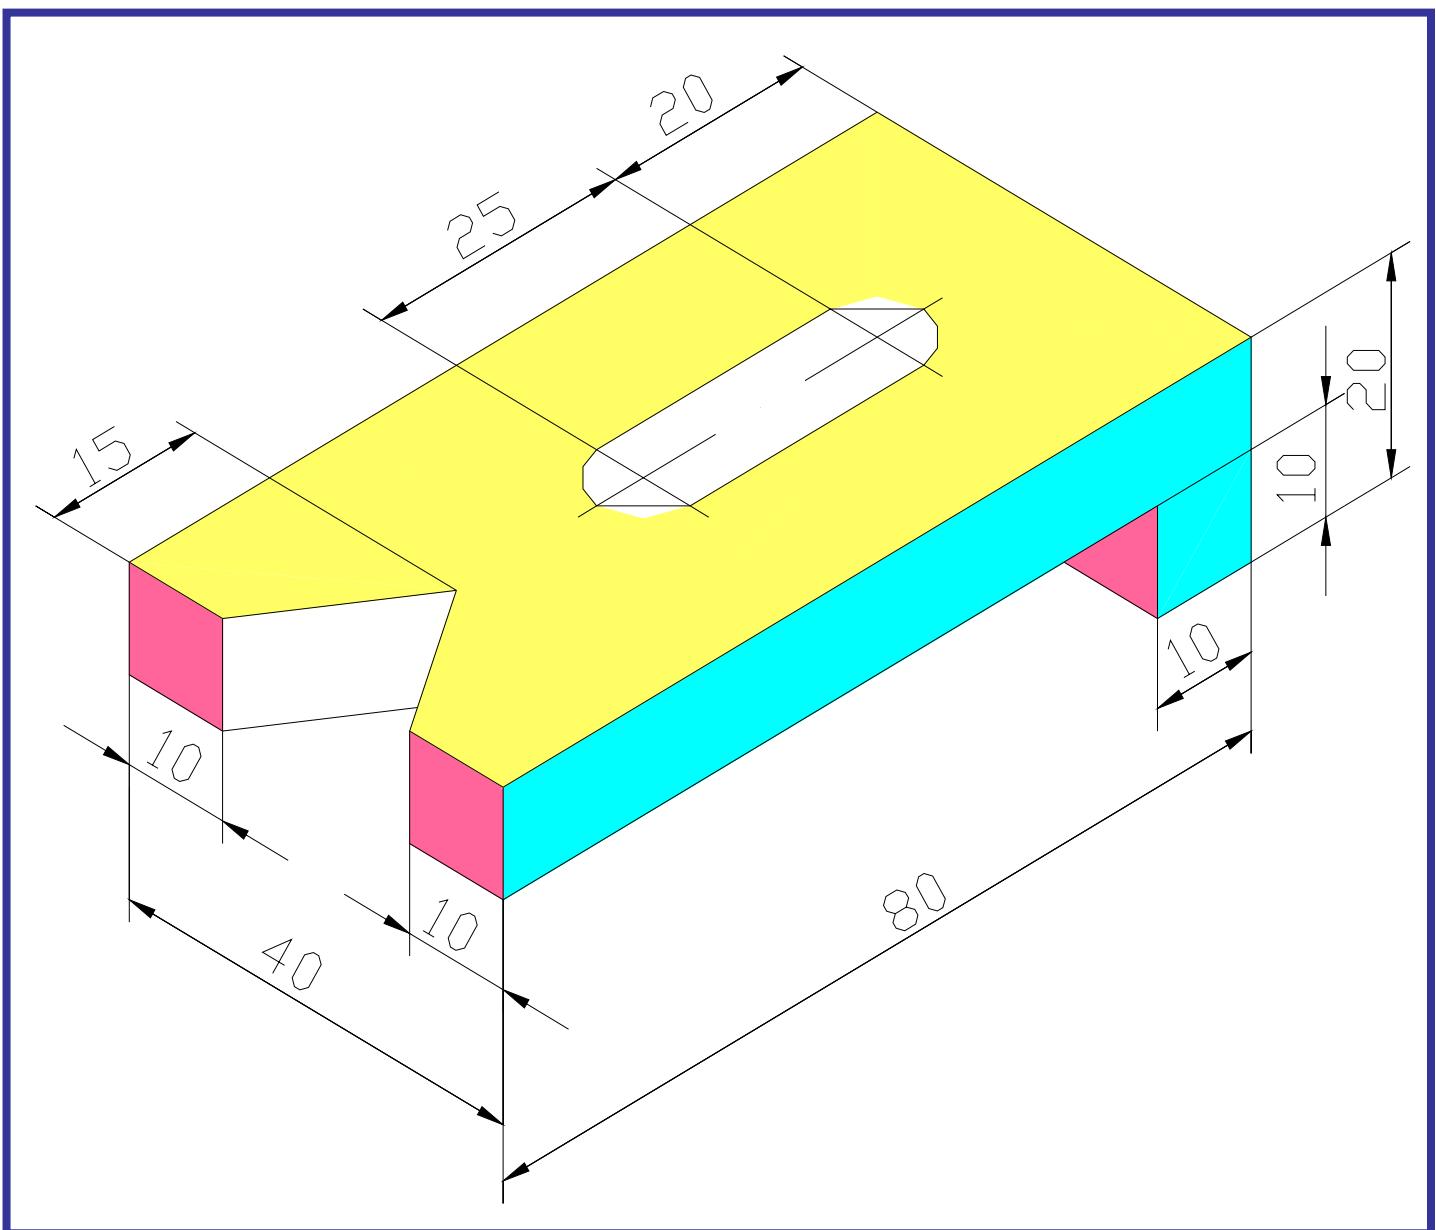


٢ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي قطاع كامل ؟
٣. مسقط أفقى ؟

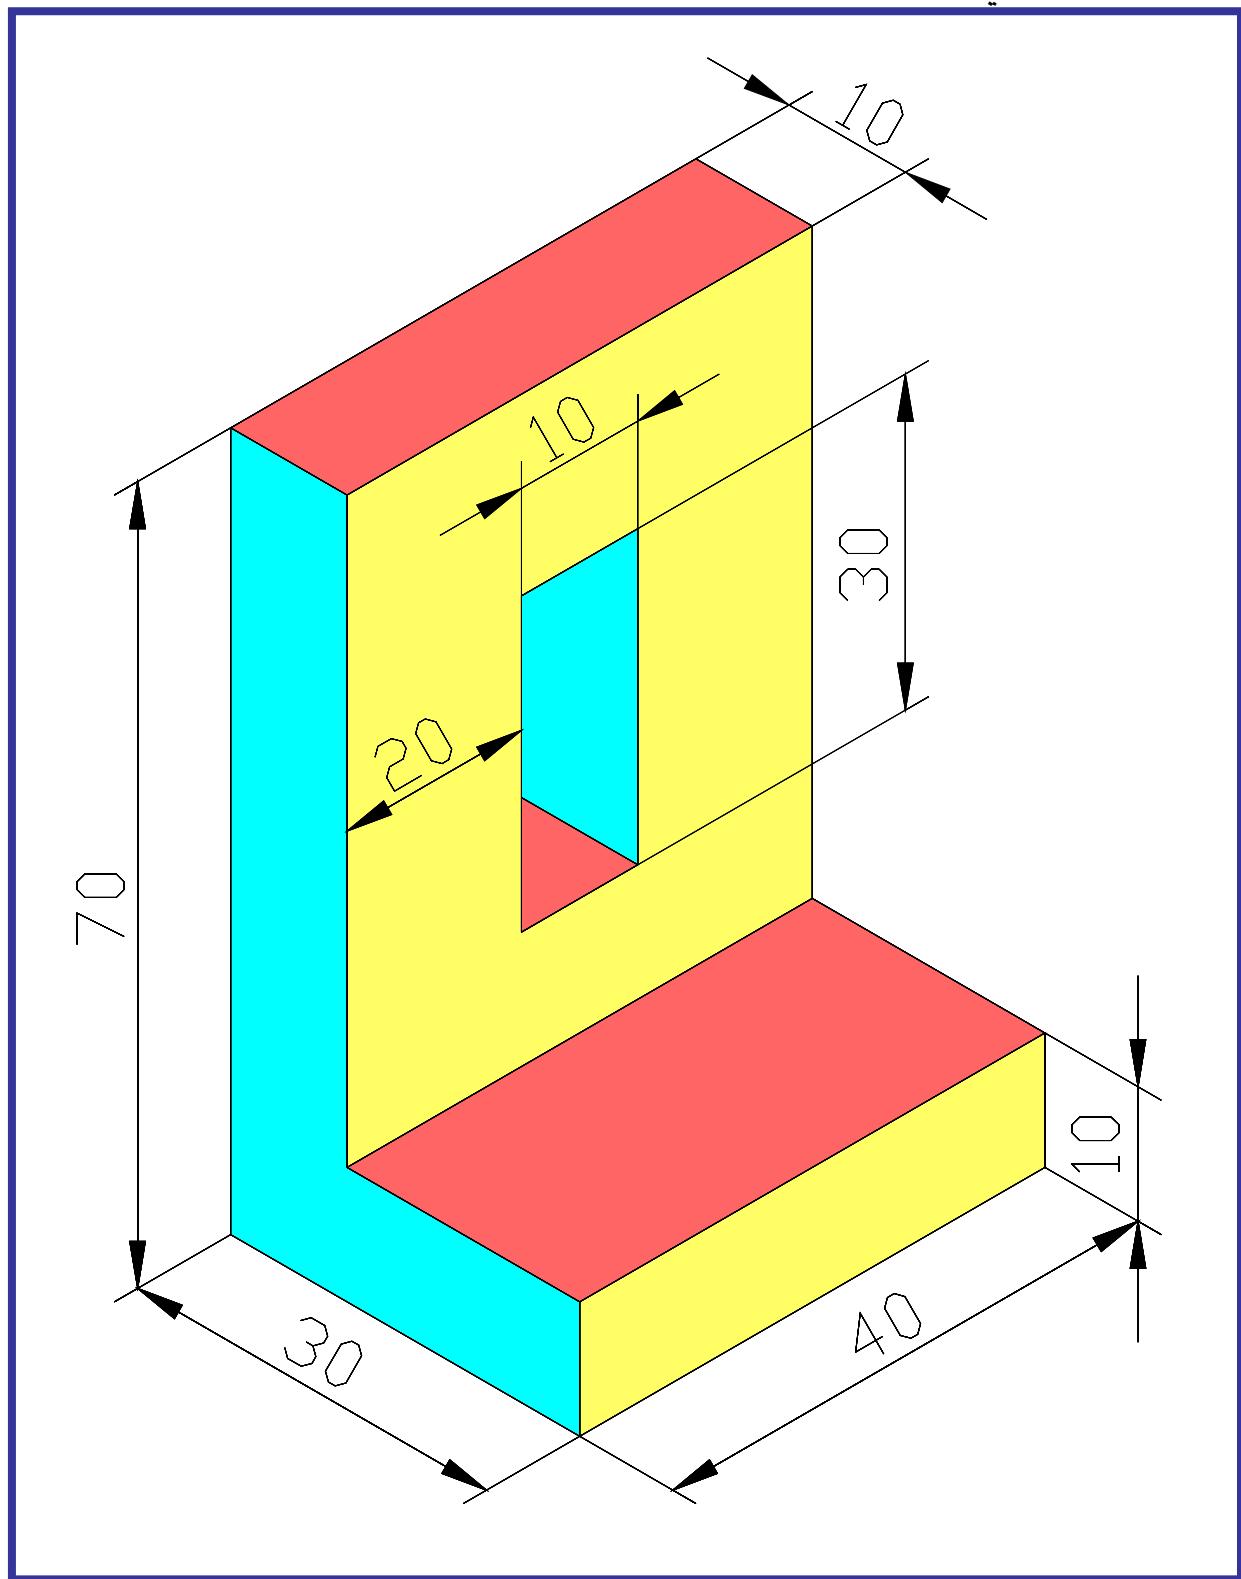


٣ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفق أفة قطع كامل ؟

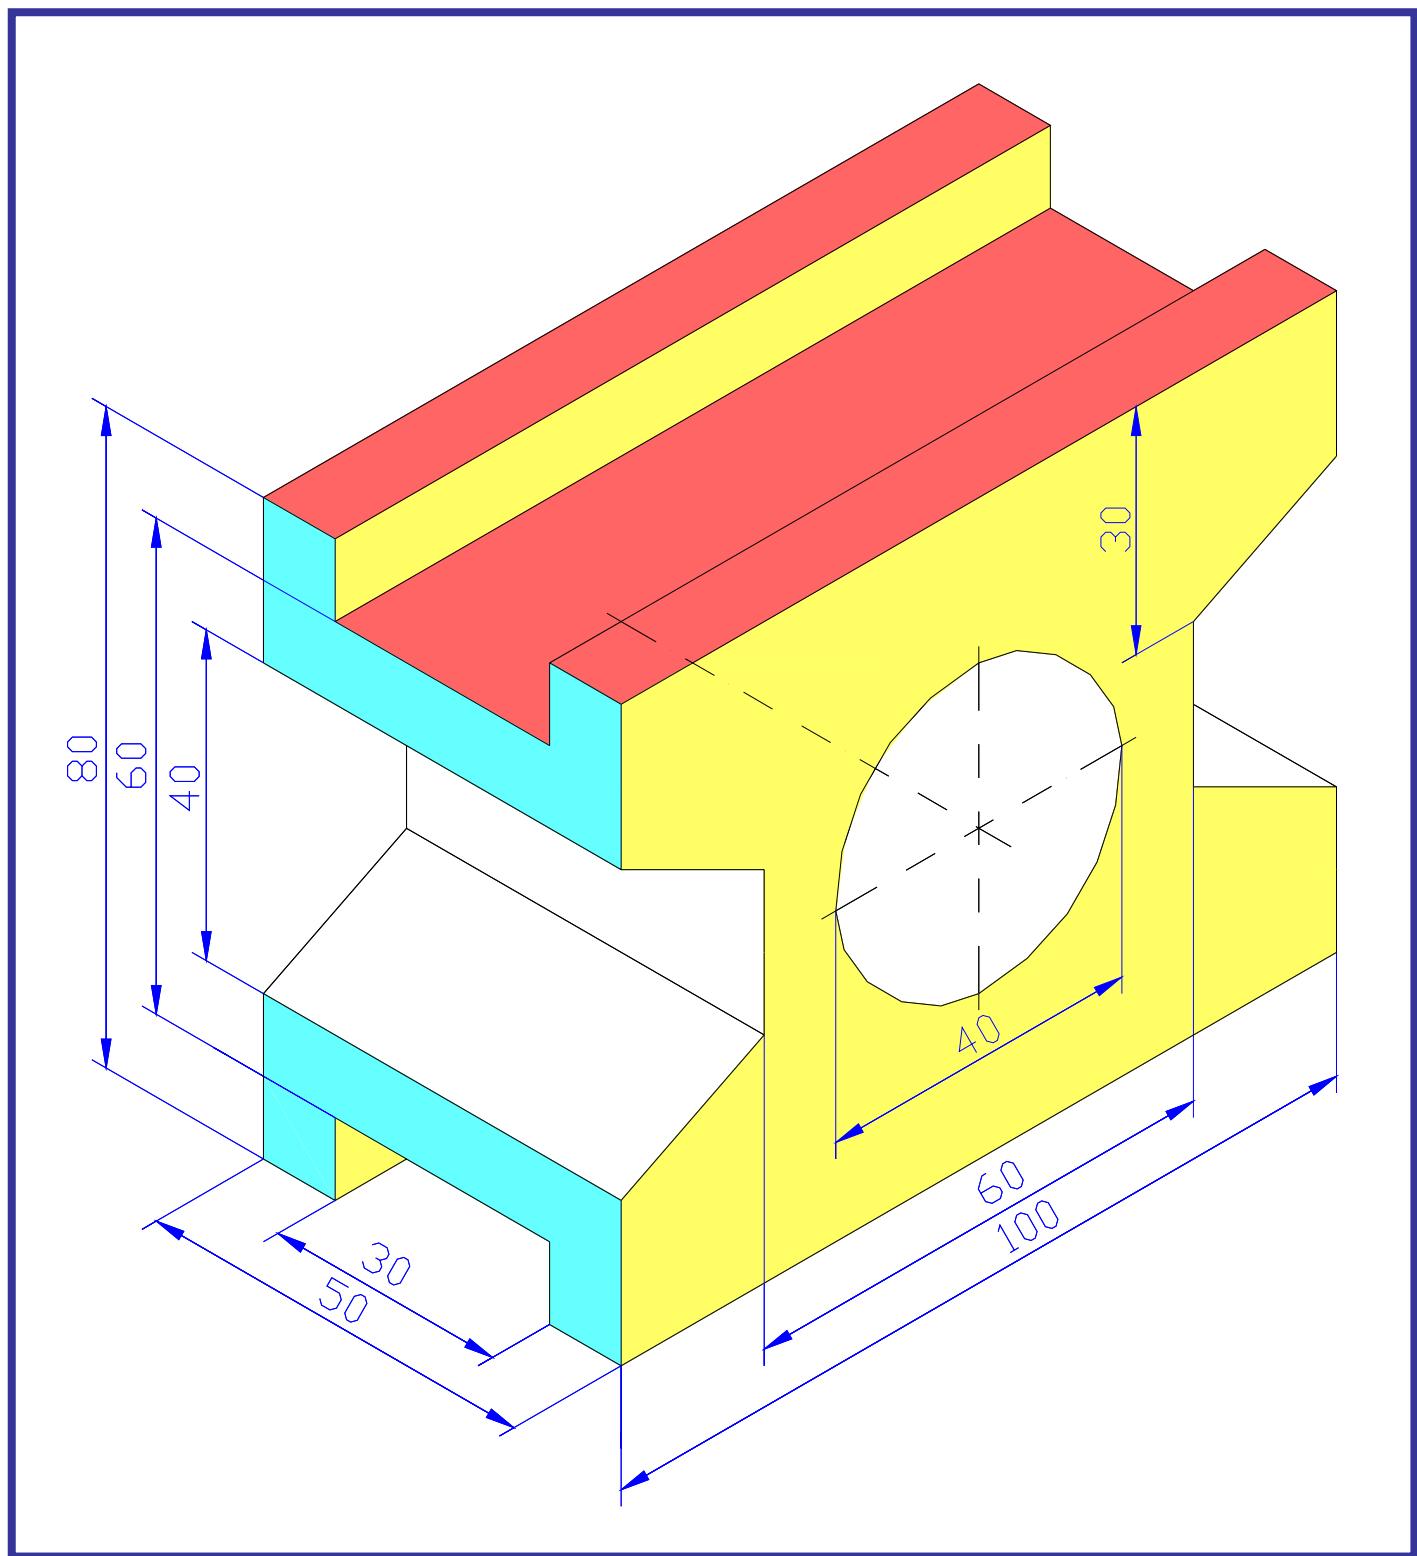


٤ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :
١. مسقط رأسى قطاع كامل ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفقى ؟

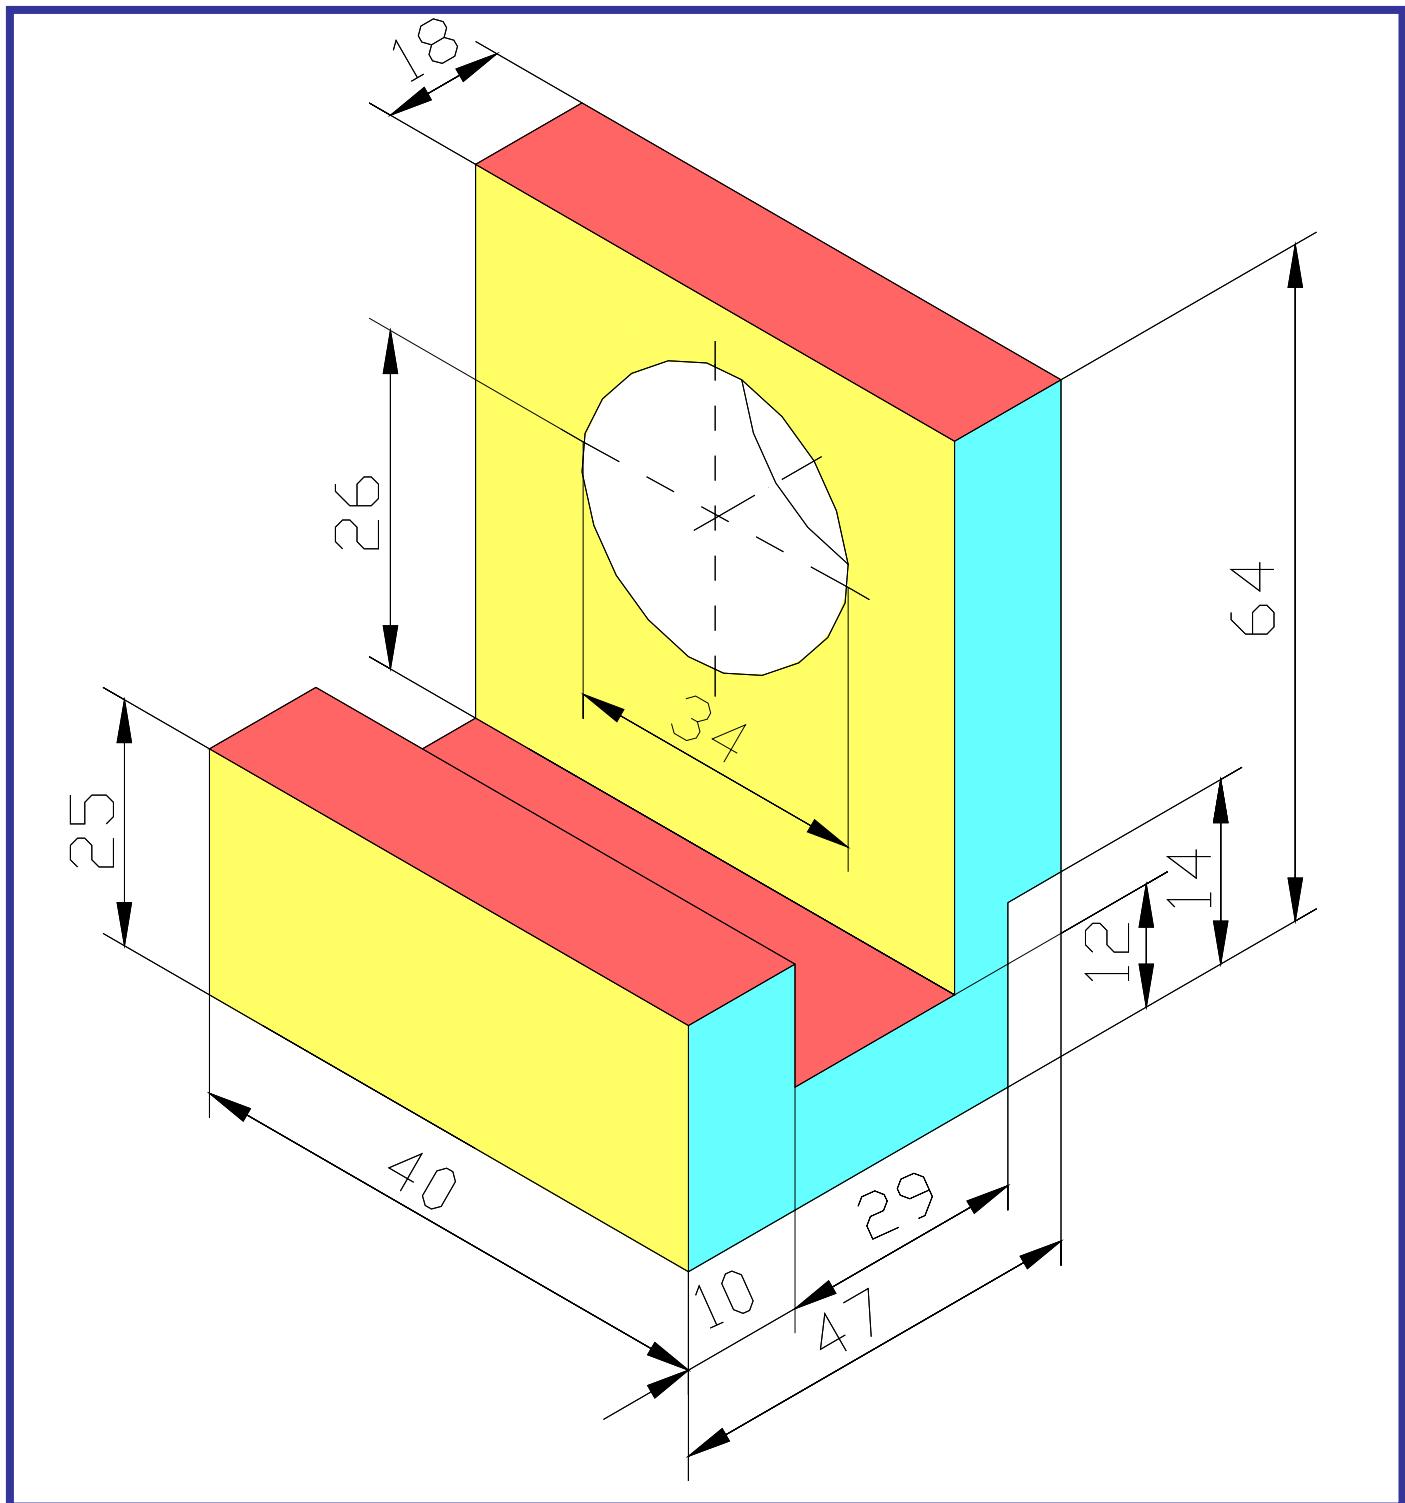


٥ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي قطاع كامل ؟
٣. مسقط أفقي ؟

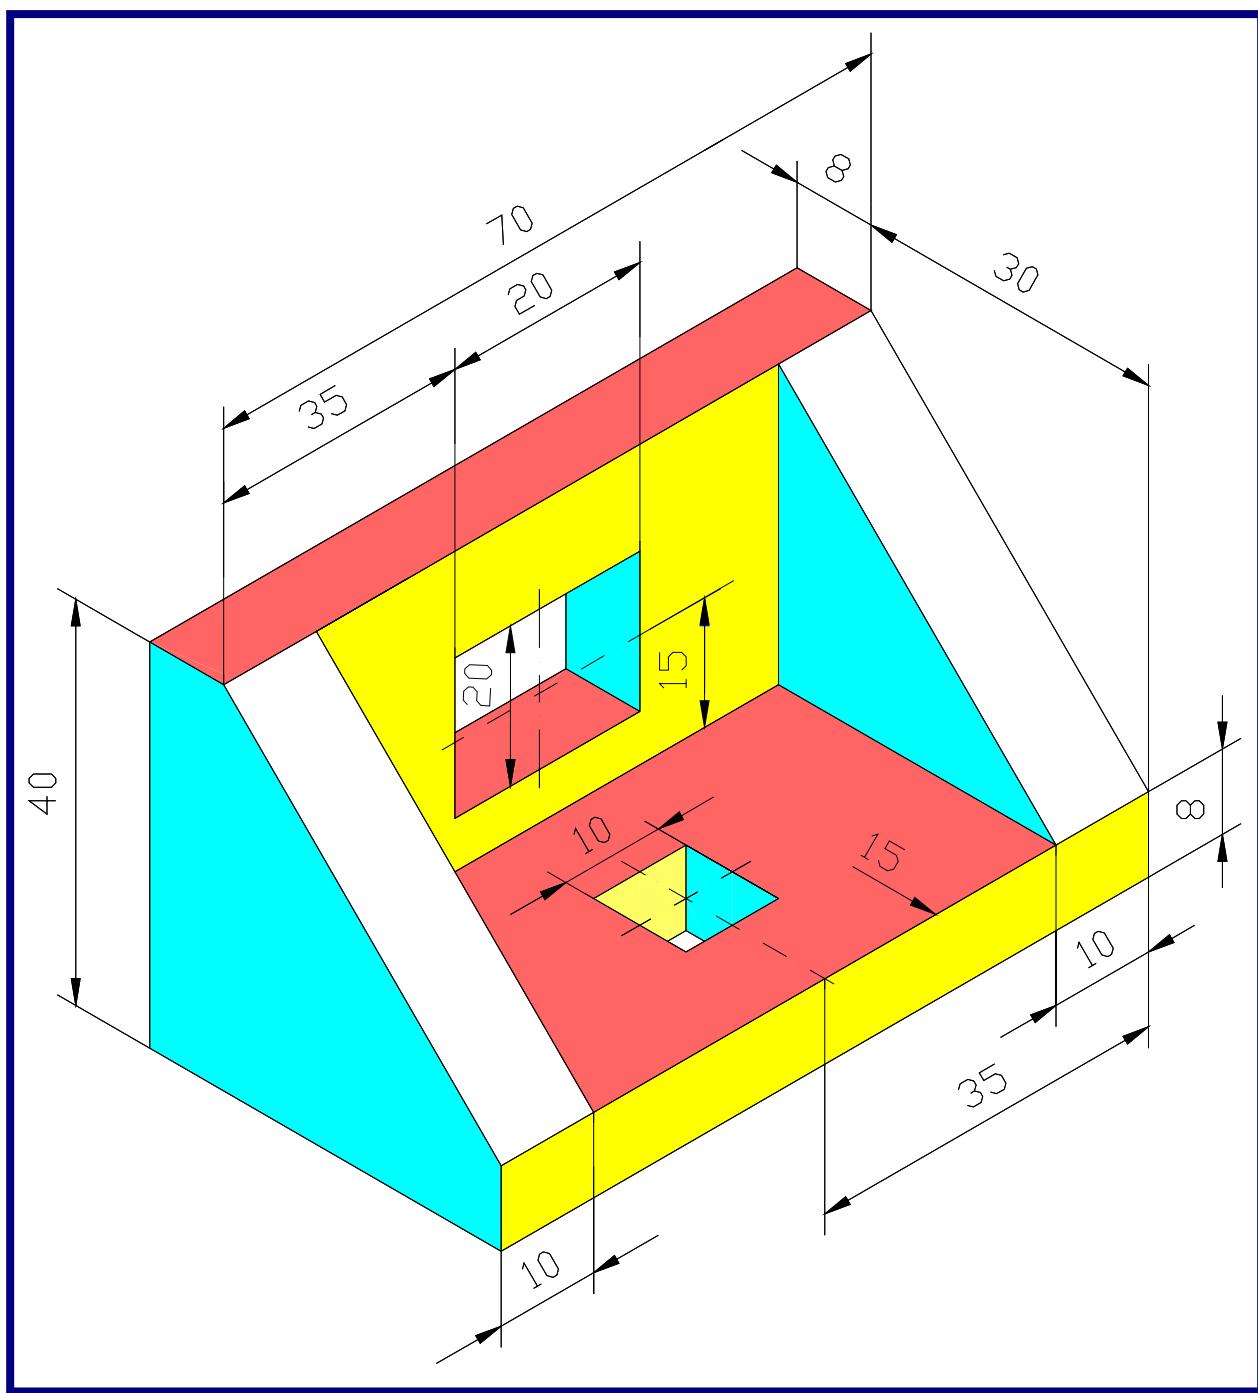


٦ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفقى يقطع كامل ؟

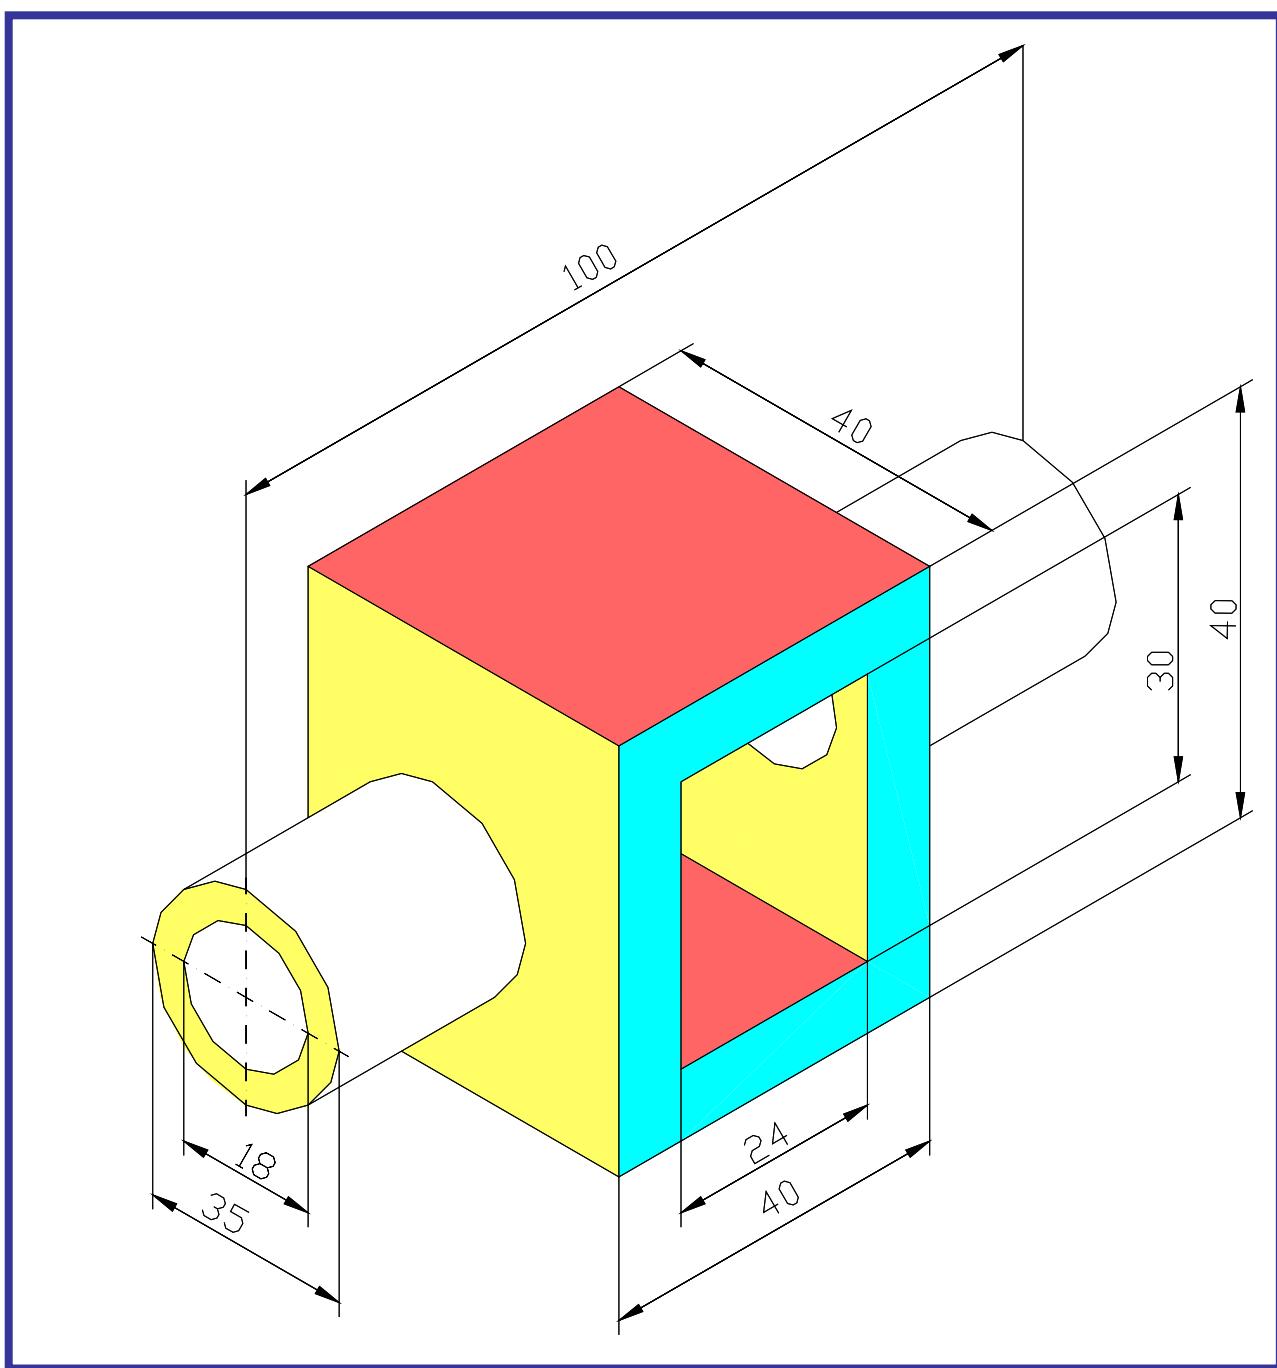


٧ - الشكل الموضح يبين منظور يحتوي على عصب والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسى قطاع كامل ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفقى ؟

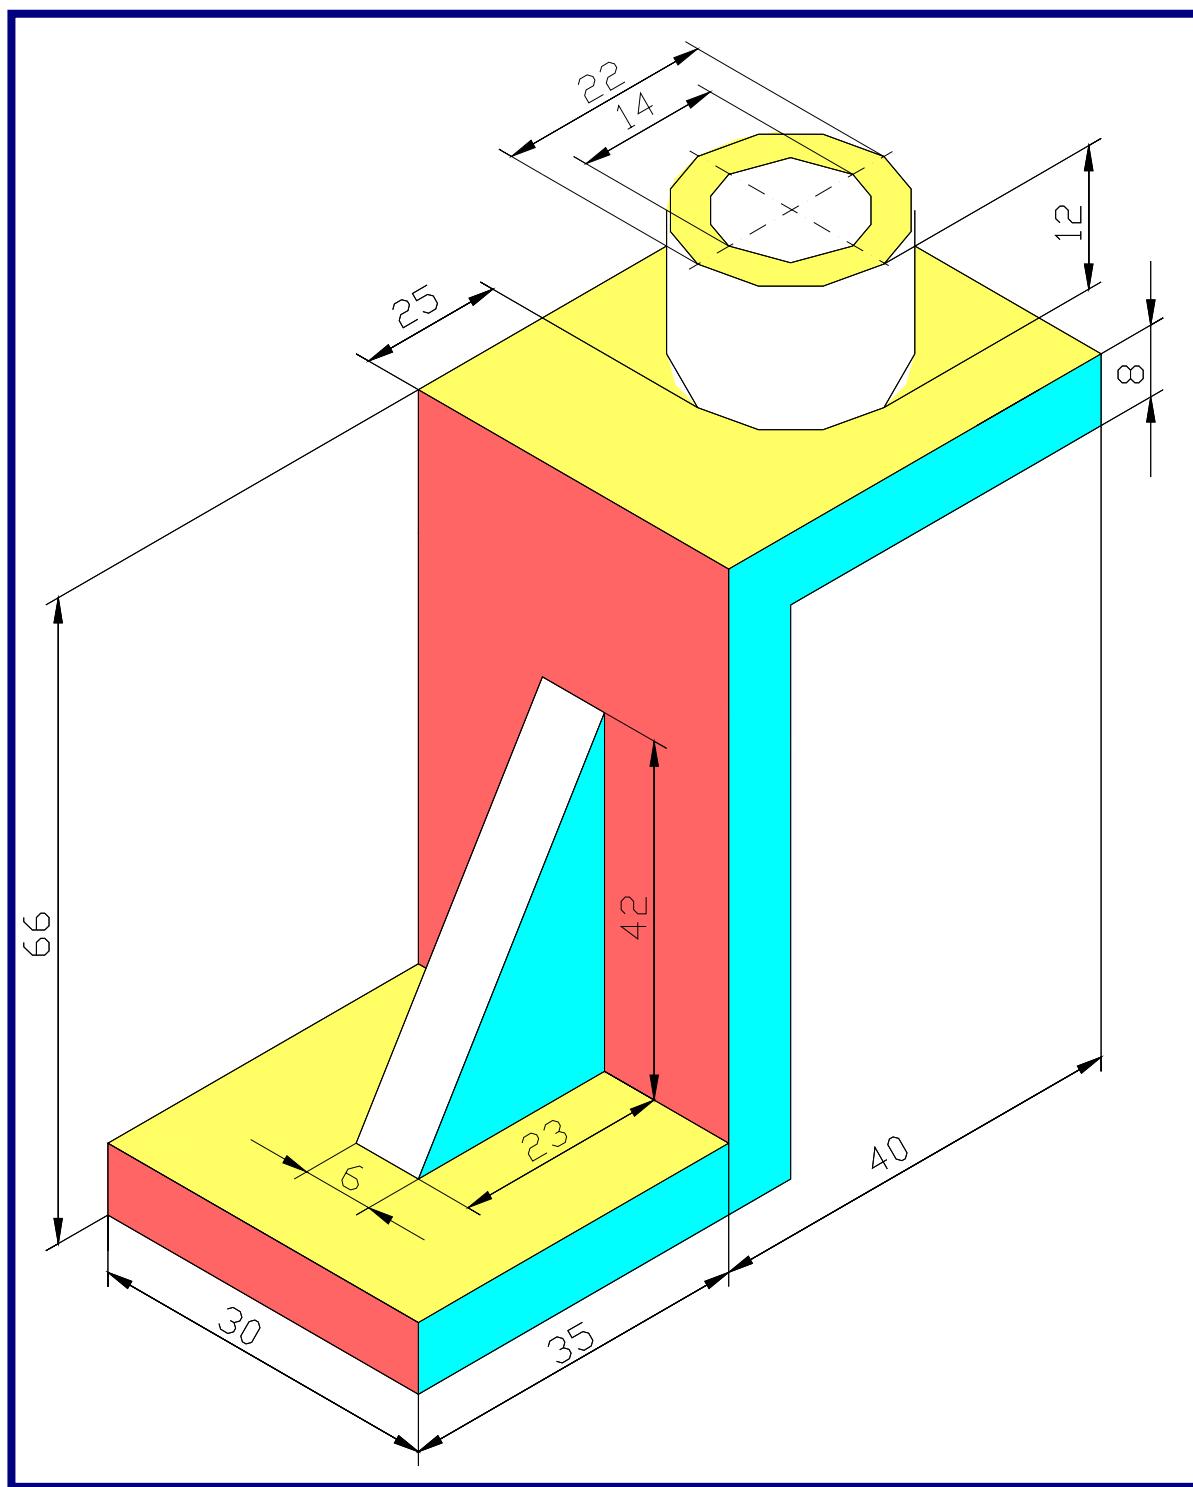

٨ - الشكل الموضح يبين منظور يحتوي على عصب والمطلوب الآتي :


١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي قطاع كامل ؟
٣. مسقط أفقي ؟

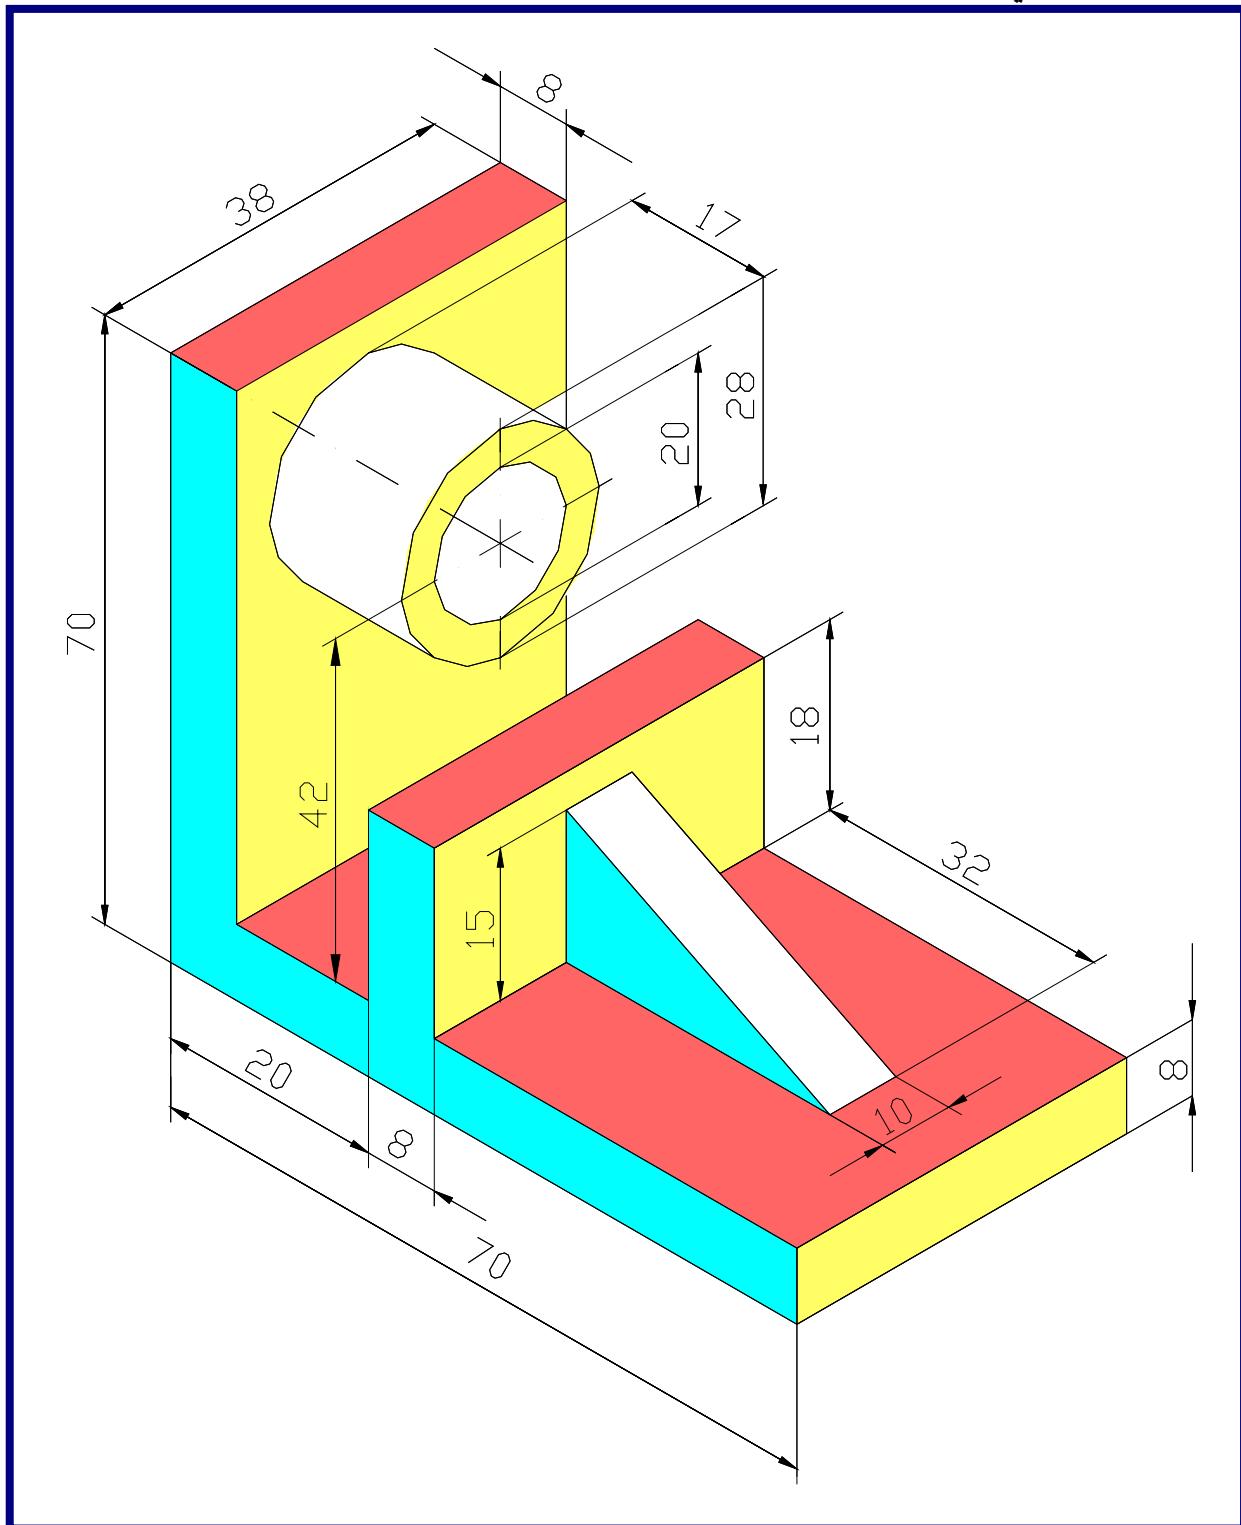

٩ - الشكل الموضح يبين منظور يحتوي على عصب والمطلوب الآتي :


١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي قطاع كامل ؟
٣. مسقط أفقي ؟

ملاحظة: الثقب 10mm بعمق 20mm

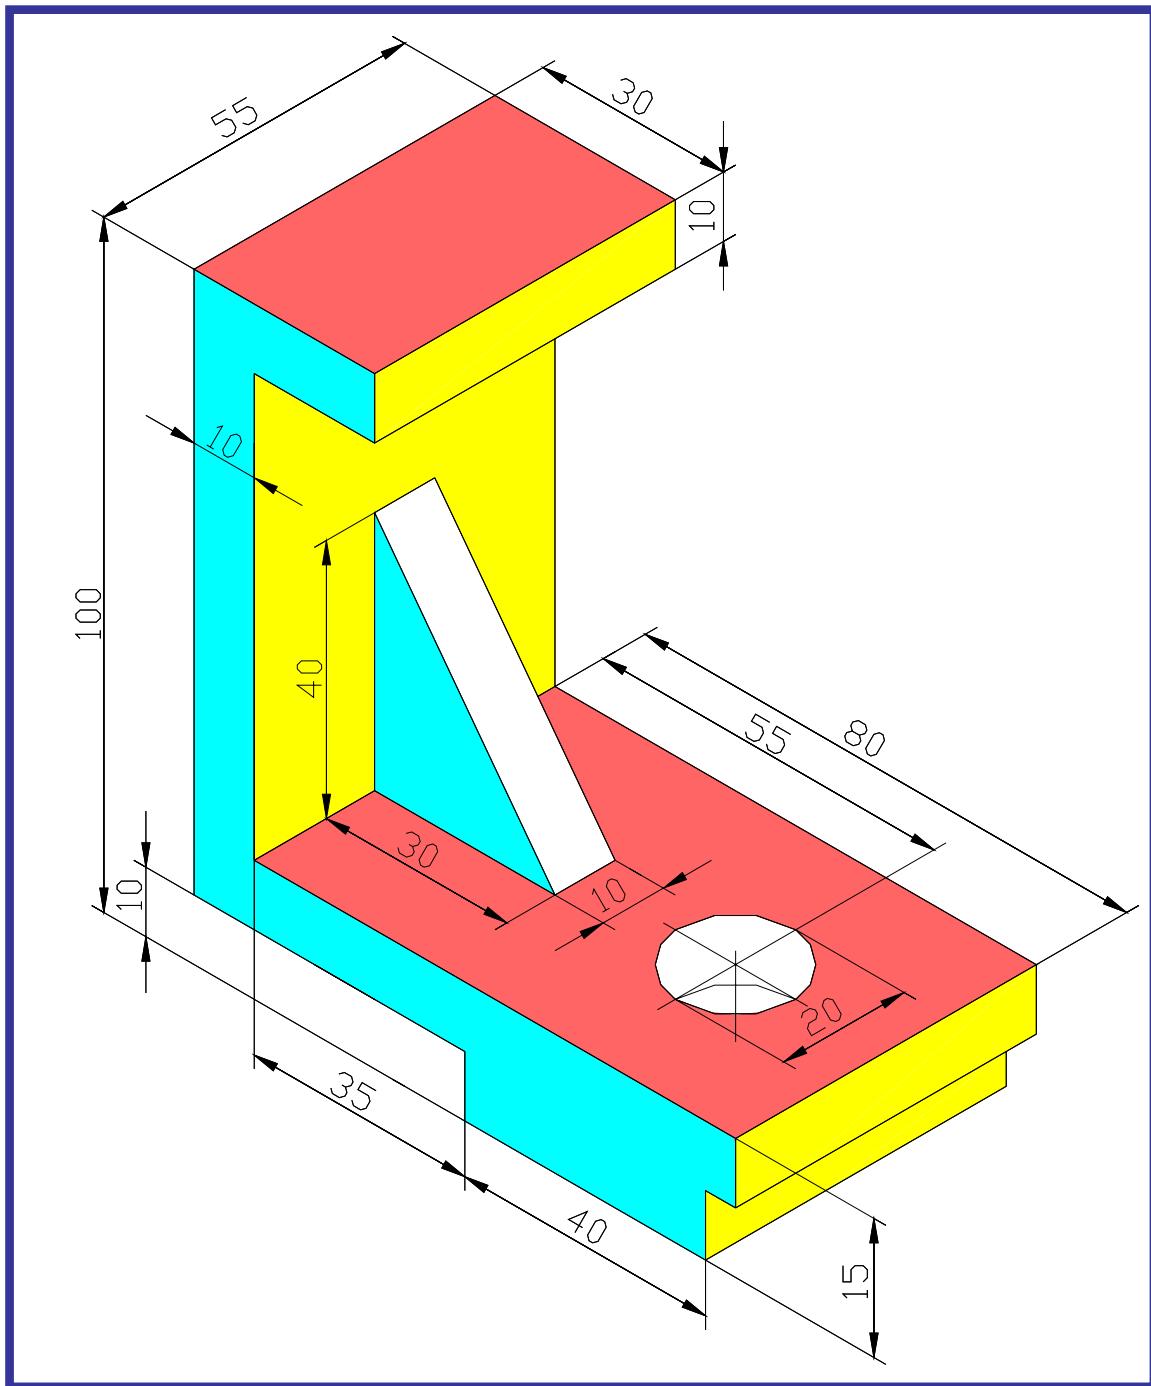


١٠ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسى قطاع كامل ؟
٢. مسقط جانبي ؟
٣. مسقط أفقى ؟

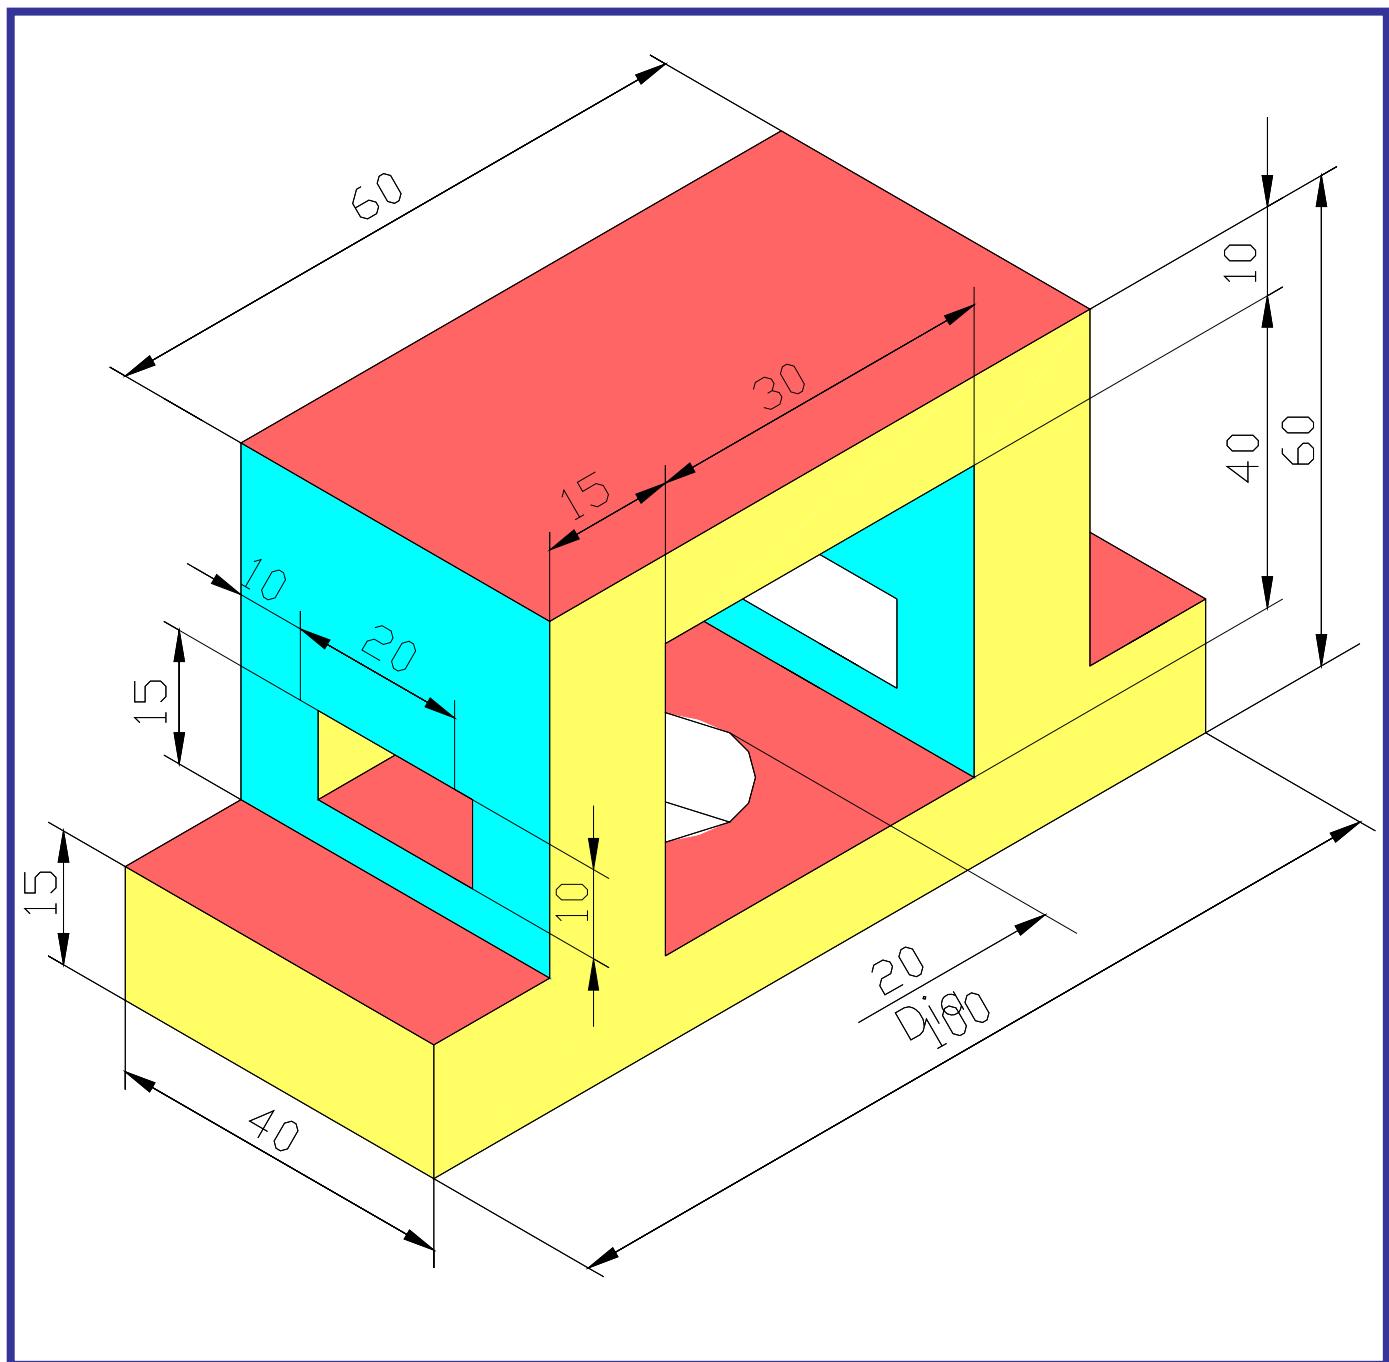


١١ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسي ؟
٢. مسقط جانبي قطاع كامل ؟
٣. مسقط أفقي ؟

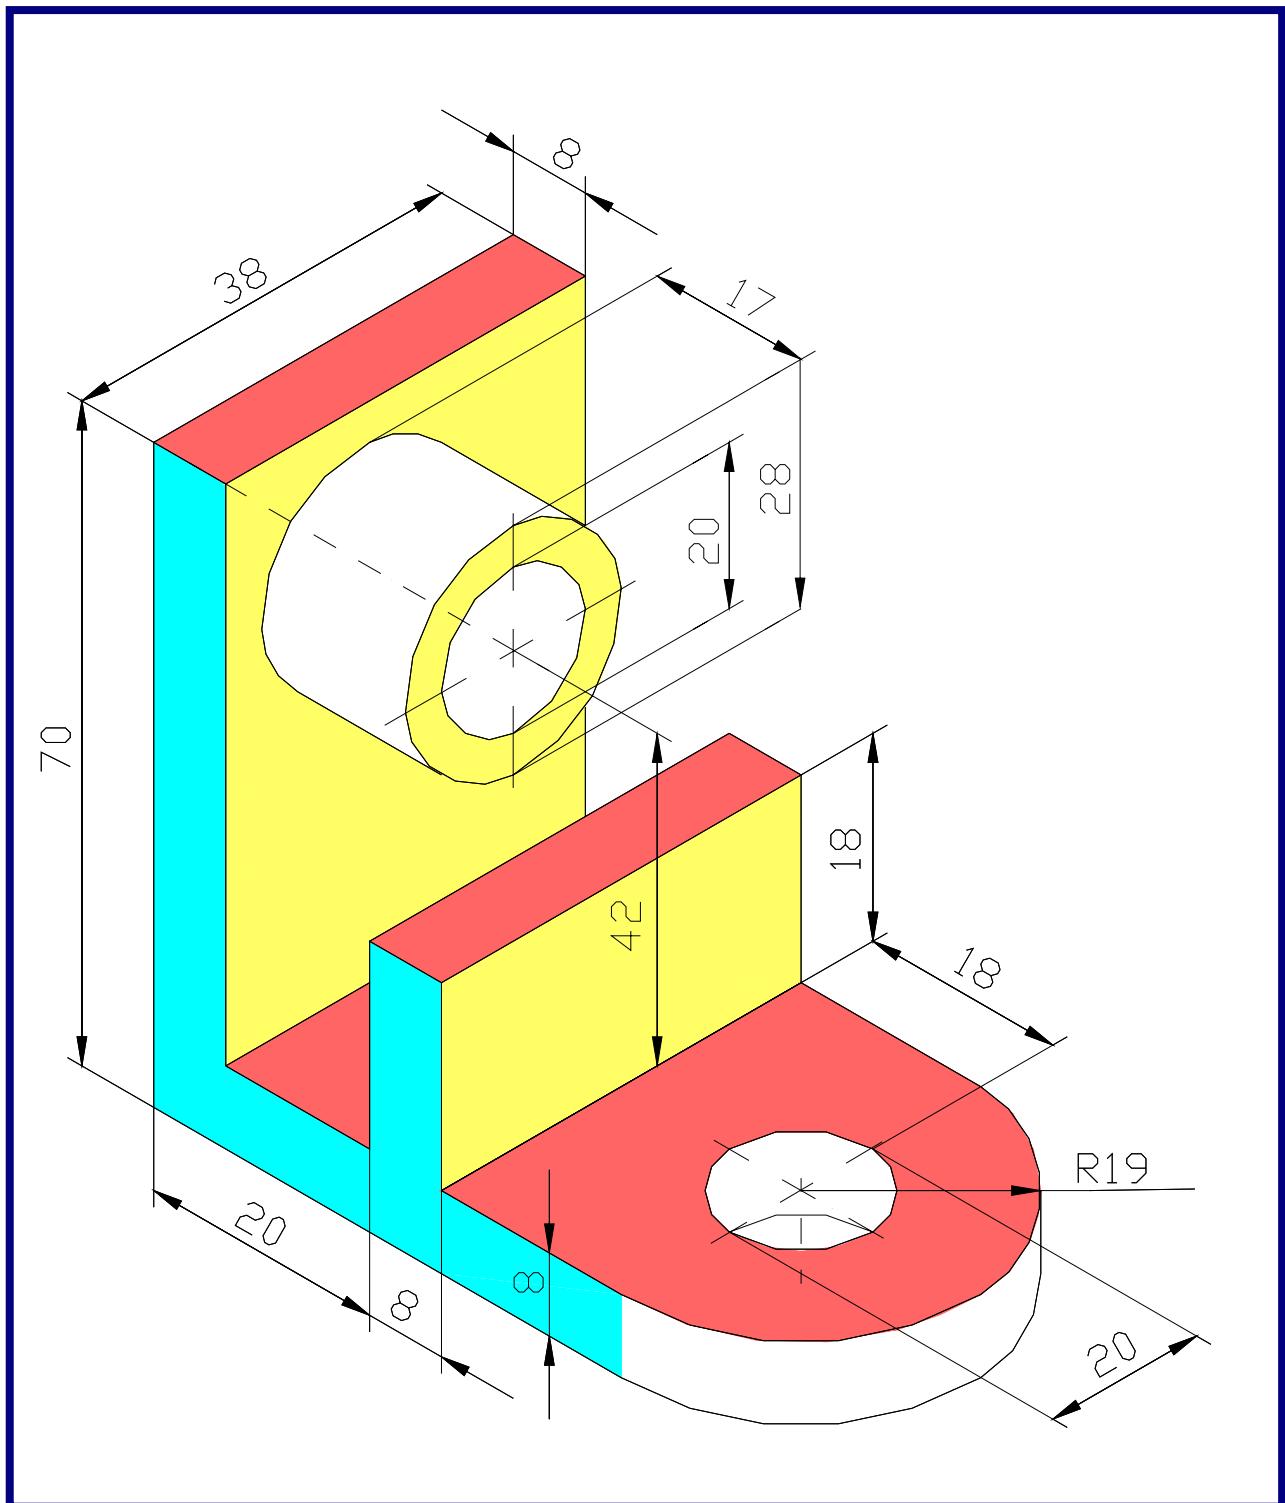

١٢ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

١. مسقط رأسـي قطاع نصـفي ؟
٢. مـسقط جـانـبـي ؟
٣. مـسقط أـفـقـي ؟

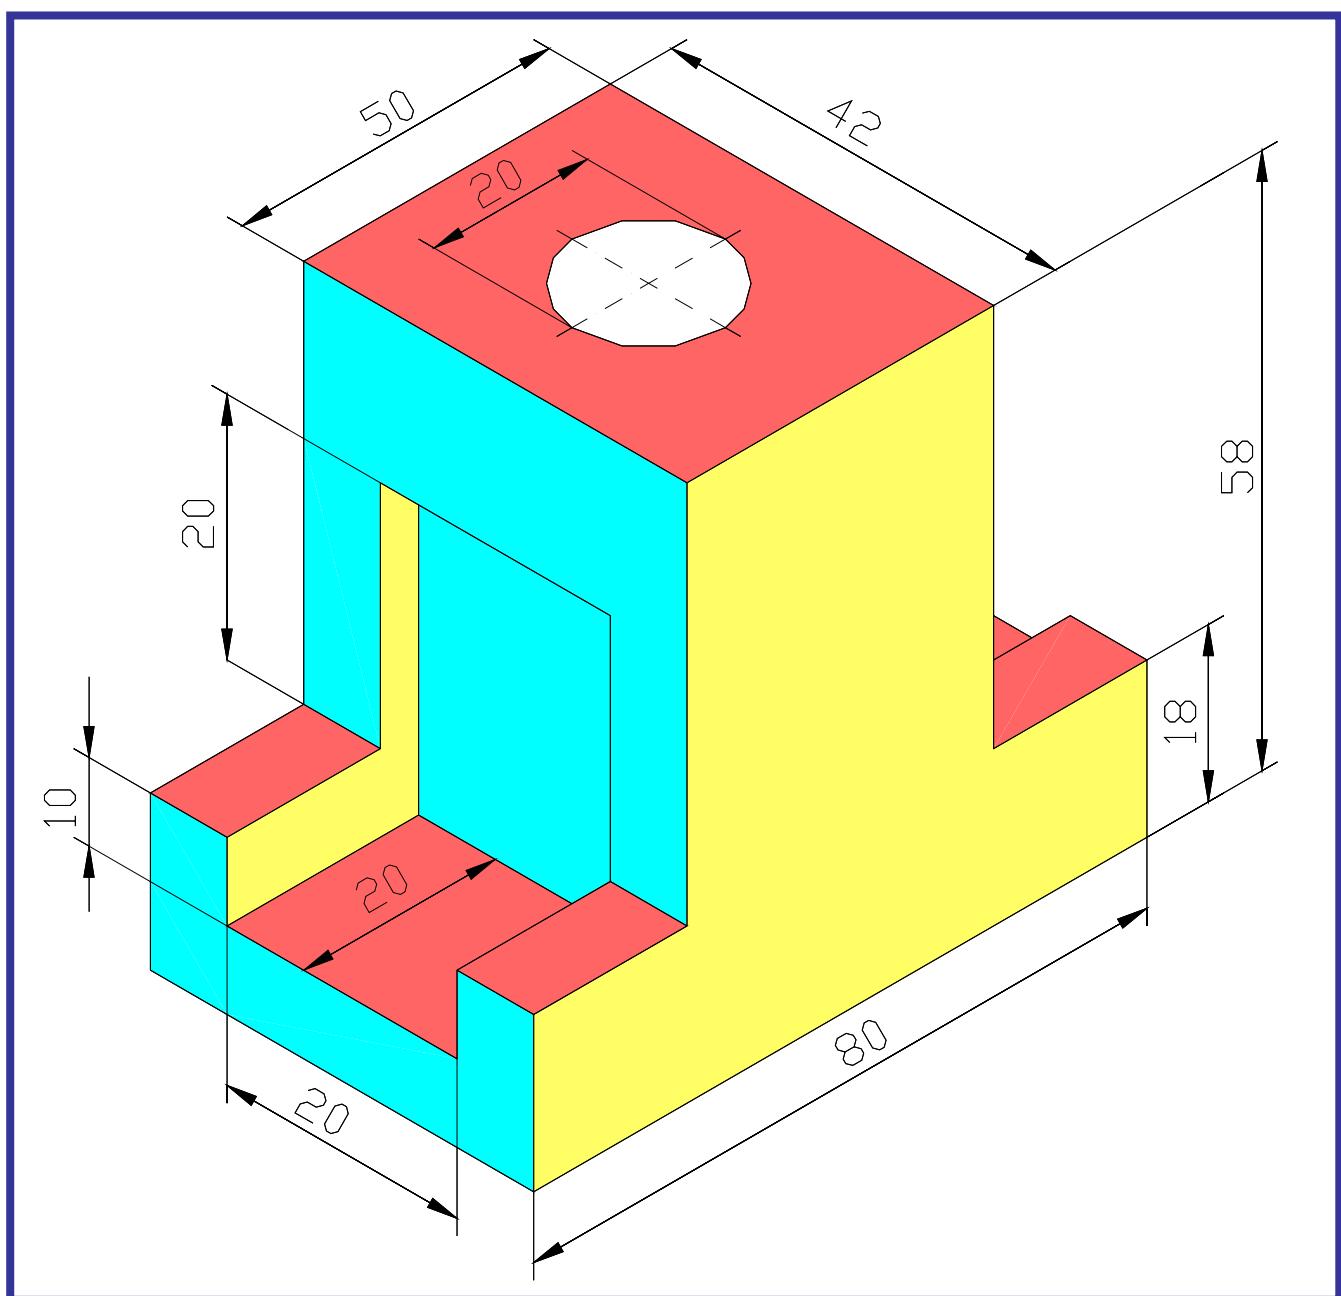




١٣ - الشكل الموضح يبين أسطوانة والمطلوب الآتي :


١ - مسقط رأسى قطاع نصفي ؟

٢ - مسقط جانبي ؟

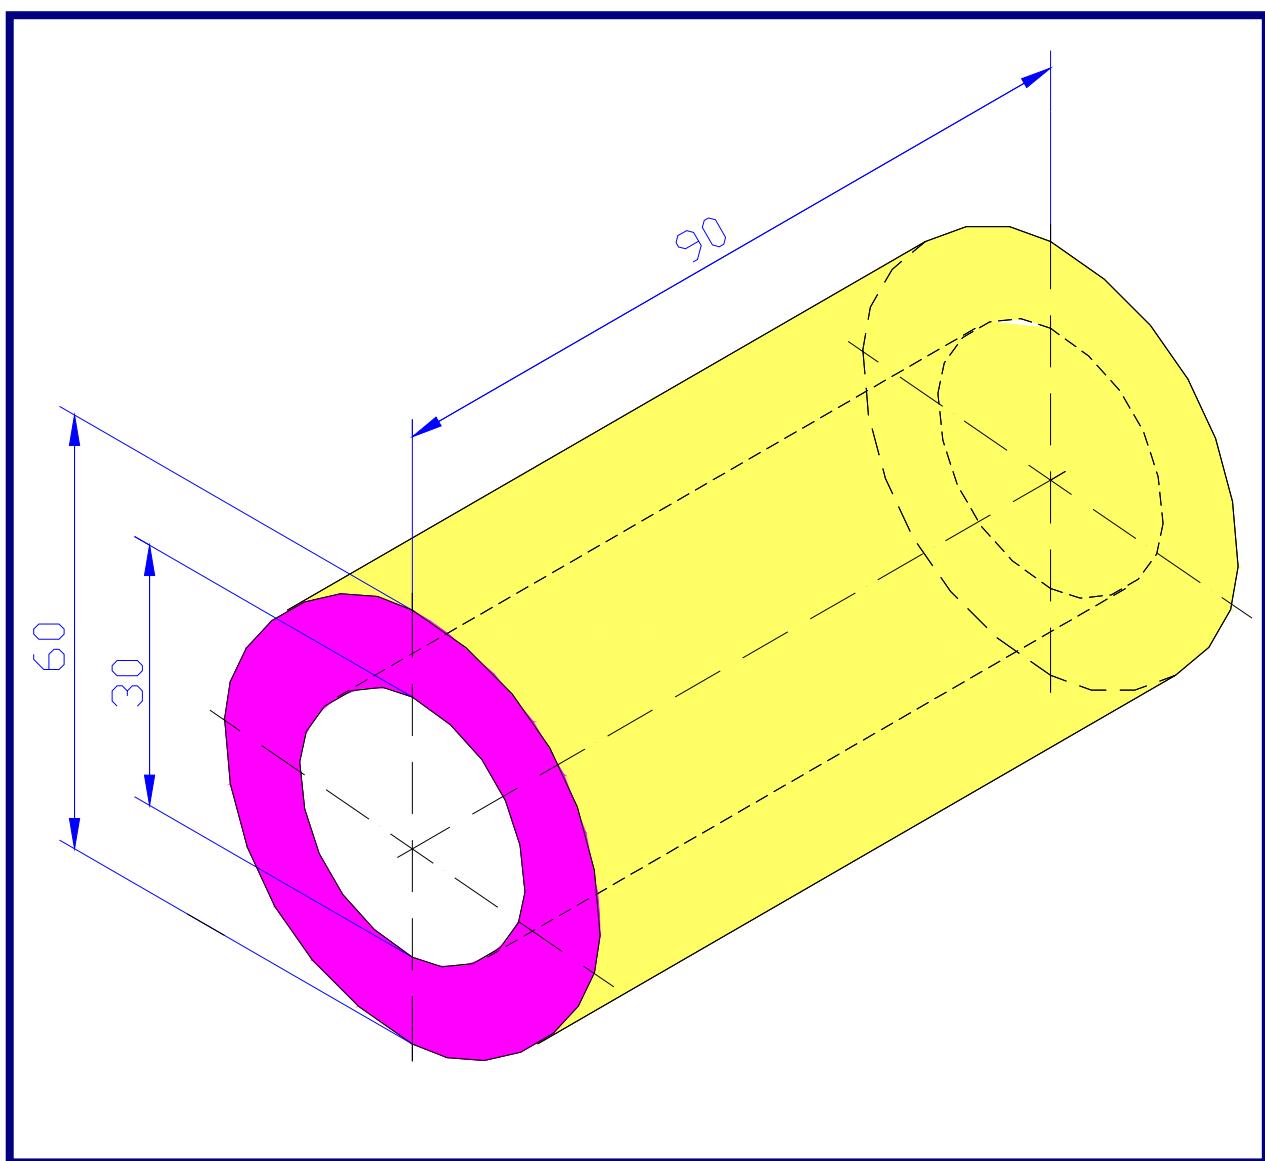

١٤ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :


- ١ - مسقط رأسـي قطاع نصفي ؟
- ٢ - مسقط جانبي ؟
- ٣ - مسقط أفقي ؟

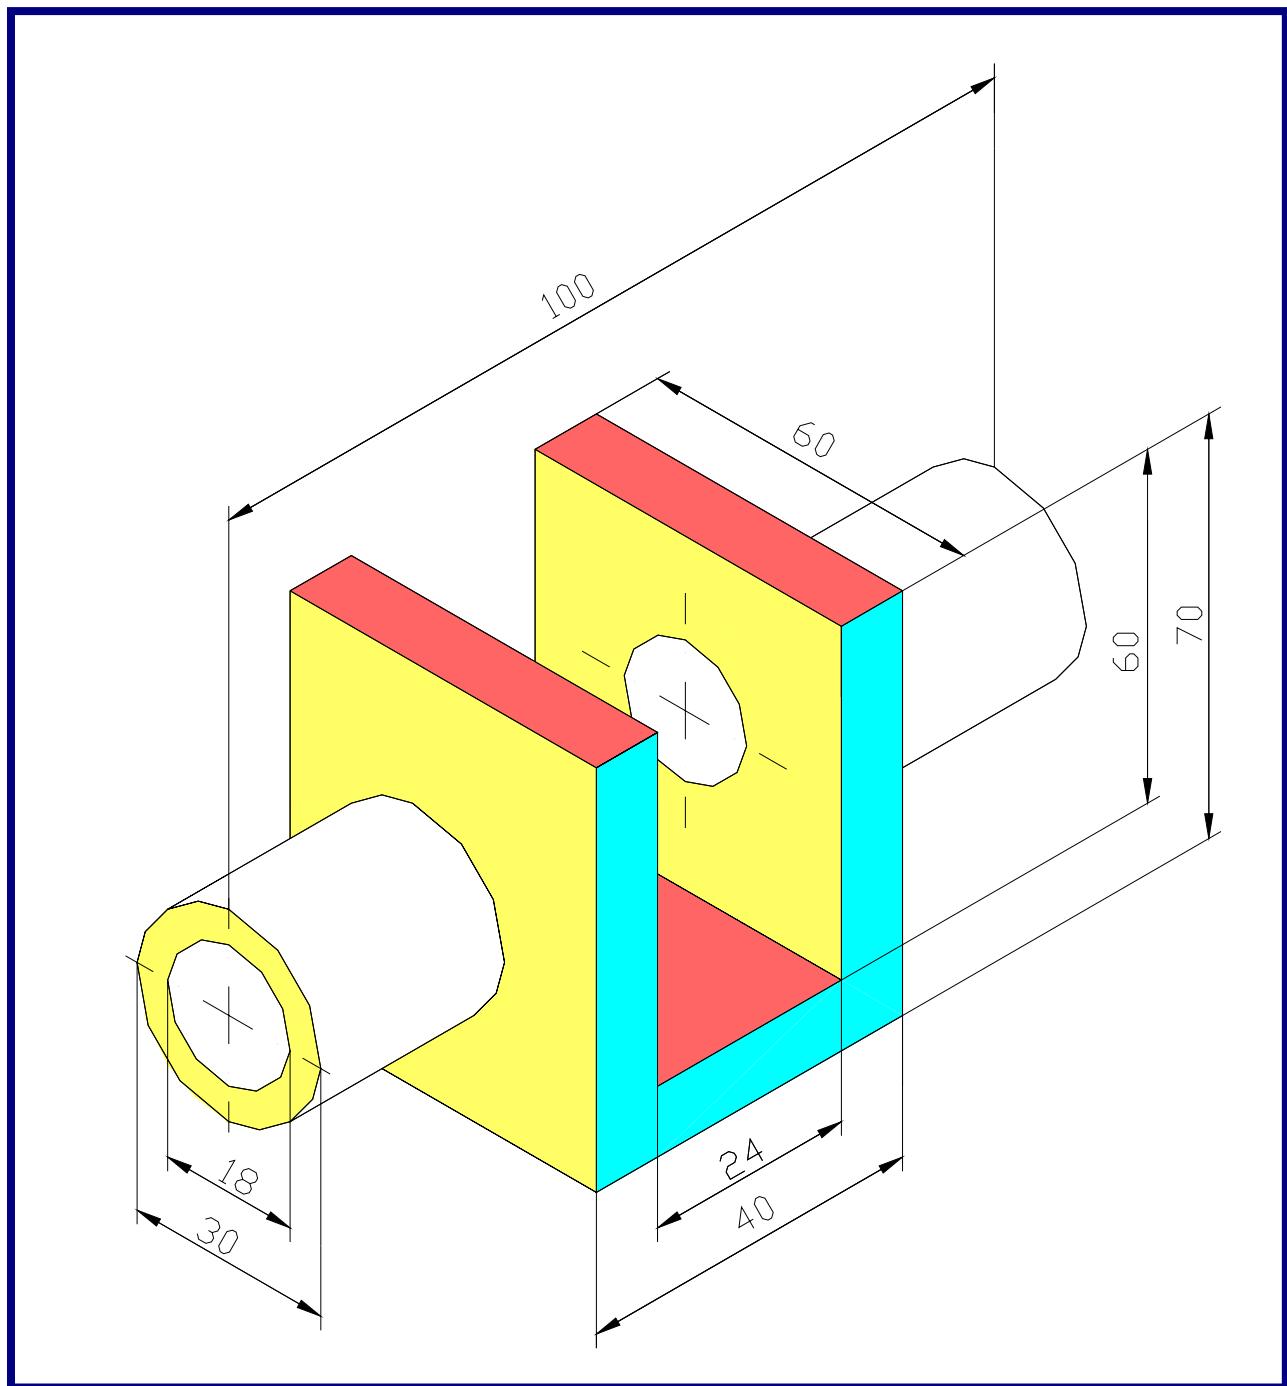




١٥ - الشكل الموضح يبين منظور والمطلوب الآتي :

- ١ - مسقط رأسي ؟
- ٢ - مسقط جانبي موضح به قطاع جزئي للثقب (عمق الثقب 30mm)
- ٣ - مسقط أفقي ؟

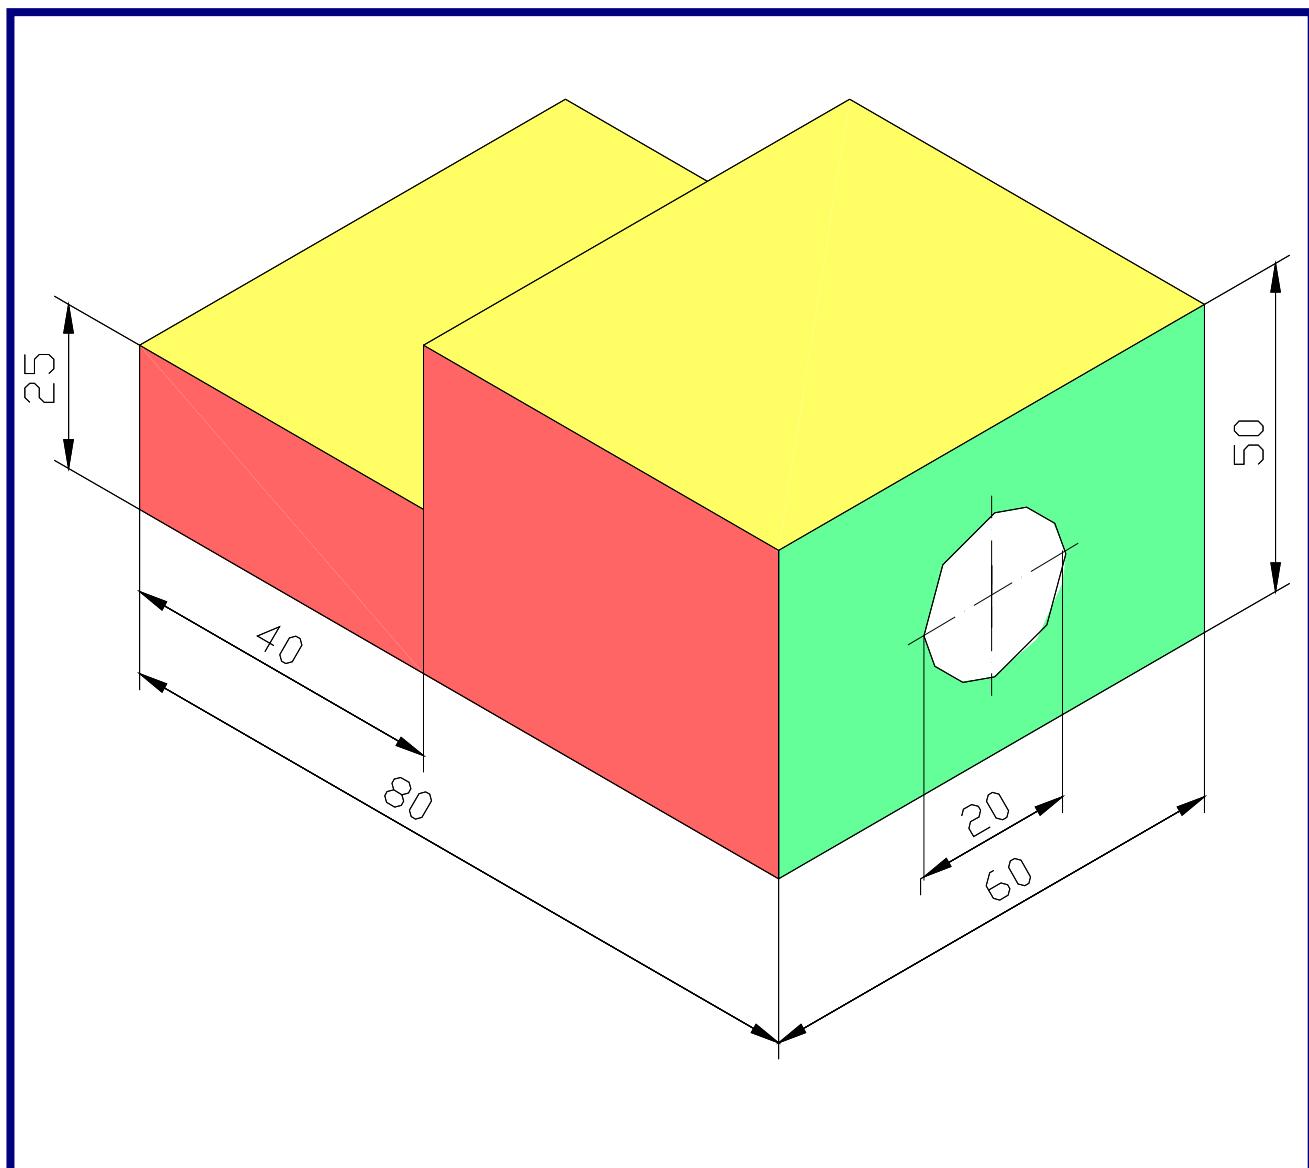

١٦ - الشكل الموضح يبين أسطوانة بها ثقب مربع نافذ والمطلوب الآتي :

- ١ - مسقط رأسي يوضح به قطاع جزئي للثقب المربع **10mm** ٦
- ٢ - مسقط جانبي ٦
- ٣ - مسقط أفقي ٦

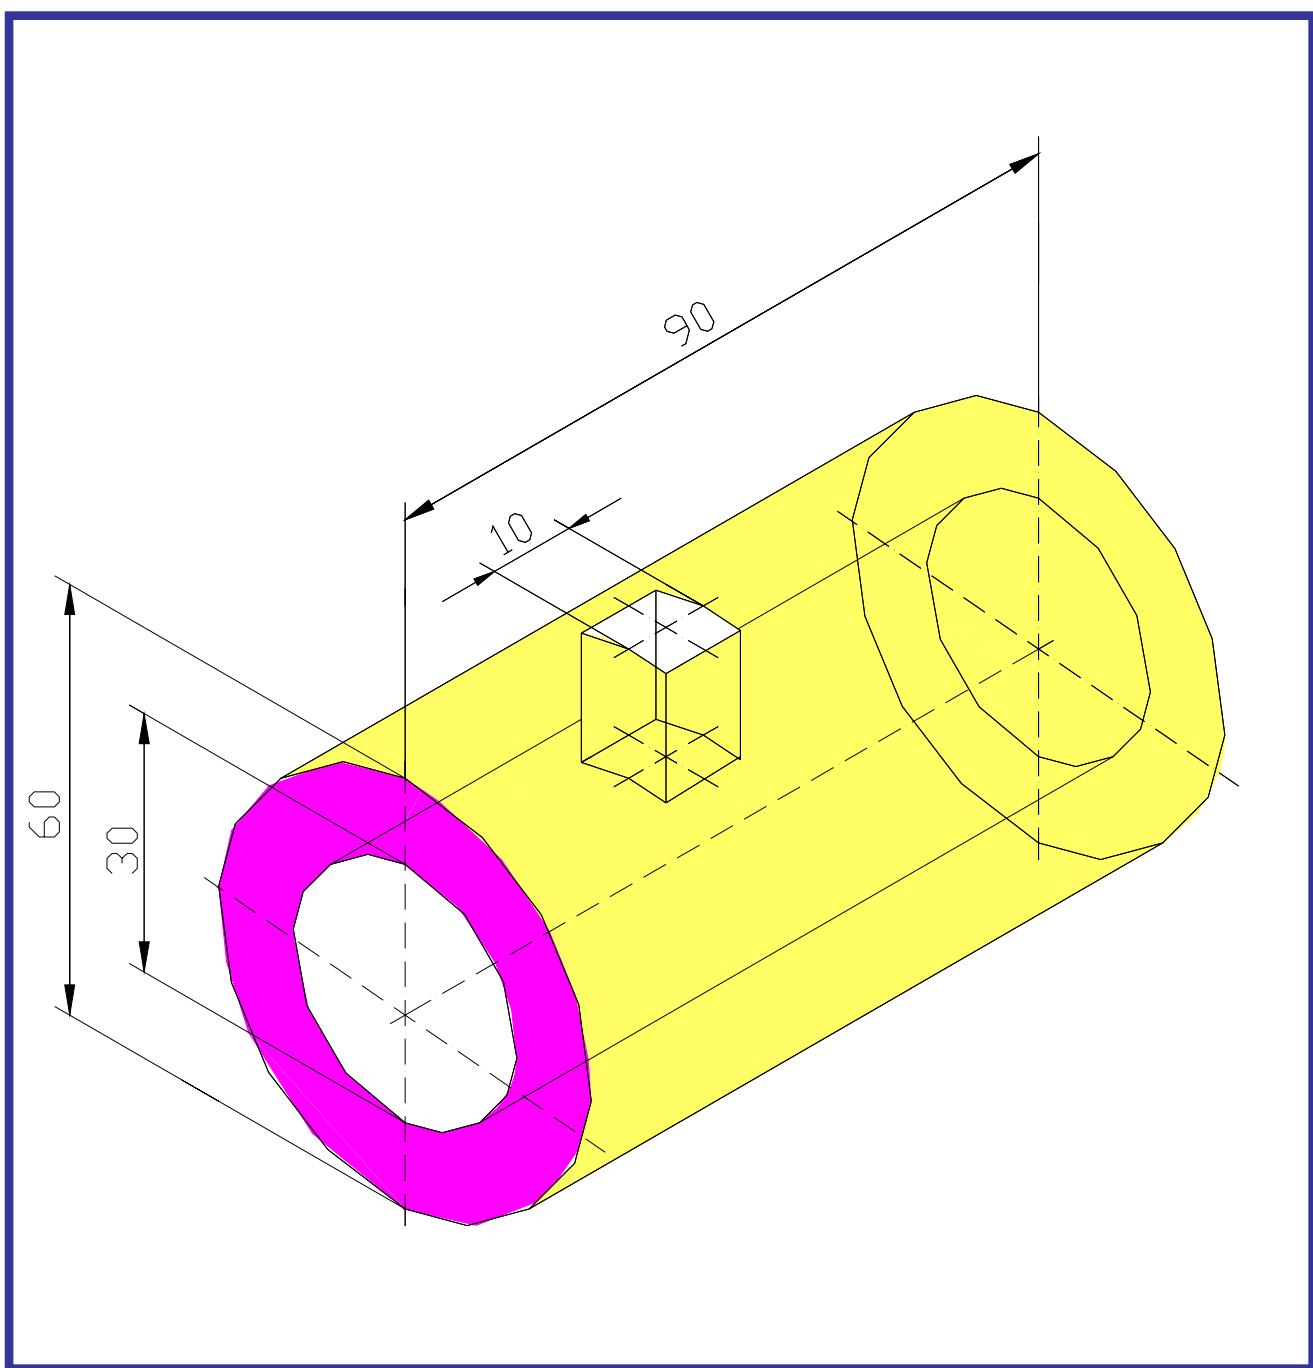

المراجع

- ١ - مبادئ الرسم الهندسي للدكتور محي الدين القشلان
- ٢ - الرسم الفني للميكانيكا العامة الصنف الأول ١٤٢٣هـ م . محمد سليمان العومي
- ٣ - الرسم الهندسي للميكانيكا العامة تأليف وهانس هايدرون

المحتويات

المقدمة

الوحدة الأولى : العمليات الهندسية الأساسية أدوات الرسم

- ١ - لوحة الرسم
- ٢ - أقلام الرصاص
- ٣ - ورق الرسم
- ٤ - المحاة
- ٥ - المثلثات
- ٦ - الفرجار
- ٧ - الطبعات (الشبلونات)

العمليات الهندسية

- ١ - رسم مستقيم موازي للمستقيم
- ٢ - إقامة عمود على مستقيم
- ٣ - إسقاط عمود
- ٤ - تقسيم مستقيم
- ٥ - خطوط التماس للدائرة
- ٦ - المخمس
- ٧ - رسم مضلع منتظم (مسدس)

تمارين الوحدة الأولى

الوحدة الثانية: تطبيق قواعد كتابة الأبعاد

- المواصفات القياسية لإعداد الرسومات الفنية
- ١ - أنواع الخطوط واستخداماتها
 - ٢ - كتابة الأبعاد
 - ٣ - مقياس الرسم

تمارين الوحدة الثانية

٣١	الوحدة الثالثة : رسم المنظور واستنتاج المساقط
٣٢	أنواع الإسقاط
٣٢	١ - الإسقاط (المنظور) الديمترى
٣٣	٢ - الإسقاط (المنظور) الأيزومترى
٣٤	رسم المساقط
٣٥	توزيع المساقط على لوحة الرسم
٣٦	رسم منظور بشكل موشور بطريقة الإسقاط الأيزومترى
٣٧	رسم منظور بشكل أسطوانة بطريقة الإسقاط الأيزومترى
٣٩	أمثلة على رسم منظور مع المساقط الثلاثة
٤٥	تقسيم لوحة الرسم
٤٦	مجال الكتابة
٤٧	استنتاج المساقط الثالث
٥١	تمارين الباب الثالث
٧٤	الوحدة الرابعة : القطعات
٧٤	القطعات
٧٥	١ - القطاع الكامل
٧٦	٢ - القطاع النصفي
٧٧	٣ - القطاع الجزئي
٧٨	أمثلة على رسم المساقط الثلاثة
٨٢	قواعد رسم القطعات
٨٣	تمارين الوحدة الرابعة
٩٩	المراجع

